

# **HEIDENHAIN**



# **GAGE-CHEK 2000**

Instrucciones de funcionamiento

Electrónica para la evaluación

Español (es) 06/2021

# Índice

| 1  | Nociones básicas                   | 13    |
|----|------------------------------------|-------|
| 2  | Seguridad                          | 23    |
| 3  | Transporte y almacenamiento        | 29    |
| 4  | Montaje                            | 35    |
| 5  | Instalación                        | 41    |
| 6  | Funcionamiento general             | 51    |
| 7  | Puesta en marcha                   | 77    |
| 8  | Ajuste                             | . 123 |
| 9  | Medición                           | . 163 |
| 10 | Gestión de ficheros                | . 181 |
| 11 | Configuraciones                    | . 189 |
| 12 | Servicio postventa y mantenimiento | . 227 |
| 13 | ¿Qué hacer si?                     | 241   |
| 14 | Desmontaje y eliminación           | .245  |
| 15 | Características técnicas           | .247  |
| 16 | Índice                             | .253  |
| 17 | Directorio de figuras              | .256  |

| 1 | Noc | iones básicas   | 13             |
|---|-----|---|----------------|
|   | 1.1 | Resumen   | 14             |
|   | 1.2 | Información del producto  | 14             |
|   | 1.3 | Resumen de funciones nuevas y modificadas   | 15             |
|   | 1.4 | Software de prueba del producto   | 16             |
|   | 1.5 | Documentación del producto  | 16             |
|   |     | <ul> <li>1.5.1 Validez de la documentación.</li> <li>1.5.2 Instrucciones para la lectura de la documentación.</li> <li>1.5.3 Conservación y divulgación de la documentación.</li> </ul> | 17             |
|   | 1.6 | Acerca de este manual   | 18             |
|   |     | <ul> <li>1.6.1 Tipo de documento</li></ul>  | 18<br>19<br>19 |
| 2 | Seg | uridad  | 23             |
|   | 2.1 | Resumen   | 24             |
|   | 2.2 | Medidas generales de seguridad  | 24             |
|   | 2.3 | Utilización conforme al uso previsto  | 24             |
|   | 2.4 | Utilización no conforme al uso previsto   | 24             |
|   | 2.5 | Cualificación del personal  | 25             |
|   | 2.6 | Obligaciones del explotador   | 25             |
|   | 2.7 | Instrucciones de seguridad generales  | 26             |
|   |     | 2.7.1 Símbolos en el equipo   | 26             |

| 3 | Tran  | sporte y almacenamiento                             | 29 |
|---|-------|---|----|
|   | 3.1   | Resumen   | 30 |
|   | 3.2   | Desembalar el equipo                                | 30 |
|   | 3.3   | Alcance del suministro y accesorios                 |    |
|   |       | 3.3.1 Elementos suministrados                       |    |
|   | 3.4   | Si se ha producido algún daño durante el transporte | 33 |
|   | 3.5   | Reembalaje y almacenamiento                         | 33 |
|   |       | 3.5.1 Embalar el equipo                             | 34 |
| 4 | Mon   | ntaje   | 35 |
|   | 4.1   | Resumen   |    |
|   | 4.1   | nesumen   | 30 |
|   | 4.2   | Ensamblaje del equipo                               |    |
|   |       | 4.2.1 Montaje en soporte bisagra Single-Pos         |    |
|   |       | 4.2.2 Montaje en soporte bisagra Duo-Pos            |    |
|   |       | 4.2.4 Montaje en el soporte Multi-Pos               |    |
| 5 | Insta | alación   | 41 |
|   | 5.1   | Resumen   | 42 |
|   | 5.2   | Indicaciones generales                              | 42 |
|   | 5.3   | Resumen de los equipos                              | 43 |
|   | 5.4   | Conexión de los sistemas de medición                | 45 |
|   | 5.5   | Conectar el sistema de palpación                    | 46 |
|   | 5.6   | Cablear entradas y salidas de conmutación           | 47 |
|   | 5.7   | Dispositivos de entrada                             | 48 |
|   | 5.8   | Conectar red periférica                             | 49 |
|   | 5.9   | Conectar tensión de alimentación                    | 49 |

| 6 | Fund | ionamie          | nto general   | . 51 |
|---|------|------------------|---|------|
|   | 6.1  | Resume           | n   | 52   |
|   | 6.2  | Manaio           | con pantalla táctil y dispositivos de entrada                       | 52   |
|   | 0.2  | 6.2.1            | Pantalla táctil y dispositivos de entrada                           |      |
|   |      | 6.2.2            | Gestos y acciones con el ratón                                      |      |
|   |      | 0.2.2            | destes y deciencs con en aten                                       | 02   |
|   | 6.3  | Element          | os de mando generales y funciones                                   | 54   |
|   | 6.4  | GAGE-C           | HEK 2000 encender y apagar  | 56   |
|   |      | 6.4.1            | GAGE-CHEK 2000 Encender   | . 56 |
|   |      | 6.4.2            | Modo de ahorro de energía activar y desactivar                      | . 56 |
|   |      | 6.4.3            | GAGE-CHEK 2000 apagar   | 57   |
|   | 6.5  | Inicio v         | cierre de sesión de usuario   | . 57 |
|   | 0.0  | 6.5.1            | Inicio de sesión de usuario   |      |
|   |      | 6.5.2            | Cerrar sesión de usuario  |      |
|   |      | 0.0.2            | GOTTAL GOODING AS ASSAULT   |      |
|   | 6.6  | Ajustar          | idioma  | 59   |
|   | 6.7  | Eiecutar         | la búsqueda de las marcas de referencia tras el arranque del equipo | 59   |
|   |      | -                |   |      |
|   | 6.8  |                  | de manejo   |      |
|   |      | 6.8.1            | Tras el Encendido la pantalla de manejo                             |      |
|   |      | 6.8.2            | Menú principal de la pantalla de manejo                             |      |
|   |      | 6.8.3            | Menú Medición   |      |
|   |      | 6.8.4            | Menú Gestión de ficheros  |      |
|   |      | 6.8.5            | Menú Registro de usuario  |      |
|   |      | 6.8.6<br>6.8.7   | Menú Configuraciones  Menú Desconexión                              |      |
|   |      | 0.8.7            | IVIENU Desconexion  | 00   |
|   | 6.9  | Visualiz         | ador de cotas   | . 66 |
|   |      | 6.9.1            | Elementos de manejo del visualizador de cotas                       | . 66 |
|   | 6.10 | Adoptor          | la zona de trabajo  | 67   |
|   | 0.10 | -                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               |      |
|   |      | 6.10.1           | Mostrar u omitir el menú principal                                  |      |
|   |      | 6.10.2           | Mostrar u ocultar la barra de funciones                             |      |
|   |      | 6.10.3<br>6.10.4 | Desplazarse por la barra de funciones                               |      |
|   |      | 0.10.4           | Despiazar las runciones por la barra de runciones                   | 00   |
|   | 6.11 | Trabajar         | con la barra de funciones   | 68   |
|   |      | 6.11.1           | Elementos de manejo de la barra de funciones                        |      |
|   |      | 6.11.2           | Elementos funcionales   |      |
|   |      | 6.11.3           | Adaptar los ajustes en el menú de acceso rápido                     | . 72 |
|   | 6 12 | Mensaid          | es y feedback de audio  | 73   |
|   | 0.12 | 6.12.1           | Mensajes  |      |
|   |      | 0.12.1           | 18101130JC3   | / 3  |

|   |      | 6.12.2   | Asistente  | 74  |
|---|------|----------|--|-----|
|   |      | 6.12.3   | Feedback de Audio  | 75  |
|   |      |          |  |     |
| 7 | Pues | sta en r | marcha   | 77  |
|   | 7.1  | Resum    | en   | 79  |
|   | 7. 1 |          |  |     |
|   | 7.2  | Iniciar  | sesión para la puesta en marcha  | 78  |
|   |      | 7.2.1    | Dar de alta al usuario   | 78  |
|   |      | 7.2.2    | Ejecutar la búsqueda de las marcas de referencia tras el arranque del equipo                   | 79  |
|   |      | 7.2.3    | Ajustar idioma   | 79  |
|   |      | 7.2.4    | Modificar contraseña   | 80  |
|   | 7.3  | Pasos i  | individuales para la puesta en marcha  | 80  |
|   | 7.4  | Ajuste   | básico   | 81  |
|   |      | 7.4.1    | Activar Opciones de software   |     |
|   |      | 7.4.2    | Ajustar fecha y hora   |     |
|   |      | 7.4.3    | Ajustar la unidad  |     |
|   | 7.5  | Config   | urar el palpador digital   | 85  |
|   | 7.0  | _        |  |     |
|   | 7.6  |          | urar ejes  |     |
|   |      | 7.6.1    | Configurar la Asignación de alias para nombre del eje  |     |
|   |      | 7.6.2    | Resumen de sistemas de medida típicos de   |     |
|   |      | 7.6.3    | Configuración de ejes para sistemas de medida con interfaz EnDat                               |     |
|   |      | 7.6.4    | Configurar los ejes para los sistemas de medida con interfaz de 1 $V_{pp}$ o 11 $\mu A_{pp}$ : |     |
|   |      | 7.6.5    | Configuración de ejes para sistemas de medida con interfaz TTL:                                |     |
|   |      | 7.6.6    | Realizar compensación de errores   |     |
|   |      | 7.6.7    | Acoplar ejes   |     |
|   |      | 7.6.8    | Activar la búsqueda de marcas de referencia  | 116 |
|   | 7.7  | Zona C   | DEM  | 116 |
|   |      | 7.7.1    | Añadir documentación   | 117 |
|   |      | 7.7.2    | Añadir pantalla de inicio  | 118 |
|   |      | 7.7.3    | Configurar el equipo para capturas de pantalla   | 119 |
|   | 7.8  | Proteg   | er datos   | 120 |
|   |      | 7.8.1    | Guardar datos de configuración   | 120 |
|   |      | 7.8.2    | Proteger los ficheros del usuario  | 121 |
|   |      |          |  |     |

| 8 | Ajus | ste     |  | 123 |
|---|------|---------|--|-----|
|   | 8.1  | Resum   | en   | 124 |
|   | 0.1  | nesam   |  |     |
|   | 8.2  | Para la | alineación, iniciar sesión   | 124 |
|   |      | 8.2.1   | Dar de alta al usuario   | 124 |
|   |      | 8.2.2   | Ejecutar la búsqueda de las marcas de referencia tras el arranque del equipo | 125 |
|   |      | 8.2.3   | Ajustar idioma   | 125 |
|   |      | 8.2.4   | Modificar contraseña   | 126 |
|   | 8.3  | Pasos i | individuales para la instalación   | 127 |
|   |      | 8.3.1   | Ajuste básico  | 128 |
|   |      | 8.3.2   | Inserción de elementos funcionales   |     |
|   |      | 8.3.3   | Configurar funciones de palpación  | 135 |
|   |      | 8.3.4   | Configurar la función MinMax   |     |
|   |      | 8.3.5   | Configurar la función Diámetro/radio   |     |
|   |      | 8.3.6   | Configurar la función Relativo   | 139 |
|   |      | 8.3.7   | Configurar la función Maestra  | 140 |
|   |      | 8.3.8   | Configurar la función Reloj comparador                                       | 140 |
|   |      | 8.3.9   | Elaboración de la tabla de puntos de referencia                              | 144 |
|   |      | 8.3.10  | Configuración de la salida de valores de medición                            | 147 |
|   |      | 8.3.11  | Configurar la función Pieza  | 158 |
|   | 8.4  | Guarda  | ar datos de configuración  | 161 |
|   | 8.5  | Proteg  | er los ficheros del usuario  | 162 |
|   |      | J       |  |     |
| 9 | Med  | dición  |  | 163 |
|   | 9.1  | Resum   | en   | 164 |
|   | 9.2  | Poaliza | ır medición  | 16/ |
|   | J.2  | 9.2.1   |  |     |
|   |      | 9.2.1   | Preparar la medición   |     |
|   |      | 9.2.2   | Selección del punto de referencia  |     |
|   |      |         | Medición longitudinal y angular  |     |
|   |      | 9.2.4   | Medición con un sistema de palpación   |     |
|   |      | 9.2.5   | Medir con las funciones de palpación   |     |
|   |      | 9.2.6   | Registro de los valores mínimo y máximo y de la anchura de sujeción          |     |
|   |      | 9.2.7   | Mostrar diámetro   |     |
|   |      | 9.2.8   | Efectuar una medición relativa   | _   |
|   |      | 9.2.9   | Medir con reloj comparador   |     |
|   |      | 9.2.10  | Transmisión de los valores de medición a un ordenador                        |     |
|   |      | 9.2.11  | Trabajar con gestión de piezas   | 1/9 |

| 10 | Gest | ión de ficheros181               |
|----|------|----------------------------------|
|    |      |                                  |
|    | 10.1 | Resumen                          |
|    |      |                                  |
|    | 10.2 | Tipos de fichero                 |
|    | 40.0 | Gestionar carpetas y ficheros    |
|    | 10.3 | Gestionar carpetas y ficheros183 |
|    | 10 / | Ver y abrir ficheros             |
|    | 10.7 | vei y abili liciteios            |
|    | 10.5 | Exportar ficheros                |
|    |      |                                  |
|    | 10.6 | Importar ficheros187             |

| 11 | Conf | figuracio | ones  | 189 |
|----|------|-----------|---|-----|
|    | 11.1 | Resumo    | en  | 190 |
|    |      | 11.1.1    | Resumen del menú Ajustes                          |     |
|    |      | -         | ·   |     |
|    | 11.2 | Genera    | l   |     |
|    |      | 11.2.1    | Informaciones del aparato                         |     |
|    |      | 11.2.2    | Visualización y pantalla táctil                   |     |
|    |      | 11.2.3    | Representación                                    |     |
|    |      | 11.2.4    | Dispositivo de entrada                            |     |
|    |      | 11.2.5    | Sonidos   |     |
|    |      | 11.2.6    | Impresora   |     |
|    |      | 11.2.7    | Fecha y hora                                      |     |
|    |      | 11.2.8    | Unidades  |     |
|    |      | 11.2.9    | Derechos de la propiedad intelectual              |     |
|    |      | 11.2.10   | Notas de servicio técnico                         |     |
|    |      | 11.2.11   | Documentación                                     | 19/ |
|    | 11.3 | Sensor    | es  | 198 |
|    |      | 11.3.1    | Palpador  | 198 |
|    | 11.4 | Interfac  | ces   | 199 |
|    |      | 11.4.1    | Red   |     |
|    |      | 11.4.2    | Unidad de red                                     |     |
|    |      | 11.4.3    | USB   |     |
|    |      | 11.4.4    | RS-232  |     |
|    |      | 11.4.5    | Transmisión de datos                              |     |
|    |      | 11.4.6    | Funciones de conmutación                          |     |
|    |      | 11.4.7    | Funciones conmutación según posición              |     |
|    | 44.5 |           |   | 004 |
|    | 11.5 |           | O   |     |
|    |      | 11.5.1    | OEM   |     |
|    |      | 11.5.2    | Setup   |     |
|    |      | 11.5.3    | Operator  |     |
|    |      | 11.5.4    | Añadir Usuario                                    | 206 |
|    | 11.6 | Ejes      |   | 207 |
|    |      | 11.6.1    | Marcas de referencia                              | 207 |
|    |      | 11.6.2    | Información                                       | 208 |
|    |      | 11.6.3    | Compensación de errores                           | 208 |
|    |      | 11.6.4    | Compensación de error no lineal (NLEC)            | 208 |
|    |      | 11.6.5    | Compensación del error de rectangularidad (SEC)   | 209 |
|    |      | 11.6.6    | Asignación de alias para nombre del eje           | 209 |
|    |      | 11.6.7    | <nombre del="" eje=""> (ajustes del eje)</nombre> | 210 |
|    |      | 11.6.8    | Sistema de medida                                 | 211 |
|    |      | 11.6.9    | Marcas de referencia (Sistema de medida)          |     |
|    |      | 11.6.10   | Distancia entre los puntos de referencia          | 217 |
|    |      |           |   |     |

|    |      | 11.6.11 Diagnostico para sistemas de medida con il    | nterfaz EnDat217                                      |
|----|------|---|---|
|    |      | 11.6.12 Diagnóstico para sistema de medida con 1      | V <sub>pp</sub> /11 μA <sub>pp</sub> 219              |
|    |      | 11.6.13 Compensación de error lineal (LEC)            | 220   |
|    |      | 11.6.14 Sección por sección de la compensación de     | el error lineal (SLEC)220                             |
|    |      | 11.6.15 Generar tabla de puntos de apoyo              | 221   |
|    | 11.7 | Servicio técnico                                      | 222   |
|    |      | 11.7.1 Información del firmware                       | 222   |
|    |      | 11.7.2 Guardar la configuración y restaurar           | 223   |
|    |      | 11.7.3 Actualización de firmware                      | 224   |
|    |      | 11.7.4 Cancelación                                    | 224   |
|    |      | 11.7.5 Zona OEM                                       | 225   |
|    |      | 11.7.6 Pantalla inicial                               | 225   |
|    |      | 11.7.7 Documentación                                  | 225   |
|    |      | 11.7.8 Opciones de software                           |   |
| 12 | Serv | vicio postventa y mantenimiento                       | 227   |
|    | 12.1 | Resumen   | 228   |
|    | 12.2 | Limpieza  | 228   |
|    | 12.3 | Plan de mantenimiento                                 | 229   |
|    | 12.4 | Reanudación del funcionamiento                        | 229   |
|    | 12.5 | Actualizar firmware                                   | 230   |
|    | 12.6 | Diagnóstico de los sistemas de medida                 | 232   |
|    | 12.0 | •   | nterfaz de 1 V <sub>pp</sub> /11 µA <sub>pp</sub> 232 |
|    |      |   | nterfaz EnDat234                                      |
|    | 12.7 | Restablecer ficheros y ajustes                        | 236   |
|    |      | 12.7.1 Restabl. las carpetas y los ficheros del fabri | cante237  |
|    |      | ·   |   |
|    |      |   | 239   |
|    | 12.8 | Cancelar todos los ajustes                            | 240   |
|    | 12.9 | Resetear al ajuste básico                             | 240   |
|    |      |   |   |

| 13 | ¿Que  | é hacer   | si?  | 241 |
|----|-------|-----------|--|-----|
|    | 13.1  | Resum     | en   | 242 |
|    | 13.2  | Fallo de  | el sistema o apagón                                  | 242 |
|    |       | 13.2.1    | Restaurar el firmware                                |     |
|    |       | 13.2.2    | Restaurar la configuración                           | 243 |
|    | 13.3  | Interfer  | rencias  | 243 |
|    |       | 13.3.1    | Subsanación de trastornos                            | 243 |
| 14 | Desr  | nontaje   | y eliminación  | 245 |
|    | 14.1  | Resum     | en   | 246 |
|    | 14.2  | Desmo     | ntaje  | 246 |
|    | 14.3  | Elimina   | ación  | 246 |
|    |       |           |  |     |
| 15 | Cara  | cterístic | cas técnicas   | 247 |
|    | 15.1  | Resum     | en   | 248 |
|    | 15.2  | Datos o   | del equipo   | 248 |
|    | 15.3  | Medida    | as del equipo y del acoplamiento                     | 250 |
|    |       | 15.3.1    | Medidas del equipo en soporte bisagra Single-Pos     |     |
|    |       | 15.3.2    | Dimensiones del aparato con pie de soporte Duo-Pos   | 251 |
|    |       | 15.3.3    | Dimensiones del aparato con pie de soporte Multi-Pos | 252 |
|    |       | 15.3.4    | Dimensiones del aparato con soporte Multi-Pos        | 252 |
| 16 | Índia |           |  | 252 |
| 10 | maic  | ·E        |  | 253 |
| 4= | Direc | etorio d  | e figuras  | 256 |

**Nociones básicas** 

# 1.1 Resumen

Este capítulo contiene información acerca del presente producto y el presente manual.

# 1.2 Información del producto

| Denominación del producto | ID         | Versión Firmware | Índice |
|---------------------------|------------|------------------|--------|
| GAGE-CHEK 2000            | 1089181-xx | 1248580.1.4.x    |        |

La placa de características se encuentra en la parte posterior del equipo Ejemplo:



- 1 Denominación del producto
- **2** Índice
- 3 N.º de identificación (ID)

# 1.3 Resumen de funciones nuevas y modificadas

Este documento proporciona una descripción resumida de las funciones o ajustes nuevos o modificados con la versión 1248580.1.4.x.

#### Diagnóstico de los sistemas de medida

Mediante las funciones de diagnóstico se puede ejecutar una comprobación básica de la asignación del sistema de medida conectado.

**Información adicional:** "Diagnóstico para sistemas de medida con interfaz de 1  $V_{pp}$ /11  $\mu A_{pp}$ ", Página 232

Información adicional: "Diagnóstico para sistemas de medida con interfaz EnDat", Página 234

#### Desplazarse por la barra de funciones

En cuanto se asigna el elemento inferior, se añade un nuevo elemento libre y la barra de funciones se vuelve navegable.

Información adicional: "Desplazarse por la barra de funciones", Página 68

#### Desplazar funciones en la barra de tareas

Se pueden desplazar las funciones por la barra de tareas mediante el proceso de "arrastrar y soltar".

Información adicional: "Desplazar las funciones por la barra de funciones", Página 68

#### Función Pieza

La función **Pieza** crea un paréntesis alrededor de las funciones necesarias para el objeto que se va a medir. Con la función **Pieza** activada, se ocultan todas las funciones no pertinentes.

Información adicional: "Configurar la función Pieza", Página 158

#### Función MinMax

Se ha ampliado el nombre y el comentario de la función **MinMax**. El comentario se muestra en la versión de la función y puede servir, por ejemplo, como instrucciones del trabajo.

En el menú de configuración de la función **MinMax** se ha añadido una segunda página donde se puede detener, iniciar o reiniciar la medición con una función de conmutación.

**Información adicional:** "Configurar la función MinMax", Página 137 **Información adicional:** "Funciones de conmutación", Página 203

#### Tabla de puntos de referencia

Se ha modificado el diálogo de configuración de la Tabla de puntos de referencia.

Información adicional: "Elaboración de la tabla de puntos de referencia", Página 144

### Función Maestra

Ahora se puede ejecutar la función Maestra junto con otra función activa, como p. ej. dial gage.

Información adicional: "Configurar la función Maestra", Página 140

#### Idiomas de diálogos interactivos

Ahora se puede elegir **Suomi** o **Svenska** como idioma para los diálogos.

Información adicional: "Ajustar idioma", Página 59

# 1.4 Software de prueba del producto

GAGE-CHEK 2000 Demo es un software que se puede instalar en un ordenador independientemente del equipo. Mediante GAGE-CHEK 2000 Demo puede familiarizarse con las funciones del equipo, probarlas o mostrarlas.

Puede descargar aquí la versión actual del software: www.heidenhain.de



Para poder descargar el fichero de instalación del portal de HEIDENHAIN, necesitará derechos de acceso a la carpeta del portal **Software** en el directorio del producto correspondiente.

Si no posee derechos de acceso a la carpeta del portal **Software** puede solicitar los derechos de acceso a su persona de contacto de HEIDENHAIN.

# 1.5 Documentación del producto

#### 1.5.1 Validez de la documentación

Antes de utilizar la documentación y el equipo debe comprobarse que la documentación y el equipo concuerden.

- ► Comparar el número de identificación indicado en la documentación y el índice con los datos indicados en la etiqueta del modelo del equipo
- Comparar la versión de Firmware indicada en la Documentación con la versión de Firmware del equipo

Información adicional: "Informaciones del aparato", Página 192

> Si los números de identificación y los índices, así como las versiones de Firmware concuerdan, la documentación es válida



Si los números de identificación y los índices no concuerdan y, por lo tanto, la documentación no es válida, la documentación actual del equipo puede encontrarse en **www.heidenhain.de**.

### 1.5.2 Instrucciones para la lectura de la documentación

# **A**ADVERTENCIA

¡Accidentes mortales, lesiones o daños materiales originados por la no observancia de la documentación!

Si no se observan las indicaciones de la Documentación pueden producirse accidentes mortales, lesiones o daños materiales.

- Leer la documentación cuidadosa y completamente
- Conservar la documentación para futuras consultas

La tabla siguiente contiene las partes que componen la documentación en el orden secuencial de su prioridad de lectura.

| Documentación                               | Descripción   |
|---|---|
| Anexo                                       | Un anexo complementa o reemplaza los contenidos correspondientes del modo de empleo y, dado el caso, también del manual de instrucciones de instalación. Si el suministro contiene un anexo, este tiene la máxima prioridad de lectura. Todos los contenidos restantes de la documentación mantienen su validez.  |
| Manual de instrucciones -<br>de instalación | El manual contiene todas las informaciones e instrucciones de seguridad necesarias para montar e instalar correctamente el equipo. Siendo un extracto del Manual de instrucciones, el Manual de instalación se envía con el suministro. El manual de instalación es el segundo en prioridad de lectura.   |
| Manual de instrucciones de uso              | El manual de instrucciones de uso contiene todas las informaciones e instrucciones de seguridad necesarias para hacer funcionar correctamente el equipo y de acuerdo con el fin al que está destinado. El Manual de instrucciones está incluido en el medio de almacenamiento suministrado, y asimismo puede descargarse desde www.heidenhain.de se está descargando. Antes de la puesta en marcha del equipo, es imprescindible leer el Manual de instrucciones.  Dicho Manual de instrucciones tiene la tercera prioridad de lectura. |

#### ¿Desea modificaciones o ha detectado un error?

Realizamos un mejora continua en nuestra documentación. Puede ayudarnos en este objetivo indicándonos sus sugerencias de modificaciones en la siguiente dirección de correo electrónico:

userdoc@heidenhain.de

### 1.5.3 Conservación y divulgación de la documentación

El manual debe guardarse en la proximidad inmediata del puesto de trabajo y debe estar a disposición de todo el personal en todo momento. El explotador del equipo deberá informar al personal de donde se guarda este manual. Si el manual se ha vuelto ilegible, el explotador del equipo deberá pedir al fabricante un nuevo ejemplar.

Al transferir o revender el equipo a terceros, deberán transferirse al nuevo propietario los documentos siguientes:

- Anexo (en el caso de que se haya entregado con el equipo)
- Manual de instrucciones de instalación
- Manual de instrucciones de uso

#### 1.6 Acerca de este manual

Este manual contiene toda la información e instrucciones de seguridad necesarias para hacer funcionar correctamente el equipo.

### 1.6.1 Tipo de documento

#### Manual de instrucciones de uso

El presente manual es el **Manual de instrucciones** del producto.

El manual de instrucciones de uso

- está orientado al ciclo de vida del producto
- contiene toda la información e instrucciones de seguridad necesarias para manejar el producto correctamente y de acuerdo con el uso previsto

### 1.6.2 Grupos destinatarios del manual de instrucciones

Todas las personas que intervengan en uno de los trabajos siguientes deberán leer y observar el presente manual de instrucciones:

- Montaje
- Instalación
- Puesta en marcha y configuración
- Manejo
- Servicio postventa, limpieza y mantenimiento
- Reparación de averías
- Desmontaje y eliminación

### 1.6.3 Grupos de destino según tipos de usuario

Los grupos de destino de este manual se componen de los diversos tipos de usuario de este equipo y de las autorizaciones de los tipos de usuario. El equipo dispone de los siguientes tipos de usuario:

#### **Usuario OEM**

El usuario **OEM** (Original Equipment Manufacturer) posee el máximo nivel de autorización. Puede realizar la configuración del Hardware del equipo (p. ej. conexión de sistemas de medida y sensores). Puede establecer usuarios del tipo **Setup** y **Operator** y configurar los usuarios **Setup** y **Operator**. El usuario **OEM** no puede duplicarse o borrarse. No puede iniciar sesión automáticamente.

#### **Usuario Setup**

El usuario **Setup** configura el dispositivo para su uso en el lugar de utilización. Puede colocar usuarios del tipo **Operator**. El usuario **Setup** no puede duplicarse o borrarse. No puede iniciar sesión automáticamente.

#### **UsuarioOperator**

El usuario **Operator** para ejecutar las funciones básicas del dispositivo. Un usuario del tipo **Operator** no puede poner otros usuarios y puede p. ej. modificar su nombre o su idioma. Un usuario del grupo **Operator** puede iniciar sesión automáticamente tan pronto como se haya encendido el equipo.

### 1.6.4 Contenido de los capítulos

La siguiente tabla muestra:

- qué capítulos componen el presente manual
- qué información contienen los capítulos del manual
- qué capítulos del manual están previstos principalmente para qué grupos de destino

| Capítulo<br>————————————————————————————————————  | Índice  |     | Grupo<br>objetivo |          |
|---|---|-----|-------------------|----------|
|   | Este capítulo contiene información sobre  | ОЕМ | Setup             | Operator |
| 1 "Nociones básicas"  | el presente producto<br>el presente manual  | ✓   | ✓                 | ✓        |
| 2 "Seguridad"   | <ul> <li> Normas y medidas de seguridad</li> <li>para el montaje del producto</li> <li>para la instalación del producto</li> <li>para el funcionamiento del producto</li> </ul> | ✓   | ✓                 | ✓        |
| el transporte del producto  el almacenamiento del producto  los elementos suministrados del producto  Accesorios para el producto |   | ✓   | ✓                 |          |
| 4 "Montaje"   | el montaje de acuerdo con el uso previsto del producto  | ✓   | ✓                 |          |
| 5 "Instalación"   | la instalación de acuerdo con el uso previsto del producto  | ✓   | ✓                 |          |

| Capítulo  | Índice  |          | Grupo<br>objetivo |          |  |
|---|---|----------|-------------------|----------|--|
|   | Este capítulo contiene información sobre  | OEM      | Setup             | Operator |  |
| 6 "Funcionamiento general"  | los elementos de manejo de la pantalla del producto<br>la pantalla del producto<br>Funciones básicas del producto             | ✓        | ✓                 | ✓        |  |
| 7 "Puesta en marcha"  | la puesta en marcha del producto  | ✓        |                   |          |  |
| 8 "Ajuste"  | la alineación correcta del producto   |          | ✓                 |          |  |
| 9 "Medición"  | la realización de una medición<br>la transmisión de valores de medición a un ordenador<br>(evaluación de valores de medición) |          |                   | ✓        |  |
| 10 "Gestión de ficheros"  | las funciones del menú "Gestión de ficheros"  | ✓        | ✓                 | <b>√</b> |  |
| 11 "Configuraciones"  | 1 "Configuraciones" Opciones de ajuste y parámetros de ajuste correspondientes al producto                                    |          | ✓                 | <b>√</b> |  |
| 12 "Servicio postventa y mantenimiento"   | tareas de mantenimiento generales del producto  | ✓        | ✓                 | ✓        |  |
| Causas de problemas de funcionamiento del producto Medidas para subsanar los problemas de funcionamiento del producto |   | ✓        | ✓                 | ✓        |  |
| desmontaje y eliminación del producto Especificaciones para la protección del medio ambiente                          |   | ✓        | ✓                 | <b>√</b> |  |
| 15 "Características técnicas" los datos técnicos del equipo Dimensiones y medidas de acoplamiento (ilustraciones)     |   | <b>√</b> | <b>√</b>          | ✓        |  |
| 16 "Índice" Este capítulo permite una comprensión con enfoque temático del contenido de este manual.                  |   | ✓        | ✓                 | ✓        |  |

### 1.6.5 Instrucciones empleadas

#### Indicaciones para la seguridad

Los avisos de seguridad advierten contra los peligros en la manipulación del equipo y proporcionan las instrucciones para evitarlos. Los avisos de seguridad se clasifican en función de la gravedad del peligro y se subdividen en los grupos siguientes:

# A PELIGRO

**Peligro** indica un riesgo para las personas. Si no se observan las instrucciones para la eliminación de riesgos es seguro que el peligro **ocasionará la muerte o lesiones graves**.

## **A**ADVERTENCIA

**Advertencia** indica un riesgo para las personas. Si no se observan las instrucciones para la eliminación de riesgos es previsible que el riesgo **ocasionará la muerte o lesiones graves**.

# **A PRECAUCIÓN**

**Precaución** indica un peligro para las personas. Si no se observan las instrucciones para la eliminación de riesgos es previsible que el riesgo **ocasione lesiones leves**.

# INDICACIÓN

**Indicación** indica un peligro para los equipos o para los datos. Si no se observan las instrucciones para la eliminación de riesgos es previsible que el riesgo **ocasione un daño material**.

#### Notas de información

Las notas de información garantizan un uso del equipo eficiente y exento de fallos. Las notas de información se clasifican en los grupos siguientes:



El símbolo informativo representa un consejo.

Un consejo proporciona información adicional o complementaria importante.



El símbolo de rueda dentada indica que la función descrita **depende de la máquina**, p. ej.:

- Es imprescindible que la máquina disponga de un opción necesaria de software o hardware
- El comportamiento de las funciones depende de los ajustes configurables de la máquina



El símbolo de un libro representa una **referencia cruzada** a documentación externa, p. ej., documentación del fabricante de la máquina o de un tercero.

### 1.6.6 Distinciones de texto

En este manual se emplean las siguientes distinciones de texto:

| Representación | Significado  |
|----------------|--|
| <b></b>        | identifica un paso de una acción y el resultado de una                       |
| >              | acción   |
|                | Ejemplo:   |
|                | ▶ Pulsar en <b>OK</b>  |
|                | > El mensaje se cierra   |
| ·              | identifica una lista o relación  |
| <b></b>        | Ejemplo:   |
|                | <ul><li>Interfaz TTL</li></ul>   |
|                | <ul><li>Interfaz EnDat</li></ul>   |
|                | ■  |
| negrita        | identifica menús, indicaciones y botones                                     |
|                | Ejemplo:   |
|                | Pulsar en Parar  |
|                | > El sistema operativo se detiene  |
|                | <ul> <li>Desconectar el equipo mediante el interruptor de<br/>red</li> </ul> |

Seguridad

### 2.1 Resumen

Este capítulo contiene información importante sobre la seguridad para hacer funcionar el equipo de forma correcta.

# 2.2 Medidas generales de seguridad

Para el funcionamiento del sistema, son aplicables las medidas de seguridad reconocidas universalmente, como las que se requieren en particular en la manipulación de aparatos con tensión eléctrica. La no consideración de estas prescripciones de seguridad puede tener como consecuencia daños en el aparato o lesiones en las personas.

Las prescripciones de seguridad pueden variar según cada empresa. En el caso de conflicto entre el contenido de esta guía rápida y las regulaciones internas de una empresa en la que vaya a utilizarse este aparato deben acatarse siempre las regulaciones más severas.

# 2.3 Utilización conforme al uso previsto

Los dispositivos de la serie GAGE-CHEK 2000 son electrónicas de evaluación digitales de alta calidad para la detección de valores de medición exactos y para trabajos de posicionamiento de elemtos de contorno metrológicas. Los equipos se emplean principalmente en sistemas de medición y dispositivos de posicionamiento.

Los dispositivos de esta serie

- solo se pueden usar en aplicaciones profesionales y en un entorno industrial
- deben estar montados para un uso previsto en una base o soporte adecuado
- son para su uso en interiores y en un entorno previsto en el que la carga por humedad, suciedad, aceite y lubricantes corresponda a las especificaciones de los datos técnicos



Los dispositivos contemplan el uso de equipos periféricos de diferentes fabricantes. HEIDENHAIN no puede pronunciarse sobre el uso conforme a lo previsto de dichos aparatos. La información relativa al uso conforme a lo previsto contenida en las documentaciones correspondientes deberá tenerse en cuenta.

# 2.4 Utilización no conforme al uso previsto

Las siguientes aplicaciones en particular son inadmisibles para todos los dispositivos de la serie GAGE-CHEK 2000:

- Uso y almacenamiento fuera de las condiciones de funcionamiento según "Características técnicas"
- Uso al aire libre
- Uso en zonas con riesgo de explosión
- Uso de los dispositivos de la serie GAGE-CHEK 2000 como parte de una función de seguridad

# 2.5 Cualificación del personal

El personal para el montaje, instalación, manejo, servicio técnico, mantenimiento y desmontaje debe contar con las cualificaciones correspondientes para este tipo de tarea y haberse informado suficientemente mediante la documentación del equipo y los periféricos conectados.

Los requisitos que debe cumplir el personal, que se requieren para las distintas actividades del equipo, se indican en los correspondientes capítulos del presente manual.

A continuación se especifican con más detalle los grupos de personas en cuanto a sus cualificaciones y tareas.

#### Usuario

El usuario utiliza y maneja el equipo dentro del marco del uso conforme a lo previsto. El explotador del equipo informará al usuario acerca de las tareas especiales y de los posibles riesgos resultantes de las mismas en caso de comportamiento inadecuado.

#### Personal especializado

El explotador del equipo proporcionará al personal especializado la formación necesaria para el manejo ampliado y la parametrización. Gracias a su formación especializada, sus conocimientos y su experiencia, así como su conocimiento de las disposiciones pertinentes, el personal especializado estará capacitado para ejecutar los trabajos encomendados relativos a la respectiva aplicación, y para reconocer y evitar de forma autónoma los posibles riesgos.

#### Electricista especializado

Gracias a su formación especializada, sus conocimientos y su experiencia, así como su conocimiento de las normas pertinentes, el electricista especializado estará capacitado para ejecutar los trabajos encomendados relativos a la respectiva aplicación, y para reconocer y evitar de forma autónoma los posibles riesgos. El electricista especializado ha recibido la formación especial para el ámbito de trabajo en el que realiza su actividad.

El electricista especializado debe cumplir las disposiciones de la normativa legal vigente para la prevención de accidentes.

# 2.6 Obligaciones del explotador

El explotador es el propietario del equipo y de la periferia o ha alquilado ambos. En todo momento, será el responsable de que se haga el uso conforme a lo previsto. El explotador debe:

- asignar las diferentes tareas en el equipo a personal cualificado, apropiado y autorizado
- instruir al personal de forma comprobable acerca de las autorizaciones
- Proporcionar al personal todos los medios que precise para poder ejecutar las tareas que tiene asignadas
- asegurar que el equipo se hace funcionar en un estado impecable técnicamente
- asegurar que el equipo quede protegido contra un uso no autorizado

# 2.7 Instrucciones de seguridad generales



La responsabilidad para cada sistema en el que se utiliza este producto recae en el montador o instalador de dicho sistema.



El equipo soporta la utilización de múltiples aparatos periféricos de diferentes fabricantes. HEIDENHAIN no puede pronunciarse sobre las instrucciones de seguridad específicas de dichos aparatos. Las instrucciones de seguridad indicadas en las documentaciones correspondientes deben tenerse en cuenta. En el caso de que dichas documentaciones no existan, deberán solicitarse a los fabricantes.

Las instrucciones de seguridad específicas, que deben tenerse en cuenta en el equipo para las diferentes actividades, están indicadas en los capítulos correspondientes de este manual.

### 2.7.1 Símbolos en el equipo

El equipo está caracterizado por los símbolos siguientes:

| Símbolo  | Significado  |
|--|--|
| <u> </u>   | Es preciso tener en cuenta las advertencias de seguridad respecto a las conexiones eléctricas y a la conexión a la red de alimentación, antes de conectar el equipo. |
|  | Conexión de tierra funcional conforme a IEC/EN 60204-1. Tener en cuenta las indicaciones al respecto de la instalación.  |
| A TOTAL OF THE PROPERTY OF THE | Sello del producto. Si el sello del producto está roto o ha sido retirado, se anula la garantía.   |

## 2.7.2 Instrucciones de seguridad sobre el sistema eléctrico

# **ADVERTENCIA**

Al abrir el equipo, contacto peligroso con piezas que conducen la electricidad.

La consecuencia puede ser una descarga eléctrica, quemaduras o la muerte.

- La caja no debe abrirse en ningún caso
- Las intervenciones únicamente las podrá realizar el fabricante

# **A**ADVERTENCIA

Riesgo de circulación peligrosa de electricidad a través del cuerpo por contacto directo o indirecto con piezas que conducen la electricidad.

La consecuencia puede ser una descarga eléctrica, quemaduras o la muerte.

- Los trabajos en el sistema eléctrico y en componentes sometidos a tensión eléctrica deberán encargarse a un especialista que cuente con la debida formación
- Para la conexión a la red y para todas las conexiones de las interfaces deberán emplearse exclusivamente conectores y cables prefabricados según normas
- Deberá encargarse al fabricante la sustitución inmediata de los componentes eléctricos defectuosos
- Comprobar a intervalos de tiempo regulares todos los cables conectados y todas las hembrillas de conexión del equipo Las deficiencias, tales como conexiones flojas o cables chamuscados, deberán subsanarse de inmediato

# INDICACIÓN

### Daño de componentes internos del equipo.

Si se abre el equipo, la garantía del producto queda anulada.

- La caja no debe abrirse en ningún caso
- Las intervenciones únicamente las podrá realizar el fabricante del equipo

3

Transporte y almacenamiento

### 3.1 Resumen

Este capítulo contiene información sobre el transporte y el almacenamiento, así como sobre los elementos suministrados y accesorios del equipo.



Los pasos siguientes únicamente podrán ser ejecutados por personal especializado.

Información adicional: "Cualificación del personal", Página 25

# 3.2 Desembalar el equipo

- Abrir la caja de cartón de embalaje por la parte superior
- ▶ Retirar el material de embalaje
- ► Extraer el contenido
- Comprobar que el suministro esté completo
- ▶ Comprobar que el suministro no haya sufrido daños en el transporte

# 3.3 Alcance del suministro y accesorios

#### 3.3.1 Elementos suministrados

En el suministro se incluyen los artículos siguientes:

| Denominación                           | Descripción   |
|--|---|
| Pie de montaje Single-Pos              | Soporte bisagra para un montaje firme, inclinación 20°, patrón del orificio de fijación 50 mm x 50 mm                                       |
| Manual de instrucciones de instalación | Edición impresa del Manual de instrucciones en el idioma disponible actual  |
| Equipo                                 | Electrónica para la evaluación GAGE-CHEK 2000   |
| Manual de instrucciones de uso         | Edición en PDF del Manual de instrucciones<br>en un almacenamiento en el idioma disponible<br>actual  |
| Anexo (de modo opcional)               | Complementa o reemplaza los contenidos del<br>manual de instrucciones de uso y, dado el caso,<br>del manual de instrucciones de instalación |

### 3.3.2 Accesorios



Las opciones de software deben desbloquearse en el equipo mediante una clave de licencia. Los componentes correspondientes de hardware solo pueden utilizarse tras desbloquear la respectiva opción de software.

Información adicional: "Activar Opciones de software", Página 81

Los accesorios mencionados a continuación se pueden pedir opcionalmente a HEIDENHAIN:

| Acceso-<br>rio | Denominación   | Descripción  | ID         |
|----------------|--|--|------------|
| para insta     | lación   |  |            |
|                | Cable adaptador para<br>la conexión de sistema<br>de palpación DIN de 5<br>polos, hembra | Conversión de la asignación<br>de la interfaz del palpador<br>digital HEIDENHAIN a una<br>interfaz del palpador digital<br>Renishaw  | 1095709-xx |
|                | Cable de conexión  | Cable de conexión, véase el<br>catálogo "Cables y conectores<br>para productos HEIDENHAIN"   |            |
|                | Cable de conexión<br>USB   | Cable de conexión USB<br>conector tipo A a conector<br>tipo B  | 354770-xx  |
|                | Cable de red   | Cable de red con clavija de<br>conexión a la red europea (tipo<br>F), longitud 3 m   | 223775-01  |
|                | Cable de unión RS-232  | Cable de conexión, cableado completamente con dos conectores Sub-D (hembra) de 9 polos.  | 366964-xx  |
|                | Conmutador de pie  | Conmutador de pie para uso<br>externo con dos teclas de<br>asignación libre, longitud del<br>cable de 2,4 m  | 681041-04  |
|                | Enchufe adaptador<br>1 Vpp   | Conversión de la asignación<br>de la interfaz 1 V <sub>pp</sub> de la insta-<br>lación del conector Sub-D, de<br>2 filas, macho, de 15 polos en<br>el conector sub-d, 2 filas, con<br>tornillos de bloqueo, macho,<br>15 polos | 1089214-01 |
|                | Enchufe adaptador<br>2 Vpp   | Conversión de la asignación<br>de HEIDENHAIN-1 V <sub>SS</sub> a<br>Mitutoyo-2 V <sub>SS</sub>   | 1089216-01 |

| Acceso-<br>rio | Denominación                    | Descripción   | ID         |
|----------------|---------------------------------|---|------------|
|                | Enchufe adaptador de<br>11 μΑρρ | Conversión de la asignación<br>de la interfaz 11 µA <sub>pp</sub> de la<br>instalación del conector Sub-<br>D, de 2 filas, hembra, de 9<br>polos en el conector sub-d, 2<br>filas, con tornillos de bloqueo,<br>macho, 15 polos | 1089213-01 |
|                | Enchufe adaptador TTL           | Conversión de la asignación<br>del TTL HEIDENHAIN a RSF<br>TTL y Renishaw TTL   | 1089210-01 |
|                | Palpador de aristas<br>KT 130   | Palpador digital para palpar<br>una pieza (establecer puntos<br>de referencia)  | 283273-xx  |
|                | Sistema de palpación<br>TS 248  | Palpador digital para palpar<br>una pieza (establecer puntos<br>de referencia), salida de cable<br>axial  | 683110-xx  |
|                | Sistema de palpación<br>TS 248  | Palpador digital para palpar<br>una pieza (establecer puntos<br>de referencia), salida de cable<br>radial   | 683112-xx  |
| para mon       | taje                            |   |            |
|                | Brazo de soporte                | Brazo de montaje para fijación<br>en una máquina  | 1089207-01 |
|                | Pie de montaje Duo-<br>Pos      | Soporte bisagra para un<br>montaje firme, inclinación 20°<br>o 45°, patrón del orificio de<br>fijación 50 mm x 50 mm  | 1089230-06 |
|                | Pie de montaje Multi-<br>Pos    | Soporte bisagra para un<br>montaje basculante continuo,<br>rango de basculación 90°,<br>patrón del orificio de fijación<br>50 mm x 50 mm  | 1089230-07 |
|                | Pie de montaje Single-<br>Pos   | Soporte bisagra para un<br>montaje firme, inclinación 20°,<br>patrón del orificio de fijación<br>50 mm x 50 mm  | 1089230-05 |
|                | Soporte Multi-Pos               | Soporte para una fijación<br>del equipo sobre un brazo,<br>basculante continua, rango de<br>basculación 90°, patrón del<br>orificio de fijación 50 mm x<br>50 mm  | 1089230-08 |

#### Adaptador RS-232recomendado

HEIDENHAIN recomienda los siguientes conectores RS-232:

| Núm. art. | Denominación<br>de tipo             | Fabricante  | Interfaz | Conversión |
|-----------|-------------------------------------|---|----------|------------|
| DA-70156  | DIGITUS USB –<br>conector serie     | ASSMANN Electronic<br>GmbH                            | USB 2.0  | En serie   |
| -         | Cable de<br>conexión USB a<br>RS232 | STEINWALD daten-<br>technik GmbH                      | USB 2.0  | En serie   |
| UC232R-10 | Cable adaptador<br>USB - RS232      | Future Technology<br>Devices International<br>Limited | USB 2.0  | En serie   |



Si se conecta al equipo un cable de conexión USB a RS232 del fabricante STEINWALD datentechnik GmbH, la interfaz de datos se configura automáticamente e inmediatamente queda lista para la aplicación. Para la salida de los valores de medición, se utiliza el formato de datos **Steinwald**. Los ajustes no pueden configurarse.



Para información más detallada sobre la transferencia de datos con los productos o el formato de datos de **Steinwald**, contáctese con:

STEINWALD datentechnik GmbH

+49 (9231) 9630-10

vertrieb@steinwald.com

# 3.4 Si se ha producido algún daño durante el transporte

- Solicitar al transportista que confirme los daños
- ▶ Guardar los materiales de embalaje para su posterior examen.
- ► Informar al remitente sobre los daños
- Contactar con los distribuidores o fabricantes de la máquina con respecto a las piezas de repuesto



En caso de haberse producido daños durante el transporte:

- ► Guardar los materiales de embalaje para su posterior examen
- ► Contactar con HEIDENHAIN o el fabricante de la máquina Esto aplica también para los daños en el transporte en las peticiones de repuestos.

# 3.5 Reembalaje y almacenamiento

Embalar y almacenar el equipo cuidadosamente y conforme a las condiciones que aquí se indican.

### 3.5.1 Embalar el equipo

El reembalaje deberá realizarse lo más igual que se pueda al embalaje original.

- ► Todas las piezas de montaje adosado y las tapas de protección contra el polvo deben colocarse en el equipo tal como estaban cuando se suministró el equipo y deben embalarse tal como estaban embaladas
- ► Embalar el equipo de tal modo que
  - los impactos y las sacudidas durante el transporte queden amortiguadas
  - y no pueda penetrar ni el polvo ni la humedad
- ► Embalar todos los accesorios suministrados Información adicional: "Alcance del suministro y accesorios", Página 30
- Adjuntar toda la documentación dispuesta en el embalaje suministrado Información adicional: "Conservación y divulgación de la documentación", Página 18



En las devoluciones del equipo al servicio técnico postventa para reparación:

 Enviar el equipo sin accesorios ni sistemas de medida y aparatos periféricos

### 3.5.2 Almacenar el equipo

- ▶ Embalar el equipo tal como se ha descrito anteriormente
- Observar las disposiciones relativas a las condiciones medioambientales Información adicional: "Características técnicas", Página 247
- ▶ Después de cada transporte y tras un almacenamiento prolongado, examinar el equipo para comprobar que no ha sufrido daños

Montaje

### 4.1 Resumen

Este capítulo describe el montaje del equipo. Aquí puede encontrar instrucciones de cómo montar el equipo en soportes o soportes bisagra.



Los pasos siguientes únicamente podrán ser ejecutados por personal especializado.

Información adicional: "Cualificación del personal", Página 25

# 4.2 Ensamblaje del equipo

#### Indicaciones de montaje generales

La imagen ilustrando la variante de montaje se encuentra en la parte posterior del equipo. El patrón del orificio de fijación comprende una retícula de 50 mm x 50 mm.

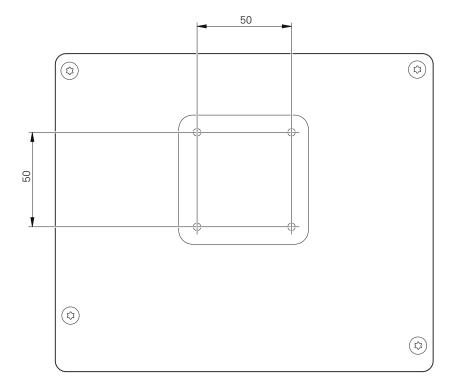


Figura 1: Mediciones de la parte trasera del equipo

El material para al fijación de la variante de montaje al equipo se suministra junto con los accesorios.

Adicionalmente se precisa:

- Destornillador Torx T20
- Destornillador Torx T25
- Llave hexagonal SW 2,5 (soporte bisagra Duo-Pos)
- Material para la fijación sobre una superficie de asiento



Para utilizar el equipo conforme al uso previsto, debe estar montado en un soporte de pie o un soporte.

#### 4.2.1 Montaje en soporte bisagra Single-Pos

Puede atornillar el soporte bisagra Single-Pos con una inclinación de 20° al equipo.

► Fijar el soporte bisagra con los tornillos avellanados suministrados M4 x 8 ISO 14581 a los orificios roscados superiores de la parte posterior del equipo




Respetar el par de apriete admisible de 2,6 Nm

 Atornillar desde arriba el soporte bisagra con dos tornillos adecuados a una superficie

0

- Colocar las almohadillas de goma autoadhesivas en la parte inferior del soporte bisagra
- ► Tender la conducción desde la parte trasera a través de la apertura del soporte bisagra y pasarlo hacia las conexiones

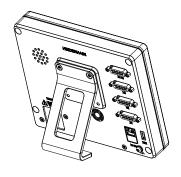

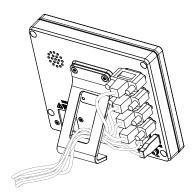


Figura 2: Dispositivo montado en soporte bisagra Single-Pos

Figura 3: Cableado en soporte bisagra Single-Pos

**Información adicional:** "Medidas del equipo en soporte bisagra Single-Pos", Página 251

## 4.2.2 Montaje en soporte bisagra Duo-Pos

El pie de soporte Duo-Pos se puede enroscar al equipo con una inclinación de 20° o bien con una inclinación de 45°.



Cuando atornille el conmutador de pie Duo-Pos con una inclinación de 45° al aparato, deberá fijar el mismo al extremo superior de la ranura de montaje. Utilice un cable de red con un conector acodado.

► Fijar el soporte bisagra con los tornillos Allen suministrados M4 x 8 ISO 7380 a los orificios roscados inferiores de la parte posterior del equipo




Respetar el par de apriete admisible de 2,6 Nm

Atornillar el soporte bisagra en la ranura de montaje (anchura = 4,5 mm) sobre una superficie

O

- Instalar el aparato en el lugar deseado
- Pasar los cables desde la parte trasera por la abertura del soporte bisagra y a través de las aberturas laterales a las conexiones

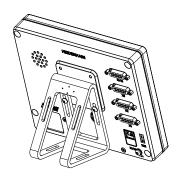

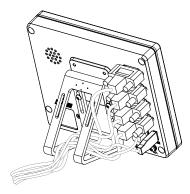


Figura 4: Dispositivo montado en soporte bisagra Duo-Pos

Figura 5: Cableado en soporte bisagra Duo-Pos

**Información adicional:** "Dimensiones del aparato con pie de soporte Duo-Pos", Página 251

#### 4.2.3 Montaje en soporte bisagra Multi-Pos

 Fijar el soporte bisagra con los tornillos avellanados suministrados
 M4 x 8 ISO 14581 (negro) a los orificios roscados de la parte posterior del equipo




Respetar el par de apriete admisible de 2,6 Nm

- Atornillar a una superficie el soporte bisagra opcional con dos tornillos M5 desde la parte inferior
- Ajustar el ángulo de inclinación deseado
- ► Fijar el soporte bisagra: apretar el tornillo T25
  - **a**

Respetar el par de apriete para el tornillo T25

- Par de apriete recomendado: 5,0 Nm
- Par de apriete máximo admisible: 15,0 Nm
- Pasar los cables desde la parte trasera por la abertura del soporte bisagra y a través de las aberturas laterales a las conexiones

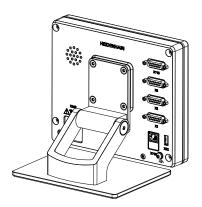

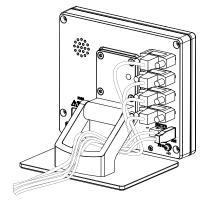


Figura 6: Dispositivo montado en soporte bisagra Multi-Pos

Figura 7: Cableado en soporte bisagra Multi-Pos

**Información adicional:** "Dimensiones del aparato con pie de soporte Multi-Pos", Página 252

## 4.2.4 Montaje en el soporte Multi-Pos

► Fijar el soporte con los tornillos avellanados suministrados M4 x 8 ISO 14581 (negro) a los orificios roscados de la parte posterior del equipo



Respetar el par de apriete admisible de 2,6 Nm

► Montar el soporte con el tornillo M8 suministrado, las arandelas, el tirador y la tuerca hexagonal M8 en un brazo

O

- Sujetar el soporte con dos tornillos <7 mm en ambos orificios para montarlo en la superficie deseada
- ► Ajustar el ángulo de inclinación deseado
- Fijar el soporte: apretar el tornillo T25



Respetar el par de apriete para el tornillo T25

- Par de apriete recomendado: 5,0 Nm
- Par de apriete máximo admisible: 15,0 Nm
- Pasar los cables desde la parte trasera por la abertura del soporte y a través de las aberturas laterales a las conexiones

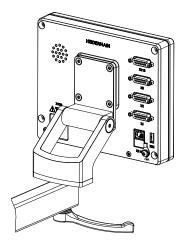


Figura 8: Dispositivo montado en soporte Multi-Pos

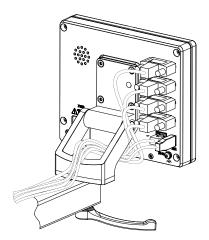


Figura 9: Cableado en soporte Multi-Pos

**Información adicional:** "Dimensiones del aparato con soporte Multi-Pos", Página 252

5

Instalación

#### 5.1 Resumen

Este capítulo describe la instalación del equipo. Aquí encontrará información sobre la conexión del equipo e instrucciones sobre cómo conectar correctamente los equipos periféricos.



Los pasos siguientes únicamente podrán ser ejecutados por personal especializado.

Información adicional: "Cualificación del personal", Página 25

# 5.2 Indicaciones generales

#### INDICACIÓN

#### ¡Interferencias debidas a fuentes con altas emisiones electromagnéticas!

Los equipos periféricos tales como convertidores de frecuencia o accionamientos pueden causar interferencias.

A fin de elevar la inmunidad a las interferencias en relación con las influencias electromagnéticas:

- Utilizar opcionalmente una conexión de tierra funcional conforme a IEC/EN 60204-1
- Utilizar únicamente periféricos USB con una protección integrada mediante, por ejemplo, una lámina con recubrimiento metálico y una malla o carcasa metálica. La cobertura de la red de pantalla debe ser del 85% o superior. La pantalla debe estar completamente conectada al conector (conexión de 360°).

# **INDICACIÓN**

¡Daños en el aparato al conectar o desconectar las conexiones de enchufe durante el funcionamiento!

Los elementos internos pueden resultar dañados.

▶ Realizar las conexiones de los cables sólo con el aparato desconectado

#### INDICACIÓN

#### Descarga electrostática (ESD)

El equipo contiene componentes en riesgo de descargas electrostáticas y que pueden quedar destruidos por dicho motivo.

- ▶ Deben observarse ineludiblemente las medidas de seguridad para el manejo de componentes sensibles a la ESD
- Nunca deberán tocarse las patillas de conexión sin haberse realizado una puesta a tierra adecuada
- ▶ Al realizar tareas con las conexiones del equipo, es preciso llevar un brazalete ESD puesto a tierra.

# INDICACIÓN

#### ¡Daños en el aparato debido a un cableado incorrecto!

Si las entradas o salidas se cablean incorrectamente, el equipo o los equipos periféricos podrían sufrir daños.

- Es preciso respetar los datos técnicos del equipo y asignar correctamente los conductores
- Asignar exclusivamente los contactos o conductores empleados

Información adicional: "Características técnicas", Página 247

# 5.3 Resumen de los equipos

Las conexiones existentes en la parte posterior del equipo se deben proteger contra la suciedad y el deterioro mediante caperuzas de protección contra el polvo.

# INDICACIÓN

Suciedad y deterioro debido a la falta de caperuzas de protección contra el polvo.

Si no coloca tapas antipolvo en las conexiones que no utilice, los conectores de su función pueden resultar perjudicados o dañados.

- Las caperuzas de protección contra el polvo únicamente se deben extraer en el caso de que deban conectarse sistemas periféricos o de medición
- Si se retira un sistema de medida o un equipo periférico deberá volverse a colocar de inmediato la caperuza de protección contra el polvo



El tipo de las conexiones para los sistemas de medición puede variar según la versión del equipo.

#### 4 $(\updownarrow)$ **HEIDENHAIN** 5 0 0 XЗ 6 0 $\bigcirc$ 10 X100 AC 100 V ... 240 V 50 Hz ... 60 Hz X1 (max. 38 W) (\$) $( \circlearrowleft )$ X32 X116(段) (3) (\$ ♦ 9 8

#### Lado posterior del equipo sin tapas de protección contra el polvo

Figura 10: Parte posterior en equipos con ID 1089181-01

#### Conexiones:

- 5 X1-X3: variante de equipo con conexiones D-SUB de 15 polos para equipos de medición con 1  $V_{SS}$ , 11  $\mu A_{SS}$  o interfaces EnDat 2.2
  - **X21-X23**: versión del equipo con conexiones Sub-D de 9 polos para sistemas de medición con interfaz TTL
  - **X1**, **X2**, **X21**: Variantes del equipo con dos conexiones D de 15 polos para sistemas de medida con 1  $V_{PP}$ , 11  $\mu A_{PP}$  o interfaz EnDat 2.2 y una conexión D de 9 polos para sistemas de medida con interfaz TTL
- 7 X32: conexión USB 2.0 de alta velocidad (tipo A) para impresora, dispositivos de entrada o memoria USB
- 10 Altavoz
- 8 Conexión de tierra funcional conforme a IEC/EN 60204-1
- **6 X116**: conexión Ethernet RJ45 para comunicación e intercambio de datos con sistemas posteriores y PC
- 4 X113: conector Sub-D de 15 polos para palpadores digitales (p. ej. palpador digital HEIDENHAIN)
- 9 X100: conmutador de alimentación y conexión de alimentación de red

# 5.4 Conexión de los sistemas de medición



En sistemas de medida con interfaz EnDat 2.2: si en los ajustes del sistema un eje ya está asignado a su correspondiente entrada para el sistema de medida, éste sera automáticamente reconocido al reiniciar y se aplicarán los ajustes establecidos. Como alternativa también es posible realizar la asignación de la entrda del sistema de medida después de haberlo conectado.

- ► Tener en cuenta la asiganción de pinescitada a continuación
- Extraer y conservar la caperuza de protección contra el polvo
- ▶ Realizar el tendido de los cables de acuerdo con la variante de montaje

Información adicional: "Ensamblaje del equipo", Página 36

▶ Conectar los sistemas de medida sólidamente en las conexiones respectivas

Información adicional: "Resumen de los equipos", Página 43

▶ En conectores con tornillos: no apretar demasiado los tornillos

#### Asignación de las conexiones X1, X2, X3

| 1 V <sub>PP</sub> , 11              | 1 V <sub>PP</sub> , 11 μA <sub>PP</sub> , EnDat 2.2 |                   |                 |                          |      |                 |                 |       |
|-------------------------------------|---|-------------------|-----------------|--------------------------|------|-----------------|-----------------|-------|
| 8 7 6<br>0 0 0<br>15 14 13<br>0 0 0 | 5 4 3<br>0 0 0<br>3 12 11 10<br>0 0 0               | 2 1<br>0 0<br>0 9 |                 |                          |      |                 |                 |       |
|                                     | 1   | 2                 | 3               | 4                        | 5    | 6               | 7               | 8     |
| 1 V <sub>PP</sub>                   | A+  | 0 V;              | B+              | U <sub>P</sub>           | /    | /               | R-              | /     |
| <b>11</b> µ <b>A</b> <sub>PP</sub>  | I <sub>1+</sub>                                     |                   | l <sub>2+</sub> |                          | /    | Inter-<br>nal   | I <sub>0+</sub> | /     |
| EnDat                               | /   |                   | /               |                          | DATA | Shield          | /               | RELOJ |
|                                     | 9   | 10                | 11              | 12                       | 13   | 14              | 15              |       |
| 1 V <sub>PP</sub>                   | A-  | Sensor<br>0 V     | B-              | Sensor<br>U <sub>P</sub> | /    | R+              | /               |       |
| 11 µ <b>A</b> <sub>PP</sub>         | I <sub>1-</sub>                                     |                   | l <sub>2-</sub> |                          | /    | I <sub>0+</sub> | /               |       |
| EnDat                               | /   |                   | /               |                          | DATA | /               | RELOJ           |       |

#### Asignación de las conexiones X21, X22, X23

| TTL                          |                 |                 |                 |                 |     |    |                     |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|----|---------------------|-----------------|
| 5 4 3<br>0 0 8<br>9 8<br>0 0 | 3 2 1<br>7 6    |                 |                 |                 |     |    |                     |                 |
| 1                            | 2               | 3               | 4               | 5               | 6   | 7  | 8                   | 9               |
| /                            | U <sub>a1</sub> | U <sub>a1</sub> | U <sub>a2</sub> | U <sub>a2</sub> | 0 V | Up | $\overline{U_{a0}}$ | U <sub>a0</sub> |

# 5.5 Conectar el sistema de palpación



Puede conectar los siguientes palpadores digitales al equipo:

- Palpador digital HEIDENHAIN TS 248
- Palpador de aristas KT 130 de HEIDENHAIN
- Palpador de medición Renishaw

**Información adicional:** "Alcance del suministro y accesorios", Página 30

- ▶ Tener en cuenta la asignación de pinescitada a continuación
- Extraer y conservar la caperuza de protección contra el polvo
- ▶ Realizar el tendido de los cables de acuerdo con la variante de montaje

Información adicional: "Ensamblaje del equipo", Página 36

► Conectar el sistema de palpación firmemente a la conexión

Información adicional: "Resumen de los equipos", Página 43

▶ En conectores con tornillos: no apretar demasiado los tornillos

 
#### Asignación de las conexiones X113

| 8 7 6<br>0 0 0<br>15 14 1 | 5 4 3 2<br>0 0 0 0<br>3 12 11 10<br>0 0 0 |        |        |         |       |       |     |
|---------------------------|---|--------|--------|---------|-------|-------|-----|
| 1                         | 2   | 3      | 4      | 5       | 6     | 7     | 8   |
| LED+                      | B 5 V                                     | B 12 V | Dout 0 | DC 12 V | 5 Vcc | Din 0 | GND |
| 9                         | 10  | 11     | 12     | 13      | 14    | 15    |     |
| Din 1                     | Din 2                                     | TP     | GND    | TP      | Din 3 | LED-  |     |


B - Probe signals, readiness

TP - Touch Probe, normally closed


#### **Digital inputs:**



#### **Digital outputs:**

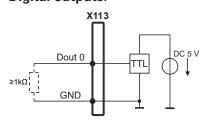

#### **Touch Probe**

 

# 5.6 Cablear entradas y salidas de conmutación



En función de la periferia a conectar, para realizar las conexiones puede ser necesario contar con un electricista especializado.

Ejemplo: superación del valor de bajo voltaje de protección (SELV) **Información adicional:** "Cualificación del personal", Página 25



El aparato cumple los requisitos de la normativa EC 61010-1 sólo si el equipo periférico se alimenta desde un circuito inducido con energía limitada según IEC 61010-13ª Ed. párrafo, 9.4 o se alimenta con potencia limitada según IEC 60950-12ª Ed., párrafo 2.5 o se alimenta desde un circuito inducido de la clase 2 según UL1310.

En lugar de IEC 61010-13ª Ed., párrafo 9.4 pueden utilizarse también los correspondientes párrafos de las normativas DIN EN 61010-1, EN 61010-1, UL 61010-1 y CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 o en lugar de IEC 60950-12ª Ed., párrafo 2.5, los correspondientes párrafo de las normativas DIN EN 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 nº 60950-1.

- Cablear entradas y salidas de conmutación según la asignación de pines citada a continuación
- Extraer y conservar la caperuza de protección contra el polvo
- Realizar el tendido de los cables de acuerdo con la variante de montaje

Información adicional: "Ensamblaje del equipo", Página 36

► Conectar con firmeza los cables de conexión en las conexiones respectivas **Información adicional:** "Resumen de los equipos", Página 43

▶ En conectores con tornillos: no apretar demasiado los tornillos



Debe asignar las entradas y salidas digitales o analógicas a la función de conmutación correspondiente en los ajustes del equipo.

 
#### Asignación de las conexiones X113

| 8 7 6<br>0 0 0<br>15 14 1 | 5 4 3 2<br>0 0 0 0<br>3 12 11 10 |        |        |         |       |       |     |
|---------------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-----|
| 1                         | 2                                | 3      | 4      | 5       | 6     | 7     | 8   |
| LED+                      | B 5 V                            | B 12 V | Dout 0 | DC 12 V | 5 Vcc | Din 0 | GND |
| 9                         | 10                               | 11     | 12     | 13      | 14    | 15    |     |
| Din 1                     | Din 2                            | TP     | GND    | TP      | Din 3 | LED-  |     |


B - Probe signals, readiness

TP - Touch Probe, normally closed


#### **Digital inputs:**



#### **Digital outputs:**

 

#### **Touch Probe**

 

# 5.7 Dispositivos de entrada


- ► Tener en cuenta la asiganción de pinescitada a continuación
- Extraer y conservar la caperuza de protección contra el polvo
- ▶ Realizar el tendido de los cables de acuerdo con la variante de montaje

Información adicional: "Ensamblaje del equipo", Página 36

► Conectar un ratón USB o un teclado USB a una conexión USB de tipo A (X32,). El conector del cable USB debe estar insertado en su totalidad

Información adicional: "Resumen de los equipos", Página 43

#### Asignación de las conexiones X32

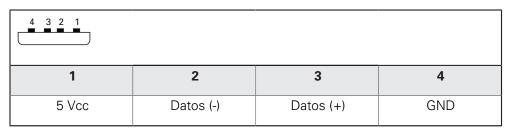

# 5.8 Conectar red periférica

- ► Tener en cuenta la asignación de pinescitada a continuación
- Extraer y conservar la caperuza de protección contra el polvo
- ▶ Realizar el tendido de los cables de acuerdo con la variante de montaje

Información adicional: "Ensamblaje del equipo", Página 36

Conectar los elementos periféricos de la red con un cable de categoría 5 comercial a la conexión Ethernet X116. Es imprescindible que el conector del cable encaje sólidamente en la conexión

Información adicional: "Resumen de los equipos", Página 43

#### Asignación de las conexiones X116

| 12345678     |              |              |     |     |              |     |     |
|--------------|--------------|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|
| 1            | 2            | 3            | 4   | 5   | 6            | 7   | 8   |
| D1+<br>(TX+) | D1-<br>(TX-) | D2+<br>(RX+) | D3+ | D3- | D2-<br>(RX-) | D4+ | D4- |

#### 5.9 Conectar tensión de alimentación

#### **A** ADVERTENCIA

#### ¡Peligro de descarga eléctrica!

Los equipos que no hayan sido puestos a tierra correctamente pueden originar lesiones graves o la muerte por electrocución.

- ▶ En general, utilizar un cable de red de 3 polos
- Asegurar la correcta conexión del conductor de protección en la instalación del edificio

#### **A**ADVERTENCIA


Existe riesgo de incendio si se utiliza un cable de alimentación incorrecto.

Utilizar un cable de alimentación que no cumpla las exigencias del lugar de instalación puede conllevar riesgo de incendios.

- ▶ Utilizar un cable de red que cumpla como mínimo los requisitos nacionales para el emplazamiento
- ▶ Tener en cuenta la asiganción de pinescitada a continuación
- ► Conectar la conexión de red con un cable de red que cumpla con los requisitos, a una toma de corriente con conductor de protección

Información adicional: "Resumen de los equipos", Página 43

# Asignación de las conexiones X100

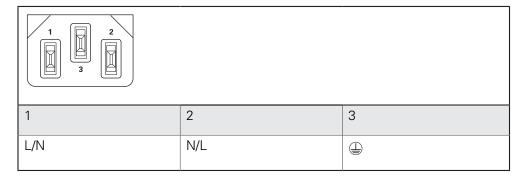

6

Funcionamiento general

#### 6.1 Resumen

Este capítulo describe las pantallas de manejo y los elementos de mando, así como las funciones básicas del equipo.

# 6.2 Manejo con pantalla táctil y dispositivos de entrada

#### 6.2.1 Pantalla táctil y dispositivos de entrada

El manejo de los elementos de mando en la pantalla de manejo del equipo se realiza mediante una pantalla táctil o un ratón USB conectado.

Para introducir datos se puede emplear el teclado de pantalla de la pantalla táctil o un teclado USB conectado.

#### INDICACIÓN

¡Funciones erróneas de la Touchscreen debidas a la humedad o al contacto con agua!

La humedad o el agua pueden perjudicar la función de la Touchscreen.

Proteger la Touchscreen contra la humedad o contra el contacto con el agua Información adicional: "Datos del equipo", Página 248

# 6.2.2 Gestos y acciones con el ratón

Para activar, conmutar o desplazar los elementos de mando de la pantalla de manejo, se puede utilizar la pantalla táctil del equipo o un ratón. El manejo de la pantalla táctil y del ratón se realiza mediante gestos.



Los gestos para el manejo con la Touchscreen pueden diferir de los gestos para el manejo con el ratón.

Si surgen gestos diferentes para el manejo con la Touchscreen y con el ratón, este manual describe ambas posibilidades de manejo como pasos de tratamiento alternativos.

Los pasos de tratamiento alternativos para el manejo con Touchscreen y con ratón se identifican con los símbolos siguientes:



Manejo con Touchscreen



Manejo con el ratón

El resumen siguiente describe los diferentes gestos para el manejo de la pantalla táctil y del ratón:

#### Hacer clic



significa tocar brevemente la pantalla táctil



significa pulsar una vez el botón izquierdo del ratón

#### Hacer clic activa, entre otras, las acciones siguientes:



- Seleccionar menús, elementos o parámetros
- Introducir caracteres con el teclado de pantalla
- Cerrar diálogo
- En el menú **Medición**, mostrar y omitir el menú principal
- En el menú **Medición**, mostrar y ocultar la barra de funciones

#### Mantener



significa tocar más tiempo la pantalla táctil



significa pulsar una vez y, a continuación, mantener pulsado el botón izquierdo del ratón

#### Mantener pulsado activa, entre otras, las acciones siguientes



 Modificar rápidamente valores en las casillas de introducción de datos con botones de Más y Menos

#### **Arrastrar**



identifica un movimiento de un dedo sobre la pantalla táctil, en el que por lo menos está definido el punto de inicio del movimiento



significa pulsar una vez y mantener pulsado el botón izquierdo del ratón desplazando al mismo tiempo el ratón; por lo menos el punto de inicio del movimiento está definido inequívocamente

#### Arrastrar activa, entre otras, las acciones siguientes



Desplazar las listas y textos

#### **Deslizar**



se trata de un movimiento fluido de un dedo sobre la pantalla táctil sin que este movimiento tenga un punto de inicio ni un punto final definidos



significa pulsar una vez y mantener pulsado el botón izquierdo del ratón desplazando el ratón al mismo tiempo; el punto de inicio y el punto final del movimiento no están claramente definidos

#### Al deslizar se activan, entre otras, las acciones siguientes

Cambiar vistas



# 6.3 Elementos de mando generales y funciones

Los elementos de mando siguientes posibilitan la configuración y el manejo mediante la Touchscreen o equipos de introducción de datos.

#### Teclado en pantalla

El teclado en pantalla permite introducir texto en las casillas de introducción de la pantalla de manejo. Según la casilla de introducción, aparece un teclado en pantalla numérico o alfanumérico.



Figura 11: Teclado en pantalla

- Para introducir valores, pulsar en la casilla de introducción
- > La casilla de introducción se destaca
- > Aparece el teclado en pantalla
- ► Introducir texto o cifras
- > Si la introducción en la casilla de introducción es correcta, se indica con una marca de verificación verde
- Si una introducción es incompleta o con valores incorrectos, se indica en su caso con un carácter de llamada rojo. Entonces la introducción no puede concluirse
- Para incorporar los valores, confirmar la introducción con RET
- > Los valores se visualizan
- > El teclado en pantalla desaparece

#### Casillas de introducción con botones Mas y Menos

Con los botones Más + y Menos - a ambos lados del valor numérico pueden adaptarse los valores numéricos.



- Pulsar en + o -, hasta que se visualice el valor deseado
- Mantener pulsados + o -, para modificar los valores con más rapidez
- > El valor seleccionado se visualiza

#### Conmutador

Con el conmutador se cambia entre funciones.



- Pulsar en la función deseada
- > La función activada se visualiza en verde
- > La función inactiva se visualiza en gris claro

#### Conmutador de deslizaderas

Con el conmutador de deslizaderas activar o desactivar una función.



- Llevar el control deslizante hasta la posición deseada
- pulsar sobre el control deslizante
- > La función se activa o se desactiva

#### Control deslizante

Con el control deslizante (horizontal o vertical) puede modificar valores de forma continua.



- Llevar el control deslizante hasta la posición deseada
- > El valor ajustado se visualiza gráficamente o en porcentaje

#### Lista desplegable

Los botones de las listas desplegables están marcados con un triángulo que señala hacia abajo.



- Pulsar en el botón
- > La lista desplegable se abre
- > La entrada activa está marcada en verde
- ▶ Pulsar en la entrada deseada
- > La entrada deseada se incorpora

#### **Deshacer**

El botón deshace el último paso.

Los procesos ya finalizados no pueden deshacerse.



- ▶ Pulsar en **Deshacer**
- > El último paso se deshace

#### **Añadir**



- Para añadir otro elemento, pulsar en **Añadir**
- > Se añade un nuevo elemento

#### Cerrar



Para cerrar un diálogo, pulsar en Cerrar

#### Confirmar



Para concluir una actividad, pulsar en Confirmar

#### **Atrás**



Para volver al nivel superior en la estructura del menú, pulsar en **Atrás** 

# 6.4 GAGE-CHEK 2000 encender y apagar

#### 6.4.1 GAGE-CHEK 2000 Encender



Antes de poder emplear el equipo deberán ejecutarse los pasos para la puesta en marcha y la preparación. Dependiendo del uso pretendido puede ser necesaria la configuración de parámetros de Setup adicionales.

Información adicional: "Puesta en marcha", Página 77

- ► Conectar el equipo mediante el interruptor de red El interruptor de red se encuentra en la parte posterior del equipo
- > Se arranca el equipo. Ello puede durar unos momentos
- En el caso de que esté activada el alta de usuario automática y como último usuario estaba registrado un usuario del tipo **Operator**, aparece la pantalla de manejo en el menú **Medición**
- > En el caso de que la alta de usuario automática no está activada, aparece el menú **Alta de usuario**

Información adicional: "Inicio y cierre de sesión de usuario", Página 57

#### 6.4.2 Modo de ahorro de energía activar y desactivar

Si temporalmente el equipo no va a utilizarse, activar el modo de ahorro de energía. Con ello el equipo cambia a un estado inactivo sin interrumpir la alimentación eléctrica. En este estado, la pantalla se apaga.

#### Activar el modo de ahorro de energía



► En el menú principal, hacer clic en Apagar



- ► Hacer clic en Modo de ahorro de energía
- > La pantalla se apaga

#### Desactivar el modo de ahorro de energía



- ► Hacer clic en un punto cualquiera de la Touchscreen
- > En el borde inferior aparece una flecha
- Arrastrar la flecha hacia arriba
- La pantalla se enciende y se muestra la última pantalla de manejo visualizada

#### 6.4.3 GAGE-CHEK 2000 apagar

#### INDICACIÓN

#### ¡Sistema operativo dañado!

Si se desenchufa de la fuente de alimentación eléctrica el equipo mientras está encendido, puede resultar dañado el sistema operativo del equipo.

- Parar el equipo mediante el menú Apagar
- Mientras esté encendido, el equipo no debe desenchufarse de la fuente de alimentación eléctrica
- Solo después de haber parado el equipo, desconectar con el interruptor de red



► En el menú principal, hacer clic en Apagar



- ► Hacer clic en Parar
- > El sistema operativo se detiene
- Esperar hasta que la pantalla muestre el mensaje
   Ahora puede desconectar el aparato
- Desconectar el equipo mediante el interruptor de red

# 6.5 Inicio y cierre de sesión de usuario

En el menú **Alta de usuario** puede darse de alta y de baja en el equipo como usuario.

Únicamente se puede dar de alta un usuario en el equipo. Se visualiza el usuario dado de alta. Para dar de alta a un nuevo usuario, antes debe darse de baja al usuario que estaba registrado.



El equipo dispone de niveles de autorización que determinan un manejo y una administración completas o restringidas por parte del usuario.

#### 6.5.1 Inicio de sesión de usuario



- ► En el menú principal, hacer clic en Alta de usuario
- ► En el menú desplegable seleccionar un usuario
- ► En el campo de introducción, pulsar Contraseña
- Introducir la contraseña del usuario

| Usuario  | Contraseña<br>predeterminada | Grupo objetivo   |
|----------|------------------------------|--|
| OEM      | oem                          | Responsable de<br>explotación,<br>Fabricante de la máquina |
| Setup    | setup                        | Ajustador,<br>Configurador del sistema                     |
| Operator | operator                     | Usuario  |



En el caso de que la contraseña no concuerde con los ajustes estándar, deberá solicitarse al instalador (**Setup**) o al fabricante de la máquina (**OEM**).

Si ya no se conoce la contraseña, contactar con una delegación de servicio técnico de HEIDENHAIN.

- Confirmar la introducción con RET
- ▶ Pulsar Iniciar sesión
  - > El usuario se da de alta y aparece el Menú Medición

Información adicional: "Grupos de destino según tipos de usuario", Página 19

#### 6.5.2 Cerrar sesión de usuario



► En el menú principal, hacer clic en Alta de usuario



- Pulsar Desconectar sesión
- > El usuario se da de baja
- > Todas las funciones del menú principal, salvo **Desconexión**, están inactivas
- El equipo sólo puede volverse a utilizar tras dar de alta a un usuario

# 6.6 Ajustar idioma

En el Ajuste Básico, el idioma de la pantalla de manejo es el inglés. Se puede cambiar el idioma de la interfaz de usuario.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Usuario
- El usuario dado de alta está identificado con una marca de verificación.
- Seleccionar el usuario dado de alta
- > El idioma seleccionado para el usuario se visualiza en la lista desplegable **Idioma** con la correspondiente bandera
- ► En la lista desplegable **Idioma**, seleccionar la bandera del idioma deseado
- > La pantalla de manejo se visualiza en el idioma seleccionado

# 6.7 Ejecutar la búsqueda de las marcas de referencia tras el arranque del equipo



Si la búsqueda de marcas de referencia se activa tras el arranque del equipo, todas las funciones del equipo se bloquean hasta que haya concluido con éxito la búsqueda de marcas de referencia.

**Información adicional:** "Marcas de referencia (Sistema de medida)", Página 215



En sistemas de medida en serie con interfaz EnDat se utiliza la búsqueda de marcas de referencia, dado que se referencian los ejes de forma automática.

Si la búsqueda de marcas de referencia en el equipo está activada, un Asistente requiere que se desplacen las marcas de referencia de los ejes.

- ▶ Tras dar de alta, seguir las instrucciones del asistente
- Tras finalizar con éxito la búsqueda de marca de referencia, el símbolo de la referencia deja de parpadear

**Información adicional:** "Elementos de manejo del visualizador de cotas", Página 66

**Información adicional:** "Activar la búsqueda de marcas de referencia", Página 116

# 6.8 Pantalla de manejo



El equipo se encuentra disponible en diferentes versiones y con diferente equipamiento. La pantalla de manejo y el rango funcional pueden variar según la versión y según el equipamiento.

#### 6.8.1 Tras el Encendido la pantalla de manejo

#### Pantallas en ajuste básico

La pantalla de manejo representada muestra el ajuste básico del equipo.

Esta pantalla de manejo se visualiza también después de restablecer los ajustes básicos en el equipo.

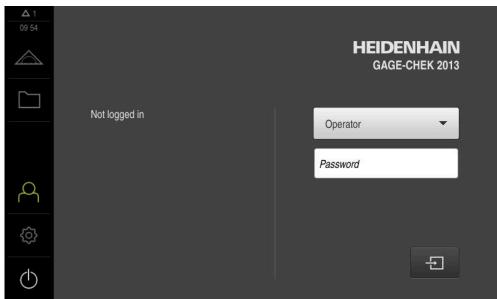


Figura 12: Pantallas en el ajuste básico del equipo

#### Pantallas después del inicio

Si el último que se ha dado de alta es un usuario del tipo **Operator** con alta de usuario automática activada, el equipo muestra tras el arranque el menú **Medición** con la zona de trabajo y la barra de funciones.

Información adicional: "Menú Medición", Página 62

Si el alta de usuario automática no está activada, el equipo abre el menú **Alta de usuario**.

Información adicional: "Menú Registro de usuario", Página 64

## 6.8.2 Menú principal de la pantalla de manejo

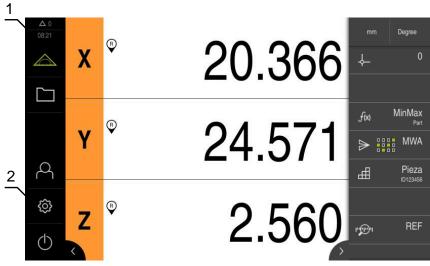


Figura 13: pantalla de manejo

- 1 Rango de visualización de mensaje, muestra la hora y el número de mensajes no cerrados
- 2 Menú principal con elementos de mando

#### Elementos de mando del menú principal

| Elemento de mando | Función  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| Δ3                | Mensaje  |  |  |  |  |
| $\Delta 3$        | Visualización de un resumen de todos los mensajes y del<br>número de mensajes no cerrados                                      |  |  |  |  |
|                   | Información adicional: "Mensajes", Página 73   |  |  |  |  |
|                   | Medición   |  |  |  |  |
|                   | Posicionamiento y medición de los valores mínimo, máximo y de la anchura de sujeción; efectuar mediciones relativas            |  |  |  |  |
|                   | Información adicional: "Menú Medición", Página 62  |  |  |  |  |
|                   | Gestión de ficheros  |  |  |  |  |
|                   | Gestión de los ficheros que se encuentran disponibles en el equipo   |  |  |  |  |
|                   | <b>Información adicional:</b> "Menú Gestión de ficheros",<br>Página 63   |  |  |  |  |
|                   | Alta de usuario  |  |  |  |  |
| $\sim$            | Alta y baja del usuario  |  |  |  |  |
| Q                 | <b>Información adicional:</b> "Menú Registro de usuario",<br>Página 64   |  |  |  |  |
|                   | Cuando un usuario con permisos ampliados (tipo de usuario Setup o OEM) ha iniciado sesión, aparece el símbolo de un engranaje. |  |  |  |  |

| Elemento de mando | Función   |
|-------------------|---|
| <u> </u>          | Configuraciones   |
| <i>(</i> 5)       | Configuraciones del equipo como, p. ej., organización de usuarios, configuración de sensores o actualización del firmware |
|                   | <b>Información adicional:</b> "Menú Configuraciones",<br>Página 65  |
|                   | Desconectar   |
|                   | Parar el sistema operativo o activar el modo de ahorro de energía   |
|                   | <b>Información adicional:</b> "Menú Desconexión",<br>Página 66  |

#### 6.8.3 Menú Medición

#### Llamada



- En el menú principal, pulsar Medición
- > Se visualiza la pantalla de manejo para la medición y el posicionamiento

#### Breve descripción

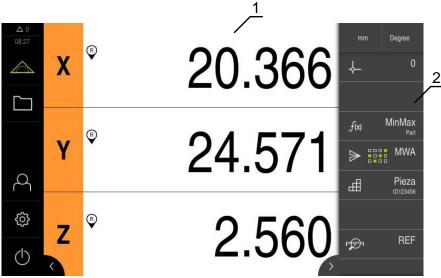


Figura 14: Menú Medición

- 1 En la zona de trabajo se muestra la posición actual de la mesa de medición
- 2 La barra de funciones contiene el menú de acceso rápido y los elementos funcionales

#### 6.8.4 Menú Gestión de ficheros

#### ciclo



- ► En el menú principal, pulsar Gestión de ficheros
- > Se visualiza la pantalla de manejo de la gestión de ficheros

#### Breve descripción

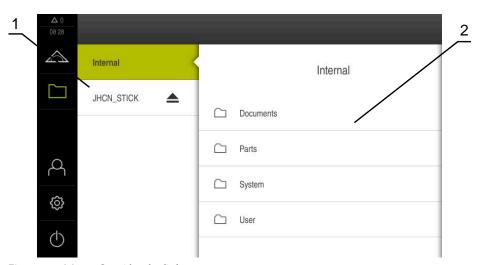


Figura 15: Menú Gestión de ficheros

- 1 Lista de las ubicaciones de almacenamiento disponibles
- 2 Lista de carpetas en la ubicación de almacenamiento seleccionada

El menú **Gestión de ficheros** muestra un resumen de los ficheros guardados en la memoria del equipo .

Si es el caso, las memorias USB (formato FAT32) conectadas y las unidades de red disponibles se visualizan en la lista de las ubicaciones de almacenamiento. Las memorias USB y las unidades de red se visualizan con el nombre o con la denominación de la unidad.

Información adicional: "Gestión de ficheros", Página 181

# 6.8.5 Menú Registro de usuario

#### ciclo



- ► En el menú principal, pulsar Alta de usuario
- Se visualiza la pantalla de manejo para altas y bajas de usuarios

#### Breve descripción

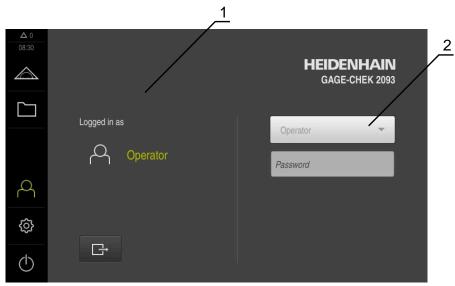


Figura 16: Menú Alta de usuario

- 1 Visualización del usuario dado de alta
- 2 Alta de usuario

El menú **Alta de usuario** muestra en la columna izquierda el usuario dado de alta. El alta de un nuevo usuario se visualiza en la columna derecha.

Para dar de alta a otro usuario, antes debe darse de baja al usuario que estaba registrado.

Información adicional: "Inicio y cierre de sesión de usuario", Página 57

#### 6.8.6 Menú Configuraciones

#### ciclo



- ► En el menú principal, pulsar **Ajustes**
- > Se visualiza la pantalla para los ajustes del equipo

#### Breve descripción



Figura 17: Menú **Ajustes** 

- 1 Lista de las opciones de configuración
- 2 Lista de los parámetros de ajuste

El menú **Ajustes** indica todas las opciones para la configuración del equipo. Con los parámetros de ajuste, el equipo se adapta a los requisitos exigidos en el lugar de utilización.

Información adicional: "Configuraciones", Página 189



El equipo dispone de niveles de autorización que determinan un manejo y una administración completas o restringidas por parte del usuario.

#### 6.8.7 Menú Desconexión

#### Llamada



- ► En el menú principal, hacer clic en Apagar
- > Se mostrarán los elementos de mando para salir del sistema operativo, para activar el modo de ahorro de energía y para activar el modo de limpieza

#### Breve descripción

El menú **Desconexión** muestra las opciones siguientes:

| Elemento de mando | Función  |
|-------------------|--|
|                   | Apagar   |
|                   | Apaga el sistema operativo   |
| (c)               | Modo de ahorro de energía  |
|                   | Apaga la pantalla, cambia el sistema operativo en el modo de ahorro de energía   |
|                   | Modo de limpieza   |
|                   | Apaga la pantalla, desplaza el sistema operativo en el modo de ahorro de energía |

Información adicional: "GAGE-CHEK 2000 encender y apagar", Página 56

Información adicional: "Limpiar monitor", Página 228

#### 6.9 Visualizador de cotas

En el visualizador de cotas, el equipo indica las posiciones de ejes y, dado el caso, información adicional para los ejes configurados.

#### 6.9.1 Elementos de manejo del visualizador de cotas

| Símbolo | Significado   |
|---------|---|
| V       | Tecla del eje   |
|         | Funciones de la tecla de eje:   |
|         | <ul> <li>Al pulsar la tecla de eje: se abre la casilla de<br/>introducción para el valor de posición</li> </ul> |
|         | <ul> <li>Mantener pulsada la tecla de eje: Fijar la posición actual<br/>como punto cero</li> </ul>              |
| R       | Se ha realizado correctamente la búsqueda de marcas de referencia   |
| Ø       | La búsqueda de marcas de referencia no se ha realizado o<br>no se detectan marcas de referencia                 |
| <u></u> | <b>Mínimo</b> : valor más pequeño de la medición (estando la función <b>MinMax</b> activada)                    |

| Símbolo               | Significado   |
|-----------------------|---|
| $\overline{\uparrow}$ | <b>Máximo</b> : valor más grande de la medición (estando la función <b>MinMax</b> activada)                     |
| <u> </u>              | <b>Anchura de sujeción</b> : diferencia entre el máximo y el mínimo (estando la función <b>MinMax</b> activada) |
| Ø                     | El valor de posición corresponde al diámetro (con la función <b>DR</b> activa)                                  |

# 6.10 Adaptar la zona de trabajo

En el menú **Medición** puede ampliarse la zona de trabajo ocultando el menú principal o la barra de funciones.

#### Llamada



- ► En el menú principal, pulsar **Medición**
- Se visualiza la pantalla de manejo para la medición y el posicionamiento

# 6.10.1 Mostrar u omitir el menú principal



- Pulsar la pestaña
- > El menú principal se oculta
- > La flecha cambia la dirección
- Parra mostrar el menú principal, volver a pulsar Pestaña

#### 6.10.2 Mostrar u ocultar la barra de funciones

HEIDENHAIN | GAGE-CHEK 2000 | Instrucciones de funcionamiento | 06/2021



- Pulsar la pestaña
- > La barra de funciones se oculta
- > La flecha cambia la dirección
- Para mostrar la barra de funciones, volver a pulsar la **pestaña**

#### 6.10.3 Desplazarse por la barra de funciones

La barra de funciones es navegable. En cuanto se fija una función en el último campo libre, la barra se amplía con otro campo libre. A partir de este momento, es posible desplazarse por la barra de funciones.



- Deslizar hacia arriba o hacia abajo por la barra de funciones
- > Deslizar las funciones hacia arriba o hacia abajo

#### 6.10.4 Desplazar las funciones por la barra de funciones

Las funciones pueden arrastrarse y soltarse por la barra de funciones para moverlas.



- Mantener una función en la barra de funciones
- Se activa el modo "arrastrar y soltar". La barra de tareas se oscurece



- Seleccionar una función y desplazarla al lugar deseado
- > La función aparece marcada en color verde
- Para finalizar el modo "arrastrar y soltar", pulsar una función
- > La barra de funciones se muestra de color claro

# 6.11 Trabajar con la barra de funciones

#### 6.11.1 Elementos de manejo de la barra de funciones

**Función** 

La barra de funciones contiene las siguientes zonas y elementos de mando:

# mando mm Degree

Elemento de

Menú de acceso rápido

El menú de acceso rápido muestra los ajustes para:

- Unidad para valores lineales (Milímetros o Pulgadas)
- Unidad para valores angulares (Radianes, Grados decimales o Grad.-Min.-Seg.)
- Para adaptar los ajustes del menú de acceso rápido, pulsar el Menú de acceso rápido

**Información adicional:** "Adaptar los ajustes en el menú de acceso rápido", Página 72

#### 6.11.2 Elementos funcionales

Los elementos funcionales son botones de comando que se pueden añadir a la barra de funciones y configurar individualmente.

Se pueden seleccionar los elementos funcionales siguientes:

#### Funciones básicas

# Puntos de referencia Visualización del punto de referencia actual; al pulsar se abre la tabla de puntos de referencia Información adicional: "Activar punto de referencia", Página 167 Calculadora Al pulsar, se abre una calculadora con funciones matemáticas básicas; el último resultado se visualiza en la calculadora y en la barra de funciones Búsqueda de marcas de referencia (REF) Al pulsar, se inicia la búsqueda de marcas de referencia

#### Funciones para las mediciones

| Elemento funcio-<br>nal | Breve descripción  |
|-------------------------|--|
| П                       | Pieza  |
| #                       | Unificar todas las funciones relevantes, al pulsar se ocultan todas las funciones no pertinentes para la medición  |
| :                       | Maestra  |
|                         | Guardar los valores de medición de una pieza de referencia como maestros o aceptar como maestros los valores de posición del visualizador de cotas; se pueden seleccionar los ejes correspondientes                      |
|                         | <b>Información adicional:</b> "Configurar la función Maestra",<br>Página 140   |
|                         | dial gage  |
|                         | Visualización de los valores nominales, los límites de adver-<br>tencia y los límites de tolerancia para cada reloj compara-<br>dor; al pulsar se abren las vistas de la función <b>dial gage</b>                        |
|                         | <b>Información adicional:</b> "Configurar la función Reloj comparador", Página 140   |
|                         | MinMax   |
| f(x)                    | Registro de los valores mínimo, máximo y de la anchura<br>de sujeción; al pulsar se inicia el registro de los valores de<br>medición según la configuración establecida  |
|                         | <b>Información adicional:</b> "Registro de los valores mínimo y máximo y de la anchura de sujeción", Página 172  |
|                         | Relativo   |
|                         | Al pulsar se activa la <b>Medición relativa</b> ; la puesta a cero de ejes o la sobreescritura de un valor de posición no repercute en el punto de referencia seleccionado cuando la función <b>Relativo</b> está activa |
|                         | <b>Información adicional:</b> "Efectuar una medición relativa",<br>Página 175  |

#### Elemento funcional

#### Breve descripción



#### DR

Visualización de los valores de posición de los ejes radiales; al pulsar se conmuta del radio al diámetro; el equipo muestra el valor de posición duplicado

Información adicional: "Mostrar diámetro", Página 174

#### Funciones para la emisión de valores de medición

# Elemento funcional

#### Breve descripción



#### Salida manual de valores de medición (MWA)

Envío de valores de medición al ordenador; al pulsar se inicia la transferencia de datos según a la configuración realizada

**Información adicional:** "Transmisión de los valores de medición a un ordenador", Página 178



# Salida de valores de medición (MWA) activada por parte del palpador digital

Envío de valores de medición al ordenador; al pulsar se activa la salida automática de valores de medición según la configuración establecida; la transferencia de datos tiene lugar cuando se desvía el vástago de palpación

**Información adicional:** "Transmisión de los valores de medición a un ordenador", Página 178



#### Salida continua de valores de medición (MWA)

Envío de valores de medición al ordenador; al pulsar se activa la salida automática de valores de medición según la configuración establecida; la transferencia de datos tiene lugar continuamente en intervalos de aproximadamente 200 ms

**Información adicional:** "Transmisión de los valores de medición a un ordenador", Página 178

#### Funciones de palpación

#### Elemento funcional

#### Breve descripción



#### Palpar contorno (Palpar)

Al pulsar se inicia el asistente para la palpación de un objeto de medición

**Información adicional:** "Medir con las funciones de palpación", Página 170



#### Determinar línea central (Palpar)

Al pulsar se inicia el asistente para la palpación de un objeto de medición

**Información adicional:** "Medir con las funciones de palpación", Página 170

# Elemento funcio-

#### Breve descripción



#### Determinar el punto central del círculo (Palpar)

Al pulsar se inicia el asistente para la palpación de un objeto de medición

**Información adicional:** "Medir con las funciones de palpación", Página 170

#### Añadir elemento funcional a la barra de funciones

- Arrastrar un campo vacío de la barra de funciones hacia la izquierda, a la zona de trabajo
- Se abre un cuadro de diálogo con todos los elementos funcionales disponibles
- Pulsar en el elemento funcional que se desee



- Pulsar Cerrar
- > El elemento funcional está disponible

#### Eliminar elemento funcional de la barra de funciones

- Arrastrar el elemento funcional hacia la derecha
- 勯
- Pulsar Borrar
- > Se elimina el elemento funcional

#### Guardar la configuración de los elementos funcionales



Con los elementos funcionales dial gage, Maestra, Salida valores medición y MinMax puede guardarse su configuración y abrir una configuración guardada.



- Arrastrar el elemento funcional hacia la derecha
- Pulsar Guardar
- Se abre el diálogo Guardar la configuración
- Seleccionar la carpeta en la que se va a guardar la configuración
- Introducir un nombre para el fichero XMG
- ▶ Confirmar la introducción con RET
- ▶ Pulsar Guardar
- > El fichero se guarda



Puede exportar e importar en su equipo las configuraciones guardadas mediante una memoria USB.

**Información adicional:** "Exportar ficheros", Página 186 **Información adicional:** "Importar ficheros", Página 187

#### Abrir la configuración de los elementos funcionales



- Arrastrar el elemento funcional hacia la derecha
- Pulsar Abrir
- > Se abre el diálogo Abrir la configuración
- Navegar a la carpeta en la que se encuentra el fichero guardado
- Pulsar sobre el fichero XMG deseado
- Pulsar Abrir
- > Se abrirá el fichero

#### 6.11.3 Adaptar los ajustes en el menú de acceso rápido

Con el menú de acceso rápido se pueden adaptar los ajustes siguientes:

- Unidad para los valores lineales (Milímetros o Pulgadas)
- Unidad para los valores angulares (Radianes, Grados decimales o Grad.-Min.-Seg.)



Los ajustes disponibles dependen de la configuración del equipo y de las opciones de software desbloqueadas.

#### Ajustar la unidad

Antes de iniciar la medición, es imprescindible ajustar las unidades deseadas en el menú de acceso rápido.



- ► En la barra de funciones, pulsar Menú de acceso rápido
- Seleccionar la opción de Unidad para valores lineales deseada
- Seleccionar la opción de Unidad para valores angulares deseada



- Para cerrar el menú de acceso rápido, pulsar en Cerrar
- Las unidades seleccionadas se visualizan en el Menú de acceso rápido

# 6.12 Mensajes y feedback de audio

# 6.12.1 Mensajes

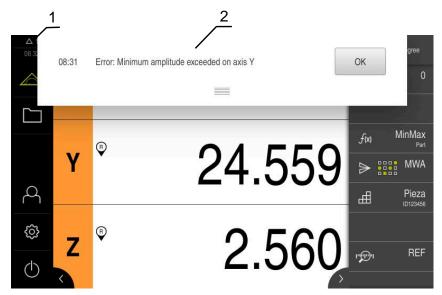


Figura 18: Visualización de mensajes en la zona de trabajo

- 1 Zona de visualización de mensajes, indica la hora y el número de mensajes no cerrados
- 2 Lista de mensajes

Es posible borrar los mensajes del borde superior de la zona de trabajo, p. ej. por errores de manejo, procesos no concluidos o programas de medición concluidos con éxito.

Los mensajes se muestran en el borde superior izquierdo de la pantalla al ocurrir el mensaje o al pulsar sobre la zona de trabajo **Mensajes**.

#### Llamar mensajes



- Pulsar en Mensajes
- > La lista de mensajes se abre

#### Adaptar el rango de visualización



- A fin de ampliar la zona de visualización de los mensajes, es preciso arrastrar el **control deslizante** hacia abajo
- A fin de reducir la zona de visualización de los mensajes, es preciso arrastrar el **control deslizante** hacia arriba
- Para cerrar el rango de visualización, arrastrar el Control deslizante hacia la parte superior de la pantalla
- > El número de mensajes no cerrados se visualiza en **Mensajes**

#### Cerrar mensajes

Dependiendo del contenido de los mensajes, éstos se pueden cerrar con los siguientes elementos de manejo:



- Para cerrar un mensaje ilustrativo, pulsar Cerrar
- > El mensaje deja de visualizarse

0

- Para cerrar un mensaje con posible repercusión sobre la aplicación, pulsar **OK**
- Dado el caso, el mensaje es tenido en cuenta por la aplicación
- > El mensaje deja de visualizarse

#### 6.12.2 Asistente

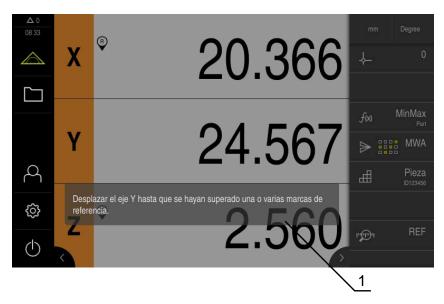


Figura 19: Visualización de mensajes en el asistente

1 Asistente (ejemplo)

El Asistente proporciona ayuda durante la ejecución de los pasos del trabajo y los programas o durante la ejecución de los procesos de aprendizaje.

Se puede desplazar el Asistente en la Zona de trabajo.

Los elementos de mando siguientes del Asistente se visualizan según el paso del trabajo o del proceso.



▶ Para volver al último paso del trabajo o para repetir el proceso, pulsar **Deshacer** 



- Pulsar Confirmar para confirmar el paso del trabajo que se visualiza
- > El asistente salta al paso siguiente o finaliza el proceso



Para cerrar el Asistente, pulsar Cerrar

#### 6.12.3 Feedback de Audio

El equipo puede proporcionar un feedback acústico para señalizar acciones de mando, procesos concluidos o averías.

Los tonos disponibles se reúnen en rangos de temas. Dentro de un rango de temas se distinguen los tonos entre sí.

Las configuraciones del Feedback de Audio se pueden fijar en el menú **Configuraciones**.

Información adicional: "Sonidos", Página 194

Puesta en marcha

# 7.1 Resumen

Este capítulo contiene toda la información necesaria para la puesta en marcha del equipo.

En la puesta en marcha, el encargado de la puesta en marcha (**OEM**) del fabricante configura el equipo para utilizarlo en la máquina de medición correspondiente.

Las configuraciones se pueden reiniciar a los ajustes básicos.

Información adicional: "Cancelación", Página 224



Antes de proceder a la ejecución de las actividades que se describen a continuación, es imprescindible haber leído y comprendido el capítulo "Funcionamiento general".

Información adicional: "Funcionamiento general", Página 51



Los pasos siguientes únicamente podrán ser ejecutados por personal especializado.

Información adicional: "Cualificación del personal", Página 25

# 7.2 Iniciar sesión para la puesta en marcha

#### 7.2.1 Dar de alta al usuario

Para la puesta en marcha del equipo debe dar de alta el usuario OEM.

 


- En el menú principal, pulsar en Alta de usuario
- ▶ Dado el caso, dar de baja al usuario registrado
- ► Seleccionar usuario **OEM**
- Pulsar la casilla de introducción Contraseña
- ► Introducir la contraseña "oem"



En el caso de que la contraseña no concuerde con los ajustes estándar, deberá solicitarse al instalador (**Setup**) o al fabricante de la máquina (**OEM**).

Si ya no se conoce la contraseña, contactar con una delegación de servicio técnico de HEIDENHAIN.





- Pulsar Iniciar sesión
- > El usuario se da de baja
- > El equipo abre el menú Medición

# 7.2.2 Ejecutar la búsqueda de las marcas de referencia tras el arranque del equipo



Si la búsqueda de marcas de referencia se activa tras el arranque del equipo, todas las funciones del equipo se bloquean hasta que haya concluido con éxito la búsqueda de marcas de referencia.

**Información adicional:** "Marcas de referencia (Sistema de medida)", Página 215



En sistemas de medida en serie con interfaz EnDat se utiliza la búsqueda de marcas de referencia, dado que se referencian los ejes de forma automática.

Si la búsqueda de marcas de referencia en el equipo está activada, un Asistente requiere que se desplacen las marcas de referencia de los ejes.

- Tras dar de alta, seguir las instrucciones del asistente
- Tras finalizar con éxito la búsqueda de marca de referencia, el símbolo de la referencia deja de parpadear

**Información adicional:** "Elementos de manejo del visualizador de cotas", Página 66

**Información adicional:** "Activar la búsqueda de marcas de referencia", Página 116

#### 7.2.3 Ajustar idioma

En el Ajuste Básico, el idioma de la pantalla de manejo es el inglés. Se puede cambiar el idioma de la interfaz de usuario.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- ▶ Pulsar **Usuario**
- El usuario dado de alta está identificado con una marca de verificación.
- ▶ Seleccionar el usuario dado de alta
- > El idioma seleccionado para el usuario se visualiza en la lista desplegable **Idioma** con la correspondiente bandera
- ► En la lista desplegable **Idioma**, seleccionar la bandera del idioma deseado
- > La pantalla de manejo se visualiza en el idioma seleccionado

#### 7.2.4 Modificar contraseña

Para evitar un uso indebido de la configuración, debe cambiar la contraseña. La contraseña es confidencial y no puede ser comunicada a otros.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Usuario
- El usuario dado de alta está identificado con una marca de verificación
- Seleccionar el usuario dado de alta
- Pulsar Contraseña
- Introducir la contraseña actual
- Confirmar la introducción con RET
- Introducir la nueva contraseña y repetirla
- Confirmar la introducción con RET
- ► Pulsar **OK**
- Cerrar el mensaje con OK
- La contraseña nueva está disponible cuando se hace la próxima alta

# 7.3 Pasos individuales para la puesta en marcha



Para la puesta en marcha, los distintos pasos individuales que figuran a continuación están vinculados.

A fin de poner en marcha el equipo de modo correcto, es preciso ejecutar los pasos de tratamiento en la secuencia descrita

**Condición previa:** Se ha iniciado sesión como usuario del tipo **OEM**(ver "Iniciar sesión para la puesta en marcha", Página 78).

#### Ajuste básico

- Activar Opciones de software
- Ajustar fecha y hora
- Ajustar la unidad

#### Configurar el palpador digital

Configurar el palpador digital

#### Configurar ejes

Configurar el palpador digital

#### En el caso de interfaz EnDat:

- Configuración de ejes para sistemas de medida con interfaz EnDat
- Realizar compensación de errores
- Cálculo del número de impulsos por vuelta

# En el caso de interfaces 1 $V_{pp}$

#### o 11 μA<sub>pp</sub>:

- Activar la búsqueda de marcas de referencia
- Configurar los ejes para los sistemas de medida con interfaz de 1 V<sub>pp</sub> o 11 μA<sub>pp</sub>:
- Realizar compensación de errores
- Cálculo del número de impulsos por vuelta

#### En el caso de interfaz TTL:

- Activar la búsqueda de marcas de referencia
- Configuración de ejes para sistemas de medida con interfaz TTL:
- Realizar compensación de errores
- Cálculo de las señales de salida por vuelta

Acoplar ejes

#### Área OEM

- Añadir documentación
- Añadir pantalla de inicio
- Configurar el equipo para capturas de pantalla

#### **Proteger datos**

- Guardar datos de configuración
- Proteger los ficheros del usuario

# INDICACIÓN

#### ¡Pérdida o daños de los datos de configuración!

Si el equipo se desconecta de la fuente de alimentación mientras esté encendido, pueden perderse o dañarse los datos de configuración.

► Ejecutar la copia de seguridad de los datos de configuración y conservarlos para una restauración

# 7.4 Ajuste básico

#### 7.4.1 Activar Opciones de software

Opciones de software adicionales se activan mediante un Código de la licencia.



Las **Opciones de software** activadas pueden comprobarse en la página de resumen.

**Información adicional:** "Comprobar Opciones de software", Página 84

#### Solicitar una clave de licencia

Puede solicitar una clave de licencia mediante el siguiente proceso:

- Leer la información del dispositivo para solicitud de código de licencia
- Crear solicitud para código de licencia

#### Leer la información del dispositivo para solicitud de código de licencia



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- ▶ Pulsar General
- Pulsar Informaciones del aparato
- > Se abre un resumen de la información del dispositivo
- > Se mostrarán la denominación del producto, el número de identificación, el número de serie y la versión del firmware
- Ponerse en contacto con la delegación del servicio técnico de HEIDENHAIN y solicitar una clave de licencia para el equipo indicando la información del equipo mostrada
- Se generarán la clave de licencia y el fichero de licencia y se enviarán por correo electrónico

#### Crear solicitud para código de licencia



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Servicio técnico
- Pulsar Opciones de software
- Para solicitar una opción de software de pago, pulsar
   Solicitar código de la licencia
- Para solicitar una opción de prueba gratuita, pulsar Solicitar opciones de test
- ▶ A fin de seleccionar las opciones de software deseadas, es preciso marcar los símbolos de verificación correspondientes



- Para restablecer la entrada, pulsar en el símbolo en forma de V en la opción de software correspondiente
- Pulsar Crear solicitud
- ► En el cuadro de diálogo, seleccione la ubicación donde se guardará la solicitud de licencia
- ▶ Introducir nombre adecuado del fichero
- Confirmar la introducción con RET
- Pulsar Guardar como
- Se crea la solicitud de licencia y se coloca en la carpeta seleccionada
- Si la solicitud de licencia se encuentra en el equipo, mover el fichero a una memoria USB (formato FAT32) conectada o a la unidad de red
  - Información adicional: "Mover fichero", Página 184
- Ponerse en contacto con la delegación del servicio técnico de HEIDENHAIN, remitir la solicitud de licencia y solicitar una clave de licencia para el equipo
- Se generarán la clave de licencia y el fichero de licencia y se enviarán por correo electrónico

# Activar código de la licencia

Se puede liberar un código de licencia mediante las siguientes opciones:

- El código de licencia se puede leer en el dispositivo desde el archivo de licencia enviado
- Introducir el código de licencia manualmente en el dispositivo

#### Leer el código de licencia en el fichero de licencia



► En el menú principal, pulsar en Configuraciones



- Pulsar Servicio técnico
- ► Consecutivamente se abren:
  - Opciones de software
  - Introducir código de la licencia
- ▶ Pulsar **Leer fichero de la licencia**
- Seleccionar el archivo de licencia en el sistema de archivos, mediante el dispositivo de almacenamiento USB o en el proceso de la red
- Confirmar la selección con Selección
- ▶ Pulsar **OK**
- > Se ha activado el código de licencia
- ► Pulsar **OK**
- Dependiendo de la opción de software, puede ser necesario reiniciar
- Confirmar nuevo arrangue con OK
- > Está disponible la opción de software activada

#### Registrar manualmente el código de la licencia



En el menú principal, pulsar en Configuraciones



- Pulsar Servicio técnico
- ► Consecutivamente se abren:
  - Opciones de software
  - Introducir código de la licencia
- ► En el campo de introducción **Código de la licencia**, introducir el código de la licencia
- Confirmar la introducción con RET
- ► Pulsar **OK**
- > Se ha activado el código de licencia
- ► Pulsar **OK**
- Dependiendo de la opción de software, puede ser necesario reiniciar
- ► Confirmar nuevo arrangue con **OK**
- > Está disponible la opción de software activada

# Comprobar Opciones de software

En la página de resumen puede comprobar qué **Opciones de software** están desbloqueadas para el equipo.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Servicio técnico
- Consecutivamente se abren:
  - Opciones de software
  - Resumen
- Se mostrará una lista de las Opciones de software desbloqueadas

# 7.4.2 Ajustar fecha y hora



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar General
- Pulsar Fecha y hora
- Los valores configurados se mostrarán en el formato año, mes, día, hora, minuto
- Para ajustar la fecha y la hora en la fila central, arrastrar la columna hacia arriba o hacia abajo
- Para confirmar, pulsar **Ajustar**
- Escoger el Formato de fecha deseado de la lista:
  - MM-DD-YYYY: Mostrar como mes, día, año
  - DD-MM-YYYY: Mostrar como día, mes, año
  - YYYY-MM-DD: Mostrar como año, mes, día

Información adicional: "Fecha y hora", Página 195

### 7.4.3 Ajustar la unidad

Puede configurar diferentes parámetros para unidades, sistema de redondeo y caracteres decimales.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar General
- Pulsar Unidades
- ▶ Para establecer las unidades, pulsar sobre el correspondiente menú desplegable y escoger la unidad
- Para ajustar el sistema de redondeo, pulsar el menú desplegable correspondiente y seleccionar Sistema de redondeo
- Para ajustar el número de caracteres decimales mostrados, pulsar - o +

Información adicional: "Unidades", Página 195

# 7.5 Configurar el palpador digital

Se puede utilizar un palpador digital para la palpación de puntos. El vástago del palpador digital puede equiparse asimismo con una bola de rubí. Si se utiliza un palpador digital, es imprescindible configurar los parámetros correspondientes.



► En el menú principal, pulsar Ajustes



- Pulsar Sensores
- Pulsar Palpador
- Activar o desactivar el palpador digital con el interruptor deslizante ON/OFF
- ► En el campo de introducción **Longitud**, introducir la diferencia de longitud del palpador digital
- Confirmar la introducción con RET
- En el campo de introducción **Diámetro**, introducir el diámetro del vástago del palpador digital
- Confirmar la introducción con RET



Utilizar la salida de valores de medición activada por parte del adaptador digital, a fin de enviar valores de medición automáticamente a un ordenador cuando se desvíe el vástago de palpación.

**Información adicional:** "Configuración de la salida de valores de medición", Página 147

# 7.6 Configurar ejes

El procedimiento depende del tipo de interfaz del sistema de medida conectado:

- Sistemas de medida con interfaz de tipo EnDat:
   Los parámetros se toman automáticamente del sistema de medida

   Información adicional: "Configuración de ejes para sistemas de medida con interfaz EnDat", Página 90
- Sistemas de medida con interfaz del tipo 1 V<sub>pp</sub> o 11 μA<sub>pp</sub> o TTL: es imprescindible configurar manualmente los parámetros

Puede encontrar los parámetros de los sistemas de medida HEIDENHAIN que se suelen conectar al equipo en el resumen de sistemas de medida típicos.

**Información adicional:** "Resumen de sistemas de medida típicos de", Página 87

# 7.6.1 Configurar la Asignación de alias para nombre del eje

En función de la aplicación que tenga, puede asignar nombres de eje propios. Se pueden dar nombres nuevos a los ejes C1, C2 y C3. El nombre del eje es un valor numérico de dos cifras, una combinación de dos letras o una combinación de dos caracteres alfanuméricos.

Información adicional: "Asignación de alias para nombre del eje", Página 209



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Ejes
- Pulsar Configuración general
- Pulsar Asignación de alias para nombre del eje
- Introducir un nombre en los campos de introducción
  - Rango de ajuste: **00 ... 99** y **aA ... xX**
- Los nombres están disponibles en la configuración del eje. Pueden asignarse a la entrada de sistema de medida correspondiente



Para cambiar a la visualización anterior, pulsar Atrás



Los formatos de datos **Standard** y **Steinwald** solo transfieren valores de medición cuando se han adjudicado los siguientes nombres de eje: X, Y, Z, Q, R, D, L, W, A, C, f, Lx, Ly o Lz.

Los valores para el mínimo, el máximo y la anchura de sujeción solo se transfieren para los nombres de eje X, Y, Z o Q.



Si se desea asignar nombres de eje propios y transferir valores de medición a un ordenador se deberá personalizar, por ejemplo, el **MyFormat1.xml** u otro fichero de formato creado por el usuario con el nombre que se haya introducido.

**Información adicional:** "Establecimiento de un formato de datos propio", Página 153

# 7.6.2 Resumen de sistemas de medida típicos de

El siguiente resumen contiene los parámetros de los sistemas de medida HEIDENHAIN que se suelen conectar al equipo.



Si se conectan otros sistemas de medida, busque los parámetros necesarios en la documentación del equipo correspondiente.

#### Sistemas lineales de medida

| Serie de sistemas<br>de medida | Interfaz          | Periodo de señal | Marca de referencia | Máximo<br>recorrido de<br>desplazamiento |
|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|
| LS 328C                        | TTL               | 20 <b>µ</b> m    | Codificado/1000     | 20 mm                                    |
| AK LIDA 27                     | TTL               | 20 <b>µ</b> m    | Una                 | -  |
|                                |                   | 4 <b>µ</b> m     |                     |  |
|                                |                   | 2 <b>µ</b> m     | _                   |  |
| AK LIDA 47                     | TTL               | 4 <b>µ</b> m     | Una                 | -  |
|                                |                   | 4 <b>µ</b> m     | Codificado/1000*)   | 20 mm                                    |
|                                |                   | 2 <b>µ</b> m     | Una                 | -  |
|                                |                   | 2 <b>µ</b> m     | Codificado/1000*)   | 20 mm                                    |
| LS 388C                        | 1 V <sub>PP</sub> | 20 µm            | Codificado/1000     | 20 mm                                    |
| AK LIDA 28                     | 1 V <sub>PP</sub> | 200 µm           | Una                 | -  |
| AK LIDA 48                     | 1 V <sub>PP</sub> | 20 µm            | Una                 | -  |
| AK LIF 48                      | 1 V <sub>PP</sub> | 4 µm             | Una                 | -  |

<sup>\*) &</sup>quot;Codificado / 1000" solo junto con la regla LIDA 4x3C

# Ejemplos de sistemas de medida absolutos que se suelen utilizar

| Serie de sistemas de medida | Interfaz  | Paso de medición |
|-----------------------------|-----------|------------------|
| AK LIC 411                  | EnDat 2.2 | 1 nm             |
|                             |           | 5 nm             |
|                             |           | 10 nm            |
| AK LIC 211                  | EnDat 2.2 | 50 nm            |
|                             |           | 100 nm           |

# Palpadores de medida

| Serie de palpadores<br>de medida | Interfaz            | Periodo de señal  | Marca de referencia | Máximo recorrido de<br>desplazamiento |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| CT 250x                          | 11 µA <sub>pp</sub> | 2 <b>µ</b> m      | Una                 | 25 mm                                 |
| CT 600x                          | 11 µA <sub>pp</sub> | 2 <b>µ</b> m      | Una                 | 60 mm                                 |
| MT 1271                          | TTL                 | 0,4 µm, 0,2 µm *) | Una                 | 12 mm                                 |
| MT 128x                          | 1 V <sub>PP</sub>   | 2µm               | Una                 | 12 mm                                 |
| MT 2571                          | TTL                 | 0,4 μm, 0,2 μm *) | Una                 | 25 mm                                 |
| MT 258x                          | 1 V <sub>PP</sub>   | 2µm               | Una                 | 25 mm                                 |
| MT 60x                           | 11 µA <sub>pp</sub> | 10 µm             | Una                 | 60 mm                                 |
| MT 101x                          | 11 µA <sub>pp</sub> | 10 µm             | Una                 | 100 mm                                |
| ST 127x                          | TTL                 | 4 µm, 2 µm *)     | Una                 | 12 mm                                 |
| ST 128x                          | 1 V <sub>PP</sub>   | 20 µm             | Una                 | 12 mm                                 |
| ST 307x                          | TTL                 | 4 µm, 2 µm *)     | Una                 | 30 mm                                 |
| ST 308x                          | 1 V <sub>PP</sub>   | 20 µm             | Una                 | 30 mm                                 |

<sup>\*) 0,2</sup> µm o 2 µm para interpolación de 10 veces 0,4 µm o 4 µm para interpolación de 5 veces

| Serie de palpadores<br>de medida | Interfaz  | Paso de medición | Máximo recorrido de desplazamiento |
|----------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|
| AT 121x                          | EnDat 2.2 | 23 nm            | 12 mm                              |
| AT 301x                          | EnDat 2.2 | 368 nm           | 30 mm                              |

# Sistemas angulares de medida

| Serie de sistemas<br>de medida | Interfaz          | Número de<br>impulsos/<br>Señales de salida<br>por revolución | Marca de<br>referencia | Distancia básica |
|--------------------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|
| RON 225                        | TTLx2             | 18000   | Una                    | -                |
| RON 285                        | $1 V_{PP}$        | 18000   | Una                    | -                |
| RON 285C                       | 1 V <sub>PP</sub> | 18000   | Codificado             | 20°              |
| RON 785                        | 1 V <sub>PP</sub> | 18000   | Una                    | -                |
| RON 785 C                      | 1 V <sub>PP</sub> | 18000   | Codificado             | 20°              |
| RON 786                        | 1 V <sub>PP</sub> | 18000   | Una                    | -                |
| RON 786C                       | 1 V <sub>PP</sub> | 18000   | Codificado             | 20°              |
| ROD 220                        | TTLx2             | 18000   | Una                    | -                |
| ROD 280                        | 1 V <sub>PP</sub> | 18000   | Una                    | -                |
| ROD 280C                       | 1 V <sub>PP</sub> | 18000   | Codificado             | 20°              |



Mediante las siguientes fórmulas puede calcular la distancia máxima de las marcas de referencia codificadas por distancia en los sistemas angulares de medida:

Distancia básica =  $360^{\circ} \div \text{Número de marcas de referencia} \times 2$ 

Distancia básica = (360° × distancia básica en períodos de señal)  $\div$  número de impulsos

# 7.6.3 Configuración de ejes para sistemas de medida con interfaz EnDat

Cuando ya se ha asignado a un eje la entrada del sistema de medida correspondiente, al reiniciarlo se reconoce de forma automática un sistema de medida conectado con interfaz EnDat y se adaptan las configuraciones. Como alternativa, puede asignar la entrada del sistema de medida después de haber conectado el sistema de medida.

**Condición:** Debe haber un sistema de medida con interfaz EnDat conectado al equipo.



El proceso de ajuste es el mismo para todos los ejes. A continuación se describe un ejemplo del proceso para un eje.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Ejes
- Pulsar el nombre del eje, o No definido si es el caso
- Si es necesario, seleccionar el nombre del eje en el menú desplegable Nombre del eje
- Pulsar Sistema de medida
- En el menú desplegable Entrada de los sistemas de medida, determinar la conexión para el sistema de medida correspondiente:
  - X1
  - X2
  - X3
- Los datos disponibles de los sistemas de medida se transfieren al equipo
- > Las configuraciones se actualizan
- ► En el menú desplegable **Tipo de sistema de medida**, seleccionar el tipo de sistema de medida:
  - Sistema lineal de medida
  - Sistema angular de medida
  - Medidor de ángulo como medidor de longitud
- Si se selecciona Medidor de ángulo como medidor de longitud, introducir la Traducción mecánica
- ► Si se selecciona Sistema angular de medida, seleccionar Modo visualización
- Pulsar Distancia entre los puntos de referencia
- Activar o desactivar Distancia entre los puntos de referencia (cálculo del offset entre la marca de referencia y el punto cero de la máquina) con el interruptor deslizante ON/ OFF
- Si está activa, introducir el valor de offset para la Distancia entre los puntos de referencia
- Confirmar la introducción con RET

0

 Para aceptar la posición actual como valor de offset, en Posición actual para el desplazamiento del punto de referencia pulsar sobre Aplicar



- Para cambiar a la visualización anterior, pulsar Atrás
- Para visualizar la etiqueta del sistema de medida, pulsar Etiqueta del modelo
- Para visualizar los resultados del diagnóstico de los sistemas de medida, pulsar **Diagnósticos**

Información adicional: "<Nombre del eje> (ajustes del eje)", Página 210

# 7.6.4 Configurar los ejes para los sistemas de medida con interfaz de 1 $V_{pp}$ o 11 $\mu A_{pp}$ :



El proceso de ajuste es el mismo para todos los ejes. A continuación se describe un ejemplo del proceso para un eje.



En el menú principal, pulsar Ajustes



- Pulsar Ejes
- Pulsar el nombre del eje, o No definido si es el caso
- Si es necesario, seleccionar el nombre del eje en el menú desplegable Nombre del eje
- Pulsar Sistema de medida
- En el menú desplegable Entrada de los sistemas de medida, determinar la conexión para el sistema de medida correspondiente:
  - X1
  - X2
  - X3
- ► En el menú desplegable **Señal incremental**, seleccionar el tipo de señal incremental:
  - 1 Vpp: señal de voltaje sinusoidal
  - 11 μA: señal de corriente sinusoidal
- ► En el menú desplegable **Tipo de sistema de medida**, seleccionar el tipo de sistema de medida:
  - Sistema lineal de medida: eje lineal
  - Sistema angular de medida: eje rotativo
  - Medidor de ángulo como medidor de longitud: el eje giratorio se muestra como eje lineal
- Dependiendo de la selección, introducir los demás parámetros:
  - En Sistema lineal de medida, introducir el Periodo de señal
    - (ver " Sistemas lineales de medida", Página 87)
  - En Sistema angular de medida, introducir Número de impulsos (ver "Sistemas angulares de medida", Página 89) o bien determinarlo en el proceso de aprendizaje (ver "Cálculo del número de impulsos por vuelta", Página 94)
  - En Medidor de ángulo como medidor de longitud introducir Número de impulsos y Traducción mecánica
- Confirmar las introducciones respectivas con RET
- ► En la opción Sistema angular de medida, seleccionar el Modo visualización si procede
- Pulsar Marcas de referencia
- ► En el menú desplegable **Marca de referencia**, seleccionar la marca de referencia:

- Ninguna: no hay marcas de referencia disponibles
- Una: el sistema de medida dispone de una marca de referencia
- **Codificado**: el sistema de medida dispone de una marca de referencia codificada por distancia
- Si el sistema lineal de medida dispone de marcas de referencia codificadas, introducir el Máximo recorrido de desplazamiento
  - (ver " Sistemas lineales de medida", Página 87)
- Si el sistema angular de medida dispone de marcas de referencia codificadas, introducir el parámetro para la Distancia básica (ver "Sistemas angulares de medida", Página 89)
- Confirmar la introducción con RET
- Activar o desactivar Inversión de los impulsos de las marcas de referencia con el conmutador deslizante ON/OFF
- Pulsar Distancia entre los puntos de referencia
- Activar o desactivar Distancia entre los puntos de referencia (cálculo del offset entre la marca de referencia y el punto cero de la máquina) con el interruptor deslizante ON/ OFF
- Si está activa, introducir el valor de offset para la Distancia entre los puntos de referencia
- Confirmar la introducción con RET
- Para aceptar la posición actual como valor de offset, en Posición actual para el desplazamiento del punto de referencia pulsar sobre Aplicar
- Para cambiar a la visualización anterior, pulsar dos veces en Atrás
- ► En el menú desplegable Frecuencia analógiica del filtro, seleccionar la frecuencia del filtro de paso bajo para suprimir las señales de interferencia de alta frecuencia:
  - 33 kHz: interferencias por encima de 33 kHz
  - 400 kHz: interferencias por encima de 400 kHz
- Activar o desactivar Resistencia final con el interruptor deslizante ON/OFF



Para las señales incrementales del tipo señal de corriente (11  $\mu$ A<sub>SS</sub>) se desactivará automáticamente la resistencia de terminación.

- ► En el menú desplegable **Control de errores.**, seleccionar el tipo de control de errores:
  - **Desconectado**: el control de errores no está activo
  - Suciedad: control de errores de la amplitud de señal
  - Frecuencia: control de errores de la frecuencia de señal
  - Frecuencia & suciedad: control de errores de la amplitud y la frecuencia de señal



- En el menú desplegable Dirección de contaje, seleccionar la dirección de contaje deseada:
  - Positivo: dirección del movimiento en la dirección de contaje del sistema de medida
  - Negativo: dirección del movimiento contraria a la dirección de contaje del sistema de medida

Información adicional: "<Nombre del eje> (ajustes del eje)", Página 210

# Cálculo del número de impulsos por vuelta

 
En el caso de sistemas angulares de medida con interfaces del tipo 1  $V_{pp}$  o 11  $\mu A_{pp}$ , en un proceso de aprendizaje se puede calcular el número exacto de impulsos por vuelta.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- ▶ Pulsar Ejes
- Pulsar sobre la denominación del eje, o en caso necesario sobre No definido
- Seleccionar en el menú desplegable Nombre del eje la denominación de eje para los ejes
- Pulsar Sistema de medida
- ► En el menú desplegable **Tipo de sistema de medida**, seleccionar el tipo **Sistema angular de medida**
- ▶ Para Modo visualización, seleccionar la opción ∞ ... ∞
- Pulsar Marcas de referencia
- ► En el menú desplegable **Marca de referencia**, seleccionar una de las opciones siguientes:
  - Ninguna: no hay marcas de referencia disponibles
  - Una: el sistema de medida dispone de una marca de referencia



- Para iniciar el proceso de aprendizaje, pulsar Iniciar
- > Se inicia el proceso de aprendizaje y se visualiza el Asistente
- ▶ Seguir las instrucciones del asistente
- El número de impulsos calculado en el proceso de aprendizaje se registra en el campo Número de impulsos



En el caso de que tras el proceso de aprendizaje se seleccione otro modo de visualización, el número de impulsos calculado queda almacenado.

**Información adicional:** "Ajustes para sistemas de medida con interfaz del tipo 1  $V_{pp}$  y 11  $A_{pp}$ ", Página 212



# 7.6.5 Configuración de ejes para sistemas de medida con interfaz TTL:



El proceso de ajuste es el mismo para todos los ejes. A continuación se describe un ejemplo del proceso para un eje.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Ejes
- Pulsar el nombre del eje, o No definido si es el caso
- Si es necesario, seleccionar el nombre del eje en el menú desplegable Nombre del eje
- Pulsar Sistema de medida
- En el menú desplegable Entrada de los sistemas de medida, determinar la conexión para el sistema de medida correspondiente:
  - X21
  - X22
  - X23
- ► En el menú desplegable **Tipo de sistema de medida**, seleccionar el tipo de sistema de medida:
  - Sistema lineal de medida: eje lineal
  - Sistema angular de medida: eje rotativo
  - Medidor de ángulo como medidor de longitud: el eje giratorio se muestra como eje lineal
- Dependiendo de la selección, introducir los demás parámetros:
  - En Sistema lineal de medida, introducir el Periodo de señal
    - (ver " Sistemas lineales de medida", Página 87)
  - En Sistema angular de medida, introducir Señales de salida por revolución (ver "Sistemas angulares de medida", Página 89) o bien determinarlo en el proceso de aprendizaje (ver "Cálculo de las señales de salida por vuelta", Página 97)
  - En Medidor de ángulo como medidor de longitud introducir Señales de salida por revolución y Traducción mecánica
- Confirmar las introducciones respectivas con RET
- ► En la opción **Sistema angular de medida**, seleccionar el **Modo visualización** si procede
- ▶ Pulsar Marcas de referencia
- ► En el menú desplegable **Marca de referencia**, seleccionar la marca de referencia:
  - Ninguna: no hay marcas de referencia disponibles
  - Una: el sistema de medida dispone de una marca de referencia
  - Codificado: el sistema de medida dispone de una marca de referencia codificada por distancia
  - Codificado inverso: el sistema de medida dispone de una marca de referencia codificada inversamente

- Si el sistema lineal de medida dispone de marcas de referencia codificadas, introducir el Máximo recorrido de desplazamiento (ver " Sistemas lineales de medida", Página 87)
- Si el sistema angular de medida dispone de marcas de referencia codificadas, introducir el parámetro para la Distancia básica (ver "Sistemas angulares de medida", Página 89)
- Confirmar la introducción con RET
- Si el sistema de medida dispone de marcas de referencia codificadas, en el menú desplegable **Interpolación**, seleccionar la interpolación:
  - Ninguno
  - 2 veces
  - 5 veces
  - 10 veces
  - 20 veces
  - 50 veces
- Activar o desactivar Inversión de los impulsos de las marcas de referencia con el interruptor deslizante ON/OFF
- Pulsar Distancia entre los puntos de referencia
- Activar o desactivar Distancia entre los puntos de referencia (cálculo del offset entre la marca de referencia y el punto cero de la máquina) con el interruptor deslizante ON/ OFF
- Si está activa, introducir el valor de offset para la Distancia entre los puntos de referencia
- Confirmar la introducción con RET
- Para aceptar la posición actual como valor de offset, en Posición actual para el desplazamiento del punto de referencia pulsar sobre Aplicar
- Para cambiar a la visualización anterior, pulsar dos veces en Atrás
- Activar o desactivar Resistencia final con el conmutador deslizante ON/OFF
- ► En el menú desplegable **Control de errores.**, seleccionar el tipo de control de errores:
  - Desconectado: el control de errores no está activo
  - Frecuencia: control de errores de la frecuencia de señal
- En el menú desplegable Dirección de contaje, seleccionar la dirección de contaje deseada:
  - Positivo: dirección del movimiento en la dirección de contaje del sistema de medida
  - Negativo: dirección del movimiento contraria a la dirección de contaje del sistema de medida

Información adicional: "<Nombre del eje> (ajustes del eje)", Página 210



## Cálculo de las señales de salida por vuelta

En el caso de sistemas angulares de medida con interfaces del tipo TTL, en un proceso de aprendizaje se puede calcular el número exacto de señales de salida por vuelta.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Ejes
- Pulsar sobre la denominación del eje, o en caso necesario sobre No definido
- Seleccionar en el menú desplegable Nombre del eje la denominación de eje para los ejes
- Pulsar Sistema de medida
- ► En el menú desplegable **Tipo de sistema de medida**, seleccionar el tipo **Sistema angular de medida**
- Para Modo visualización, seleccionar la opción ∞ ... ∞
- Pulsar Marcas de referencia
- ► En el menú desplegable **Marca de referencia**, seleccionar una de las opciones siguientes:
  - Ninguna: no hay marcas de referencia disponibles
  - Una: el sistema de medida dispone de una marca de referencia
- Para cambiar a la visualización anterior, pulsar Atrás
- Para iniciar el proceso de aprendizaje, pulsar Iniciar
- > Se inicia el proceso de aprendizaje y se visualiza el Asistente
- Seguir las instrucciones del asistente
- El número de señales de salida calculado en el proceso de aprendizaje se registra en el campo Señales de salida por revolución



En el caso de que tras el proceso de aprendizaje se seleccione otro modo de visualización, el número calculado de señales de salida queda almacenado.

**Información adicional:** "Ajustes para sistemas de medida con interfaces del tipo TTL", Página 214



# 7.6.6 Realizar compensación de errores

Las influencias mecánicas, como por ejemplo errores de guía, volcado en las posiciones finales, tolerancias de las superficies de apoyo o estribos de montaje mal colocados pueden provocar errores de medición. Con la compensación de errores el equipo puede compensar automáticamente errores de medición sistemáticos ya durante la captura del punto de medición. Comparando los valores nominales y reales se pueden definir uno o varios factores de compensación y utilizarse en las mediciones siguientes.

Para ello se diferencia entre los dos métodos siguientes:

#### Configurar compensación de errores para ejes individuales

- Compensación de errores lineal (LEC): el factor de compensación se calcula a partir de la longitud prefijada de una normal de medición (longitud nominal) y del recorrido real (longitud real). El factor de compensación se utilizará linealmente en todo el recorrido de medición.
- Compensaciones de errores lineales por tramos (SLEC): el eje se dividirá en varios tramos mediante como máx. 200 puntos de apoyo. Para cada tramo se definirá y utilizará un factor de compensación propio.

#### Configurar compensación de errores general para ejes

- Compensación de errores no lineal (NLEC): el recorrido de medición se dividirá en una retícula con varias subparcelas mediante como máx. 99 puntos de apoyo. Para cada subparcela se calculará y utilizará un factor de compensación propio.
- Compensación de errores de perpendicularidad (SEC): el factor de compensación se calculará comparando el ángulo nominal del eje espacial y el resultado de medición. El factor de compensación se aplicará en todo el recorrido de medición.

#### INDICACIÓN

# Las modificaciones posteriores de los ajustes del sistema de medida pueden provocar errores de medición

Si se modifican los ajustes del sistema de medida, como la entrada de sistemas de medida, el tipo de sistemas de medida, el período de señal o las marcas de referencia, los factores de compensación calculados previamente ya no serán aplicables.

► En el caso de modificar ajustes del sistema de medida, a continuación es preciso volver a configurar la compensación de errores



Para todos los métodos el historial de errores debe medirse con exactitud, por ejemplo, mediante un sistema de medida de comparación o una normal de calibración.



La compensación de errores lineal y la compensación de errores lineal por tramos no son combinables.



En el caso de activar el desplazamiento del punto de referencia, a continuación es imprescindible volver a configurar la compensación de errores. De este modo, se previenen errores de medición.

# Configurar compensación de errores lineal (LEC)

En la compensación de errores lineal (LEC), el equipo utiliza un factor de compensación que se calcula a partir de la longitud o ángulo prefijados de una normal de medición (longitud nominal o ángulo nominal) y del recorrido real (longitud real o ángulo real). El factor de compensación se aplicará en todo el recorrido de medición.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Ejes
- ▶ Seleccionar el eje
- ► Consecutivamente se abren:
  - Compensación de errores
  - Compensación de error lineal (LEC)
- Introducir longitud o ángulo de la normal de medición (longitud nominal o ángulo nominal)
- Confirmar la introducción con RET
- Introducir la longitud o ángulo calculados mediante medición del recorrido real (longitud real o ángulo real)
- Confirmar la introducción con RET
- Activar la Compensación con el interruptor deslizante ON/ OFF

Información adicional: "Compensación de error lineal (LEC)", Página 220

# Configurar la compensación de errores lineal por tramos (SLEC)

Para una compensación de errores lineal por tramos (SLEC), el eje se dividirá en varios tramos mediante como máx. 200 puntos de apoyo. Las desviaciones del recorrido real de la longitud del tramo en el correspondiente tramo da los valores de compensación que compensan los efectos mecánicos en el eje.



Cuando para el sistema angular de medida se selecciona el modo de visualización - • • • • • • • • • , la compensación de errores de los sistemas angulares de medida no actúa sobre los valores negativos de la tabla de puntos de apoyo.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Ejes
- Seleccionar el eje
- ► Consecutivamente se abren:
  - Compensación de errores
  - Sección por sección de la compensación del error lineal (SLEC)
- Desactivar la Compensación con el interruptor deslizante ON/ OFF
- Pulsar Generar tabla de puntos de apoyo
- Pulsando + o -, ajustar el Número de los puntos de corrección deseado (máx. 200)
- Introducir la Dist. puntos de corrección deseada
- Confirmar la introducción con RET
- ► Introducir **Pto.inicial**
- Confirmar la introducción con RET
- ▶ Para realizar la tabla de puntos de apoyo, pulsar Crear
- > Se realiza la tabla de puntos de apoyo
- En la tabla de puntos de apoyo se muestran las Posiciones de apoyo (P) y los Valores de compensación (D) de los tramos correspondientes
- Introducir el valor de compensación (D) "0,0" para el punto de apoyo 0
- Confirmar la introducción con RET
- Introducir los valores de compensación calculados mediante medición en Valor de compensación (D) para los puntos de apoyo creados
- Confirmar la introducción con RET



- Para cambiar a la visualización anterior, pulsar dos veces en Atrás
- Activar la Compensación con el interruptor deslizante ON/ OFF
- > Se aplicará la compensación de errores para el eje

**Información adicional:** "Sección por sección de la compensación del error lineal (SLEC)", Página 220

#### Adaptar tabla de puntos de apoyo existente

Después de haberse creado una tabla de puntos de apoyo para la compensación de errores lineales por tramos, esta tabla de puntos de apoyo podrá adaptarse en caso necesario.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Ejes
- Seleccionar el eje
- Consecutivamente se abren:
  - Compensación de errores
  - Sección por sección de la compensación del error lineal (SLEC)
- Desactivar la Compensación con el interruptor deslizante ON/ OFF
- Pulsar Tabla de puntos de apoyo
- > En la tabla de puntos de apoyo se muestran las **Posiciones** de apoyo (P) y los **Valores de compensación (D)** de los tramos correspondientes
- Adaptar Valor de compensación (D) para los puntos de apoyo
- Confirmar las introducciones con RET



- Para cambiar a la visualización anterior, pulsar en Atrás
- Activar la Compensación con el interruptor deslizante ON/ OFF
- > Se aplicará la compensación de errores adaptada para el eje

**Información adicional:** "Sección por sección de la compensación del error lineal (SLEC)", Página 220

#### Configurar Compensación de error no lineal (NLEC)

Para una **Compensación de error no lineal (NLEC)**, el recorrido de medición se dividirá, con ayuda de como máx. 99 puntos de apoyo, en una retícula con tramos de superficie del mismo tamaño. Para cada uno de los tramos de superficie, se calculará un factor de compensación comparando el valor nominal y el valor real (valores de medición) de cada uno de los puntos de apoyo.

Para registrar el valor nominal y el valor real de los distintos puntos de apoyo, existen las siguientes posibilidades:

#### Registro del valor nominal

- Leer las desviaciones de la normal de calibración (ACF)
- Elaborar manualmente la tabla de puntos de apoyo

#### Registro del valor real

- Importar la tabla de puntos de apoyo (TXT o XML)
- Calcular el valor real durante el proceso de aprendizaje
- Registrar manualmente el valor real



Para los ficheros de importación, son válidas las especificaciones siguientes:

- Al denominar el fichero, no se debe utilizar ninguna diéresis ni ningún carácter especial
- Se debe utilizar un punto como carácter separador de decimales



En los casos siguientes, se sobrescribe tanto el valor nominal como el valor real de la tabla existente de puntos de apoyo:

- En el caso de modificar manualmente el número de puntos de apoyo, o la distancia entre los mismos
- En el caso de importar un fichero, que contiene datos que difieren al respecto del número de puntos de apoyo o de la distancia entre sí

Información adicional: "Compensación de error no lineal (NLEC)", Página 208

#### Desactivar la compensación no lineal de error

A fin de poder configurar la **Compensación de error no lineal (NLEC)**, en primer lugar es imprescindible desactivarla.



En el menú principal, pulsar Ajustes



- ► Consecutivamente se abren:
  - Ejes
  - Configuración general
  - Compensación de errores
  - Compensación de error no lineal (NLEC)
- Desactivar la Compensación con el interruptor deslizante ON/ OFF
- La tabla de puntos de apoyo está desbloqueada para su edición

#### Leer desviaciones de la norma de calibración



Por lo general, el fabricante puede proporcionarle los datos sobre las desviaciones de la normal de calibración.

#### **Condiciones:**

 Los valores nominales están disponibles en un fichero ACF, que se corresponde con el esquema de importación del equipo

**Información adicional:** "Elaboración del fichero de importación ACF", Página 103

■ La Compensación de error no lineal (NLEC) está desactivada



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Consecutivamente se abren:
  - Ejes
  - Configuración general
  - Compensación de errores
  - Compensación de error no lineal (NLEC)
- Pulsar Leer desviaciones de la norma de calibración
- Navegar hasta la carpeta deseada
- ► Pulsar el fichero deseado (ACF)
- Pulsar Selección
- > Los valores nominales se importan desde el fichero

#### Elaboración del fichero de importación ACF

Para poder leer los datos de calibración en el equipo, es imprescindible registrarlos en un fichero ACF.

- ▶ Abrir fichero nuevo en el editor de texto de su ordenador
- ▶ Guardar el fichero con la extensión \*.acf bajo una denominación unívoca
- Registrar los valores separados por tabulador según la estructura descrita a continuación



Para los ficheros de importación, son válidas las especificaciones siguientes:

- Al denominar el fichero, no se debe utilizar ninguna diéresis ni ningún carácter especial
- Se debe utilizar un punto como carácter separador de decimales

#### **Estructura ACF**

El fichero ACF contiene el valor nominal de los puntos de apoyo en los ejes X e Y. Dichos valores nominales están corregidos para compensar la desviación de la normal de calibración.

El ejemplo que figura a continuación muestra una retícula de 5 x 5 puntos de apoyo, con distancias de 25 mm en el eje X y de 20 mm en el eje Y, y alineada con el eje X.

# **Ejemplo**

| MM       | X       |
|----------|---------|
| 25,0     | 20,0    |
| 5        | 5       |
| 0,0000   | 0,0000  |
| 25,0012  | -0,0010 |
| 50,0003  | -0,0006 |
| 75,0010  | 0,0016  |
| 100,0021 | 0,0000  |
| 0,00005  | 20,0020 |
| 25,0013  | 20,0021 |
| 50,0013  | 20,0022 |
| 75,0005  | 20,0023 |
| 99,9996  | 20,0003 |
| -0,00010 | 39,9998 |
| 24,9981  | 39,9979 |
| 49,9999  | 40,0001 |
| 75,0004  | 40,0021 |
| 100,0019 | 40,0008 |
| 0,00003  | 59,9992 |
| 25,0000  | 60,0018 |
| 50,0001  | 60,0003 |
| 75,0020  | 59,9990 |
| 100,0001 | 60,0001 |
| -0,00003 | 80,0021 |
| 24,9979  | 80,0004 |
| 50,0020  | 79,9991 |
| 75,0001  | 79,9985 |
| 100,0010 | 80,0002 |
|          |         |

# **Explicación**

El siguiente resumen explica la configuración del fichero de importación ACF.

| Valor   | Explicación  | Valor   | Explicación  |
|---------|--|---------|--|
| MM      | Unidad milímetros<br>(no configurable)                     | X       | Eje de alineación<br>(X o Y)                               |
| 25,0    | Distancia de los puntos de apoyo en el eje X               | 20,0    | Distancia de los puntos de apoyo en el eje Y               |
| 5       | Número de puntos de<br>apoyo en el eje X                   | 5       | Número de puntos de<br>apoyo en el eje Y                   |
| 0,0000  | Valor nominal del primer<br>punto de apoyo en el eje<br>X  | 0,0000  | Valor nominal del primer<br>punto de apoyo en el eje<br>Y  |
| 25,0012 | Valor nominal del segundo<br>punto de apoyo en el eje<br>X | -0,0010 | Valor nominal del segundo<br>punto de apoyo en el eje<br>Y |



Para cada uno de los puntos de apoyo, el fichero contiene una línea adicional con los valores X e Y.



Los puntos de apoyo pueden determinarse o por líneas o en una secuencia en forma de meandro. El equipo adapta la dirección de lectura automáticamente.

| Dirección de lectura en forma de<br>línea |    |    | Dirección de lectura en forma de meandro |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|--|----|----|----|----|----|----|
| 21  | 22 | 23 | 24                                       | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 16  | 17 | 18 | 19                                       | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 11  | 12 | 13 | 14                                       | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6   | 7  | 8  | 9  | 10 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |

# Elaborar manualmente la tabla de puntos de apoyo



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- ► Consecutivamente se abren:
  - Ejes
  - Configuración general
  - Compensación de errores
  - Compensación de error no lineal (NLEC)
- introducir Número de los puntos de corrección para el primer eje
- Confirmar la introducción con RET
- ▶ introducir **Dist. puntos de corrección** para el primer eje
- Confirmar la introducción con RET
- Repetir el proceso para el segundo eje
- > El número de puntos de apoyo y la distancia entre si se incorpora a la tabla de puntos de apoyo
- > La tabla de puntos de apoyo existente se sobrescribirá

#### Importar tabla de puntos de apoyo

A fin de adaptar el valor real de los puntos de apoyo, se pueden importar los tipos de fichero siguientes:

- XML: contiene valores reales
- TXT: contiene valores reales
- TXT ampliado: contiene la desviación de los valores nominales

#### **Condiciones:**

 Los valores están disponibles en un fichero XML o TXT, que se corresponde con el esquema de importación del equipo

**Información adicional:** "Elaboración del fichero de importación XML", Página 111

**Información adicional:** "Elaboración del fichero de importación TXT", Página 107

La Compensación de error no lineal (NLEC) está desactivada



En el menú principal, pulsar Ajustes



- ► Consecutivamente se abren:
  - Ejes
  - Configuración general
  - Compensación de errores
  - Compensación de error no lineal (NLEC)

- Pulsar Importar tabla de puntos de apoyo
- Navegar hasta la carpeta deseada
- Pulsar el fichero deseado (TXT o XML)
- Pulsar Selección
- > En función del tipo de fichero importado, se adapta la tabla de puntos de apoyo:
  - **XML**: los valores nominales se importan desde el fichero
  - TXT: los valores nominales se importan desde el fichero
  - TXT ampliado: se compensa la desviación de los valores nominales



A fin de conservar el valor nominal de la tabla de puntos de apoyo existente, es preciso definir el número y distancia entre puntos en el fichero de importación análogamente a la tabla de puntos de apoyo existente. En caso contrario, los valores nominales quedan sobrescritos con la retícula indicada en el fichero. Las desviaciones de la normal de calibración previamente consultadas se pierden.

#### Elaboración del fichero de importación TXT

- Abrir fichero nuevo en el editor de texto de su ordenador
- ► Guardar el fichero con la extensión \*.txt bajo una denominación unívoca
- ► Registrar los datos separados por tabulador según uno de los siguientes esquemas:
  - Estructura TXT: el fichero contiene el valor real de los puntos de apoyo
  - Estructura TXT ampliado: el fichero contiene la desviación de los valores nominales teóricos



Para los ficheros de importación, son válidas las especificaciones siguientes:

- Al denominar el fichero, no se debe utilizar ninguna diéresis ni ningún carácter especial
- ► Se debe utilizar un punto como carácter separador de decimales

#### **Estructura TXT**

El fichero TXT contiene el valor real de los puntos de apoyo en los ejes X e Y. El ejemplo que figura a continuación muestra una retícula de 5 x 5 puntos de apoyo, con distancias de 25 mm en el eje X y de 20 mm en el eje Y, y alineada con el eje X.

#### **Ejemplo**

| MM       | Χ       |
|----------|---------|
| 25,0     | 20,0    |
| 5        | 5       |
| 0,0000   | 0,0000  |
| 25,0012  | -0,0010 |
| 50,0003  | -0,0006 |
| 75,0010  | 0,0016  |
| 100,0021 | 0,0000  |
| 0,00005  | 20,0020 |
| 25,0013  | 20,0021 |
| 50,0013  | 20,0022 |
|          |         |

| MM       | X       |
|----------|---------|
| 75,0005  | 20,0023 |
| 99,9996  | 20,0003 |
| -0,00010 | 39,9998 |
| 24,9981  | 39,9979 |
| 49,9999  | 40,0001 |
| 75,0004  | 40,0021 |
| 100,0019 | 40,0008 |
| 0,00003  | 59,9992 |
| 25,0000  | 60,0018 |
| 50,0001  | 60,0003 |
| 75,0020  | 59,9990 |
| 100,0001 | 60,0001 |
| -0,00003 | 80,0021 |
| 24,9979  | 80,0004 |
| 50,0020  | 79,9991 |
| 75,0001  | 79,9985 |
| 100,0010 | 80,0002 |

# **Explicación**

En el resumen que figura a continuación, se describen los valores que pueden adaptarse individualmente. Todos los datos que no figuran a continuación deben obtenerse del ejemplo. Registrar los valores separados por tabulador.

| Valor   | Explicación  | Valor   | Explicación   |
|---------|--|---------|---|
| MM      | Unidad de medida milíme-<br>tros (alternativamente: IN<br>para pulgadas) | X       | Eje de alineación<br>(X o Y)                            |
| 25,0    | Distancia de los puntos de apoyo en el eje X                             | 20,0    | Distancia de los puntos de apoyo en el eje Y            |
| 5       | Número de puntos de apoyo en el eje X                                    | 5       | Número de puntos de apoyo en el eje Y                   |
| 0,0000  | Valor real del primer punto<br>de apoyo en el eje X                      | 0,0000  | Valor real del primer punto<br>de apoyo en el eje Y     |
| 25,0012 | Valor real del segundo<br>punto de apoyo en el eje<br>X                  | -0,0010 | Valor real del segundo<br>punto de apoyo en el eje<br>Y |



Para cada uno de los puntos de apoyo, el fichero contiene una línea adicional con los valores X e Y.

# Estructura del TXT ampliado

El fichero TXT ampliado contiene la desviación del valor nominal de los puntos de apoyo en los ejes X e Y.

El ejemplo que figura a continuación muestra una retícula de 5 x 5 puntos de apoyo, con distancias de 25 mm en el eje X y de 20 mm en el eje Y.

# **Ejemplo**

NLEC Data File 0,91 // Serial Number = CA-1288-6631-1710 MMON Number of Grid Points (x, y): 5 5 Grid Block Size (x, y): 25,0 20,0 Offset: 0 0 Station (1, 1) 0,00000 0,00000 Station (2, 1) 0,00120 -0,00100 Station (3, 1) 0,00030 -0,00060 Station (4, 1) 0,00100 0,00160 Station (5, 1) 0,00210 0,00000 Station (1, 2) 0,00005 0,00200 Station (2, 2) 0,00130 0,00210 Station (3, 2) 0.00130 0,00220 Station (4, 2) 0,00050 0,00230 Station (5, 2) -0,00040 0,00030 Station (1, 3) -0,00010 -0,00020 Station (2, 3) -0,00190 -0,00210 Station (3, 3) -0,00010 0,00010 Station (4, 3) 0,00040 0,00210 Station (5, 3) 0,00190 0,00080

Station (1, 4)

| NLEC Data File |          |
|----------------|----------|
| 0,00003        | -0,00080 |
| Station (2, 4) |          |
| 0,00000        | 0,00180  |
| Station (3, 4) |          |
| -0,00010       | 0,00030  |
| Station (4, 4) |          |
| 0,00200        | -0,00100 |
| Station (5, 4) |          |
| 0,00010        | 0,00010  |
| Station (1, 5) |          |
| -0,00003       | 0,00210  |
| Station (2, 5) |          |
| -0,00210       | 0,00040  |
| Station (3, 5) |          |
| 0,00200        | -0,00090 |
| Station (4, 5) |          |
| 0,00010        | -0,00150 |
| Station (5, 5) |          |
| 0,00100        | 0,00020  |

# **Explicación**

En el resumen que figura a continuación, se describen los valores que pueden adaptarse individualmente. Todos los datos que no figuran a continuación deben obtenerse del ejemplo.

| Valor                                |                  | Explicación   |  |
|--------------------------------------|------------------|---|--|
| // Serial Number = CA-1288-6631-1710 |                  | Número de serie (opcional)  |  |
| MM                                   |                  | Unidad de medida milímetros<br>(alternativamente: IN para pulgadas) |  |
| Number of Gri                        | d Points (x, y): |   |  |
| 5                                    | 5                | Número de puntos de apoyo en los<br>ejes X e Y                      |  |
| Grid Block Size                      | e (x, y):        |   |  |
| 25,0                                 | 20,0             | Distancia entre puntos de apoyo en los<br>ejes X e Y                |  |
| <b>Station (1, 1):</b>               |                  |   |  |
| 0,00000                              | 0,00000          | Desviación del primer punto de apoyo<br>en los ejes X e Y           |  |
| Station (2, 1):                      |                  |   |  |
| 0,00120                              | -0,00100         | Desviación del segundo punto de apoyo en los ejes X e Y             |  |



Para cada uno de los puntos de apoyo, el fichero contiene una sección **Station (x, y)** con la desviación en los ejes X e Y.

# Elaboración del fichero de importación XML

A fin de generar un fichero de importación XML, se puede exportar la tabla de puntos de apoyo existente y luego adaptarla, o bien crear un nuevo fichero.

# Exportación y adaptación de la tabla de puntos de apoyo



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Consecutivamente se abren:
  - Ejes
  - Configuración general
  - Compensación de errores
  - Compensación de error no lineal (NLEC)
- Pulsar Exportar tabla de puntos de apoyo
- Seleccionar la ubicación de almacenamiento deseada, p. ej., una memoria externa
- Navegar hasta la carpeta deseada
- Guardar el fichero bajo una denominación unívoca
- Adaptar los valores en un editor XML o en el editor de texto de su ordenador



El fichero XML exportado contiene asimismo el valor nominal de los puntos de apoyo (sección **<group id="Standard"> </group>)**. Al efectuar la importación, dichos datos no se tienen en cuenta. En caso necesario, se puede eliminar dicha sección del fichero de importación.

#### Crear un fichero nuevo

- ▶ Abrir un fichero nuevo en el editor XML o en el editor de texto de su ordenador
- ► Guardar el fichero con la extensión \*.xml bajo una denominación unívoca
- Registrar los datos según la estructura descrita a continuación



Para los ficheros de importación, son válidas las especificaciones siguientes:

- ► Al denominar el fichero, no se debe utilizar ninguna diéresis ni ningún carácter especial
- ► Se debe utilizar un punto como carácter separador de decimales

#### **Estructura XML**

El fichero XML contiene el valor real de los puntos de apoyo en los ejes X e Y. El ejemplo que figura a continuación muestra una retícula de 5 x 5 puntos de apoyo, con distancias de 25 mm en el eje X y de 20 mm en el eje Y.

#### **Ejemplo**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<br/>
<br/>
configuration>
<br/>
cbase id="Settings">
<group id="CellSize">
<element id="x">25</element>
<element id="y">20</element>
</group>
<group id="General">
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<element id="enabled">false</element>
</group>
<group id="GridSize">
<element id="x">5</element>
<element id="y">5</element>
</group>
<group id="Level0">
<element id="Position" Angle="0" Z="0" Y="0" X="0"/>
<element id="0-0" Y="0" X="0"/>
<element id="1-0" Y="-0.001" X="25.00120000000001"/>
<element id="2-0" Y="-0.000599999999999999" X="50.00030000000000"/>
<element id="3-0" Y="0.001600000000000001" X="75.00100000000005"/>
<element id="4-0" Y="0" X="100.0021"/>
<element id="0-1" Y="20.00199999999999" X="5.000000000000000002"/>
<element id="1-1" Y="20.00209999999999" X="25.00130000000001"/>
<element id="2-1" Y="20.00219999999998" X="50.00130000000001"/>
<element id="3-1" Y="20.00230000000002" X="75.000500000000002"/>
<element id="4-1" Y="20.00029999999999" X="99.99960000000001"/>
<element id="0-2" Y="39.9998" X="-0.0001"/>
<element id="1-2" Y="39.99790000000001" X="24.99810000000001"/>
<element id="2-2" Y="40.000100000000003" X="49.99989999999997"/>
<element id="3-2" Y="40.00209999999999" X="75.00039999999999"/>
<element id="4-2" Y="40.00079999999998" X="100.0019000000001"/>
<element id="0-3" Y="59.99920000000002" X="3.000000000000001"/>
<element id="1-3" Y="60.00180000000003" X="25"/>
<element id="2-3" Y="60.000300000000003" X="49.99989999999997"/>
<element id="3-3" Y="59.99900000000002" X="75.00199999999995"/>
<element id="4-3" Y="60.00010000000003" X="100.0001"/>
<element id="0-4" Y="80.00209999999999" X="-3.00000000000001"/>
<element id="3-4" Y="79.998500000000007" X="75.000100000000003"/>
<element id="2-4" Y="79.99909999999999" X="50.00200000000000000"/>
<element id="4-4" Y="80.00020000000007" X="100.001"/>
</group>
</base>
<base id="version" build="0" minor="4" major="1"/>
</configuration>
```

#### **Explicación**

En el resumen que figura a continuación, se describen los parámetros y valores que pueden adaptarse individualmente. Todos los elementos que no figuran a continuación deben obtenerse del ejemplo.

| Grupo   | Parámetros y valores (ejemplo) | Explicación   |
|---|--------------------------------|---|
| <group<br>id="<b>CellSize</b>"&gt;</group<br> | <element id="x">25</element>   | Distancia entre puntos de apoyo en el<br>eje X, aquí: 25 mm |
|   | <element id="y">20</element>   | Distancia entre puntos de apoyo en el<br>eje Y, aquí: 20 mm |

| Grupo   | Parámetros y valores (ejemplo)   | Explicación   |
|---|--|---|
| <group<br>id="<b>GridSize</b>"&gt;</group<br> | <element id="x"><b>5</b></element>   | Número de puntos de apoyo en el<br>eje X, aquí: 5 puntos de apoyo                                   |
|   | <element id="y">5</element>  | Número de puntos de apoyo en el<br>eje Y, aquí: 5 puntos de apoyo                                   |
| <group<br>id=<b>"Level0</b>"&gt;</group<br>   | <element id="0-0" x="&lt;b&gt;0&lt;/b&gt;" y="&lt;b&gt;0&lt;/b&gt;"></element> | Valor real del primer punto de apoyo<br>en la unidad mm, aquí:<br>■ X = 0<br>■ Y = 0                |
|   | <pre><element id="1-0" x="25.00120000000001" y="-0.001"></element></pre>       | Valor real del segundo punto de apoyo en la unidad mm, aquí:  ■ X = -0,001  ■ Y = 25,00120000000001 |

Para cada uno de los puntos de apoyo, el grupo contiene un elemento adicional con los parámetros listados.

# Cálculo del valor real durante el proceso de aprendizaje



Este proceso no puede deshacerse.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Consecutivamente se abren:
- Ejes
  - Configuración general
  - Compensación de errores
  - Compensación de error no lineal (NLEC)
  - Para iniciar el proceso de aprendizaje, pulsar Iniciar
  - > En el menú **Medición** se visualiza el asistente
  - Seguir las instrucciones del asistente
  - Medir o diseñar el elemento requerido
  - Para proseguir, pulsar **Confirmar** en el Asistente





El último elemento capturado se incorpora a la tabla de puntos de apoyo.



- Para cerrar el Asistente, pulsar Cerrar
- > Los valores medidos en el proceso de aprendizaje se incorporan como valores reales en la tabla de puntos de apoyo
- Tras finalizar el proceso de aprendizaje, se muestra el menú Medición

# Registrar manualmente el valor real



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- ► Consecutivamente se abren:
  - Ejes
  - Configuración general
  - Compensación de errores
  - Compensación de error no lineal (NLEC)
- ► Pulsar **Tabla de puntos de apoyo**
- Introducir el valor real de los puntos de apoyo
- Confirmar la introducción con RET respectivamente

# Activar la compensación no lineal de error



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- ► Consecutivamente se abren:
  - Ejes
  - Configuración general
  - Compensación de errores
  - Compensación de error no lineal (NLEC)
- Activar la Compensación con el interruptor deslizante ON/ OFF
- > La compensación de errores se aplicará a partir de la próxima medición

# Compensación del error de rectangularidad (SEC) configurar

Con la **Compensación del error de rectangularidad (SEC)** se compararán los errores angulares durante la captura de puntos de medición. El factor de compensación se calcula a partir de la desviación del ángulo nominal del eje espacial del resultado de medición real. El factor de compensación se aplicará en todo el recorrido de medición.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Consecutivamente se abren:
  - Ejes
  - Configuración general
  - Compensación de errores
  - Compensación del error de rectangularidad (SEC)
- Se mostrarán los valores de medición (M) y valores nominales (S) de los tres ejes angulares
- ► Introducir valores de medición de la normal de medición (= valores nominales)
- Activar la Compensación con el interruptor deslizante ON/ OFF
- La compensación de errores de perpendicularidad se aplicará a partir de la próxima medición

**Información adicional:** "Compensación del error de rectangularidad (SEC)", Página 209

# 7.6.7 Acoplar ejes

Si se acoplan ejes entre sí, el equipo compensa los valores de posición de ambos ejes según el tipo de compensación seleccionado. En el visualizador de cotas aparecerá solamente el eje principal con el valor de posición calculado. Los ejes de acoplamiento no aparecen representados en el visualizador de cotas.



► En el menú principal, pulsar Ajustes



- Pulsar Ejes
- ▶ Pulsar <Nombre del eje> o, en caso necesario, No definido, en el eje que desea acoplar con un eje principal
- ▶ Pulsar Tipo de eje
- Seleccionar el tipo de eje Eje acoplado
- Para cambiar a la visualización anterior, pulsar Atrás
- ► En el menú desplegable **Eje principal acoplado**, seleccionar el eje principal deseado
- ► En el menú desplegable **Cálculo con eje principal**, seleccionar el tipo de compensación deseado:
  - +: eje principal + eje de acoplamiento
  - +: eje principal eje de acoplamiento
- Los valores de posición de ambos ejes se compensarán entre sí según el tipo de compensación seleccionado

Información adicional: "<Nombre del eje> (ajustes del eje)", Página 210



# 7.6.8 Activar la búsqueda de marcas de referencia

Mediante las marcas de referencia el equipo, p. ej. puede referenciar la mesa de la máquina a la máquina. Con la búsqueda de marcas de referencia activadas se mostrará un asistente tras iniciar el equipo que solicitará que mueva los ejes para la búsqueda de marcas de referencia.

**Condición:** los sistemas de medida montados disponen de marcas de referencia que se configuran en los parámetros del eje.



En sistemas de medida en serie con interfaz EnDat se utiliza la búsqueda de marcas de referencia, dado que se referencian los ejes de forma automática.



Dependiendo de la configuración, la búsqueda de marcas de referencia también se podrá interrumpir tras el inicio del equipo.

**Información adicional:** "Marcas de referencia (Sistema de medida)", Página 215



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Ejes
- ► Consecutivamente se abren:
  - Configuración general
  - Marcas de referencia
- ► Activar Búsqueda de la marca de referencia tras el arranque del aparato con el interruptor deslizante ON/OFF
- Las marcas de referencia deben sobrepasarse tras cada inicio del equipo
- Las funciones del equipo están disponibles sólo después de la búsqueda de marcas de referencia
- Tras finalizar con éxito la búsqueda de marca de referencia, el símbolo de la referencia deja de parpadear Información adicional: "Elementos de manejo del visualizador de cotas", Página 66

# 7.7 Zona OEM

En la **Zona OEM**, el operario encargado de la puesta en marcha dispone de la posibilidad de efectuar adaptaciones específicas al dispositivo:

- Documentación: documentación del fabricante, p. ej. añadir Instrucciones de mantenimiento
- Pantalla inicial: definir la pantalla inicial con el propio logotipo de la empresa
- Capturas de pantalla: Configurar el equipo para capturas de pantalla con el programa ScreenshotClient

# 7.7.1 Añadir documentación

Puede guardar la documentación del equipo en el propio equipo y verla directamente en él.



Solo puede añadir como documentación documentos con formato de ficheros \*.pdf. El equipo no muestra documentos de ningún otro formato de ficheros.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- ► Pulsar **Servicio técnico**
- Consecutivamente se abren:
  - Zona OEM
  - Documentación
  - Añadir advertencias de servicio OEM
- ► En caso necesario, insertar una memoria USB (formato FAT32) en una interfaz USB en el equipo
- Para ir al archivo deseado, pulsar en la ubicación de almacenamiento correspondiente



Si se comete un error al seleccionar la carpeta, se puede desplazar de nuevo a la carpeta original.

- Pulsar los nombre de fichero mediante la lista
- Ir a la carpeta con el archivo
- ▶ Pulsar en el nombre del archivo
- Pulsar Selección
- El fichero se copia en la zona Notas de servicio técnico del equipo

**Información adicional:** "Notas de servicio técnico", Página 197

► Confirmar transferencia satisfactoria con **OK** 

Información adicional: "Documentación", Página 225

#### Retirar de forma segura la memoria USB



- ► En el menú principal, hacer clic en Gestión de ficheros
- Navegar hasta la lista de ubicaciones de almacenamiento
- ► Hacer clic en Quitar de forma segura
- Aparecerá el mensaje Ahora se puede retirar el dispositivo de almacenamiento de datos.
- Retirar la memoria USB

# 7.7.2 Añadir pantalla de inicio

Al encender el equipo puede mostrar una pantalla de inicio específica del fabricante, por ejemplo, un nombre de empresa o un logo de empresa. Para ello debe guardar en el equipo un fichero de imagen con las siguientes características:

- Tipo de fichero: PNG o JPG
- Resolución: 96 ppi
- Formato de la imagen: 16:10 (los formatos discrepantes se escalarán de forma proporcional)
- Tamaño de la imagen: máx. 1280 x 800 px

# Añadir pantalla de inicio



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Servicio técnico
- ► Consecutivamente se abren:
  - Zona OEM
  - Pantalla inicial
  - Seleccionar pantalla inicial
- En caso necesario, insertar una memoria USB (formato FAT32) en una interfaz USB en el equipo
- Para ir al archivo deseado, pulsar en la ubicación de almacenamiento correspondiente



Si se comete un error al seleccionar la carpeta, se puede desplazar de nuevo a la carpeta original.

- Pulsar los nombre de fichero mediante la lista
- ▶ Ir a la carpeta con el archivo
- ▶ Pulsar en el nombre del archivo
- Pulsar Selección
- El fichero de imagen se copiará en el equipo y se mostrará como pantalla de inicio la próxima vez que se conecte el equipo
- ► Confirmar transferencia satisfactoria con **OK**

# Retirar de forma segura la memoria USB



- ► En el menú principal, hacer clic en Gestión de ficheros
- Navegar hasta la lista de ubicaciones de almacenamiento
- Hacer clic en Quitar de forma segura
  - Aparecerá el mensaje Ahora se puede retirar el dispositivo de almacenamiento de datos.
  - Retirar la memoria USB



Si se protegen los ficheros de usuario, también se protege la pantalla de inicio específica del constructor de la máquina y puede recuperarse.

**Información adicional:** "Proteger los ficheros del usuario", Página 121

# 7.7.3 Configurar el equipo para capturas de pantalla

#### ScreenshotClient

Con el Software de PC ScreenshotClient se puede crear desde un ordenador capturas de pantalla de la pantalla activa del equipo.

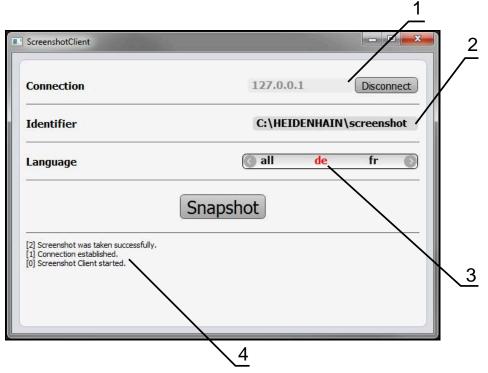


Figura 20: Pantalla de manejo de ScreenshotClient

- 1 Estado de conexión
- 2 Ruta del fichero y nombre de fichero
- 3 Selección del idioma
- 4 Mensajes de estado



ScreenshotClient se incluye en la instalación estándar de **GAGE-CHEK 2000 Demo**.



Una descripción detallada se encuentra en el **Manual de instrucciones GAGE-CHEK 2000 Demo**. Dicho manual de instrucciones está disponible en la carpeta "Documentación" de la página web del producto.

Información adicional: "Software de prueba del producto", Página 16

# Activar el acceso remoto para fotos de la pantalla

Para poder conectar ScreenshotClient desde el ordenador al equipo debe activar **Acceso a distancia para capturas de pantalla** en el equipo.



► En el menú principal, pulsar Ajustes



- Pulsar Servicio técnico
- ▶ Pulsar Zona OEM
- Activar la Acceso a distancia para capturas de pantalla con el interruptor deslizante ON/OFF

Información adicional: "Zona OEM", Página 225

# 7.8 Proteger datos

# 7.8.1 Guardar datos de configuración

Los ajustes del equipo pueden guardarse como ficheros para que estén disponibles después de un reinicio a los ajustes básicos o para instalarse en varios equipos.



En el menú principal, pulsar Ajustes



- Pulsar Servicio técnico
- Consecutivamente se abren:
  - Guardar la configuración y restaurar
  - Guardar datos de configuración

#### Realizar Consolidación completa

En el aseguramiento completo de la configuración se aseguran todos los ajustes del dispositivo.

- Pulsar Consolidación completa
- ► En caso necesario, insertar una memoria USB (formato FAT32) en una interfaz USB del equipo
- Seleccionar la carpeta en la que se deben copiar los datos de la configuración
- Introducir los nombres deseados de los datos de la configuración, p. ej. "<yyyy-mm-dd>\_config"
- Confirmar la introducción con RET
- Pulsar Guardar como
- Confirmar la copia de seguridad correcta de la configuración con OK
- > El fichero de la configuración se ha asegurado

Información adicional: "Guardar la configuración y restaurar", Página 223

# Retirar de forma segura la memoria USB



- ► En el menú principal, hacer clic en **Gestión de ficheros**
- Navegar hasta la lista de ubicaciones de almacenamiento



- ► Hacer clic en Quitar de forma segura
- > Aparecerá el mensaje Ahora se puede retirar el dispositivo de almacenamiento de datos.
- Retirar la memoria USB

# 7.8.2 Proteger los ficheros del usuario

Los ficheros del usuario del equipo pueden guardarse como ficheros para que esté disponible después de un reinicio al ajuste básico. Además de los ajustes, también se puede guardar toda la configuración de un equipo.

Información adicional: "Guardar datos de configuración", Página 120



Como ficheros de usuario, se guardan y se pueden restablecer todos los ficheros de todos los grupos de usuarios almacenados en las carpetas correspondientes.

Los ficheros de la carpeta **System** no se restaurarán.

#### Realizar copia de seguridad

Los ficheros de usuario se pueden guardar como fichero ZIP en una memoria USB o en una unidad de red conectada.



En el menú principal, pulsar Ajustes



- Pulsar Servicio técnico
- ► Consecutivamente se abren:
  - Guardar la configuración y restaurar
  - Proteger los ficheros del usuario
- Pulsar Guardar como ZIP
- ► En caso necesario, insertar una memoria USB (formato FAT32) en una interfaz USB del equipo
- Seleccionar la carpeta en la que debe copiarse el fichero ZIP
- ► Introducir el nombre que desee para el fichero ZIP, p. ej. "<aaaa-mm-dd>\_config"
- Confirmar la introducción con RET
- Pulsar Guardar como
- ► Confirmar la copia de seguridad correcta de los ficheros de usuario con **OK**
- Se ha realizado la copia de seguridad de los ficheros de usuario

Información adicional: "Guardar la configuración y restaurar", Página 223

# Retirar de forma segura la memoria USB



- ► En el menú principal, hacer clic en **Gestión de ficheros**
- Navegar hasta la lista de ubicaciones de almacenamiento
- ► Hacer clic en **Quitar de forma segura**
- > Aparecerá el mensaje Ahora se puede retirar el dispositivo de almacenamiento de datos.
- ► Retirar la memoria USB



8

Ajuste

# 8.1 Resumen

Este capítulo contiene toda la información para alinear el equipo.

En la instalación, el instalador (**Setup**) configura el equipo para su uso con la máquina de medición en las aplicaciones correspondientes. A ello se suman, p. ej., la instalación de usuarios y la configuración de la red y las impresoras.



Antes de proceder a la ejecución de las actividades que se describen a continuación, es imprescindible haber leído y comprendido el capítulo "Funcionamiento general".

Información adicional: "Funcionamiento general", Página 51



Los pasos siguientes únicamente podrán ser ejecutados por personal especializado.

Información adicional: "Cualificación del personal", Página 25

# 8.2 Para la alineación, iniciar sesión

# 8.2.1 Dar de alta al usuario

Para instalar el equipo, el usuario Setup debe iniciar sesión.



- En el menú principal, pulsar en Alta de usuario
- Dado el caso, dar de baja al usuario registrado
- Seleccionar el usuario Setup
- Pulsar la casilla de introducción Contraseña
- ► Introducir la contraseña "setup"



En el caso de que la contraseña no concuerde con los ajustes estándar, deberá solicitarse al instalador (**Setup**) o al fabricante de la máquina (**OEM**).

Si ya no se conoce la contraseña, contactar con una delegación de servicio técnico de HEIDENHAIN.

- Confirmar la introducción con RET
- **₽**

# 8.2.2 Ejecutar la búsqueda de las marcas de referencia tras el arranque del equipo



Si la búsqueda de marcas de referencia se activa tras el arranque del equipo, todas las funciones del equipo se bloquean hasta que haya concluido con éxito la búsqueda de marcas de referencia.

**Información adicional:** "Marcas de referencia (Sistema de medida)", Página 215



En sistemas de medida en serie con interfaz EnDat se utiliza la búsqueda de marcas de referencia, dado que se referencian los ejes de forma automática.

Si la búsqueda de marcas de referencia en el equipo está activada, un Asistente requiere que se desplacen las marcas de referencia de los ejes.

- Tras dar de alta, seguir las instrucciones del asistente
- > Tras finalizar con éxito la búsqueda de marca de referencia, el símbolo de la referencia deja de parpadear

**Información adicional:** "Elementos de manejo del visualizador de cotas", Página 66

Información adicional: "Activar la búsqueda de marcas de referencia", Página 116

# 8.2.3 Ajustar idioma

En el Ajuste Básico, el idioma de la pantalla de manejo es el inglés. Se puede cambiar el idioma de la interfaz de usuario.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Usuario
- El usuario dado de alta está identificado con una marca de verificación.
- Seleccionar el usuario dado de alta
- > El idioma seleccionado para el usuario se visualiza en la lista desplegable **Idioma** con la correspondiente bandera
- En la lista desplegable Idioma, seleccionar la bandera del idioma deseado
- > La pantalla de manejo se visualiza en el idioma seleccionado

# 8.2.4 Modificar contraseña

Para evitar un uso indebido de la configuración, debe cambiar la contraseña. La contraseña es confidencial y no puede ser comunicada a otros.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- ▶ Pulsar Usuario
- > El usuario dado de alta está identificado con una marca de verificación
- Seleccionar el usuario dado de alta
- Pulsar Contraseña
- Introducir la contraseña actual
- Confirmar la introducción con RET
- Introducir la nueva contraseña y repetirla
- Confirmar la introducción con RET
- ► Pulsar **OK**
- ► Cerrar el mensaje con **OK**
- La contraseña nueva está disponible cuando se hace la próxima alta

# 8.3 Pasos individuales para la instalación



Para la alineación, los distintos pasos individuales que figuran a continuación están vinculados entre sí.

A fin de alinear el equipo de modo correcto, es preciso ejecutar los pasos de tratamiento en la secuencia descrita

**Condición previa:** Se ha iniciado sesión como usuario del tipo **Setup**(ver "Para la alineación, iniciar sesión", Página 124).

## Ajuste básico

- Ajustar fecha y hora
- Ajustar la unidad
- Crear y configurar un usuario
- Añadir Manual de instrucciones
- Configurar la red
- Configurar unidad de red
- Configurar el manejo con ratón o pantalla táctil
- Configurar el teclado USB

# **Configurar funciones**

- Inserción de elementos funcionales
- Configurar funciones
  - Configurar funciones de palpación
  - Configurar la función MinMax
  - Configurar la función Diámetro/radio
  - Configurar la función Relativo
  - Configurar la función Maestra
  - Configurar la función Reloj comparador
  - Configurar la función Pieza

# Ajustar la aplicación de medición

Configuración de la salida de valores de medición

# **Proteger datos**

- Guardar datos de configuración
- Proteger los ficheros del usuario

# INDICACIÓN

# ¡Pérdida o daños de los datos de configuración!

Si el equipo se desconecta de la fuente de alimentación mientras esté encendido, pueden perderse o dañarse los datos de configuración.

► Ejecutar la copia de seguridad de los datos de configuración y conservarlos para una restauración

# 8.3.1 Ajuste básico



Es posible que el encargado de la puesta en marcha (**OEM**) ya haya realizado algunos ajustes básicos.

# Ajustar fecha y hora



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar General
- Pulsar Fecha y hora
- Los valores configurados se mostrarán en el formato año, mes, día, hora, minuto
- Para ajustar la fecha y la hora en la fila central, arrastrar la columna hacia arriba o hacia abajo
- Para confirmar, pulsar Ajustar
- Escoger el Formato de fecha deseado de la lista:
  - MM-DD-YYYY: Mostrar como mes, día, año
  - DD-MM-YYYY: Mostrar como día, mes, año
  - YYYY-MM-DD: Mostrar como año, mes, día

Información adicional: "Fecha y hora", Página 195

# Ajustar la unidad

Puede configurar diferentes parámetros para unidades, sistema de redondeo y caracteres decimales.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar General
- Pulsar Unidades
- Para establecer las unidades, pulsar sobre el correspondiente menú desplegable y escoger la unidad
- Para ajustar el sistema de redondeo, pulsar el menú desplegable correspondiente y seleccionar Sistema de redondeo
- Para ajustar el número de caracteres decimales mostrados, pulsar - o +

Información adicional: "Unidades", Página 195

# Crear y configurar un usuario

En el estado de fábrica del equipo vienen definidos los siguientes tipos de usuario con diferentes autorizaciones:

- OEM
- Setup
- Operator

# Crear usuario y contraseña

Puede crear nuevos usuarios del tipo **Operator**. Para el ID de usuario y la contraseña están permitidos todos los caracteres. Por eso se distingue entre mayúsculas y minúsculas.

**Condición:** un usuario del tipo **OEM** o **Setup** debe estar conectado.



Condición: no se puede crear un usuario del tipo **OEM** o **Setup**.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



Pulsar Usuario



- Pulsar en Añadir
- Pulsar la casilla de introducción ID del usuario



El **ID del usuario** se visualiza para la selección del usuario, p. ej. al dar de alta al usuario.

El **ID del usuario** no puede modificarse a posteriori.

- Introducir ID de usuario
- Confirmar la introducción con RET
- Pulsar la casilla de introducción Nombre
- Introducir el nombre del nuevo usuario
- Confirmar la introducción con RET
- ► En el campo de introducción, pulsar Contraseña
- ► Introducir la nueva contraseña y repetirla
- Confirmar la introducción con RET



Puede mostrar el contenido de los campos de contraseña como texto y volver a ocultarlo.

- Mostrar u ocultar con el conmutador deslizante ON/OFF
- ► Pulsar **OK**
- > Se mostrará un mensaje
- ► Cerrar el mensaje con **OK**
- > El usuario se ha creado con los datos básicos. El usuario puede realizar ajustes adicionales más adelante

# **Configurar usuario**

Si ha creado un nuevo usuario de tipo **Operator** puede añadir o modificar las siguientes indicaciones del usuario:

- Nombre
- Nombre
- Departamento
- Contraseña
- Idioma
- Iniciar sesión automáticamente



Cuando el inicio de sesión automático del usuario o de varios usuarios está activo, el último usuario conectado iniciará sesión en el equipo automáticamente al conectarse. Para ello, no deben introducirse ni el ID del usuario ni la contraseña.



► En el menú principal, pulsar Ajustes



- ▶ Pulsar **Usuario**
- Seleccionar Usuario
- Pulsar la casilla de introducción cuyo contenido debe tratarse: Nombre, Nombre, Departamento
- Tratar el(los) contenido(s) y confirmar con RET
- Para cambiar la contraseña, pulsar Contraseña
- Se mostrará el diálogo Modificar contraseña
- Si se modifica la contraseña del usuario dado de alta, introducir la contraseña actual
- ► Confirmar la introducción con RET
- Introducir la nueva contraseña y repetirla
- Confirmar las introducciones con RET
- ▶ Pulsar **OK**
- > Se mostrará un mensaje
- Cerrar el mensaje con OK
- ▶ Para cambiar el idioma, en la lista de desplegable Idioma se selecciona la bandera del idioma seleccionado
- Activar o desactivar Iniciar sesión automáticamente con el interruptor deslizante ON/OFF

#### **Borrar** usuario

Los usuarios del tipo **Operator** pueden borrarse.



Los usuarios del tipo **OEM** y **Setup** no pueden borrarse.

**Condición:** un usuario del tipo **OEM** o **Setup** debe estar conectado.



En el menú principal, pulsar Ajustes



- Pulsar Usuario
- ▶ Pulsar en el usuario que deba borrarse
- Pulsar Eliminar cuenta de usuario
- Introducir la contraseña del usuario autorizado (OEM o Setup)
- ▶ Pulsar **OK**
- > El usuario se borra

# Añadir Manual de instrucciones

El dispositivo ofrece la posibilidad de cargar el Manual de instrucciones de uso asociado en el idioma que se desee. El manual de instrucciones puede copiarse en el equipo desde la memoria USB suministrada.

También puede encontrar la versión más actual del Manual de instrucciones en **www.heidenhain.de**.

Condición: el Manual de instrucciones debe estar en formato PDF.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Servicio técnico
- ► Consecutivamente se abren:
  - Documentación
  - Añadir manual de instrucciones de uso
- ► En caso necesario, insertar una memoria USB (formato FAT32) en una interfaz USB en el equipo
- Para ir a la carpeta que contiene el nuevo Manual de instrucciones de uso



Si se comete un error al seleccionar la carpeta, se puede desplazar de nuevo a la carpeta original.

- Pulsar los nombre de fichero mediante la lista
- ▶ Seleccionar fichero
- Pulsar Selección
- > El Manual de instrucciones de uso se copia en el dispositivo
- El Manual de Instrucciones de uso que pueda haber, se sobrescribe
- Confirmar transferencia satisfactoria con OK
- > El Manual de instrucciones puede abrirse y consultarse en el equipo

# Configurar la red

# Configurar ajustes de red



Diríjase al administrador de la red para conocer los ajustes de red correctos para la configuración.

Condición: hay una red conectada al equipo.

Información adicional: "Conectar red periférica", Página 49



En el menú principal, pulsar Ajustes



- Pulsar Interfaces
- ▶ Pulsar Red
- ▶ Pulsar la interfaz X116
- La dirección MAC es reconocida automáticamente
- Según el entorno de red, activar o desactivar DHCP con el conmutador ON/OFF
- Con DHCP activado se realiza automáticamente la configuración de la red tan pronto como se haya asignado la dirección IP
- Con un DHCP inactivo, introducir Dirección IPv-4, Máscara de subred IPv-4 y Gateway estándar IPv-4
- Confirmar las introducciones con RET
- Según el entorno de red, activar o desactivar IPv6-SLAAC con el conmutador deslizante ON/OFF
- Con IPv6-SLAAC activado se realiza automáticamente la configuración de la red tan pronto como se haya asignado la dirección IP
- Con IPv6-SLAAC inactivo, introducir Dirección IPv-6,
   Longitud de prefijo de subred IPv-6 y Gateway estándar IPv-6
- Confirmar las introducciones con RET
- ► Introducir Servidor DNS preferente y, en caso necesario, Servidor DNS alternativo
- Confirmar las introducciones con RET
- > La configuración de la conexión de red se incorpora

Información adicional: "Red", Página 199

# Configurar unidad de red

Para configurar la unidad de red necesita los siguientes datos:

- Nombre
- Dirección IP del servidor o Hostname
- Carpeta autorizada
- Nombre de usuario
- Contraseña
- Opciones de la unidad de red



Diríjase al administrador de la red para conocer los ajustes de red correctos para la configuración.

Condición: hay una red conectada al equipo y una unidad de red disponible.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Interfaces
- Pulsar Unidad de red

Información adicional: "Conectar red periférica", Página 49

- Introducir los datos para la unidad de red
- Confirmar las introducciones con RET
- Activar o desactivar Visualizar contraseña con el interruptor deslizante ON/OFF
- En caso necesario, seleccionar Opciones de la unidad de red
  - Seleccionar Autentificación para la codificación de la contraseña en la red
  - Configurar **Opciones de unión**
  - Pulsar **OK**
- Pulsar Conectar
- Se establece la conexión con la unidad de red

Información adicional: "Unidad de red", Página 200

# Configurar el manejo con ratón o pantalla táctil

El equipo puede manejarse con la pantalla táctil o con un ratón conectado (USB). Si el equipo está configurado en el ajuste básico, al tocar la pantalla táctil se desactiva el ratón. Alternativamente, puede determinar que el equipo solo pueda manejarse o bien mediante el ratón o mediante la pantalla táctil.

Condición: hay un ratón USB conectado al equipo.

Información adicional: "Dispositivos de entrada", Página 48



► En el menú principal, pulsar Ajustes



- Pulsar General
- Pulsar Dispositivo de entrada
- ► En el menú desplegable Controles del ratón para gestos multitáctiles, seleccionar la opción deseada

Información adicional: "Dispositivo de entrada", Página 193

# Configurar el teclado USB

En el ajuste básico el idioma de la distribución del teclado es el inglés. Puede cambiar la distribución del teclado al idioma deseado.

Condición: hay un teclado USB conectado al equipo.

Información adicional: "Dispositivos de entrada", Página 48



En el menú principal, pulsar Ajustes



- Pulsar General
- ▶ Pulsar **Dispositivo de entrada**
- ► En el menú desplegable **Distribución del teclado USB**, seleccionar la bandera del idioma deseado
- La distribución del teclado corresponderá al idioma seleccionado

Información adicional: "Dispositivo de entrada", Página 193

# 8.3.2 Inserción de elementos funcionales

La barra de funciones comprende campos vacíos que pueden ocuparse con elementos funcionales.

Si se desea añadir elementos funcionales a la barra de funciones, en el menú **Medición** cualquier usuario puede acceder a las funciones correspondientes.

El modo de proceder es idéntico para todos los elementos funcionales.



Véase el capítulo "Funcionamiento general" para obtener información adicional sobre los elementos funcionales.

Información adicional: "Elementos funcionales", Página 68

#### 8.3.3 Configurar funciones de palpación

Las funciones de palpación resultan útiles al capturar posiciones. El asistente le guiará durante el proceso correspondiente.

Al configurar las funciones de palpación, se puede definir si a continuación el equipo debe mostrar el diálogo Seleccionar el punto de referencia y si el equipo debe transferir los valores de medición automáticamente a un ordenador.

#### **Condiciones:**

- El sistema de palpación está configurado
- En caso necesario, la interfaz para la transmisión de datos está configurada

Información adicional: "Configurar el palpador digital", Página 85

Información adicional: "Configuración de la salida de valores de medición", Página 147

Las funciones de palpación siguientes están disponibles:


# **Función** Símbolo Esquema Palpar contorno Z A Palpar la arista de una pieza (1 proceso de palpación) Averigua las coordenadas de los ejes desplazados Determinar línea central



Determinar la línea central de una pieza

(2 procesos de palpación)

Averigua las coordenadas de los ejes desplazados

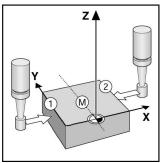




# Determinar el punto central del círculo

Determinar el punto central de una forma circular (taladro o cilindro) (cuatro procesos de palpación)

Averigua las coordenadas de ambos ejes y el diámetro del círculo

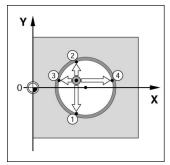

#### Inserción de un elemento funcional



- En el menú principal, pulsar Medición
- Arrastrar un campo vacío de la barra de funciones hacia la izquierda, a la zona de trabajo
- > Aparece un diálogo para la selección del elemento funcional



- Pulsar el elemento funcional que se desee, por ejemplo,
   Determinar el punto central del círculo (palpación)
- Pulsar Cerrar
- > El elemento funcional está disponible

# Configurar función



- Arrastrar el elemento funcional hacia la izquierda en la zona de trabajo
- ► En el diálogo, con el control deslizante **ON/OFF**, activar las funciones deseadas:
  - MWA: el valor de medición se transmite automáticamente al ordenador
  - Seleccionar el punto de referencia: tras la conclusión del proceso de palpación, las coordenadas obtenidas se pueden adoptar como punto de referencia
- En el caso de la función de palpación Determinar el punto central del círculo, con ayuda de los menús desplegables, seleccionar el plano del círculo; Ajuste estándar:plano de los ejes X y Y



- Pulsar Cerrar
- > Se guardará la selección realizada



Para la salida de valores de medición, el equipo utiliza el formato de datos seleccionado en los ajustes del equipo para la transferencia manual de datos.

Información adicional: "Selección del formato de datos", Página 149

# 8.3.4 Configurar la función MinMax

La función MinMax resulta útil para registrar los valores de medición siguientes:

| Mínimo | Máximo               | Anchura de<br>sujeción |
|--------|----------------------|------------------------|
|        | $  \uparrow \rangle$ | <u> </u>               |

Dicha función se activa o desactiva pulsando el elemento funcional **MinMax** en la barra de funciones. Si la función está activa, se registran los valores de medición y se representan en el visualizador de cotas. A continuación, se pueden transferir dichos valores a un ordenador a través de la salida de valores de medición. Si la función **MinMax** vuelve a activarse, los valores de medición existentes se sobrescriben.

A fin de configurar la función **MinMax**, se requiere llevar a cabo los pasos siguientes:

- añadir el elemento funcional **MinMax** a la barra de funciones
- Seleccionar los valores de medición que deben registrarse y visualizarse estando activada la función MinMax

#### Inserción de un elemento funcional



- ► En el menú principal, pulsar en **Medición**
- Arrastrar un campo vacío de la barra de funciones hacia la izquierda, a la zona de trabajo
- > Aparece un diálogo para la selección del elemento funcional
- ► Pulsar en el elemento funcional MinMax



- ► Hacer clic en Cerrar
- > El elemento funcional MinMax está disponible

#### Selección de valores de medición



- Arrastrar el elemento funcional MinMax hacia la izquierda en la zona de trabajo
- Aparece un diálogo para la selección de los valores de medición
- Introducir un nombre en el campo Nombre
- ► En caso necesario, introducir información adicional en el campo de introducción **Comentario**
- Pulsando, seleccionar los valores de medición deseados



- ► Hacer clic en Cerrar
- > Se memorizará la selección realizada
- Si se activa la función MinMax, los valores de medición seleccionados se registrarán y se representarán en el visualizador de cotas



Es preciso asegurarse de que la función **MinMax** comprenda todos los valores de medición que se deseen transferir a un ordenador a través de la salida de valores de medición. Si falta un valor de medición, se transmite el valor 0.



La emisión de los valores de medición siempre transmite el último valor de posición capturado. Si no se desplaza un eje, se transfieren los valores capturados previamente.

# Activar función de conmutación

**Condición:** en los ajustes, la función de conmutación está asignada a la salida. **Información adicional:** "Funciones de conmutación", Página 203

Puede asignarse a la función una función de conmutación que active un **Stop / Start** o un **Arrancar de nuevo** de la medición MinMax.

En el diálogo MinMax, deslizar de derecha a izquierda en la pantalla táctil



- Activar la función de conmutación con el interruptor
- Seleccionar el tipo de conmutación deseado
  - Stop / Start

deslizante

Arrancar de nuevo

# 8.3.5 Configurar la función Diámetro/radio

Mediante la función **Diámetro/radio** pueden duplicarse valores de posición en el visualizador de cotas. De esta forma puede alternarse entre el radio y el diámetro en los ejes radiales. Dicha transformación se activa o desactiva pulsando el elemento funcional **DR** en la barra de funciones. Es posible determinar a qué ejes afecta la transformación a partir de la configuración del elemento funcional.

Para configurar la función **Diámetro/radio**, se requiere llevar a cabo los pasos siguientes:

- añadir el elemento funcional DR a la barra de funciones
- Seleccionar el eje al que afecta la transformación

#### Insertar elemento funcional



- ► En el menú principal, pulsar **Medición**
- Arrastrar un campo vacío de la barra de funciones hacia la izquierda, a la zona de trabajo
- > Aparece un diálogo para la selección del elemento funcional



Pulsar en el elemento funcional DR



- Pulsar Cerrar
- > El elemento funcional **DR** está disponible

#### Seleccionar ejes



- Arrastrar el elemento funcional **DR** hacia la izquierda en la zona de trabajo
- > Aparece un diálogo para seleccionar los ejes



- ▶ Para seleccionar los ejes, pulsar en el símbolo de diámetro correspondiente
- X
- Pulsar Cerrar
- > Se guardará la selección realizada
- Si se activa la función DR, el equipo duplica el valor de posición de los ejes seleccionados

# 8.3.6 Configurar la función Relativo

Con la función **Relativo** es posible medir independientemente del punto de referencia elegido. Si la función **Relativo** está activada, es posible poner los ejes a cero y hacer mediciones sin que estas incidan en el punto de referencia elegido, por ejemplo. Si se desactiva la función **Relativo**, todos los valores de posición y los pasos de posición se relacionan de nuevo con el punto de referencia seleccionado.

Dicha función se activa o desactiva pulsando el elemento funcional **Relativo** en la barra de funciones.

#### Insertar elemento funcional



- ► En el menú principal, pulsar **Medición**
- Arrastrar un campo vacío de la barra de funciones hacia la izquierda, a la zona de trabajo
- > Aparece un diálogo para la selección del elemento funcional



▶ Pulsar en el elemento funcional **Relativo** 



- Pulsar Cerrar
- > El elemento funcional Relativo está disponible

# 8.3.7 Configurar la función Maestra

Con la función **Maestra** se pueden fijar valores de posición en el visualizador de cotas. Para ello, calibrar una pieza en una máquina de medición, por ejemplo, y guardar los valores como pieza de referencia en el resultado de la medición. Para ello se pueden capturar los valores de una pieza que se utilice como pieza de referencia directamente desde el visualizador de cotas. Se pueden determinar los ejes a los que afecta **Maestra** en la configuración del elemento funcional.

Para configurar la función Maestra, se requiere llevar a cabo los pasos siguientes:

- añadir el elemento funcional Maestra a la barra de funciones
- Seleccionar ejes
- Introducir valores o aceptar valores que deben fijarse

#### Insertar elemento funcional



- En el menú principal, pulsar Medición
- Arrastrar un campo vacío de la barra de funciones hacia la izquierda, a la zona de trabajo
- > Se abre el diálogo para seleccionar el elemento funcional
- <u>₩</u>
- ▶ Pulsar en el elemento funcional Maestra



- Pulsar Cerrar
- > El elemento funcional Maestra disponible

#### **Configurar valores**



- Arrastrar el elemento funcional **Maestra** hacia la izquierda en la zona de trabajo
- > Se abre el diálogo Maestra
- Introducir un nombre en el campo Nombre
- ► En caso necesario, introducir información adicional en el campo de introducción **Comentario**
- Anclar los ejes deseados



- ▶ Para capturar los valores actuales del visualizador de cotas, pulsar Capturar
- 0
- Introducir valores en los ejes seleccionados



Pulsar Cerrar

# 8.3.8 Configurar la función Reloj comparador

El reloj comparador muestra gráficamente los valores nominales y los valores de los límites de advertencia y tolerancia. La función **dial gage** dispone de diferentes vistas.

Con el reloj comparador se pueden efectuar mediciones absolutas o mediciones diferenciales.

Se pueden guardar los ajustes del reloj comparador y volver a utilizarlos en otros equipos o llamarlos en otro momento.

#### Medición absoluta

En una medición absoluta se introduce el valor nominal con sus límites. Existe la posibilidad de introducir los valores límite previamente como valores absolutos o relativos. En la medición posterior se fija el valor real y se compara con el valor nominal.

#### Medición diferencial

En una medición diferencial se determina la distancia entre cero o un valor determinado y el valor real. Para las mediciones diferenciales se puede fabricar una pieza de referencia, p. ej., y volver a configurar sus ejes posteriormente en cada medición individual mediante **Ajustar a cero valores de eje actuales** o **Maestra**.

Información adicional: "Configurar la función Maestra", Página 140

# Representación gráfica comparada



Figura 21: Ejemplo de medición absoluta

- **1** Valor nominal, p. ej.: 10,000
- **2** Valor real, p. ej.: 10.012



Figura 22: Ejemplo de medición diferencial

- 1 Valor nominal, p. ej.: 0,000
- **2** Diferencia respecto al valor nominal, p. ej.: 0.012

# Insertar elemento funcional

Para configurar la función dial gage, se requiere llevar a cabo los pasos siguientes:

- añadir el elemento funcional dial gage a la barra de funciones
- Ajustar parámetros generales
  - Asignar nombres
  - Insert. valor
- Configurar los parámetros de los ejes individuales
  - Activar el reloj comparador para los ejes deseados
  - Introducir valores límite
  - En caso necesario, activar y configurar funciones de conmutación



- ► En el menú principal, pulsar Medición
- Arrastrar un campo vacío de la barra de funciones hacia la izquierda, a la zona de trabajo
- > Se abre el diálogo para seleccionar el elemento funcional



▶ Pulsar en el elemento funcional dial gage



- Pulsar Cerrar
- > El elemento funcional dial gage está disponible

# Ajustar parámetros generales



- Arrastrar el elemento funcional dial gage hacia la izquierda en la zona de trabajo
- > Se abre el diálogo dial gage
- Introducir un nombre en el campo Nombre
- ▶ En **Insert. valor**, seleccionar las entradas deseadas:
  - absoluto
  - relativo

# **Activar ejes**

Se puede activar y visualizar cada eje por separado. Una vez se ha activado un eje, se pueden introducir los valores que le corresponden.



- Pulsar el eje deseado en el diálogo dial gage
- Activar el reloj comparador para el eje con el interruptor deslizante
- Los campos de entrada se rellenan con valores estándar



Al desactivar un eje activo con el interruptor deslizante, los valores introducidos se borran. Cuando se vuelve a activar el eje desactivado, los campos de entrada se rellenan de nuevo con valores estándar.

# Introducir valores

Se podrán introducir valores una vez activado el reloj comparador para el eje.

El equipo permite dos posibilidades para introducir valores:

- Introducir valores individualmente
- Introducir valores simétricamente



Figura 23: Ejemplo de introducción de valores para un eje

# Indicar valores individualmente

- Pulsar en el campo de introducción
- ▶ Introducir el valor deseado
- ► Confirmar la introducción con RET
- > Se incorporará el valor introducido

#### Indicar valores simétricamente

Si la introducción presenta valores límite positivos y negativos idénticos, se puede indicar la cantidad de estos valores al mismo tiempo mediante los campos de introducción **Límites advertencia**, **Límites tolerancia** y **Mínimo/ Máximo**.

Si se ha seleccionado la introducción de valores **absoluto**, los valores correspondientes se calculan a partir del valor nominal.

Si se ha seleccionado la introducción de valores **relativo**, se incorpora directamente el valor introducido (positivo y negativo).



- Pulsar sobre el campo de entrada deseado
- ► Introducir el valor deseado
- ► Confirmar la introducción con RET
- > Se incorporará el valor introducido

#### Activar función de conmutación

**Condición:** La función de conmutación está asignada en los ajustes de la salida **Información adicional:** "Funciones de conmutación", Página 203

Se puede asignar una función de conmutación a los ejes para que se emita una señal de palpación en la salida X113.4 (Dout 0) al sobrepasar uno de los límites que ha seleccionado. De este modo se podrá seguir procesando un sobrepaso de un valor límite como señal de palpación.

- Pulsar el eje deseado en el diálogo dial gage
- > Se abrirá el diálogo para introducir los valores
- Deslizar de derecha a izquierda en la pantalla táctil
- Activar la función de conmutación para el eje con el interruptor deslizante
- Seleccionar el tipo de conmutación deseado
  - Nivel alto en caso de rebasamiento
  - Nivel bajo en caso de rebasamiento
- En caso necesario, activar el Pulso con el interruptor deslizante
- ► En caso necesario, introducir la **Duración del pulso**
- Seleccionar el límite deseado que al sobrepasarse desencadena la emisión de la señal de palpación
  - Límites advertencia
  - Límites tolerancia

# 8.3.9 Elaboración de la tabla de puntos de referencia

Desde la barra de estado puede acceder a la tabla de puntos de referencia. La tabla de puntos de referencia contiene las posiciones absolutas de los puntos de referencia respecto a las marcas de referencia. El equipo guarda como máx. 99 puntos de referencia en la tabla de puntos de referencia.

## Establecer puntos de referencia manualmente

Si se establecen puntos de referencia en la tabla de puntos de referencia manualmente, se aplica lo siguiente:

- La introducción en la tabla de puntos de referencia asigna a la posición real del eje individual el nuevo valor de posición
- Borrar la introducción con CE vuelve a restablecer los valores de posición para los ejes individuales al punto cero de la máquina. De este modo, los nuevos valores de posición siempre se refieren al punto cero de la máquina



- ► En el menú principal, pulsar Medición
- Arrastrar un campo vacío de la barra de funciones hacia la izquierda, a la zona de trabajo
- > Aparece un diálogo para la selección del elemento funcional







 
- Pulsar Cerrar
- > El elemento funcional está disponible
- Arrastrar el elemento funcional Puntos de referencia hacia la izquierda en la zona de trabajo
  - > Se mostrará el diálogo Tabla de puntos de referencia



- Pulsar Añadir
- Introducir una denominación en el campo de introducción
   Descripción
- ► En el campo de introducción, pulsar para uno o varios ejes deseados e introducir el valor de posición deseado
- Confirmar la introducción con RET
- > El punto de referencia definido se añade a la tabla de puntos de referencia



 Para bloquear la entrada de un punto de referencia contra modificaciones y eliminaciones involuntarias, pulsar **Bloquear** después de introducir el punto de referencia





Pulsar Cerrar



> Se cierra el diálogo Tabla de puntos de referencia

## Palpar punto de referencia

Mediante un sistema de palpación, es posible capturar puntos de referencia palpándolos. El asistente le guiará durante el proceso correspondiente.

#### **Condiciones:**

- El sistema de palpación está configurado
- La función de palpación deseada está configurada; la función Seleccionar el punto de referencia está activada

**Información adicional:** "Configurar el palpador digital", Página 85 **Información adicional:** "Configurar funciones de palpación", Página 135

En la barra de funciones, pulsar el elemento funcional deseado:



Palpar contorno

0



Determinar línea central

0



- Determinar el punto central del círculo
- Seguir las instrucciones del asistente
- Desviando el vástago de palpación, se detectan valores de medición
- A partir de dichos valores de medición, el equipo averigua la posición deseada
- > Se muestra el diálogo Seleccionar el punto de referencia
- Para sobrescribir un punto de referencia existente, seleccionar una entrada de la tabla de puntos de referencia

0

- ▶ A fin de disponer un nuevo punto de referencia, introducir un nuevo número en el campo de introducción de datos Punto de referencia escogido
- Confirmar la introducción con RET
- A fin de sobrescribir un valor de posición, en Poner valores de posición y en el eje correspondiente, introducir el valor deseado
- Confirmar la introducción con RET

0

A fin de aceptar un valor de posición medido como nuevo punto cero, es preciso dejar vacíos los campos de introducción de datos en **Poner valores de posición** 



- ▶ Pulsar **Confirmar** en el asistente
- > La posición se aceptará como punto de referencia

## Borrar puntos de referencia



- Arrastrar el elemento funcional Puntos de referencia hacia la izquierda en la zona de trabajo
- > Se muestra el diálogo Tabla de puntos de referencia



Es posible que las entradas de la tabla de puntos de referencia estén bloqueadas a fin de evitar modificaciones involuntarias o su borrado por descuido. A fin de poder editar una entrada, en primer lugar es imprescindible desbloquearla.



En caso necesario, pulsar en desbloquear al final de la fila



- > La entrada está desbloqueada para edición
- Para seleccionar puntos de referencia, pulsar en la fila correspondiente



- Pulsar Borrar
- > Se muestra un mensaje
- Cerrar el mensaje con OK
- Los puntos de referencia seleccionados se eliminan de la tabla de puntos de referencia



- Pulsar Cerrar
- > Se cierra el diálogo Tabla de puntos de referencia

#### 8.3.10 Configuración de la salida de valores de medición

El equipo le proporciona diversas funciones para transferir los valores de medición registrados de modo manual o automático a un ordenador.

#### **Condiciones:**

- El equipo está conectado a un ordenador a través de un adaptador RS-232
- En el ordenador está instalado un software de recepción, por ejemplo

A fin de configurar la salida de valores de medición, se requiere llevar a cabo los pasos siguientes:

- Config. interface
- Seleccionar el formato de los datos
- añadir los elementos funcionales deseados a la barra de funciones
- Seleccionar los datos que deben transmitirse



Si se conecta al equipo un cable de conexión USB a RS232 del fabricante STEINWALD datentechnik GmbH, la interfaz de datos se configura automáticamente e inmediatamente queda lista para la aplicación. Para la salida de los valores de medición, se utiliza el formato de datos **Steinwald**. Los ajustes no pueden configurarse.

## Funciones para la salida de valores de medición

Las funciones siguientes están disponibles en la barra de funciones para la salida de valores de medición:

- Salida manual de valores de medición: el usuario controla manualmente y ordena la transmisión de los valores de medición.
- Salida de valores de medición activada por parte del palpador digital: el equipo transmite automáticamente los valores de medición cuando se desvía el vástago de palpación.
- Salida continua de valores de medición: el equipo transmite automáticamente los valores de medición en un intervalo aproximado de 200 ms.

En el resumen que figura a continuación, se muestran los datos que pueden transmitirse con la función correspondiente:

|  |   | Posición<br>actual | Mínimo  | Máximo | Anchura<br>de<br>sujeción |
|--|---|--------------------|---------|--------|---------------------------|
| Símbolo  | Función   | <b>→</b>           | <u></u> | 1      | 1                         |
|  | Salida manual<br>de valores de<br>medición  | ✓                  | ✓       | ✓      | ✓                         |
| <b>≥</b> ¶   | Salida de valores<br>de medición<br>activada por parte<br>del palpador<br>digital | ✓                  | -       | -      | -                         |
| ${\color{red} \geqslant^{\!$ | Salida continua<br>de valores de<br>medición                                      | ✓                  | ✓       | ✓      | ✓                         |



La Salida manual de valores de medición y la Salida de valores de medición activada por parte del palpador digital se pueden utilizar en paralelo. La Salida continua de valores de medición no puede combinarse con ningún otro tipo de salida de valores de medición.



Véase el capítulo de **Funcionamiento general** para obtener una descripción de los elementos funcionales para la salida de valores de medición.

Información adicional: "Elementos funcionales", Página 68



Alternativamente a las funciones de la barra de funciones aquí descritas, se puede utilizar la función de conmutación **Activar salida de valores de medición** para emitir valores de medición.

Información adicional: "Funciones de conmutación", Página 203

## Config. interface

En los ajustes del equipo, se configura la interfaz para la transmisión de datos a un ordenador.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Interfaces
- ▶ Pulsar **RS-232**
- ► Pulsar en X32
- Los ajustes siguientes se transfieren a través del conector RS-232 y se pueden adaptar según el software de recepción:
  - Velocidad en baudios
  - Bits de datos
  - Paridad
  - Stoppbits
  - Control de flujo

Información adicional: "RS-232", Página 201

#### Selección del formato de datos

Asignando un formato de datos a las funciones para la entrega de valores de medición, queda determinado el formato de transmisión de dichos valores de medición al ordenador. Para ello pueden utilizarse los formatos de datos **Standard** y **Steinwald** o bien establecer un formato de datos propio (ver "Establecimiento de un formato de datos propio", Página 153).

#### Seleccionar el formato de los datos



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Interfaces
- Pulsar Transmisión de datos
- En el menú desplegable, seleccionar la interfaz RS-232:



En los siguientes menús desplegables, para cualquier función es posible seleccionar un formato de datos propio:

- Formato de datos para la transmisión de datos
- Formato de datos para transmisión de datos sincronizada TS
- Formato de datos para trasmisión de datos continua
- Formato datos transm. datos sincroniz. con func. conmutación

Todos los menús desplegables contienen los formatos de datos **Standard**, **Steinwald**, **MyFormat1**, así como todos los formatos de datos propios.

 A fin de asignar a una función un formato de datos, es preciso seleccionar en el menú desplegable correspondiente el formato de datos deseado

Información adicional: "Transmisión de datos", Página 202

#### Descripción breve de los formatos de datos Standard y Steinwald

A continuación se muestra una descripción de la salida de datos en los formatos **Standard** y **Steinwald**. Los formatos de datos **Standard** y **Steinwald** no se pueden modificar.



Los formatos de datos **Standard** y **Steinwald** solo transfieren valores de medición cuando se han adjudicado los siguientes nombres de eje: X, Y, Z, Q, R, D, L, W, A, C, f, Lx, Ly o Lz.

Los valores para el mínimo, el máximo y la anchura de sujeción solo se transfieren para los nombres de eje X, Y, Z o Q.



Si se desea asignar nombres de eje propios y transferir valores de medición a un ordenador se deberá personalizar, por ejemplo, el **MyFormat1.xml** u otro fichero de formato creado por el usuario con el nombre que se haya introducido.

**Información adicional:** "Establecimiento de un formato de datos propio", Página 153

#### Salida de datos en el formato de datos Standard

```
2020-07-29T07:50:06.965
X 20.023
X HIN 19.987
X HAX 20.035
X RANGE 0.048
Y 24.090
Y HIN 23.952
Y HAX 24.190
Y RANGE 0.238
```

Figura 24: Transferencia de ejemplo para los ejes X e Y con la función **MinMax** activa en el formato de datos **Standard** 

#### Ejemplo: X MIN 19.987 mm

| Inicio del bloque de transferencia          |            |   |               |  |           |           |           |
|---|------------|---|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
|   | 29-07-2020 |   | T07:50:06.965 |  |           | <cr></cr> | <lf></lf> |
| Fecha en Hora en aaaa-mm-dd hh:mm:ss.f      |            |   |               |  |           |           |           |
| Х   | MIN        |   | 19            |  | <cr></cr> | <lf></lf> |           |
| 1   | 2          | 3 | 4 5 6         |  |           | 7         | 8         |
| <cr> <lf></lf></cr>                         |            |   |               |  |           |           |           |
| Fin del bloque de transferencia, fila vacía |            |   |               |  |           |           |           |

- 1 Nombre del eje
- 2 Función (MIN, MAX, RANGE)
- 3 Signo (<0, por lo tanto, signo negativo)
- 4 Posiciones antes del separador decimal
- 5 Punto decimal
- 6 Posiciones tras el separador decimal
- 7 Movimiento de retroceso del cursor luminoso hasta el inicio de la fila (Carriage return)
- 8 Conmutación de filas (Line feed)

#### Salida de datos en el formato de datos Steinwald

```
START
2020-07-29T07:49:16.008
X 20.024 nn
X HIN 19.987 nn
X HAX 20.035 nn
X RANGE 0.048 nn
Y 24.090 nn
Y HIN 23.952 nn
Y HAX 24.190 nn
Y RANGE 0.238 nn
END
```

Figura 25: Transferencia de ejemplo para los ejes X e Y con la función **MinMax** activa en el formato de datos **Steinwald** 

#### Ejemplo: X MIN 19.987 mm

| START                                  |                                    |   |          |          |     |           | <cr></cr> | <lf></lf> |
|--|------------------------------------|---|----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Inicio                                 | Inicio del bloque de transferencia |   |          |          |     |           |           |           |
|  | 29-07-2020                         |   | T07      | 7:49:16. | 800 |           | <cr></cr> | <lf></lf> |
| Fecha en Hora en aaaa-mm-dd hh:mm:ss.f |                                    |   |          |          |     |           |           |           |
| Х                                      | MIN                                |   | 19 . 987 |          |     | mm        | <cr></cr> | <lf></lf> |
| 1                                      | 2                                  | 3 | 4 5 6    |          |     |           | 8         | 9         |
| END                                    |                                    |   |          |          |     | <cr></cr> | <lf></lf> |           |
| Fin del bloque de transferencia        |                                    |   |          |          |     |           |           |           |

- 1 Nombre del eje
- 2 Función (MIN, MAX, RANGE)
- 3 Signo (<0, por lo tanto, signo negativo)
- 4 Posiciones antes del separador decimal
- 5 Punto decimal
- 6 Posiciones tras el separador decimal
- 7 Unidad (en el ejemplo, milímetros)
- 8 Movimiento de retroceso del cursor luminoso hasta el inicio de la fila (Carriage return)
- 9 Conmutación de filas (Line feed)

## Establecimiento de un formato de datos propio

En la gestión de ficheros, se dispone de un fichero que se puede copiar en una memoria y en un ordenador se puede adaptar individualmente. A continuación, se puede copiar el nuevo fichero en la ubicación del equipo y asignarlo a una función El formato de datos se almacena como fichero XML



- ► En el menú principal, pulsar en Gestión de ficheros
- ► Consecutivamente se abren
  - Internal
  - User
  - DataTransfer
- > En la carpeta se encuentra el fichero MyFormat1.xml
- Copiar el fichero MyFormat1.xml a una memoria de almacenamiento
- Renombrar ficheros
- ► Editar el fichero en un editor XML o en un editor de texto del ordenador
- Copiar el fichero de la memoria de almacenamiento a la carpeta siguiente del equipo: Internal ➤ User ➤ DataTransfer



- Apagar y reiniciar el equipo mediante el menú Apagar
- En la ruta siguiente, se puede acceder a dicho formato de datos: Ajustes ➤ Interfaces ➤ Transmisión de datos



Para que los formatos de datos propios se conserven al efectuar una actualización del firmware, es preciso almacenar dichos ficheros con una denominación propia.

En una actualización del firmware, el fichero **MyFormat1** de la carpeta **DataTransfer** se restablece al estado por defecto, tal como se suministró. Si el fichero ya no existe, se almacena de nuevo en dicha ubicación. Los ficheros restantes existentes en la carpeta **DataTransfer** no se ven afectados cuando se efectúa la actualización del firmware.

Información adicional: "Copiar fichero", Página 185

Información adicional: "Transmisión de datos", Página 202

## Estructura XML del fichero MyFormat1.xml

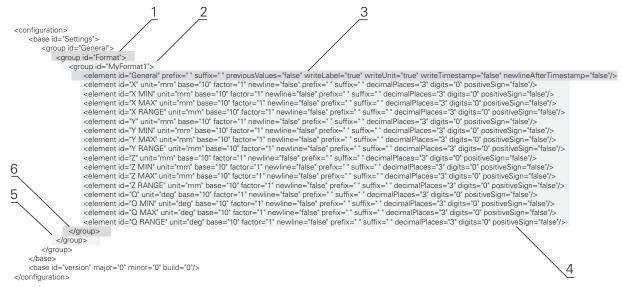


Figura 26: Formato de datos MyFormat1.xml

- 1 Header
- 2 Nombre del formato de datos que se muestra en el menú Ajustes
- 3 Ajustes generales del formato de datos
- 4 Ajustes de los ejes
- **5** Footer
- 6 Final del formato de datos

En el resumen que figura a continuación, se describen los parámetros y valores que pueden adaptarse individualmente. El valor de los elementos que no figuren en la lista debe mantenerse.

| Elemento y parámetro      | Valor estándar | Explicación  |  |  |
|---------------------------|----------------|--|--|--|
| group id                  | "MyFormat1"    | Denominación del formato de datos que se muestra<br>en el menú <b>Ajustes</b>  |  |  |
| element prefix            | п п            | Secuencia de caracteres que se transmite antes del<br>bloque de datos de envío o del valor de medición   |  |  |
|                           |                | Numeración de los bloques de envío de datos: cuando en la fila ID="General" se indica el valor "%0x", los bloques de envío de datos se enumeran correlativamente; x define el número de caracteres para la enumeración (x = 0 9) |  |  |
|                           |                | Ejemplo:   |  |  |
|                           |                | <pre>prefix="%04"</pre>  |  |  |
|                           |                | <ul> <li>El primer bloque de datos de envío comprende el<br/>número 0001</li> </ul>  |  |  |
| element suffix            | пп             | Secuencia de caracteres que se transmite después del bloque de datos de envío o del valor de medición  |  |  |
| element<br>previousValues | "false"        | "true": además del bloque de datos de envío actual,<br>se transmite el bloque anterior   |  |  |
|                           |                | "false": únicamente se transmite el bloque de datos<br>de envío actual   |  |  |
| element<br>writeLabel     | "true"         | "true": antes del valor de medición, se transmite el<br>nombre del eje   |  |  |
|                           |                | "false": el nombre del eje no se transmite   |  |  |

| Elemento y parámetro             | Valor estándar | Explicación  |
|----------------------------------|----------------|--|
| element<br>writeUnit             | "true"         | <ul> <li>"true": tras el valor de medición, se transmite la unidad</li> <li>Condición previa: Se haya definido un valor del parámetro "element unit" (véase más adelante)</li> <li>"false": La unidad no se transmite</li> </ul>   |
| element<br>writeTimestamp        | "true"         | Registro de hora para el bloque de envío en el formato "yyyy-MM-ddThh:mm:ss.zzz"  El valor se añade tras el atributo prefix.  En combinación con el atributo previousVa- lues="true" el primer (actual) valor obtiene la hora actual al enviar. El segundo (anterior) valor mantiene su registro de hora original  |
| element<br>newlineAfterTimestamp | "true"         | El salto de página se añade tras el registro de hora<br>Únicamente si el atributo writeTimestamp="true"  |
| element id                       | "X"            | Valor de medición para el cual son válidos los parámetros que figuran a continuación; cada uno de los valores de medición se define en una fila propia Valores posibles:  "X": posición actual del eje X  "X MIN": mínimo del eje X  "X MAX": máximo del eje X  "X RANGE": anchura de sujeción del eje X  "Y": posición actual del eje Y  "Y MIN": mínimo del eje Y  "Y MAX": máximo del eje Y  "Y RANGE": anchura de sujeción del eje Y  "Z": posición actual del eje Z  "Z MIN": mínimo del eje Z  "Z MAX": máximo del eje Z  "Z RANGE": anchura de sujeción del eje Z |
|                                  |                | <ul> <li>"Q": posición actual del eje Q</li> <li>"Q MIN": mínimo del eje Q</li> <li>"Q MAX": máximo del eje Q</li> <li>"Q RANGE": anchura de sujeción del eje Q</li> </ul>   |
| element unit                     | "mm"           | El valor de medición se transmite en unidades de<br>milímetros<br>Valores posibles: "mm", "inch", "deg", "dms", "rad"<br>Si no está definido ningún valor, no se efectúa ninguna<br>conversión de las unidades   |
| element base                     | "10"           | <ul> <li>"10": el valor de medición se transmite como valor decimal</li> <li>"16": el valor de medición se transmite como valor hexadecimal</li> </ul>   |

| Elemento y parámetro     | Valor estándar | Explicación  |  |
|--------------------------|----------------|--|--|
| element factor           | "1"            | Factor por el cual se multiplica el valor de medición Ejemplo:  Valor de medición: 43,67  factor="100"  Salida del valor de medición: 4367,00                        |  |
| element<br>newline       | "false"        | <ul> <li>"true": tras el valor de medición, se efectúa un salto de línea</li> <li>"false": tras el valor de medición, no se efectúa ningún salto de línea</li> </ul> |  |
| element<br>decimalPlaces | "3"            | Número de caracteres decimales al cual se redondea el valor de medición  |  |
| element digits           | "O"            | Número de posiciones antes de la coma (carácter de separación de decimales), al cual se redondea de modo comercial  Ejemplo:   |  |
|                          |                | ■ Valor de medición: 43,67   |  |
|                          |                | digits="4"   |  |
|                          |                | <ul><li>Salida del valor de medición: 0043,67</li></ul>  |  |
| element<br>positiveSign  | "false"        | "true": antes del valor de medición, se transmite el<br>signo más  |  |
|                          |                | <ul> <li>"false": antes del valor de medición, no se transmite<br/>el signo más</li> </ul>   |  |

## Inserción de un elemento funcional



- En el menú principal, pulsar en **Medición**
- Arrastrar un campo vacío de la barra de funciones hacia la izquierda, a la zona de trabajo
- > Aparece un diálogo para la selección del elemento funcional
- ▶ Pulsar sobre uno de los elementos funcionales siguientes:
  - Salida manual de valores de medición
  - Salida de valores de medición activada por parte del palpador digital
  - Salida continua de valores de medición



- ► Hacer clic en Cerrar
- > El elemento funcional está disponible

## Selección del contenido para la transmisión de datos

Al configurar el elemento funcional, se selecciona el contenido que se transmitirá al ordenador.



- Arrastrar el elemento funcional hacia la izquierda en la zona de trabajo
- > Aparece un diálogo para la selección del contenido
- Pulsando, seleccionar el contenido deseado
- > El elemento funcional muestran qué contenidos se han seleccionado para la transmisión de datos: los contenidos seleccionados se visualizan en color verde



Figura 27: Representación de los contenidos seleccionados para la Salida valores medición



- Pulsar Cerrar
- > Se guardará la selección realizada



Es preciso asegurarse de que la función **MinMax** comprenda todos los valores de medición que se deseen transferir a un ordenador a través de la salida de valores de medición. Si falta un valor de medición, se transmite el valor 0.

Información adicional: "Configurar la función MinMax", Página 137

## 8.3.11 Configurar la función Pieza

La función **Pieza** agrupa las funciones necesarias para el objeto que se va a medir. Cuando la función **Pieza** está activada, se ocultan todas las funciones no pertinentes. Pueden guardarse por separado las funciones necesarias para cada objeto de medición. Las funciones almacenadas pueden exportarse o importarse. Si desactiva la función **Pieza**, se desactivan asimismo todas las funciones activas de la pieza.

Puede agruparse cualquier número de las siguientes funciones en la función Pieza:

- Rel. comp.
- Maestra
- MinMax
- MWA

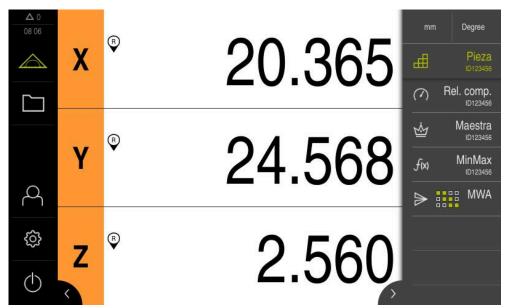


Figura 28: Ejemplo de función Pieza activa con las funciones seleccionadas

## Insertar elemento funcional



- ► En el menú principal, pulsar Medición
- Arrastrar un campo vacío de la barra de funciones hacia la izquierda, a la zona de trabajo
- > Aparece un diálogo para la selección del elemento funcional







- Pulsar Cerrar
- > El elemento funcional **Pieza** está disponible

## Configurar las funciones seleccionadas

#### **Almacenar funciones**



- Arrastrar el elemento funcional Pieza hacia la izquierda en la zona de trabajo
- > Se abre el diálogo Pieza
- Introducir un nombre en el campo Nombre
- ► En caso necesario, introducir información adicional en el campo de introducción **Comentario**
- Anclar las funciones deseadas
- Introducir el número deseado de funciones con los botones + o -



Pulsar Cerrar



Cuando la función **Pieza** está activada, también hay la posibilidad de añadir nuevas funciones mediante el procedimiento conocido de la barra de funciones.

**Información adicional:** "Añadir elemento funcional a la barra de funciones", Página 71

#### Activar la función Pieza



- Pulsar Pieza
- > El color verde del elemento funcional indica que la función está activa
- El resto de funciones de la barra de funciones se ocultan. Solo se muestran las funciones seleccionadas previamente

#### Configurar las funciones guardadas

Pueden configurarse las funciones almacenadas. La configuración es idéntica al procedimiento conocido fuera de una pieza.

Asimismo, pueden importarse o exportarse datos de configuración almacenados en un fichero en formato XMG.

Información adicional: "Configurar la función Reloj comparador", Página 140

Información adicional: "Configurar la función Maestra", Página 140 Información adicional: "Configurar la función MinMax", Página 137

Información adicional: "Configuración de la salida de valores de medición",

Página 147

#### Importar o exportar datos de configuración

Las funciones configuradas que se han guardado en una pieza pueden exportarse e importarse a otra función. El procedimiento de la importación y exportación se distingue del procedimiento conocido fuera de una pieza. Si se modifica una configuración importada dentro de una pieza, el fichero de configuración no se modifica.

| Función | Descripción   |
|---------|---|
| 凹       | Export  |
|         | La configuración se exporta. Si se abre y se modifica el fichero en otra función, se conserva la configuración almacenada en la pieza.  |
| <u></u> | Importación   |
|         | La configuración se importa. Cuando se importa un fichero de configuración a una pieza, se importan los datos. Pueden modificarse los datos, pero el fichero de configuración no se modifica. |
|         | Sin embargo, si se desea modificar el fichero, puede sobrescribirse mediante la función Export.   |

#### Exportar los datos de configuración de la pieza



- Arrastrar el elemento funcional deseado hacia la derecha
- Pulsar Guardar
- > Se abre el diálogo Guardar la configuración
- Seleccionar la carpeta en la que se va a guardar la configuración
- Introducir un nombre para el fichero XMG
- ► Confirmar la introducción con RET
- ▶ Pulsar Guardar
- > El fichero se guarda

#### Importar los datos de configuración a la pieza



- Arrastrar el elemento funcional deseado hacia la derecha
- ► Pulsar **Abrir**
- > Se abre el diálogo Abrir la configuración
- Navegar a la carpeta en la que se encuentra el fichero guardado
- Pulsar sobre el fichero XMG deseado
- Pulsar Abrir
- > Los datos se importan

## 8.4 Guardar datos de configuración

Los ajustes del equipo pueden guardarse como ficheros para que estén disponibles después de un reinicio a los ajustes básicos o para instalarse en varios equipos.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Servicio técnico
- Consecutivamente se abren:
  - Guardar la configuración y restaurar
  - Guardar datos de configuración

#### Realizar Consolidación completa

En el aseguramiento completo de la configuración se aseguran todos los ajustes del dispositivo.

- Pulsar Consolidación completa
- En caso necesario, insertar una memoria USB (formato FAT32) en una interfaz USB del equipo
- Seleccionar la carpeta en la que se deben copiar los datos de la configuración
- ► Introducir los nombres deseados de los datos de la configuración, p. ej. "<yyyy-mm-dd>\_config"
- ► Confirmar la introducción con RET
- Pulsar Guardar como
- Confirmar la copia de seguridad correcta de la configuración con OK
- > El fichero de la configuración se ha asegurado

Información adicional: "Guardar la configuración y restaurar", Página 223

#### Retirar de forma segura la memoria USB



- ► En el menú principal, hacer clic en **Gestión de ficheros**
- Navegar hasta la lista de ubicaciones de almacenamiento



- ► Hacer clic en Quitar de forma segura
- > Aparecerá el mensaje Ahora se puede retirar el dispositivo de almacenamiento de datos.
- ▶ Retirar la memoria USB

## 8.5 Proteger los ficheros del usuario

Los ficheros del usuario del equipo pueden guardarse como ficheros para que esté disponible después de un reinicio al ajuste básico. Además de los ajustes, también se puede guardar toda la configuración de un equipo.

Información adicional: "Guardar datos de configuración", Página 120



Como ficheros de usuario, se guardan y se pueden restablecer todos los ficheros de todos los grupos de usuarios almacenados en las carpetas correspondientes.

Los ficheros de la carpeta System no se restaurarán.

#### Realizar copia de seguridad

Los ficheros de usuario se pueden guardar como fichero ZIP en una memoria USB o en una unidad de red conectada.



En el menú principal, pulsar Ajustes



- Pulsar Servicio técnico
- Consecutivamente se abren:
  - Guardar la configuración y restaurar
  - Proteger los ficheros del usuario
- Pulsar Guardar como ZIP
- ► En caso necesario, insertar una memoria USB (formato FAT32) en una interfaz USB del equipo
- Seleccionar la carpeta en la que debe copiarse el fichero ZIP
- ► Introducir el nombre que desee para el fichero ZIP, p. ej. "<aaaa-mm-dd>\_config"
- Confirmar la introducción con RET
- ▶ Pulsar Guardar como
- Confirmar la copia de seguridad correcta de los ficheros de usuario con OK
- Se ha realizado la copia de seguridad de los ficheros de usuario

Información adicional: "Guardar la configuración y restaurar", Página 223

## Retirar de forma segura la memoria USB



- ► En el menú principal, hacer clic en Gestión de ficheros
- Navegar hasta la lista de ubicaciones de almacenamiento
- Hacer clic en Quitar de forma segura
- > Aparecerá el mensaje Ahora se puede retirar el dispositivo de almacenamiento de datos.
- ▶ Retirar la memoria USB

Medición

## 9.1 Resumen

En este capítulo se describe cómo preparar y realizar una medición. Asimismo, se indica cómo se pueden transmitir los valores de medición a un ordenador.

El modo de registrar los puntos de medición y el posicionamiento de los ejes depende de la máquina respectiva que se utilice con el equipo GAGE-CHEK 2000. A continuación, se realiza una descripción general.



Antes de proceder a la ejecución de las actividades que se describen a continuación, es imprescindible haber leído y comprendido el capítulo "Funcionamiento general".

Información adicional: "Funcionamiento general", Página 51

#### Breve descripción

El menú **Medición** proporciona información sobre los valores de posición medidos o palpados de uno o varios ejes. De este modo, es posible medir fácilmente longitudes y ángulos. La función **MinMax** resulta útil para el registro de los valores mínimo y máximo y de la anchura de sujeción. Los valores de medición se pueden transmitir de modo manual o automático a un ordenador. Para la salida de valores de medición, se dispone de distintas funciones. Con la función **DR** puede conmutarse en el visualizador de cotas entre radio y diámetro. Con la función **Relativo** es posible medir independientemente del punto de referencia elegido.

## 9.2 Realizar medición

## 9.2.1 Preparar la medición

#### Limpiar el objeto de medición y la máquina de medición

La suciedad, p. ej. por virutas, polvo y restos de aceite originan unos resultados de medición erróneos. Antes de iniciar la medición, el objeto de medición, el alojamiento del objeto de medición y el sensor deben estar limpios.

Limpiar el objeto de medición, el alojamiento del objeto de medición y los sensores empleando productos de limpieza apropiados

### Temperar el objeto de medición

Los objetos de medición deben estar alojados en la máquina de medición un tiempo suficientemente largo como para que los objetos de medición se adapten a la temperatura ambiente. Como consecuencia de las diferentes medidas de los objetos de medición, con variaciones de la temperatura deben temperarse los objetos de medición.

Esto permite hacer un seguimiento de la medición. Normalmente, la temperatura de referencia es de 20 °C.

► Temperar los objetos de medición durante un tiempo suficientemente largo

#### Reducir los factores medioambientales

Los factores medioambientales tales como p. ej. radiación lumínica, vibraciones del suelo o la humedad del aire pueden influir en la máquina de medición, en los sensores o en los objetos de medición. Ello puede falsear el resultado de la medición. Con determinados factores, tales como p. ej. radiación lumínica, también puede verse afectada negativamente la incertidumbre de la medición.

▶ Eliminar o evitar en la medida de lo posible los factores medioambientales

## Fijar el objeto de medición

El objeto de medición debe fijarse sobre la mesa de medición o en un alojamiento de objeto de medición, en función de su tamaño.

- Posicionar el objeto de medición en el centro del campo de medición
- Fijar los objetos de medición pequeños p. ej. con plastilina
- Fijar los objetos de medición grandes con sistemas de sujeción
- Prestar atención a que el objeto de medición no quede fijado ni demasiado flojo ni demasiado tensado

## Ejecutar la búsqueda de marcas de referencia

Con la ayuda de las marcas de referencia, el equipo puede asignar las posiciones de ejes del sistema de medición a la máquina.

Si no se dispone de marcas de referencia para el sistema de medida mediante un sistema de coordenadas definido, antes del inicio de la medición debe ejecutarse una búsqueda de marcas de referencia.



Si la búsqueda de marcas de referencia se activa tras el arranque del equipo, todas las funciones del equipo se bloquean hasta que haya concluido con éxito la búsqueda de marcas de referencia.

**Información adicional:** "Marcas de referencia (Sistema de medida)", Página 215



En sistemas de medida en serie con interfaz EnDat se utiliza la búsqueda de marcas de referencia, dado que se referencian los ejes de forma automática.

Si la búsqueda de marcas de referencia en el equipo está activada, un Asistente requiere que se desplacen las marcas de referencia de los ejes.

- ► Tras dar de alta, seguir las instrucciones del asistente
- > Tras finalizar con éxito la búsqueda de marca de referencia, el símbolo de la referencia deja de parpadear

**Información adicional:** "Elementos de manejo del visualizador de cotas", Página 66

Información adicional: "Activar la búsqueda de marcas de referencia", Página 116

#### Iniciar manualmente la búsqueda de marcas de referencia



La búsqueda manual de marcas de referencia únicamente la pueden ejecutar los usuarios de los tipos **Setup** o **OEM**.

Si tras el arranque no se ha ejecutado la búsqueda de marcas de referencia, la búsqueda de marcas de referencia se puede iniciar manualmente a posteriori.



- En el menú principal, hacer clic en Configuraciones
- Consecutivamente se abren:
  - Ejes
  - Configuración general
  - Marcas de referencia
- Pulsar Iniciar
- > El símbolo de la referencia parpadea
- Seguir las instrucciones del asistente
- > Tras finalizar con éxito la búsqueda de marcas de referencia, el símbolo de la referencia deja de parpadear



## 9.2.2 Selección del punto de referencia

Con el objetivo de definir el punto de referencia para una medición, existen las posibilidades siguientes:

- Activar un punto de referencia existente en la tabla de puntos de referencia
- Establecer una posición como punto de referencia, para ello ajustando el eje al valor cero o introduciendo un valor de posición
- Palpación de un punto de referencia con sistema de palpación

## Activar punto de referencia

#### **Condiciones previas:**

- El elemento funcional Puntos de referencia está disponible en la barra de funciones
  - **Información adicional:** "Añadir elemento funcional a la barra de funciones", Página 71
- En la tabla de puntos de referencia existen puntos de referencia Información adicional: "Elaboración de la tabla de puntos de referencia", Página 144



- ▶ Pulsar Puntos de referencia
- Se abre el diálogo Puntos de referencia
- Pulsar en el punto de referencia deseado



- ▶ Pulsar Confirmar
- > Se fijará el punto de referencia
- > El punto de referencia seleccionado se visualiza en el elemento funcional

## Establecer una posición como punto de referencia

#### **Condiciones previas:**

Los ejes están referenciados

#### Establecer la posición actual como punto referencia



- Desplazar hacia la posición deseada
- Mantener pulsada la Tecla del eje
- La posición actual sobrescribirá el punto de referencia activo en la tabla de puntos de referencia
- > El punto de referencia activo se aceptará como nuevo valor

#### Definir los valores de posición de la posición actual



- Desplazar hacia la posición deseada
- En la zona de trabajo, pulsar **Tecla del eje** o valor de posición
- Introducir valor de posición deseado
- Confirmar la introducción con RET
- > El valor de posición se aceptará para la posición actual
- > El valor de posición introducido se vinculará con la posición actual y sobrescribirá el punto de referencia activo en la tabla de puntos de referencia
- > El punto de referencia activo se aceptará como nuevo valor

## Palpar punto de referencia

Mediante un sistema de palpación, es posible capturar puntos de referencia palpándolos. El asistente le guiará durante el proceso correspondiente.

#### **Condiciones:**

- El sistema de palpación está configurado
- La función de palpación deseada está configurada; la función Seleccionar el punto de referencia está activada

**Información adicional:** "Configurar el palpador digital", Página 85 **Información adicional:** "Configurar funciones de palpación", Página 135

En la barra de funciones, pulsar el elemento funcional deseado:



Palpar contorno

0



Determinar línea central

0



- Determinar el punto central del círculo
- Seguir las instrucciones del asistente
- Desviando el vástago de palpación, se detectan valores de medición
- > A partir de dichos valores de medición, el equipo averigua la posición deseada
- > Se muestra el diálogo Seleccionar el punto de referencia
- Para sobrescribir un punto de referencia existente, seleccionar una entrada de la tabla de puntos de referencia

0

- ▶ A fin de disponer un nuevo punto de referencia, introducir un nuevo número en el campo de introducción de datos Punto de referencia escogido
- Confirmar la introducción con RET
- A fin de sobrescribir un valor de posición, en Poner valores de posición y en el eje correspondiente, introducir el valor deseado
- Confirmar la introducción con RET

0

A fin de aceptar un valor de posición medido como nuevo punto cero, es preciso dejar vacíos los campos de introducción de datos en Poner valores de posición



- ▶ Pulsar **Confirmar** en el asistente
- > La posición se aceptará como punto de referencia

## 9.2.3 Medición longitudinal y angular

#### **Condiciones previas:**

- Se ha efectuado la configuración de los ejes
   Información adicional: "Configurar ejes", Página 85
- Se ha realizado correctamente la búsqueda de marcas de referencia Información adicional: "Ejecutar la búsqueda de las marcas de referencia tras el arranque del equipo", Página 59

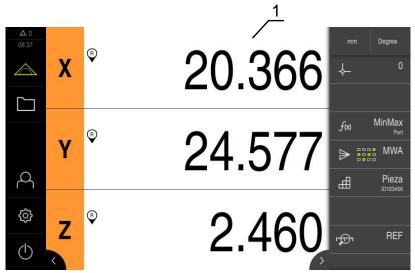


Figura 29: Menú Medición

- 1 Posición actual de los ejes
  - ► En caso necesario, seleccionar el punto de referencia
  - Desplazar hacia la posición deseada o registrar valores medidos
  - > El resultado se puede leer
  - > Se pueden transmitir los valores de medición a un ordenador

**Información adicional:** "Transmisión de los valores de medición a un ordenador", Página 178

## 9.2.4 Medición con un sistema de palpación

**Condición previa:** Se haya configurado el sistema de palpación **Información adicional:** "Configurar el palpador digital", Página 85

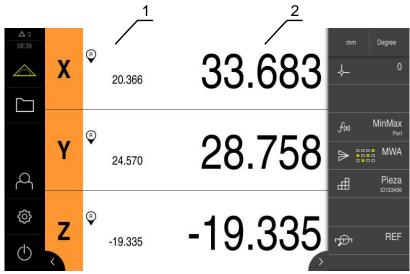


Figura 30: Menú Medición con sistema de palpación

- 1 Posición actual del eje
- 2 Último valor de medición, registrado cuando se desvía el vástago de palpación
  - ► En caso necesario, seleccionar el punto de referencia
  - Desplazar hacia la posición deseada
  - El visualizador de cotas se actualiza con la desviación del vástago
  - > Se pueden transmitir los valores de medición a un ordenador

**Información adicional:** "Transmisión de los valores de medición a un ordenador", Página 178

#### 9.2.5 Medir con las funciones de palpación

Mediante un palpador digital, palpando es posible obtener posiciones. Con este propósito, el equipo proporciona funciones de palpación especiales. El asistente le guiará durante el proceso correspondiente.

#### **Condiciones:**

- El palpador digital está configurado
- La función de palpación deseada está configurada
- Para la determinación de un nuevo punto de referencia: en los ajustes del elemento funcional, la función Seleccionar el punto de referencia está activa
- Para la función de palpación Determinar el punto central del círculo: como mínimo dos ejes están configurados con un sistema lineal de medida o con un sistema angular de medida (como sistema lineal de medida)

Información adicional: "Configurar el palpador digital", Página 85

Información adicional: "Configurar funciones de palpación", Página 135

Información adicional: "Configurar ejes", Página 85



Figura 31: Barra de funciones con elementos funcionales para las funciones de palpación

- 1 Los elementos funcionales inician el asistente para la palpación de un objeto de medición
- **2** En el caso de salida de valores de medición activada, el elemento funcional indica la interfaz para la transmisión de datos
  - ► En la barra de funciones, pulsar el elemento funcional deseado:
  - Palpar contorno

0

- Determinar línea central
- Determinar el punto central del círculo
- ► Seguir las instrucciones del asistente
- Desviando el vástago de palpación, se detectan valores de medición
- > A partir de dichos valores de medición, el equipo averigua la posición deseada
- Si la función Seleccionar el punto de referencia esta activa, aparece un diálogo en el cual se puede aceptar la posición como nuevo punto de referencia
- > Si la función **MWA** esta activa, el equipo transmite los valores de medición al ordenador







# 9.2.6 Registro de los valores mínimo y máximo y de la anchura de sujeción

Condición previa: La función MinMax ha de estar configurada Información adicional: "Configurar la función MinMax", Página 137

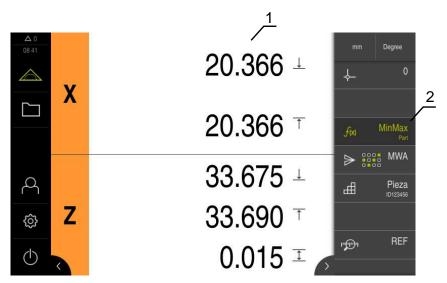


Figura 32: Menú Medición con la función MinMax activada

- 1 Mínimo, máximo y anchura de sujeción
- 2 Elemento funcional cuando la función MinMax está activa

Durante una medición se puede activar la función **MinMax**, a fin de obtener los valores siguientes:

- Mínimo: el valor más pequeño
- Máximo: el valor más grande
- Anchura de sujeción: diferencia entre el valor más grande y el más pequeño



La elección de los valores que se registren y de los que se representen en el visualizador de cotas depende de la configuración específica.



- ► En caso necesario, seleccionar el punto de referencia
- Para iniciar el registro, pulsar MinMax
- El color verde del elemento funcional indica que la función
   MinMax está activa
- > En el visualizador de cotas se muestran los valores mínimo y máximo y la anchura de sujeción para cada uno de los ejes (según la configuración realizada)
- Realizar medición
- A fin de interrumpir el proceso de registro, arrastrar el elemento funcional **MinMax** hacia la derecha
- La función MinMax queda en pausa y el icono se representa en color gris
- ► A fin de proseguir con el proceso de registro, pulsar el elemento funcional en color gris **MinMax**
- ► A fin de interrumpir el proceso de registro, pulsar el elemento funcional **MinMax**

- > La función **MinMax** queda desactivada
- > En el visualizador de cotas se muestra la posición actual de cada uno de los ejes
- > Los valores de medición se pueden transmitir a un ordenador

**Información adicional:** "Transmisión de los valores de medición a un ordenador", Página 178



Los últimos valores de medición permanecen almacenados en la memoria del equipo y pueden transmitirse, hasta que se registren nuevos valores de medición mediante la función **MinMax**.

#### 9.2.7 Mostrar diámetro

Condición previa: La función Diámetro/radio ha de estar configurada Información adicional: "Configurar la función Diámetro/radio", Página 138

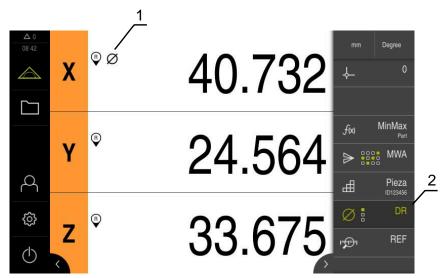


Figura 33: Menú Medición con la función DR activada

- 1 El símbolo del diámetro muestra que la transformación del valor de posición para el eje está activada
- 2 Elemento funcional cuando la función D/R está activa

Mediante la función **Diámetro/radio** pueden duplicarse valores de posición en el visualizador de cotas. De esta forma puede alternarse entre el radio y el diámetro en los ejes radiales. Dicha transformación se activa o desactiva pulsando el elemento funcional **DR** en la barra de funciones. Es posible determinar a qué ejes afecta la transformación a partir de la configuración del elemento funcional.



- ▶ Para mostrar el diámetro, pulsar en el elemento funcional **DR**
- > El color verde del elemento funcional indica que la función **DR** está activa
- > El equipo duplica los valores de posición de los ejes seleccionados



 En los ejes cuyo valor de posición se va a transformar aparece el símbolo del diámetro



- Para mostrar el radio, pulsar de nuevo sobre el elemento funcional DR
- La transformación está desactivada para todos los ejes

#### 9.2.8 Efectuar una medición relativa

**Condición previa:** La función **Relativo** ha de estar configurada **Información adicional:** "Configurar la función Relativo", Página 139

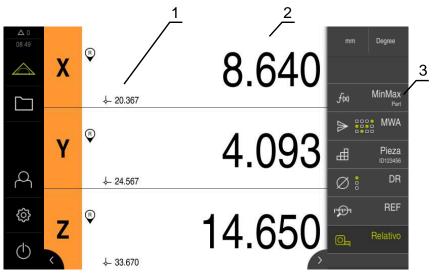


Figura 34: Menú Medición con la función Relativo activada

- 1 Valor de posición a partir del punto de referencia seleccionado
- 2 Valor de posición de la medición relativa, independientemente del punto de referencia seleccionado
- 3 Elemento funcional cuando la función **Relativo** está activa

Con la función **Relativo** pueden efectuarse mediciones relativas independientemente del punto de referencia seleccionado. Cuando la función **Relativo** está activa, la edición de la tabla de puntos de referencia está bloqueada, de forma que la puesta a cero de ejes o la sobreescritura de valores de posición no tienen efecto sobre el punto de referencia seleccionado.



- Para ejecutar una medición relativa, pulsar el elemento funcional **Relativo**
- > El color verde del elemento funcional indica que la función **Relativo** está activa
- > El visualizador de cotas cambia a los valores de posición de la medición relativa
- > La edición de la tabla de puntos de referencia está bloqueada
- ► Ajustar el eje a cero, si es necesario

0

- Sobrescribir los valores de posición, si es necesario
- ► Efectuar la medición deseada
- Para finalizar la medición relativa, pulsar de nuevo el elemento funcional **Relativo**
- > El visualizador de cotas cambia a la vista estándar
- La tabla de puntos de referencia está desbloqueada para su edición



## 9.2.9 Medir con reloj comparador

## Vista general

La vista general muestra en la representación del reloj comparador los valores de medición actuales de todos los ejes configurados del sistema.

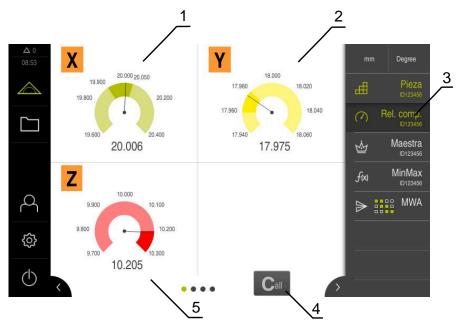


Figura 35: Vista general

- 1 Representación del reloj comparador del valor de eje X
- 2 Representación del reloj comparador del valor de eje Y
- 3 Elemento funcional Reloj comparador
- 4 Poner a cero los valores de eje actuales
- 5 Representación del reloj comparador del valor de eje Z

La representación del reloj comparador muestra diferentes colores dependiendo de la desviación del valor nominal de la medición y de los valores de tolerancia y advertencia establecidos:

| Color   | Valoración   |
|---------|--|
| Verde   | El valor de medición se encuentra dentro de los límites de advertencia.  |
| Naranja | El valor de medición sobrepasa el límite de advertencia, pero<br>todavía se encuentra dentro del límite de tolerancia. |
| Rojo    | El valor de medición sobrepasa el límite de tolerancia.  |

#### Abrir vista general

Para abrir la vista general:



- ► En la barra de funciones, pulsar el elemento funcional **dial** gage
- > Se abrirá la vista general

#### Vista individual

La vista individual muestra en la representación del reloj comparador los resultados de medición actuales del eje seleccionado.

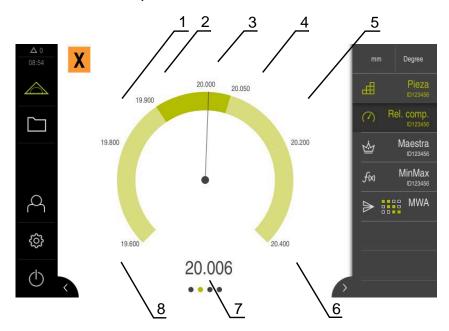


Figura 36: Vista individual de dial gage

- 1 Límite de tolerancia mínimo
- 2 Límite de advertencia mínimo
- **3** Valor nominal
- 4 Límite de tolerancia máximo
- 5 Límite de tolerancia máximo
- 6 Límite máximo
- 7 Valor real
- 8 Límite mínimo

## Abrir vista individual

Para cambiar de la vista general a la vista individual de un eje:

Pulsar la vista individual deseada

0

- Deslizar la pantalla táctil de derecha a izquierda hasta que aparezca la vista individual deseada
- > Se abrirá la vista individual

#### 9.2.10 Transmisión de los valores de medición a un ordenador

Mediante las funciones de **Salida valores medición**, se pueden transmitir valores de medición de modo manual o automático a un ordenador.

Condición previa: la salida de valores de medición esté configurada

**Información adicional:** "Configuración de la salida de valores de medición", Página 147

#### Transmisión manual de valores de medición



- ► Realizar medición
- Pulsar en Salida manual de valores de medición
- Los valores de medición se transmiten una sola vez a un ordenador

## Activación de la transmisión de valores de medición desencadenada por parte del sistema de palpación



- Pulsar en Salida de valores de medición activada por parte del sistema de palpación
- > El color verde del símbolo indica que la función está activa
- Realizar medición
- Cada vez que se desvía el vástago de palpación, los valores de medición se transmiten al ordenador
- A fin de desactivar la función, volver a pulsar sobre el elemento funcional Salida de valores de medición activada por parte del sistema de palpación

#### Activación de la salida continua de valores de medición



- Pulsar en Salida continua de valores de medición
- > El color verde del símbolo indica que la función está activa
- Realizar medición
- Los valores de medición se transmiten en intervalos periódicos al ordenador
- A fin de desactivar la función, volver a pulsar sobre el elemento funcional Salida continua de valores de medición



Adicionalmente, es posible activar por separado la transmisión de datos automática para cualquier función de palpación.

Información adicional: "Configurar funciones de palpación", Página 135

## 9.2.11 Trabajar con gestión de piezas

Condición previa: La función Pieza ha de estar configurada Información adicional: "Configurar la función Pieza", Página 158

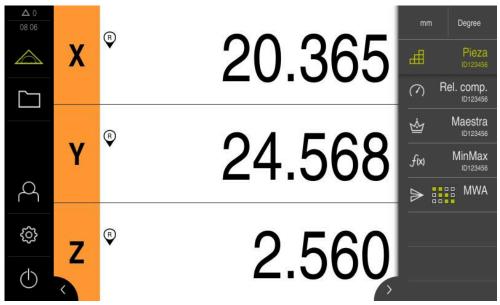


Figura 37: Menú Medición con la función Pieza activada

La función **Pieza** agrupa las funciones necesarias para el objeto que se va a medir. Con la función **Pieza** activada, se ocultan todas las funciones no pertinentes. Pueden guardarse por separado las funciones necesarias para cada objeto de medición.



- ▶ Pulsar **Pieza**
- > El color verde del elemento funcional indica que la función está activa
- > El resto de funciones se ocultan. Solo se muestran las funciones seleccionadas previamente
- Pulsar en la función deseada
- > La función se activa



Si se desactiva la función **Pieza**, se desactivan asimismo todas las funciones activas de la **Pieza**.

Gestión de ficheros

### 10.1 Resumen

Este capítulo describe el menú **Gestión de ficheros** y las funciones de dicho menú.



Antes de proceder a la ejecución de las actividades que se describen a continuación, es imprescindible haber leído y comprendido el capítulo "Funcionamiento general".

Información adicional: "Funcionamiento general", Página 51

#### Descripción breve

El menú **Gestión de ficheros** muestra un resumen de los ficheros guardados en la memoria del equipo .

Si es el caso, las memorias USB (formato FAT32) conectadas y las unidades de red disponibles se visualizan en la lista de las ubicaciones de almacenamiento. Las memorias USB y las unidades de red se visualizan con el nombre o con la denominación de la unidad.

#### ciclo



- ► En el menú principal, pulsar Gestión de ficheros
- > Se visualiza la pantalla de manejo de la gestión de ficheros

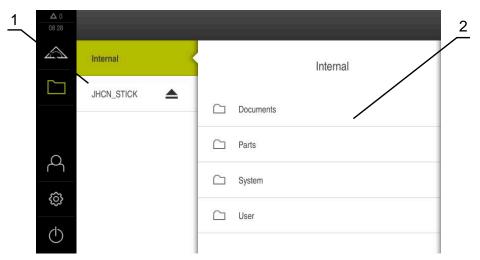


Figura 38: Menú Gestión de ficheros

- 1 Lista de las ubicaciones de almacenamiento disponibles
- 2 Lista de carpetas en la ubicación de almacenamiento seleccionada

## 10.2 Tipos de fichero

En el menú **Gestión de ficheros** puede trabajar con los siguientes tipos de fichero:

| Tipo                   | Empleo                       | Gestionar | Examinar     | Abrir | Imprimir |
|------------------------|------------------------------|-----------|--------------|-------|----------|
| *.mcc                  | Ficheros de<br>configuración | ✓         | -            | _     | -        |
| *.dro                  | Ficheros de Firmware         | ✓         | <del>-</del> | _     | _        |
| *.svg, *.ppm           | Ficheros de imagen           | ✓         | _            | _     | _        |
| *.jpg, *.png,<br>*.bmp | Ficheros de imagen           | √         | ✓            | _     | _        |
| *.CSV                  | Ficheros de texto            | ✓         | _            | _     | _        |
| *.txt, *.log,<br>*.xml | Ficheros de texto            | √         | ✓            | _     | _        |
| *.pdf                  | Ficheros PDF                 | ✓         | ✓            | _     | ✓        |

## 10.3 Gestionar carpetas y ficheros

#### Estructura de carpetas

En el menú **Gestión de ficheros** se guardarán los ficheros en la ubicación de almacenamiento **Internal** en las siguientes carpetas:

| Carpeta   | Empleo                         |
|-----------|--------------------------------|
| Documents | Ficheros de documentos         |
| System    | Ficheros de audio y de sistema |
| User      | Datos del usuario              |

#### Crear nueva carpeta

- Arrastrar hacia la derecha el símbolo de la carpeta en la que desea crear una nueva carpeta
- > Los elementos de mando se visualizan



- ▶ Pulsar en Crear nueva carpeta
- En el diálogo, pulsar el campo de introducción y nombrar la nueva carpeta
- Confirmar la introducción con RET
- ► Pulsar **OK**
- > Se crea una nueva carpeta

#### Mover carpeta

- Arrastrar hacia la derecha el símbolo de la carpeta que desea mover
- > Los elementos de mando se visualizan



- ► Hacer clic en **Desplazar hacia**
- En el diálogo, seleccionar la carpeta a la que desea mover la carpeta
- Pulsar Selección
- > La carpeta se desplaza

#### Copiar carpeta

- Arrastrar hacia la derecha el símbolo de la carpeta que desea copiar
- > Los elementos de mando se visualizan



- ► Hacer clic en Copiar a
- En el diálogo, seleccionar la carpeta a la que desea copiar la carpeta
- Pulsar Selección
- > La carpeta se copia



Si desea copiar una carpeta en la misma carpeta en la que está almacenada, al nombre de la carpeta copiada se le añadirá "\_1".

#### Renombrar carpeta

- Arrastrar hacia la derecha el símbolo de la carpeta que desea renombrar
- > Los elementos de mando se visualizan



- ► Hacer clic en **Renombrar carpeta**
- En el diálogo, pulsar el campo de introducción y nombrar la nueva carpeta
- Confirmar la introducción con RET
- ▶ Pulsar **OK**
- > Se cambia el nombre de la carpeta

#### Mover fichero

- Arrastrar hacia la derecha el símbolo del fichero que desea mover
- > Los elementos de mando se visualizan



- Pulsar en Desplazar hacia
- En el diálogo, seleccionar la carpeta a la que desea mover el fichero
- Pulsar Selección
- > El fichero se desplaza



Cuando mueve un fichero a una carpeta en la que está guardado uno con el mismo nombre, el fichero se sobrescribirá.

#### Copiar fichero

- Arrastrar hacia la derecha el símbolo del fichero que desea copiar
- > Los elementos de mando se visualizan



- ▶ Pulsar Copiar a
- En el diálogo, seleccionar la carpeta a la que desea copiar el fichero
- Pulsar Selección
- > El fichero se copia



Si desea copiar un fichero en la misma carpeta en la que está almacenado, al nombre del fichero copiado se le añadirá "\_1".

#### Renombrar fichero

- Arrastrar hacia la derecha el símbolo del fichero que desea renombrar
- > Los elementos de mando se visualizan



- Pulsar Renombrar ficheros
- En el diálogo, pulsar el campo de introducción y nombrar el nuevo fichero
- Confirmar la introducción con RET
- ▶ Pulsar **OK**
- > El fichero se renombra

#### Borrar carpeta o fichero

Si borra carpetas o ficheros, las carpetas y los ficheros se eliminarán definitivamente. Todas las subcarpetas y ficheros contenidos en la carpeta borrada también se eliminarán.

- Arrastrar hacia la derecha el símbolo de la carpeta o del fichero que desea borrar
- > Los elementos de mando se visualizan



- Pulsar en Borrar la selección
- Pulsar Borrar
- > La carpeta o el fichero se borra

## 10.4 Ver y abrir ficheros

#### **Examinar ficheros**



- En el menú principal, pulsar Gestión de ficheros
- Navegar a la ubicación de almacenamiento del fichero deseado
- Pulsar el fichero
- > Se muestra una imagen de vista previa (únicamente en ficheros PDF y de imagen) y la información sobre el fichero

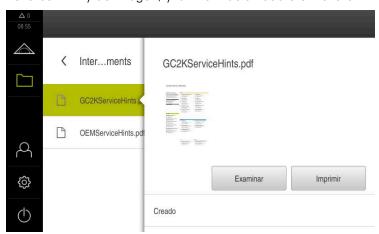


Figura 39: Menú **Gestión de ficheros** con imagen de vista previa e información del fichero

- Pulsar Examinar
- > Se visualiza el contenido del fichero



Para cerrar la vista, pulsar Cerrar

# 10.5 Exportar ficheros

Puede exportar ficheros a una memoria USB (formato FAT32) o a la unidad de red. Puede tanto copiar como mover los ficheros:

- Si copia los ficheros, se guardarán duplicados de los ficheros en el equipo
- Si mueve los ficheros, se eliminarán los ficheros del equipo



- ► En el menú principal, hacer clic en Gestión de ficheros
- ► En la ubicación de almacenamiento **Internal**, navegar al fichero que desea exportar
- Arrastrar el símbolo del fichero hacia la derecha
- > Los elementos de mando se visualizan
- Para copiar el fichero, hacer clic en Copiar fichero



- Para desplazar el fichero, hacer clic en Desplazar fichero
- ► En el diálogo, seleccionar la ubicación de almacenamiento a la que desea exportar el fichero
- Pulsar Selección
- > El fichero se exporta a la memoria USB o a la unidad de red

#### Retirar de forma segura la memoria USB



- ► En el menú principal, hacer clic en **Gestión de ficheros**
- Navegar hasta la lista de ubicaciones de almacenamiento



- ► Hacer clic en Quitar de forma segura
- Aparecerá el mensaje Ahora se puede retirar el dispositivo de almacenamiento de datos.
- Retirar la memoria USB

## 10.6 Importar ficheros

Puede importar ficheros de una memoria USB (formato FAT32) o de una unidad de red al equipo. Puede tanto copiar como mover los ficheros:

- Si copia los ficheros, se guardarán duplicados de los ficheros en la memoria USB o la unidad de red
- Si mueve los ficheros, se eliminarán los ficheros de la memoria USB o la unidad de red



- ► En el menú principal, pulsar en Gestión de ficheros
- ► En la memoria USB o unidad de red, navegar al fichero que desea importar
- Arrastrar el símbolo del fichero hacia la derecha
- > Los elementos de mando se visualizan



▶ Para copiar el fichero, pulsar en **Copiar fichero** 



- ▶ Para desplazar el fichero, pulsar en **Desplazar fichero**
- ► En el diálogo, seleccionar la ubicación de almacenamiento en la que desea guardar el fichero
- Pulsar Selección
- > El fichero se guardará en el equipo

#### Retirar de forma segura la memoria USB



- ► En el menú principal, hacer clic en **Gestión de ficheros**
- Navegar hasta la lista de ubicaciones de almacenamiento



- Hacer clic en Quitar de forma segura
- > Aparecerá el mensaje Ahora se puede retirar el dispositivo de almacenamiento de datos.
- Retirar la memoria USB

Configuraciones

### 11.1 Resumen

Este capítulo describe las opciones de ajuste y parámetros de ajuste correspondientes del equipo.

Puede encontrar resumidas las opciones de ajuste básicas y los parámetros de ajuste para la puesta en marcha y la instalación del equipo en los capítulos correspondientes:

Información adicional: "Puesta en marcha", Página 77

Información adicional: "Ajuste", Página 123

#### Breve descripción



Dependiendo del tipo de usuario dado de alta en el dispositivo, pueden editarse y modificarse ajustes y parámetros de ajuste (autorización de edición).

Si un usuario dado de alta en el dispositivo no posee autorización para editar, para un ajuste o para un parámetro de ajuste, dicho ajuste o parámetro de ajuste se representa en color gris y no podrá abrirse o editarse.



Dependiendo de las opciones de software activadas en el equipo, estarán disponibles diferentes ajustes y parámetros de ajuste en los ajustes.

Si p. ej. la no está activada en el equipo, para esta opción de software no se visualizarán los parámetros de ajuste necesarios en el equipo.


| Función          | Descripción  |  |
|------------------|--|--|
| General          | Ajustes generales e informaciones  |  |
| Sensores         | Configuración de los sensores y funciones dependientes de los sensores                   |  |
| Interfaces       | Configuración de las interfaces y procesos de la red                                     |  |
| Usuario          | Configuración de los usuarios  |  |
| Ejes             | Configuración de los sistemas de medida y de las compensaciones de errores               |  |
| Servicio técnico | Configuración de las Opciones de software, , funciones de servicio técnico e información |  |

#### ciclo



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 

## 11.1.1 Resumen del menú Ajustes

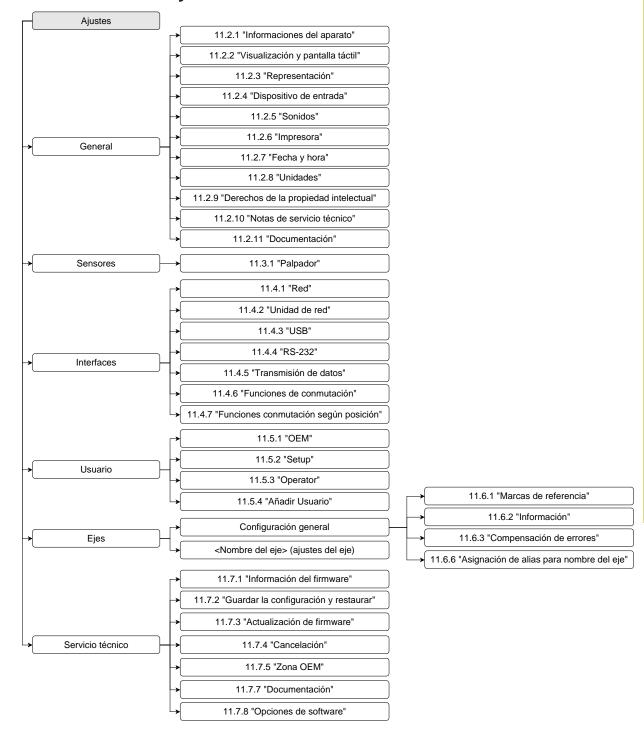

## 11.2 General

Este capítulo describe ajustes para la configuración del manejo y representación.

## 11.2.1 Informaciones del aparato

Ruta: Ajustes ► General ► Informaciones del aparato

El resumen muestra las informaciones básicas para el Software.

| Parámetro                                 | Muestra la información  |  |
|---|---|--|
| Modelo                                    | Denominación de producto del dispositivo  |  |
| N° de pieza                               | Número de identidad del equipo  |  |
| Número de serie                           | Nº de serie del dispositivo   |  |
| Versión Firmware                          | № de la versión de Firmware   |  |
| Firmware formado el                       | Fecha de creación del Firmware  |  |
| Última actualización del firmwa-<br>re el | Fecha de la última actualización del Firmware                                     |  |
| Memoria disponible                        | Espacio de almacenamiento libre de la ubicación de almacenamiento <b>Internal</b> |  |
| Memoria de trabajo libre (RAM)            | Memoria de trabajo libre del sistema  |  |
| Número de inicios del dispositivo         | Número de arranques del dispositivo con el Firmware actual                        |  |
| Tiempo de función                         | Tiempo de servicio del dispositivo con el Firmware actual                         |  |

#### 11.2.2 Visualización y pantalla táctil

Ruta: Ajustes ► General ► Visualización y pantalla táctil

| Parámetro                      | Explicación   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Luminosidad                    | Brillo de la pantalla   |  |
|                                | Rango de ajuste: 1 % 100 %  |  |
|                                | Ajuste estándar: 85 %   |  |
| Activación del modo de ahorro  | Duración hasta que se activa el modo de ahorro de energía   |  |
| energético                     | Rango de ajuste: 0 min 120 min<br>El valor "0" desactiva el modo de ahorro de energía   |  |
|                                | Ajuste estándar: 30 minutos   |  |
| Finalizar el modo de ahorro de | Acciones necesarias para volver a activar la pantalla   |  |
| energía                        | <ul> <li>Pulsar y arrastrar: tocar la pantalla táctil y arrastrar la flecha<br/>desde el borde inferior hacia arriba</li> </ul> |  |
|                                | ■ Teclear: tocar la pantalla táctil   |  |
|                                | Pulsar o movimiento del eje: tocar la pantalla táctil o mover<br>el eje   |  |
|                                | Ajuste estándar: Pulsar y arrastrar   |  |

# 11.2.3 Representación

Ruta: **Ajustes ► General ► Representación** 

| Parámetro  | Explicación   |
|--|---|
| Decimales para la representa-<br>ción del eje adecuada al tamaño | El número de posiciones delante de la coma establece el tamaño con el que se representan los valores de posición. Si se rebasa el número de posiciones delante de la coma, la visualización se reduce de tamaño de tal modo que todos los dígitos puedan reproducirse.  Rango de ajuste: 0 6  Valor estándar: 3 |

# 11.2.4 Dispositivo de entrada

Ruta: Ajustes ▶ General ▶ Dispositivo de entrada

| Parámetro                                     | Explicación  |  |  |
|---|--|--|--|
| Controles del ratón para gestos multitáctiles | Especificación de si el manejo con el ratón debería sustituir el manejo con la pantalla táctil (Multitouch)                |  |  |
|   | Ajustes:   |  |  |
|   | Auto (hasta primer multitáctil): tocar la pantalla táctil<br>desactiva el ratón  |  |  |
|   | En (sin multitáctil): solo es posible el manejo con el ratón, la<br>pantalla táctil está desactivada                       |  |  |
|   | <ul> <li>De (solo multitáctil): solo es posible el manejo con la<br/>pantalla táctil, el ratón está desactivado</li> </ul> |  |  |
|   | Ajuste estándar: Auto (hasta primer multitáctil)   |  |  |
| Distribución del teclado USB                  | Si se ha conectado un teclado USB:   |  |  |
|   | <ul> <li>Selección de idioma de la distribución del teclado</li> </ul>   |  |  |

#### **11.2.5** Sonidos

Ruta: **Ajustes ► General ► Sonidos** 

Los tonos disponibles se reúnen en rangos de temas. Dentro de un rango de temas se distinguen los tonos entre sí.

| Parámetro                  | Explicación  |
|----------------------------|--|
| Altavoz                    | Utilización del altavoz incorporado en la parte trasera del dispositivo        |
|                            | Ajustes: ON u OFF  |
|                            | Ajuste estándar: ON  |
| Volumen del sonido         | Volumen del sonido del altavoz del dispositivo                                 |
|                            | Rango de ajuste: 0 % 100 %   |
|                            | Ajuste estándar: 50 %  |
| Aceptado punto de medición | Tema del tono de señal tras la captura de un punto de medición                 |
|                            | Al seleccionar, suena el tono de señal del tema seleccionado                   |
|                            | <ul><li>Ajustes: Estandard, Guitarra, Robots, Espacio, No hay sonido</li></ul> |
|                            | Ajuste estándar: Estandard   |
| Noticia / Error            | Tema del tono de señal en la indicación de un mensaje                          |
|                            | Al seleccionar, suena el tono de señal del tema seleccionado                   |
|                            | <ul><li>Ajustes: Estandard, Guitarra, Robots, Espacio, No hay sonido</li></ul> |
|                            | Ajuste estándar: Estandard   |
| Tono de las teclas         | Tema del tono de señal en el manejo de un panel de control                     |
|                            | Al seleccionar, suena el tono de señal del tema seleccionado                   |
|                            | <ul><li>Ajustes: Estandard, Guitarra, Robots, Espacio, No hay sonido</li></ul> |
|                            | Ajuste estándar: Estandard   |

#### 11.2.6 Impresora

Ruta: **Ajustes ► General ► Impresora** 



El firmware actual de los equipos de esta serie constructiva no soporta esta función.

# 11.2.7 Fecha y hora

Ruta: **Ajustes ► General ► Fecha y hora** 

| Parámetro        | Explicación   |
|------------------|---|
| Fecha y hora     | Fecha y hora actuales del dispositivo                               |
|                  | Ajustes: Año, Mes, Día, Hora, Minuto                                |
|                  | Ajuste estándar: Hora actual del sistema                            |
| Formato de fecha | Formato de la indicación de fecha                                   |
|                  | Ajustes:  |
|                  | MM-DD-YYYY: Mes, Día, Año   |
|                  | DD-MM-YYYY: Día, Mes, Año   |
|                  | YYYY-MM-DD: Año, Mes, Día   |
|                  | <ul><li>Ajuste estándar: YYYY-MM-DD (p. ej. "2016-01-31")</li></ul> |

## 11.2.8 Unidades

Ruta: **Ajustes ► General ► Unidades** 

| Parámetro                       | Explicación  |
|---------------------------------|--|
| Unidad para valores lineales    | Unidad de los valores lineales   |
|                                 | Ajustes: Milímetros o Pulgadas   |
|                                 | Ajuste estándar: Milímetros  |
| Método de redondeo para         | Método de redondeo para valores lineales   |
| valores lineales                | Ajustes:   |
|                                 | <ul> <li>Comercial: Los decimales del 1 al 4 se redondean por<br/>defecto, los decimales del 5 al 9 se redondean por exceso</li> </ul>               |
|                                 | <ul> <li>Redondear: Los decimales del 1 al 9 se redondean por<br/>defecto</li> </ul>   |
|                                 | ■ Redondeo: Los decimales del 1 al 9 se redondean por exceso   |
|                                 | <ul> <li>Recorte: Los decimales se recortan sin redondeo por exceso<br/>o por defecto</li> </ul>   |
|                                 | Redondear a 0 y 5: caracteres decimales ≤ 24 o ≥ 75<br>se redondearán a 0, caracteres decimales ≥ 25 o ≤ 74 se<br>redondearán a 5 ("redondeo suizo") |
|                                 | Ajuste estándar: Comercial   |
| Decimales para valores lineales | Número de decimales de los valores lineales  |
|                                 | Rango de ajuste:   |
|                                 | Milímetros: 0 5  |
|                                 | ■ Pulgadas: 0 7  |
|                                 | Valor estándar:  |
|                                 | Milímetros: 4  |
|                                 | Pulgadas: 6  |

| Parámetro                     | Explicación  |  |
|-------------------------------|--|--|
| Unidad para valores angulares | Unidad para valores angulares  |  |
|                               | Ajustes:   |  |
|                               | Radianes: Ángulo en radianes (rad)   |  |
|                               | Grados decimales: Ángulo en grados (°) con decimales   |  |
|                               | <ul><li>GradMinSeg.: Ángulo en grados (°), minutos ['] y<br/>segundos ["]</li></ul>  |  |
|                               | Ajuste estándar: Grados decimales  |  |
| Método de redondeo para       | Procedimiento de redondeo para valores angulares decimales   |  |
| valores angulares             | Ajustes:   |  |
|                               | Comercial: Los decimales del 1 al 4 se redondean por<br>defecto, los decimales del 5 al 9 se redondean por exceso                                    |  |
|                               | <ul> <li>Redondear: Los decimales del 1 al 9 se redondean por<br/>defecto</li> </ul>   |  |
|                               | ■ Redondeo: Los decimales del 1 al 9 se redondean por exceso   |  |
|                               | <ul> <li>Recorte: Los decimales se recortan sin redondeo por exceso<br/>o por defecto</li> </ul>   |  |
|                               | Redondear a 0 y 5: caracteres decimales ≤ 24 o ≥ 75<br>se redondearán a 0, caracteres decimales ≥ 25 o ≤ 74 se<br>redondearán a 5 ("redondeo suizo") |  |
|                               | Ajuste estándar: Comercial   |  |
| Decimales para valores        | Número de decimales de los valores angulares   |  |
| angulares                     | Rango de ajuste:   |  |
|                               | ■ Radianes: 0 7  |  |
|                               | ■ Grados decimales: 0 5  |  |
|                               | ■ GradMinSeg.: 0 2   |  |
|                               | Valor estándar:  |  |
|                               | Radianes: 5  |  |
|                               | ■ Grados decimales: 3  |  |
|                               | ■ GradMinSeg.: 0   |  |
| Punto decimal                 | Caracteres de separación para la representación de los valores   |  |
|                               | Ajustes: Punto o Coma  |  |
|                               | Ajuste estándar: Punto   |  |

# 11.2.9 Derechos de la propiedad intelectual

Ruta: Ajustes ► General ► Derechos de la propiedad intelectual

| Parámetro            | Significado y función                                |
|----------------------|--|
| Open-Source-Software | Visualización de las licencias del software empleado |

## 11.2.10 Notas de servicio técnico

Ruta: Ajustes ► General ► Notas de servicio técnico

| Parámetro                     | Significado y función   |
|-------------------------------|---|
| Indicaciones generales        | Visualización de un documento con direcciones de Servicio<br>Técnico de HEIDENHAIN                |
| Notas de servicio técnico OEM | Visualización de un documento con instrucciones de servicio técnico del constructor de la máquina |
|                               | <ul> <li>Estándar: Documento con direcciones de Servicio Técnico de<br/>HEIDENHAIN</li> </ul>     |
|                               | Información adicional: "Añadir documentación", Página 117   |

## 11.2.11 Documentación

Ruta: **Ajustes ► General ► Documentación** 

| Parámetro                      | Significado y función   |
|--------------------------------|---|
| Manual de instrucciones de uso | Visualización del Manual de instrucciones de uso memorizado en el dispositivo                               |
|                                | <ul> <li>Estándar: no hay ningún documento, puede añadirse el<br/>documento en el idioma deseado</li> </ul> |
|                                | Información adicional: "Documentación", Página 225  |

# 11.3 Sensores

Este capítulo describe ajustes para la configuración de los sensores.

## 11.3.1 Palpador

Ruta: **Ajustes ► Sensores ► Palpador** 

| Parámetro                      | Explicación   |
|--------------------------------|---|
| Palpador                       | Activa o desactiva el sistema de palpación conectado para su utilización                  |
|                                | Rango de ajuste: ON u OFF   |
|                                | Valor estándar: <b>OFF</b>  |
| Diámetro                       | Diámetro del sistema de palpación   |
|                                | ■ Rango de ajuste: ≥0,0001  |
|                                | ■ Valor estándar: <b>6.0000</b>   |
| Evaluation of the ready signal | Posibilidad de ajuste, para la evaluación de la señal de retorno del sistema de palpación |
|                                | Rango de ajuste: ON u OFF   |
|                                | ■ Valor estándar: <b>ON</b>   |

## 11.4 Interfaces

Este capítulo describe ajustes para la configuración de redes, unidades de red y memorias masivas USB.

#### 11.4.1 Red

Ruta: Ajustes ► Interfaces ► Red ► X116



Diríjase al administrador de la red para conocer los ajustes de red correctos para la configuración.

| Parámetro                           | Explicación   |
|-------------------------------------|---|
| Dirección MAC                       | Dirección del Hardware inequívoca del adaptador de red                  |
| DHCP                                | Dirección de red del dispositivo, asignada dinámicamente                |
|                                     | Ajustes: <b>ON</b> u <b>OFF</b>   |
|                                     | Valor estándar: ON  |
| Dirección IPv-4                     | Dirección de red con cuatro bloques de cifras                           |
|                                     | Con DHCP activado, la dirección de red se asigna automática-            |
|                                     | mente o puede registrarse manualmente                                   |
|                                     | Rango de ajuste: 0.0.0.1 255.255.255                                    |
| Máscara de subred IPv-4             | Identificación dentro de la red con cuatro bloques de cifras            |
|                                     | Con DHCP activado, la máscara de subred se asigna automática-           |
|                                     | mente o puede registrarse manualmente.                                  |
|                                     | Rango de ajuste: 0.0.0.0 255.255.255                                    |
| Gateway estándar IPv-4              | Dirección de red del Router que conecta una red                         |
|                                     | Con DHCP activado, la dirección de red se asigna                        |
|                                     | automáticamente o puede registrarse manualmente.                        |
|                                     | Rango de ajuste: 0.0.0.1 255.255.255.255                                |
| IPv6-SLAAC                          | Dirección de red con modo ampliado                                      |
|                                     | Únicamente es necesaria en el caso de que esté contemplado<br>en la red |
|                                     | Ajustes: <b>ON</b> u <b>OFF</b>   |
|                                     | Valor estándar: <b>OFF</b>  |
| Dirección IPv-6                     | Con IPv6-SLAAC activo, se asigna automáticamente                        |
| Longitud de prefijo de subred IPv-6 | Prefijo de subred en redes IPv6   |
| Gateway estándar IPv-6              | Dirección de red del Router que conecta una red                         |
| Servidor DNS preferido              | Servidor primario para la conversión de la dirección IP                 |
| Servidor DNS alternativo            | Servidor opcional para la conversión de la dirección IP                 |
|                                     |   |

#### 11.4.2 Unidad de red

Ruta: Ajustes ► Interfaces ► Unidad de red



Diríjase al administrador de la red para conocer los ajustes de red correctos para la configuración.

| Parámetro                               | Explicación  |
|---|--|
| Nombre                                  | Nombre de la carpeta para visualización en la gestión de ficheros                          |
|   | Valor estándar: Share (no se puede modificar)  |
| Dirección IP del servidor o<br>Hostname | Nombre o dirección de red del servidor   |
| Carpeta autorizada                      | Nombre de la carpeta autorizada  |
| Nombre de usuario                       | Nombre del usuario autorizado  |
| Contraseña                              | Contraseña del usuario autorizado  |
| Visualizar contraseña                   | Visualización de la contraseña en texto de lenguaje conversacio-<br>nal                    |
|   | Ajustes: ON u OFF  |
|   | Valor estándar: <b>OFF</b>   |
| Opciones de la unidad de red            | Configuración de la <b>Autentificación</b> para la codificación de la contraseña en la red |
|   | Ajustes:   |
|   | Ninguna  |
|   | <ul><li>Autenificación Kerberos V5</li></ul>   |
|   | Autenificación Kerberos V5 y firma de paquete  |
|   | <ul><li>Hasching número clave NTLM</li></ul>   |
|   | <ul><li>Hasching número clave NTLM con firma</li></ul>                                     |
|   | Hasching número clave NTLMv2   |
|   | Hasching número clave NTLMv2 con firma   |
|   | Valor estándar: Ninguna  |
|   | Configuración de las <b>Opciones de unión</b>  |
|   | Ajustes:   |
|   | ■ Valor estándar: <b>nounix,noserverino</b>  |

## 11.4.3 USB

Ruta: **Ajustes ► Interfaces ► USB** 

| Parámetro                 | Explicación                                  |
|---------------------------|--|
| Reconocer automáticamente | Reconocimiento automático de una memoria USB |
| almacena. masivo USB      | Ajustes: ON u OFF                            |
| conectado                 | Ajuste estándar: <b>ON</b>                   |

## 11.4.4 RS-232

Ruta: Ajustes ► Interfaces ► RS-232 ► X32

Se muestran los parámetros del conector **RS-232**.

| Parámetro            | Explicación  |
|----------------------|--|
| Velocidad en baudios | Configuración de la velocidad de transferencia         |
|                      | Rango de ajuste: <b>1 115200</b>                       |
| Bits de datos        | Selección de la cantidad de bits de datos              |
|                      | Ajustes:   |
|                      | ■ 5 Bit  |
|                      | ■ 6 Bit  |
|                      | ■ 7 Bit  |
|                      | ■ 8 Bit  |
| Paridad              | Selección de los bits de paridad con fines de control  |
|                      | Ajustes:   |
|                      | Ninguna  |
|                      | Par  |
|                      | Impar  |
|                      | Space  |
|                      | Mark   |
| Stoppbits            | Selección de los bits de parada para la sincronización |
|                      | Ajustes:   |
|                      | ■ 1 Bit  |
|                      | ■ 2 Bit  |
| Control de flujo     | Selección del tipo de control del flujo de datos       |
| -                    | Ajustes:   |
|                      | Ninguna  |
|                      | Hardware   |

Xon/Xoff

#### 11.4.5 Transmisión de datos

Ruta: Ajustes ▶ Interfaces ▶ Transmisión de datos



Los formatos de datos **Standard** y **Steinwald** solo transfieren valores de medición cuando se han adjudicado los siguientes nombres de eje: X, Y, Z, Q, R, D, L, W, A, C, f, Lx, Ly o Lz.

Los valores para el mínimo, el máximo y la anchura de sujeción solo se transfieren para los nombres de eje X, Y, Z o Q.

| Parámetro  | Explicación   |
|--|---|
| RS-232   | Selección de la interfaz serie  |
|  | Ajustes:  |
|  | Ninguno   |
|  | ■ X32   |
|  | Valor estándar: <b>Ninguno</b>  |
| Formato de datos para la transmisión de datos      | Selección del formato de datos para la transmisión de los valores de medición |
|  | Ajustes:  |
|  | Standard  |
|  | Steinwald   |
|  | MyFormat1 (copia original)  |
|  | <ul><li>En caso necesario, formatos de datos propios</li></ul>                |
|  | Valor estándar: <b>Standard</b>   |
| Formato de datos para<br>transmisión de datos      | Selección del formato de datos para la transmisión de los valores de medición |
| sincronizada TS                                    | Ajustes:  |
|  | Standard  |
|  | Steinwald   |
|  | MyFormat1 (copia original)  |
|  | <ul><li>En caso necesario, formatos de datos propios</li></ul>                |
|  | Valor estándar: <b>Standard</b>   |
| Formato de datos para trasmisión de datos continua | Selección del formato de datos para la transmisión de los valores de medición |
|  | Ajustes:  |
|  | Standard  |
|  | Steinwald   |
|  | MyFormat1 (copia original)  |
|  | <ul><li>En caso necesario, formatos de datos propios</li></ul>                |
|  | Valor estándar: <b>Standard</b>   |

| Parámetro  | Explicación  |
|--|--|
| Formato datos transm. datos sincroniz. con func. | Selección del formato de datos para la transmisión de los valores de medición.                                 |
| conmutación                                      | Debe asignar una entrada digital para la función de conmutación <b>Activar salida de valores de medición</b> . |
|  | <b>Información adicional:</b> "Funciones de conmutación",<br>Página 203  |
|  | Ajustes:   |
|  | Standard   |
|  | Steinwald  |
|  | <ul><li>MyFormat1 (copia original)</li></ul>   |
|  | <ul><li>En caso necesario, formatos de datos propios</li></ul>   |
|  | Valor estándar: <b>Standard</b>  |

#### 11.4.6 Funciones de conmutación

Ruta: Ajustes ▶ Interfaces ▶ Funciones de conmutación

| Parámetro                              | Explicación   |
|--|---|
| Ejes                                   | Configuración de las entradas para poner a cero todos los ejes o ejes individuales  |
| Conmutar unidad para valores lineales  | Asignación de la entrada digital según la distribución de patillas, para ejecutar la función correspondiente                          |
| Conmutar unidad para valores angulares | Ajuste estándar: <b>No conectado</b>  |
| Activar salida de valores de medición  | Asignación de la entrada digital según la distribución de patillas para activar la transferencia de datos de los valores de medición. |
|  | Se puede asignar el formato de datos que se desee.  |
|  | Información adicional: "Transmisión de datos", Página 202   |
|  | Ajuste estándar: No conectado   |
| Reset MinMax measurement               | Asignación de la entrada digital según la distribución de patillas para restablecer una medición MinMax.                              |
|  | Ajuste estándar: <b>No conectado</b>  |

## 11.4.7 Funciones conmutación según posición

Ruta: Ajustes ▶ Interfaces ▶ Funciones conmutación según posición

Con funciones de conmutación dependientes de la posición, es posible establecer salidas lógicas en un sistema de referencia determinado en función de la posición de un eje.

| Parámetro | Explicación                    |
|-----------|--------------------------------|
| Salida    | Selección de la salida deseada |
|           | X113.04 (Dout 0)               |

## 11.5 Usuario

Este capítulo describe ajustes para la configuración de usuarios y grupos de usuarios.

#### 11.5.1 OEM

Ruta: **Ajustes ► Usuario ► OEM** 

El usuario **OEM** (Original Equipment Manufacturer) posee el máximo nivel de autorización. Puede realizar la configuración del Hardware del equipo (p. ej. conexión de sistemas de medida y sensores). Puede establecer usuarios del tipo **Setup** y **Operator** y configurar los usuarios **Setup** y **Operator**. El usuario **OEM** no puede duplicarse o borrarse. No puede iniciar sesión automáticamente.

| Parámetro                  | Explicación  | Autorización de edición |
|----------------------------|--|-------------------------|
| Nombre                     | Nombre del usuario   | _                       |
|                            | Valor estándar: <b>OEM</b>                                       |                         |
| Nombre                     | Nombre del usuario   | _                       |
|                            | <ul><li>Valor estándar: –</li></ul>                              |                         |
| Departamento               | Departamento del usuario   | _                       |
|                            | <ul><li>Valor estándar: –</li></ul>                              |                         |
| Grupo                      | Grupo del usuario  | _                       |
|                            | Valor estándar: oem  |                         |
| Contraseña                 | Contraseña del usuario   | OEM                     |
|                            | Valor estándar: oem  |                         |
| Idioma                     | ldioma del usuario   | OEM                     |
| Iniciar sesión automática- | Al volver a arrancar el dispositivo: Dada de                     | _                       |
| mente                      | alta automática del último usuario que se<br>había dado del alta |                         |
|                            | <ul><li>Valor estándar: <b>OFF</b></li></ul>                     |                         |
|                            |  |                         |
| Eliminar cuenta de usuario | Retirar la cuenta del usuario                                    | _                       |

## 11.5.2 Setup

Ruta: **Ajustes ► Usuario ► Setup** 

El usuario **Setup** configura el dispositivo para su uso en el lugar de utilización. Puede colocar usuarios del tipo **Operator**. El usuario **Setup** no puede duplicarse o borrarse. No puede iniciar sesión automáticamente.

| Parámetro                           | Explicación  | Autorización de edición |
|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Nombre                              | Nombre del usuario   | _                       |
|                                     | Valor estándar: Setup  |                         |
| Nombre                              | Nombre del usuario   | _                       |
|                                     | Valor estándar: –  |                         |
| Departamento                        | Departamento del usuario   | _                       |
|                                     | Valor estándar: –  |                         |
| Grupo                               | Grupo del usuario  | -                       |
|                                     | Valor estándar: setup  |                         |
| Contraseña                          | Contraseña del usuario   | Setup, OEM              |
|                                     | Valor estándar: setup  |                         |
| Idioma                              | ldioma del usuario   | Setup, OEM              |
| Iniciar sesión automática-<br>mente | Al volver a arrancar el dispositivo: Dada de alta automática del último usuario que se había dado del alta  Valor estándar: <b>OFF</b> | -                       |
| Eliminar cuenta de usuario          | Retirar la cuenta del usuario  | _                       |

## 11.5.3 Operator

Ruta: **Ajustes ► Usuario ► Operator** 

El usuario **Operator** para ejecutar las funciones básicas del dispositivo. Un usuario del tipo **Operator** no puede poner otros usuarios y puede p. ej. modificar su nombre o su idioma. Un usuario del grupo **Operator** puede iniciar sesión automáticamente tan pronto como se haya encendido el equipo.

| Parámetro                           | Explicación  | Autorización de edición |
|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Nombre                              | Nombre del usuario   | Operator, Setup, OEM    |
|                                     | Valor estándar: Operator   |                         |
| Nombre                              | Nombre del usuario   | Operator, Setup, OEM    |
| Departamento                        | Departamento del usuario   | Operator, Setup, OEM    |
|                                     | Valor estándar: –  |                         |
| Grupo                               | Grupo del usuario  | _                       |
|                                     | Valor estándar: operator   |                         |
| Contraseña                          | Contraseña del usuario   | Operator, Setup, OEM    |
|                                     | Valor estándar: operator   |                         |
| Idioma                              | ldioma del usuario   | Operator, Setup, OEM    |
| Iniciar sesión automática-<br>mente | Al volver a arrancar el dispositivo: Dada de<br>alta automática del último usuario que se<br>había dado del alta | Operator, Setup, OEM    |
|                                     | Ajustes: ON u OFF  |                         |
|                                     | Valor estándar: OFF  |                         |
| Eliminar cuenta de usuario          | Retirar la cuenta del usuario  | Setup, OEM              |

### 11.5.4 Añadir Usuario

Ruta: **Ajustes ▶ Usuario ▶ +** 

| Parámetro | Explicación  |
|-----------|--|
| +         | Añadir un nuevo usuario de tipo <b>Operator</b>                        |
|           | Información adicional: "Crear y configurar un usuario",                |
|           | Página 128   |
|           | No podrán añadirse otros usuarios del tipo <b>OEM</b> y <b>Setup</b> . |

# 11.6 Ejes

Este capítulo describe ajustes para la configuración de los ejes y los equipos asignados.



En función de la versión del producto, la configuración y los sistemas de medida conectados es posible que no estén disponibles todas las opciones y los parámetros descritos.

#### 11.6.1 Marcas de referencia

Ruta: Ajustes ► Ejes ► Configuración general ► Marcas de referencia

| Parámetro  | Explicación   |
|--|---|
| Búsqueda de la marca de<br>referencia tras el arranque del   | Ajuste de la búsqueda de la marca de referencia tras el arranque<br>del dispositivo   |
| aparato  | Ajustes:  |
|  | <ul> <li>ON: la búsqueda de la marca de referencia debe realizarse<br/>después del arranque</li> </ul>                        |
|  | <ul> <li>OFF: tras el arranque del dispositivo no se requiere ninguna<br/>búsqueda de marca de referencia</li> </ul>          |
|  | Valor estándar: ON  |
| La interrupción de la búsqueda<br>de marcas de referencia es | Fijar si la búsqueda de la marca de referencia de todos los tipos<br>de usuario puede interrumpirse                           |
| posible para todos los usuarios                              | Configuraciones   |
|  | ON: cada tipo de usuario puede interrumpir la búsqueda de la<br>marca de referencia   |
|  | <ul> <li>OFF: únicamente el tipo de usuarioOEM o Setup puede<br/>interrumpir la búsqueda de la marca de referencia</li> </ul> |
|  | Valor estándar: <b>OFF</b>  |
| Búsqueda de la marca de<br>referencia                        | <b>Iniciar</b> inicia la búsqueda de la marca de referencia y abre la zona de trabajo   |
| Estado de la búsqueda de la<br>merca de referencia           | Indicación de si la búsqueda de la marca de referencia se realizó con éxito   |
|  | Indicación:   |
|  | ■ Con éxito   |
|  | ■ Sin éxito   |
| Estado de la búsqueda de la<br>merca de referencia           | Indicación de si la búsqueda de la marca de referencia se ha interrumpido   |
|  | Indicación:   |
|  | ■ Sí  |
|  | ■ No  |

#### 11.6.2 Información

Ruta: Ajustes ► Ejes ► Configuración general ► Información

| Parámetro   | Explicación   |
|---|---|
| Asignación a los ejes de las<br>entradas de los sistemas de<br>medida | Muestra la asignación de las entradas de sistemas de medida a<br>los ejes |
| Asignación a los ejes de las<br>salidas analógicas                    | Muestra la asignación de las salidas analógicas a los ejes                |
| Asignación a los ejes de las<br>entradas analógicas                   | Muestra la asignación de las entradas analógicas a los ejes               |
| Asignación a los ejes de las<br>salidas digitales                     | Muestra la asignación de las salidas digitales a los ejes                 |
| Asignación a los ejes de las entradas digitales                       | Muestra la asignación de las entradas digitales a los ejes                |



Con los botones **Cancelación** pueden volverse a reponer las asignaciones para las entradas y salidas.

## 11.6.3 Compensación de errores

Ruta: Ajustes ► Ejes ► Configuración general ► Compensación de errores

| Parámetro                                       | Explicación  |
|---|--|
| Compensación de error no lineal (NLEC)          | Las influencias mecánicas sobre los ejes <b>X</b> y <b>Y</b> se compensan  |
| Compensación del error de rectangularidad (SEC) | Las influencias mecánicas sobre la perpendicularidad de los ejes <b>X</b> , <b>Y</b> y <b>Z</b> entre sí, se compensan |

## 11.6.4 Compensación de error no lineal (NLEC)

Ruta: Ajustes ► Ejes ► Configuración general ► Compensación de errores ► Compensación de error no lineal (NLEC)

| Parámetro                          | Explicación  |
|------------------------------------|--|
| Compensación                       | Las influencias mecánicas sobre los ejes de la máquina se<br>compensan   |
|                                    | Ajustes:   |
|                                    | ON: la compensación está activa  |
|                                    | OFF: la compensación no está activa  |
|                                    | <ul><li>Valor estándar: <b>OFF</b></li></ul>   |
| Número de los puntos de corrección | Número de puntos de medición para la compensación de errores en ambos ejes ( <b>X</b> y <b>Y</b> ) del sistema de medida |
|                                    | ■ Rango de ajuste: <b>1 99</b> ( <b>X</b> e <b>Y</b> )   |
|                                    | Valor estándar: 2 (X y Y)  |

| Parámetro                                       | Explicación  |
|---|--|
| Dist. puntos de corrección                      | Distancia de los puntos de compensación sobre los ejes ( <b>X</b> y <b>Y</b> )  Rango de ajuste: <b>0.00001 mm 100.00000 mm</b> ( <b>X</b> y <b>Y</b> )  Valor estándar: <b>1.00000 mm</b> ( <b>X</b> y <b>Y</b> )                                   |
| Leer desviaciones de la norma<br>de calibración | Lectura de un fichero con las desviaciones de la normal de calibración   |
| Importar tabla de puntos de<br>apoyo            | <ul> <li>Leer un fichero</li> <li>en formato .txt con las indicaciones de posición de los puntos de apoyo</li> <li>en formato .xml con las indicaciones de posición de los puntos de apoyo y las desviaciones de la normal de calibración</li> </ul> |
| Exportar tabla de puntos de apoyo               | Guardar un fichero con las indicaciones de posición de los puntos de apoyo y las desviaciones de la normal de calibración  |
| Tabla de puntos de apoyo                        | Abre la tabla de puntos de apoyo para la edición manual  |

## 11.6.5 Compensación del error de rectangularidad (SEC)

Ruta: Ajustes ► Ejes ► Configuración general ► Compensación de errores ► Compensación del error de rectangularidad (SEC)

| Parámetro | Explicación  |
|-----------|--|
| Plano XY  | Las influencias mecánicas sobre la perpendicularidad de los ejes |
| Plano XZ  | entre sí se compensan  |
|           | Rango de ajuste: <b>85° 95°</b>                                  |
| Plano YZ  | Valor estándar: 90   |

## 11.6.6 Asignación de alias para nombre del eje

Ruta: Ajustes ► Ejes ► Configuración general ► Asignación de alias para nombre del eje

Se pueden dar nombres nuevos a los ejes C1, C2 y C3. Los nombres de los ejes están compuestos por dos caracteres numéricos, una combinación de dos letras o una combinación de un número y una letra.

| Parámetro | Explicación                                    |  |
|-----------|--|--|
| C1        | ■ Rango de ajuste: <b>00 99</b> y <b>aA xX</b> |  |
| C2        | ■ Valor estándar: <b>X</b> (para C1)           |  |
| C3        | ■ Valor estándar: <b>Y</b> (para C2)           |  |
|           | ■ Valor estándar: <b>Z</b> (para C3)           |  |

# 11.6.7 <Nombre del eje> (ajustes del eje)

Ruta: Ajustes ► Ejes ► <Nombre del eje>

| Parámetro                 | Explicación   |  |
|---------------------------|---|--|
| Nombre del eje            | Selección del nombre del eje que se representa en la vista previa<br>de posición  |  |
| Tipo de eje               | Definición del tipo de eje  |  |
|                           | Ajustes:  |  |
|                           | No definido   |  |
|                           | ■ Eje   |  |
|                           | <ul> <li>Eje acoplado: Eje cuyo valor de posición se calculará<br/>mediante un eje principal</li> </ul>   |  |
|                           | Los ejes de acoplamiento no aparecen en el visualizador de cotas. El eje de posición solo muestra el eje principal con el valor de posición calculado de ambos ejes.                                |  |
|                           | En los ejes de acoplamiento, el equipo adapta automáticamente el nombre del eje. El nombre del eje se compone del nombre del eje principal y del tipo de compensación seleccionada, por ejemplo +X. |  |
|                           | <ul><li>Valor estándar: Eje</li></ul>   |  |
| Sistema de medida         | Configuración del sistema de medida conectado   |  |
|                           | Información adicional: "Sistema de medida", Página 211  |  |
| Compensación de errores   | Configuración de la compensación de errores lineal <b>LEC</b> o de la compensación de errores lineal tramo por tramo <b>SLEC</b>  |  |
|                           | <b>Información adicional:</b> "Compensación de error lineal (LEC)",<br>Página 220   |  |
|                           | Información adicional: "Sección por sección de la compensación del error lineal (SLEC)", Página 220   |  |
| Eje principal acoplado    | Para ejes del tipo <b>Eje acoplado</b> :  |  |
|                           | Selección del eje principal con el que se va a acoplar el eje   |  |
|                           | Valor estándar: Ninguno   |  |
| Cálculo con eje principal |   |  |
| Cálculo con eje principal | Para ejes del tipo <b>Eje acoplado</b> :  |  |
| Cálculo con eje principal | Para ejes del tipo <b>Eje acoplado</b> :  Tipo de compensación del valor de posición de eje principal y eje de acoplamiento   |  |
| Cálculo con eje principal | Tipo de compensación del valor de posición de eje principal y eje   |  |
| Cálculo con eje principal | Tipo de compensación del valor de posición de eje principal y eje de acoplamiento   |  |
| Cálculo con eje principal | Tipo de compensación del valor de posición de eje principal y eje de acoplamiento  Ajustes:  +: Se sumarán los valores de posición (eje principal + eje de  |  |

#### 11.6.8 Sistema de medida

Ruta: Ajustes ► Ejes ► <Nombre del eje> ► Sistema de medida

Ajustes para sistemas de medida con interfaces del tipo EnDat 2.2

| Parámetro                                | Explicación  |
|--|--|
| Entrada de los sistemas de<br>medida     | Asignación de la entrada del sistema de medida al eje del dispositivo  |
|  | Ajustes:   |
|  | No conectado   |
|  | ■ X1   |
|  | ■ X2   |
|  | ■ X3   |
|  | Información adicional: "Resumen de los equipos", Página 43   |
| Interfaz                                 | Tipo de interfaz reconocido de forma automática <b>EnDat</b>   |
| Etiqueta del modelo                      | Información sobre el sistema de medida obtenida a partir de la placa de características electrónica  |
| Diagnósticos                             | Resultados del diagnóstico del sistema de medida, evaluación<br>del funcionamiento del sistema de medida, por ejemplo, con<br>reservas funcionales |
| Tipo de sistema de medida                | Tipo del sistema de medida conectado   |
|  | Ajustes:   |
|  | Sistema lineal de medida: eje lineal   |
|  | Sistema angular de medida: eje rotativo  |
|  | Medidor de ángulo como medidor de longitud: el eje   |
|  | giratorio se muestra como eje lineal   |
|  | <ul> <li>Valor estándar: Dependiente del sistema de medida<br/>conectado</li> </ul>  |
| Traducción mecánica                      | Para las visualizaciones de un eje giratorio como eje lineal: recorrido en mm por revolución   |
|  | Rango de ajuste: 0,1 mm 1000 mm  |
|  | Valor estándar: 1,0  |
| Distancia entre los puntos de referencia | Configuración del offset entre la marca de referencia y el punto cero  |
|  | <b>Información adicional:</b> "Distancia entre los puntos de referencia", Página 217   |

### Activación del Medidor de ángulo como medidor de longitud

Al configurar un sistema angular de medida o un captador rotativo cono sistema lineal de medida deben tenerse en cuenta determinados parámetros para descartar un sobrepaso del sistema.

- La relación de transmisión debe seleccionarse de forma que no se sobrepase la zona de desplazamiento máxima de 21474,483 mm
- El desplazamiento del punto de referencia debe ajustarse teniendo en cuenta la zona de desplazamiento máxima de ±21474,483 mm, ya que este límite tiene efecto tanto con desplazamiento del punto de referencia como sin él
- Solo para captadores rotativos multivuelta con EnDat 2.2: el captador rotativo debe estar montado de forma que un sobrepaso del captador no interfiera en las coordenadas de la máquina

# Ajustes para sistemas de medida con interfaz del tipo 1 $V_{pp}$ y 11 $\mu A_{pp}$

| Parámetro                            | Explicación  |
|--------------------------------------|--|
| Entrada de los sistemas de<br>medida | Asignación de la entrada del sistema de medida al eje del dispo-<br>sitivo   |
|                                      | Ajustes:   |
|                                      | No conectado   |
|                                      | ■ X1   |
|                                      | ■ X2   |
|                                      | ■ X3   |
|                                      | Información adicional: "Resumen de los equipos", Página 43   |
| Señal incremental                    | Señal del sistema de medida conectado  |
|                                      | Ajustes:   |
|                                      | 1 Vpp: señal de voltaje sinusoidal   |
|                                      | <ul> <li>11 μA: señal de corriente sinusoidal</li> </ul>   |
|                                      | ■ Valor estándar: 1 Vpp  |
| Tipo de sistema de medida            | Tipo del sistema de medida conectado   |
|                                      | Ajustes:   |
|                                      | Sistema lineal de medida: eje lineal   |
|                                      | Sistema angular de medida: eje rotativo  |
|                                      | Medidor de ángulo como medidor de longitud: el eje giratorio de muestra como cia lineal  |
|                                      | giratorio se muestra como eje lineal <ul> <li>Valor estándar: Dependiente del sistema de medida</li> </ul>   |
|                                      | conectado  |
| Periodo de señal                     | Para los sistemas lineales de medida<br>Longitud de un periodo de señal  |
|                                      | Rango de ajuste: 0.001 μm 1000000,000 μm   |
|                                      | Valor estándar: 20.000   |
| Número de impulsos                   | Para los sistemas angulares de medida y la visualización de un<br>eje giratorio como eje lineal.<br>Número de impulsos   |
|                                      | <ul><li>Rango de ajuste: 1 1000000</li></ul>   |
|                                      | Valor estándar: 1000   |
| Proceso de aprendizaje               | Inicia el proceso de aprendizaje para la obtención del <b>Número de impulsos</b> para un sistema angular de medida, a partir de un ángulo de rotación prefijado. |
| Modo visualización                   | Para los sistemas angulares de medida y para la visualización de un eje giratorio como eje lineal.   |
|                                      | Ajustes:   |
|                                      | ■ - ∞ ∞  |
|                                      | ■ 0° 360°  |
|                                      | ■ -180° 180°   |
|                                      | Valor estándar: - ∞ ∞  |
| Traducción mecánica                  | Para las visualizaciones de un eje giratorio como eje lineal: recorrido en mm por revolución   |
|                                      | Rango de ajuste: 0,1 mm 1000 mm  |
|                                      | ■ Valor estándar: <b>1,0</b>   |

| Parámetro                        | Explicación  |
|----------------------------------|--|
| Marcas de referencia             | Configuración de las Marcas de referencia  |
|                                  | <b>Información adicional:</b> "Marcas de referencia (Sistema de medida)", Página 215   |
| Frecuencia analógiica del filtro | Valor frecuencial del filtro analógico paso bajo   |
|                                  | Ajustes:   |
|                                  | 33 kHz: supresión de frecuencias de interferencia superiores<br>a 33 kHz   |
|                                  | <ul> <li>400 kHz: supresión de frecuencias de interferencia<br/>superiores a 400 kHz</li> </ul>                                      |
|                                  | Valor estándar: 400 kHz  |
| Resistencia final                | Carga de sustitución para evitar reflexiones   |
|                                  | Ajustes: <b>ON</b> u <b>OFF</b>  |
|                                  | Valor estándar: ON   |
| Control de errores.              | Control de los errores de señal<br>Ajustes:  |
|                                  | ■ <b>Desconectado</b> : el control de errores no está activo   |
|                                  | Suciedad: control de errores de la amplitud de señal   |
|                                  | Frecuencia: control de errores de la frecuencia de señal   |
|                                  | Frecuencia & suciedad: control de errores de la amplitud y la<br>frecuencia de señal   |
|                                  | Valor estándar: Frecuencia & suciedad  |
|                                  | Si uno de los valores límite se sobrepasa para la supervisión de errores, aparecerá un mensaje de advertencia o un mensaje de error. |
|                                  | Los valores límite dependen de la señal del sistema de medida conectado:   |
|                                  | <ul><li>Señal 1 Vpp, ajuste Suciedad</li></ul>   |
|                                  | ■ Mensaje de advertencia con tensión de ≤ 0,45 V   |
|                                  | <ul> <li>Mensaje de advertencia con tensión de ≤ 0,18 V o</li> <li>≥ 1,34 V</li> </ul>   |
|                                  | ■ Señal <b>1 Vpp</b> , ajuste <b>Frecuencia</b>  |
|                                  | ■ Mensaje de error con frecuencia ≥ 400 kHz  |
|                                  | Señal 11 μA, ajuste Suciedad   |
|                                  | ■ Mensaje de advertencia con tensión ≤ 5,76 µA   |
|                                  | Mensaje de error con tensión ≤ 2,32 µA o ≥ 17,27 µA  |
|                                  | Señal 11 μA, ajuste Frecuencia   |
|                                  | ■ Mensaje de error con frecuencia ≥ 150 kHz  |
| Dirección de contaje             | Reconocimiento de señal durante el movimiento del eje  |
|                                  | Ajustes:   |
|                                  | <ul> <li>Positivo: la dirección de marcha corresponde a la dirección de<br/>contaje del sistema de medida</li> </ul>                 |
|                                  | <ul> <li>Negativo: la dirección de marcha no corresponde a la<br/>dirección de contaje del sistema de medida</li> </ul>              |
|                                  | Valor estándar: Positivo   |

Parámetro

Proceso de aprendizaje

Modo visualización

Traducción mecánica

| Diagnósticos  | Resultados del diagnóstico del sistema de medida; evaluación del funcionamiento del sistema de medida, por ejemplo, con la figura de Lissajous |  |
|---|--|--|
| Ajustes para sistemas de medida con interfaces del tipo TTL |  |  |
| Parámetro   | Explicación  |  |
| Entrada de los sistemas de<br>medida                        | Asignación de la entrada del sistema de medida al eje del dispositivo  |  |
|   | Ajustes:   |  |
|   | ■ X21  |  |
|   | ■ X22  |  |
|   | ■ X23  |  |
|   | Información adicional: "Resumen de los equipos", Página 43   |  |
| Interfaz  | Tipo de interfaz reconocido de forma automática <b>TTL</b>   |  |
| Tipo de sistema de medida                                   | Tipo del sistema de medida conectado   |  |
|   | Ajustes:   |  |
|   | Sistema lineal de medida: eje lineal   |  |
|   | Sistema angular de medida: eje rotativo  |  |
|   | Medidor de ángulo como medidor de longitud: el eje<br>giratorio se mostrará como eje lineal  |  |
|   | <ul> <li>Valor estándar: Dependiente del sistema de medida<br/>conectado</li> </ul>  |  |
| Periodo de señal  | Para los sistemas lineales de medida<br>Longitud de un periodo de señal  |  |
|   | Rango de ajuste: 0.001 μm 1000000,000 μm   |  |
|   | <ul><li>Valor estándar: 20.000</li></ul>   |  |
| Señales de salida por revolución                            | un eje giratorio como eje lineal<br>Número de señales de salida  |  |
|   | Rango de ajuste: 1 10000000  |  |

■ Valor estándar: 18000

partir de un ángulo de rotación prefijado.

un eje giratorio como eje lineal.

■ Valor estándar: - ∞ ... ∞

■ Valor estándar: 1,0

recorrido en mm por revolución

■ Rango de ajuste: **0,1 mm... 1000 mm** 

Ajustes:

■ - ∞ ... ∞

■ 0° ... 360°

■ -180° ... 180°

Explicación

Inicia el proceso de aprendizaje para la obtención del **Señales de salida por revolución** para un sistema angular de medida, a

Para los sistemas angulares de medida y para la visualización de

Para las visualizaciones de un eje giratorio como eje lineal:

| Parámetro                             | Explicación  |
|---------------------------------------|--|
| Marcas de referencia                  | Configuración de las Marcas de referencia  |
|                                       | <b>Información adicional:</b> "Marcas de referencia (Sistema de medida)", Página 215   |
| Resistencia final                     | Carga de sustitución para evitar reflexiones   |
|                                       | Ajustes: ON u OFF  |
|                                       | ■ Valor estándar: <b>ON</b>  |
| Control de errores.                   | Control de los errores de señal  |
|                                       | Ajustes:   |
|                                       | Desconectado: el control de errores no está activo   |
|                                       | ■ Frecuencia: control de errores de la frecuencia de señal   |
|                                       | Valor estándar: Frecuencia   |
|                                       | Si uno de los valores límite se sobrepasa para la supervisión de errores, aparecerá un mensaje de advertencia o un mensaje de error. |
|                                       | Los valores límite dependen de la señal del sistema de medida conectado:   |
| ■ Mensaje de error con frecuencia ≥ 5 | ■ Mensaje de error con frecuencia ≥ 5 MHz  |
| Dirección de contaje                  | Reconocimiento de señal durante el movimiento del eje  |
|                                       | Ajustes:   |
|                                       | Positivo: la dirección de marcha corresponde a la dirección de<br>contaje del sistema de medida                                      |
|                                       | Negativo: la dirección de marcha no corresponde a la<br>dirección de contaje del sistema de medida                                   |
|                                       | Valor estándar: Positivo   |

## 11.6.9 Marcas de referencia (Sistema de medida)

Ruta: Ajustes ► Ejes ► <Nombre del eje> ► Sistema de medida ► Marcas de referencia



En sistemas de medida en serie con interfaz EnDat se utiliza la búsqueda de marcas de referencia, dado que se referencian los ejes de forma automática.

| Parámetro  | Explicación  |
|--|--|
| Marca de referencia                                      | Fijación del tipo de marca de referencia   |
|  | Ajustes:   |
|  | Ninguna: no hay marcas de referencia disponibles   |
|  | Una: el sistema de medida dispone de una marca de referencia   |
|  | <ul> <li>Codificado: el sistema de medida dispone de una marca de<br/>referencia codificada por distancia</li> </ul>   |
|  | Para sistemas de medida con interfaz TTL:  |
|  | <ul> <li>Codificado inverso: el sistema de medida dispone de una<br/>marca de referencia codificada inversamente</li> </ul>  |
|  | Valor estándar: Una  |
| Máximo recorrido de<br>desplazamiento                    | Para los sistemas lineales de medida con marcas de referencia codificadas:   |
|  | recorrido máximo para calcular la posición absoluta  |
|  | Rango de ajuste: 0,1 mm 10000,0 mm   |
|  | Valor estándar: 20,0   |
| Distancia básica   | Para los sistemas angulares de medida con marcas de referenci codificadas:   |
|  | distancia básica máxima para calcular la posición absoluta   |
|  | Rango de ajuste: > 0° 360°   |
|  | Valor estándar: 10,0   |
| Interpolación  | Para sistemas de medida con interfaz TTL:  Valor de interpolación del sistema de medida e interpolación integrada para la evaluación de las marcas de referencia codifica das. |
|  | Ajustes:   |
|  | Ninguno  |
|  | 2 veces  |
|  | 5 veces  |
|  | ■ 10 veces   |
|  | 20 veces   |
|  | ■ 50 veces   |
|  | Valor estándar: Ninguno  |
| Inversión de los impulsos de las<br>marcas de referencia | Determinar si los impulsos de las marcas de referencia se evaluarán invertidos   |
|  | Configuraciones  |
|  | ON: los impulsos de referencia se evaluarán invertidos   |
|  | OFF: los impulsos de referencia no se evaluarán invertidos   |
|  | Valor estándar: <b>OFF</b>   |
| Distancia entre los puntos de<br>referencia              | Configuración del offset entre la marca de referencia y el punto cero  |
|  | <b>Información adicional:</b> "Distancia entre los puntos de referencia", Página 217   |

### 11.6.10 Distancia entre los puntos de referencia

Ruta: Ajustes ► Ejes ► <Nombre del eje> ► Sistema de medida ► Marcas de referencia ► Distancia entre los puntos de referencia

| Parámetro  | Explicación   |
|--|---|
| Distancia entre los puntos de referencia                             | Activar el cálculo del offset entre la marca de referencia y el punto cero de la máquina  |
|  | Rango de ajuste: ON u OFF   |
|  | Valor estándar: <b>OFF</b>  |
| Distancia entre los puntos de referencia                             | Introducción manual del offset (en mm o grados, dependiendo<br>del tipo de sistema de medida seleccionado) entre la marca de<br>referencia y el punto cero            |
|  | Valor estándar: 0,00000   |
| Posición actual para el<br>desplazamiento del punto de<br>referencia | <b>Aplicar</b> acepta la posición en curso como offset (en mm o grados, según el tipo de sistema de medida seleccionado) entre la marca de referencia y el punto cero |

### 11.6.11 Diagnóstico para sistemas de medida con interfaz EnDat

Ruta: Ajustes ► Ejes ► <Nombre del eje> ► Sistema de medida ► Diagnósticos

| Mensaje                           | Descripción   |
|-----------------------------------|---|
| Errores del sistema de<br>medida  | Los errores del sistema de medida indican que hay una función errónea del sistema de medida   |
|                                   | Se pueden visualizar los siguientes errores del sistema de medida, por ejemplo:   |
|                                   | Fallo en la iluminación   |
|                                   | <ul><li>Error en la amplitud de señal</li></ul>   |
|                                   | ■ Error en la posición  |
|                                   | <ul><li>Sobretensión</li></ul>  |
|                                   | <ul> <li>Bajo voltaje de alimentación</li> </ul>  |
|                                   | <ul><li>Sobrecarga de corriente</li></ul>   |
|                                   | <ul><li>Error de la batería</li></ul>   |
| Advertencia del sistema de medida | Las advertencias del sistema de medida indican que se<br>han alcanzado determinados límites de tolerancia del<br>sistema de medida o que se han rebasado. |
|                                   | Se pueden visualizar las siguientes advertencias del sistema de medida, por ejemplo:  |
|                                   | Colisión de frecuencia  |
|                                   | <ul><li>Temperatura excedida</li></ul>  |
|                                   | <ul> <li>Iluminación Reserva de regulación</li> </ul>   |
|                                   | <ul><li>Carga de la batería</li></ul>   |
|                                   | <ul><li>Punto de referencia</li></ul>   |

Los mensajes pueden tener los siguientes estados:

| Estado       | Valoración  |
|--------------|---|
| OK!          | El sistema de medida se encuentra dentro de las especificaciones  |
| No soportado | El sistema de medida no es compatible con el mensaje  |
| ¡Error!      | Se recomienda llevar a cabo tareas de manteni-<br>miento y análisis más precisos con, por ejemplo,<br>PWT 101 |

# Ruta: Ajustes ► Ejes ► <Nombre del eje> ► Sistema de medida ► Diagnósticos ► Functional reserves

| Parámetro                        | Explicación  |
|----------------------------------|--|
| Pista absoluta                   | Muestra la reserva funcional de la pista absoluta                  |
| Incremental track                | Muestra la reserva funcional de la pista incremental               |
| Cálculo del valor de la posición | Muestra la reserva funcional de la formación del valor de posición |
| posición                         | Muestra la posición real del sistema de medida                     |

El equipo representa las reservas de función como visualización de barras:

| Campo<br>coloreado | Campo      | Valoración   |
|--------------------|------------|--|
| Amarillo           | 0 % 25 %   | Se recomienda llevar a cabo tareas de<br>mantenimiento; comprobación con PWT<br>101, por ejemplo |
| Verde              | 25 % 100 % | El sistema de medida se encuentra dentro de las especificaciones                                 |

### 11.6.12 Diagnóstico para sistema de medida con 1 $V_{pp}/11 \mu A_{pp}$

Ruta: Ajustes ► Ejes ► <Nombre del eje> ► Sistema de medida ► Diagnósticos

| Parámetro                                 | Explicación   |  |
|---|---|--|
| Amplitude A                               | Visualización de la amplitud A en V   |  |
| Amplitude B                               | Visualización de la amplitud B en V   |  |
| Asymmetry                                 | Valor de la desviación de la simetría   |  |
| Rapid traverse speed for radial movements | Desviación de la fase de 90°  |  |
| Freeze graph                              | Congelar la figura de Lissajous  Ajustes:  ON: el gráfico está congelado y no se actualiza con el movimiento  OFF: el gráfico no está congelado y se actualiza con el movimiento  |  |
|   | Valor estándar: <b>OFF</b>  |  |
| Show tolerance range                      | Mostrar círculos de tolerancias a 0,6 V 1,2 V Ajustes:  ON: se muestran dos círculos rojos  OFF: se ocultan los círculos de tolerancias  Valor estándar: OFF  |  |
| Encoder input for comparative measurement | <ul> <li>Muestra un sistema de medida de otra entrada de sistema de medida como comparación; los círculos pueden superponerse mediante el parámetro Congelar gráfico.</li> <li>Ajustes:</li> <li>Seleccionar las entradas deseadas del sistema de medida</li> <li>Valor estándar: No conectado</li> </ul> |  |
|   | El parámetro solo está disponible si hay otro sistema de medida conectado a la interfaz de 1 V <sub>pp</sub> o 11 μA <sub>pp</sub> .  |  |
| Freeze comparative                        | Congelar la figura de Lissajous del sistema de  |  |

# Freeze comparative graph

Congelar la figura de Lissajous del sistema de medida en la entrada del sistema de medida para la medición comparativa

#### Ajustes:

- **ON**: el gráfico está congelado y no se actualiza con el movimiento
- OFF: el gráfico no está congelado y se actualiza con el movimiento
- Valor estándar: OFF



El parámetro solo está disponible si hay otro sistema de medida conectado a la interfaz de 1  $V_{pp}$  o 11  $\mu A_{pp}$ .

### 11.6.13 Compensación de error lineal (LEC)

Ruta: Ajustes ► Ejes ► <Nombre del eje> ► Compensación de errores ►

Compensación de error lineal (LEC)

| Parámetro        | Explicación   |
|------------------|---|
| Compensación     | Las influencias mecánicas sobre los ejes de la máquina se<br>compensan  |
|                  | Ajustes:  |
|                  | ON: la Compensación está activa   |
|                  | OFF: la Compensación no está activa   |
|                  | Valor estándar: OFF   |
|                  | Si la <b>Compensación</b> está activa, no se pueden editar o crear la <b>Longitud nominal</b> y la <b>Longitud real</b> . |
| Longitud nominal | Campo de introducción para la longitud del calibre de medición según datos del fabricante                                 |
|                  | Unidad: milímetros o grados (dependiendo del equipo de medición)  |
| Longitud real    | Campo de introducción para la longitud medida (recorrido real)  |
|                  | Unidad: milímetros o grados (dependiendo del equipo de medición)  |

### 11.6.14 Sección por sección de la compensación del error lineal (SLEC)

Ruta: Ajustes ► Ejes ► <Nombre del eje> ► Compensación de errores ►

Sección por sección de la compensación del error lineal (SLEC)

| Parámetro                  | Explicación  |  |
|----------------------------|--|--|
| Compensación               | Las influencias mecánicas sobre los ejes de la máquina se<br>compensan                                 |  |
|                            | Ajustes:   |  |
|                            | <ul><li>ON: la Compensación está activa</li></ul>  |  |
|                            | OFF: la Compensación no está activa  |  |
|                            | Valor estándar: <b>OFF</b>   |  |
|                            | Si la <b>Compensación</b> está activa, no se puede editar o crear la <b>Tabla de puntos de apoyo</b> . |  |
| Tabla de puntos de apoyo   | Abre la tabla de puntos de apoyo para la edición manual  |  |
| Generar tabla de puntos de | Abre el menú para generar una <b>Tabla de puntos de apoyo</b> nueva                                    |  |
| apoyo                      | <b>Información adicional:</b> "Generar tabla de puntos de apoyo",<br>Página 221                        |  |

### 11.6.15 Generar tabla de puntos de apoyo

Ruta: Ajustes ► Ejes ► <Nombre del eje> ► Compensación de errores ►

Sección por sección de la compensación del error lineal (SLEC) ▶ Generar tabla de

puntos de apoyo

| Parámetro                          | Explicación  |
|------------------------------------|--|
| Número de los puntos de corrección | Número de puntos de apoyo en el eje mecánico de la máquina  Rango de ajuste: 2 200  Valor estándar: 2            |
| Dist. puntos de corrección         | Distancia de los puntos de apoyo al eje mecánico de la máquina  Valor estándar: 100,00000                        |
| Pto.inicial                        | El punto inicial define a partir de qué posición se emplea la compensación sobre el eje  Valor estándar: 0,00000 |
| Crear                              | Mediante las entradas genera una nueva tabla de puntos de apoyo  |

### 11.7 Servicio técnico

Este capítulo describe ajustes para la configuración del equipo, para el mantenimiento del firmware y para el desbloqueo de opciones de software.

Este capítulo describe ajustes para la configuración del equipo y para el mantenimiento del firmware.

#### 11.7.1 Información del firmware

#### Ruta: Ajustes ▶ Servicio técnico ▶ Información del firmware

Para servicio técnico y mantenimiento se visualizan las informaciones siguientes relativas a los módulos de software individuales.

| Parámetro                           | Explicación   |
|-------------------------------------|---|
| Core version                        | Nº de la versión del Micronúcleo                                |
| Microblaze bootloader version       | Nº de versión del programa de arranque Microblaze               |
| Microblaze firmware version         | Nº de versión del Microblaze Firmware                           |
| Extension PCB bootloader<br>version | Nº de versión del programa de arranque (placa de ampliación)    |
| Extension PCB firmware version      | № de versión del Firmware                                       |
| Boot ID                             | Número de identificación del proceso de arranque                |
| HW Revision                         | № de revisión del Hardware                                      |
| C Library Version                   | № de versión de la biblioteca C                                 |
| Compiler Version                    | Nº de la versión del compilador                                 |
| Touchscreen Controller version      | Nº de versión del controlador de la pantalla táctil             |
| Qt build system                     | № de versión del software de compilación Qt                     |
| Qt runtime libraries                | Nº de versión de las bibliotecas del tiempo de funcionamiento Q |
| Núcleo                              | № de la versión del núcleo de Linux                             |
| Login status                        | Informaciones para el usuario dado de alta                      |
| Interfaz del sistema                | Nº de versión del módulo superficie del sistema                 |
| BackendInterface                    | Nº de versión del módulo superficie de interfaz                 |
| Guilnterface                        | Nº de versión del módulo superficie de usuario                  |
| TextDataBank                        | Nº de versión del módulo banco de datos de texto                |
| Optical edge detection              | Nº de versión del módulo reconocimiento óptico de bordes        |
| Metrología                          | № de versión del módulo Metrología                              |
| NetworkInterface                    | № de versión del módulo interfaz de red                         |
| OSInterface                         | Nº de versión del módulo interfaz del sistema operativo         |
| PrinterInterface                    | Nº de versión del módulo interfaz de impresora                  |
| Programming                         | Nº de versión del módulo programación                           |
| system.xml                          | Nº de la versión de los parámetros del sistema                  |
| axes.xml                            | Nº de la versión de los parámetros de ejes                      |
| encoders.xml                        | Nº de la versión de los sistemas de medición                    |
| ncParam.xml                         | № de la versión de los parámetros NC                            |

| Parámetro                | Explicación  |
|--------------------------|--|
| io.xml                   | Nº de la versión de los parámetros para entradas y salidas                                 |
| opticalEdge.xml          | Nº de la versión de los parámetros para OED  |
| peripherals.xml          | Nº de la versión de los parámetros de las funciones M                                      |
| slec.xml                 | Nº de la versión de los parámetros de la compensación de<br>errores lineal por tramos SLEC |
| lec.xml                  | Nº de la versión de los parámetros de la compensación de errores lineal LEC                |
| nlec.xml                 | Nº de la versión de los parámetros de la compensación de<br>errores no lineal NLEC         |
| microBlazePVRegister.xml | Nº de la versión del "Processor Version Register" de MicroBlaze                            |
| info.xml                 | Nº de la versión de los parámetros de información  |
| audio.xml                | Nº de la versión de los parámetros de audio  |
| metrology.xml            | Parámetros de metrología   |
| network.xml              | Nº de la versión de los parámetros de red  |
| os.xml                   | Nº de la versión de los parámetros del sistema operativo                                   |
| runtime.xml              | Nº de la versión de los parámetros del tiempo de funcionamiento                            |
| serialPort.xml           | № de la versión de los parámetros de la interfaz serie                                     |
| users.xml                | № de la versión de los parámetros de usuario   |
| GI Patch Level           | Patch-Stand del Golden Image (GI)  |
|                          |  |

### 11.7.2 Guardar la configuración y restaurar

### Ruta: Ajustes ► Servicio técnico ► Guardar la configuración y restaurar

Los ajustes del equipo o ficheros del usuario pueden guardarse como fichero para que estén disponibles después de un reinicio a los ajustes básicos o para instalar varios equipos.

| Parámetro                         | Explicación   |
|-----------------------------------|---|
| Restaurar la configuración        | Restablecer los ajustes guardados   |
|                                   | <b>Información adicional:</b> "Restaurar la configuración",<br>Página 239         |
| Guardar datos de configuración    | Hacer copia de seguridad de los ajustes del equipo                                |
|                                   | <b>Información adicional:</b> "Guardar datos de configuración",<br>Página 120     |
| Restaurar los ficheros del        | Restablecer los ficheros de usuario del equipo                                    |
| usuario                           | <b>Información adicional:</b> "Restaurar los ficheros del usuario",<br>Página 238 |
| Proteger los ficheros del usuario | Hacer copia de seguridad de los ficheros del usuario del equipo                   |
|                                   | <b>Información adicional:</b> "Proteger los ficheros del usuario",<br>Página 121  |

#### 11.7.3 Actualización de firmware

Ruta: Ajustes ► Servicio técnico ► Actualización de firmware

El Firmware es el sistema operativo del dispositivo. Se pueden importar nuevas versiones del Firmware mediante la conexión USB del dispositivo o mediante la conexión de red.



Antes del actualización del firmware, es imprescindible tener en cuenta las Notas de publicación (Release Notes) de la correspondiente versión de dicho firmware y la información de dicho documento al respecto de la compatibilidad descendente.



Cuando el firmware del equipo se actualiza, por seguridad, es imprescindible hacer una copia de seguridad de la configuración actual.

Información adicional: "Actualizar firmware", Página 230

#### 11.7.4 Cancelación

Ruta: Ajustes ► Servicio técnico ► Cancelación

Si es necesario, los ajustes del dispositivo pueden restablecerse a los ajustes básicos o a los ajustes de fábrica. Las opciones de software se desactivan y, a continuación, deben activarse de nuevo con la clave de licencia correspondiente.

| Parámetro                  | Explicación   |  |
|----------------------------|---|--|
| Cancelar todos los ajustes | Restaurar los ajustes a los ajustes básicos   |  |
|                            | <b>Información adicional:</b> "Cancelar todos los ajustes",<br>Página 240                                     |  |
| Resetear al ajuste básico  | Restaurar los ajustes a los ajustes básicos y eliminar los ficheros del usuario del almacenamiento del equipo |  |
|                            | <b>Información adicional:</b> "Resetear al ajuste básico",<br>Página 240                                      |  |

#### 11.7.5 Zona OEM

Ruta: Ajustes ► Servicio técnico ► Zona OEM

| Parámetro                                       | Explicación   |  |  |
|---|---|--|--|
| Documentación                                   | Añadir documentación OEM, p. ej. Instrucciones de manteni-<br>miento  |  |  |
|   | Información adicional: "Añadir documentación", Página 117   |  |  |
| Pantalla inicial                                | Personalizar la pantalla de inicio, p. ej. con el propio logotipo de empresa  |  |  |
|   | Información adicional: "Pantalla inicial", Página 225   |  |  |
| Acceso a distancia para capturas<br>de pantalla | Permitir una conexión de red con el programa ScreenshotClient,<br>para que ScreenshotClient pueda capturar imágenes de la panta-<br>lla del equipo desde un ordenador |  |  |
|   | Ajustes:  |  |  |
|   | ■ <b>ON</b> : es posible el acceso remoto   |  |  |
|   | OFF: no es posible el acceso remoto   |  |  |
|   | Valor estándar: <b>OFF</b>  |  |  |
|   | Al apagar el equipo, el <b>Acceso a distancia para</b> capturas de pantalla se desactiva automáticamente.   |  |  |

#### 11.7.6 Pantalla inicial

Ruta: Ajustes ► Servicio técnico ► Zona OEM ► Pantalla inicial

| Parámetro   | Explicación  |  |
|---|--|--|
| Seleccionar pantalla inicial  | Selección del fichero de imágenes que debe visualizarse como pantalla de inicio (tipo de fichero: PNG o JPG) |  |
|   | Información adicional: "Añadir pantalla de inicio", Página 118   |  |
| Borrar pantalla de inicio  Borrar borra la pantalla de inicio definida por el usuario y blece la vista estándar |  |  |

#### 11.7.7 Documentación

Ruta: **Ajustes ► Servicio técnico ► Documentación** 

El dispositivo ofrece la posibilidad de cargar el Manual de instrucciones de uso asociado en el idioma que se desee. El Manual de instrucciones de uso puede copiarse desde el dispositivo de almacenamiento masivo USB al dispositivo. La versión más reciente puede descargarse en el área de descargas de **www.heidenhain.de**.

| Parámetro                      | Explicación  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Añadir manual de instrucciones | Añadir el Manual de instrucciones de uso en el idioma que se |  |
| de uso                         | desee  |  |

### 11.7.8 Opciones de software

Ruta: Ajustes ► Servicio técnico ► Opciones de software



Las opciones de software deben desbloquearse en el equipo mediante una clave de licencia. Los componentes correspondientes de hardware solo pueden utilizarse tras desbloquear la respectiva opción de software.

Información adicional: "Activar Opciones de software", Página 81

| Parámetro                        | Explicación  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| Resumen                          | Resumen de todas las opciones de software que están activadas en el dispositivo                                |  |  |
| Solicitar código de la licencia  | Generar una solicitud de código de licencia para consultar en una delegación de Servicio Técnico de HEIDENHAIN |  |  |
|                                  | <b>Información adicional:</b> "Solicitar una clave de licencia",<br>Página 81                                  |  |  |
| Solicitar opciones de test       | Generar una solicitud de código de licencia para consultar en una delegación de Servicio Técnico de HEIDENHAIN |  |  |
|                                  | <b>Información adicional:</b> "Solicitar una clave de licencia",<br>Página 81                                  |  |  |
| Introducir código de la licencia | Activación de las opciones de software con la ayuda del código de licencia o del fichero de licencia           |  |  |
|                                  | Información adicional: "Activar código de la licencia", Página 83  |  |  |
| Restablecer lopciones de test    | Restablece las opciones de test introduciendo un código de licencia  |  |  |

Servicio postventa y mantenimiento

### 12.1 Resumen

Este capítulo describe las tareas de mantenimiento generales del equipo.



Los pasos siguientes únicamente podrán ser ejecutados por personal especializado.

Información adicional: "Cualificación del personal", Página 25



Este capítulo contiene únicamente la descripción de los trabajos de mantenimiento en el equipo. Las tareas de mantenimiento de los equipos periféricos no se describirán en este capítulo.

**Información adicional:** Documentación de fabricante de los aparatos periféricos afectados

### 12.2 Limpieza

### INDICACIÓN

#### Limpieza con productos de limpieza agresivos o con aristas vivas

El equipo resulta dañado por una limpieza incorrecta.

- No emplear disolventes o productos de limpieza abrasivos o agresivos
- La suciedad endurecida no se debe quitar con objetos con aristas vivas


#### Limpiar carcasa

 Limpiar las superficies exteriores con un paño humedecido y un producto de limpieza suave

#### **Limpiar monitor**

Para limpiar el monitor se deberá activar el modo de limpieza. Con ello el equipo cambia a un estado inactivo sin interrumpir la alimentación eléctrica. En este estado, la pantalla se apaga.



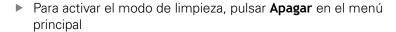



- Pulsar Modo de limpieza
- > La pantalla se apaga
- Limpiar la pantalla con un paño exento de hilachas y con un limpiacristales comercial



- Para desactivar el modo de limpieza, pulsar en cualquier lugar de la pantalla táctil
- > En el borde inferior aparece una flecha
- Arrastrar la flecha hacia arriba
- La pantalla se enciende y se muestra la última pantalla de manejo visualizada

### 12.3 Plan de mantenimiento

En gran medida, el equipo trabaja sin precisar mantenimiento.

### INDICACIÓN

#### Funcionamiento de equipos defectuosos

El funcionamiento de equipos defectuosos puede originar consecuencias graves.

- ► Si el equipo está dañado no debe repararse ni hacerse funcionar
- Sustituir inmediatamente los equipos defectuosos o contactar con una delegación de servicio técnico de HEIDENHAIN



Los pasos siguientes únicamente podrán ser ejecutados por un electricista especialista.

Información adicional: "Cualificación del personal", Página 25

| Paso de mantenimiento |  | Intervalo  | Su | Subsanación del fallo  |  |  |
|-----------------------|--|------------|----|--|--|--|
| •                     | Comprobar la<br>legibilidad de todas<br>las identificaciones,<br>rotulaciones y símbolos<br>que contiene el equipo | anualmente | •  | Contactar con la delegación<br>de servicio técnico de<br>HEIDENHAIN  |  |  |
| •                     | Comprobar el correcto<br>funcionamiento de las<br>conexiones eléctricas<br>y que no presenten<br>daños             | anualmente | •  | Sustituir los cables<br>defectuosos. Si es necesario,<br>contactar con la delegación<br>de servicio técnico de<br>HEIDENHAIN |  |  |
| •                     | Comprobar que el cable<br>de conexión a la red no<br>presente un aislamiento<br>defectuoso o puntos<br>débiles     | anualmente | •  | Sustituir el cable de conexión a<br>la red por otro que cumpla las<br>especificaciones                                       |  |  |

#### 12.4 Reanudación del funcionamiento

Al reanudar el funcionamiento, p. ej. al volver a realizar la instalación tras efectuarse una reparación o tras volverse a montar, en el equipo serán necesarias las mismas medidas y se exigirán los mismos requisitos al personal, como en las actividades de montaje e instalación.

**Información adicional:** "Montaje", Página 35 **Información adicional:** "Instalación", Página 41

Al conectar los equipos periféricos (p. ej. sistemas de medida), el explotador deberá velar para que la reanudación del servicio se realice de una forma segura, y empleará para ello personal autorizado que cuente con la cualificación correspondiente.

Información adicional: "Obligaciones del explotador", Página 25

### 12.5 Actualizar firmware

El Firmware es el sistema operativo del dispositivo. Se pueden importar nuevas versiones del Firmware mediante la conexión USB del dispositivo o mediante la conexión de red.



Antes del actualización del firmware, es imprescindible tener en cuenta las Notas de publicación (Release Notes) de la correspondiente versión de dicho firmware y la información de dicho documento al respecto de la compatibilidad descendente.



Cuando el firmware del equipo se actualiza, por seguridad, es imprescindible hacer una copia de seguridad de la configuración actual.

#### **Condiciones**

- El nuevo Firmware está como fichero \*.dro
- Para una actualización del firmware mediante la interfaz USB, el firmware actual debe estar depositado en un dispositivo de almacenamiento masivo USB (formato FAT32)
- Para la actualización del firmware a través de la interfaz de red es imprescindible que el firmware actual esté disponible en una carpeta de la unidad de red

#### Arrancar actualización del Firmware



- ► En el menú principal, pulsar **Ajustes**
- ▶ Pulsar Servicio técnico
- ► Consecutivamente se abren:
  - Actualización de firmware
  - Continuar
- > La aplicación de Servicio Técnico arranca

#### Realizar la actualización del Firmware

La actualización del firmware puede realizarse desde una memoria USB (formato FAT32) o bien a través de una unidad de red.



- Pulsar Actualización de firmware
- ► Hacer clic en **Seleccionar**
- ► Si fuera necesario, insertar un almacenamiento de datos USB en el dispositivo
- Para ir a la carpeta que contiene el nuevo Firmware



Si se comete un error al seleccionar la carpeta, se puede desplazar de nuevo a la carpeta original.

- Pulsar los nombre de fichero mediante la lista
- Seleccionar Firmware
- Para confirmar la selección, pulsar Selección
- > Se visualiza la información de la versión de Firmware
- ▶ Para cerrar el diálogo, pulsar OK



Una vez iniciada la transmisión de datos, la actualización del Firmware ya no podrá interrumpirse.

- Para arrancar la actualización, pulsar Start
- > En la pantalla se visualiza el progreso de la actualización
- Para confirmar la actualización realizada con éxito, pulsar OK
- Para finalizar la aplicación de servicio postventa, pulsar Cerrar
- > La aplicación de Servicio Técnico se cierra
- La aplicación principal arranca
- > Si la dada de alta automática del usuario está activada, aparece la pantalla de usuario en el menú **Medición**
- > Si la dada de alta automática del usuario no está activada, aparece la **Dada de alta de usuario**



- En el menú principal, hacer clic en Gestión de ficheros
- Navegar hasta la lista de ubicaciones de almacenamiento
- Hacer clic en Quitar de forma segura
- Aparecerá el mensaje Ahora se puede retirar el dispositivo de almacenamiento de datos.
- ▶ Retirar la memoria USB



### 12.6 Diagnóstico de los sistemas de medida

Mediante las función de diagnóstico puede ejecutarse una comprobación básica del funcionamiento de los sistemas de medida conectados. En los sistemas de medida absolutos con interfaz EnDat se muestran los mensajes del sistema de medida y las reservas funcionales. En los sistemas de medida incrementales con interfaz de 1  $V_{pp}$  o 11  $\mu A_{pp}$  puede determinarse el funcionamiento básico del sistema de medida mediante las magnitudes visualizadas. Con esta primera opción de diagnóstico para los sistemas de medida puede iniciarse el siguiente procedimiento de comprobación o mantenimiento.




PWT 101 o PWM 21 de HEIDENHAIN ofrecen más opciones de verificación y de prueba.

Pueden encontrarse los detalles en www.heidenhain.de.

# 12.6.1 Diagnóstico para sistemas de medida con interfaz de 1 $V_{pp}/11~\mu A_{pp}$

Para los sistemas de medida con interfaz de 1  $V_{pp}$ /11  $\mu A_{pp}$ , el funcionamiento del sistema de medida puede evaluarse mediante la valoración de las amplitudes de señal, la desviación de la simetría y la desviación de fase. Estos valores también se representan gráficamente como figura de Lissajous.

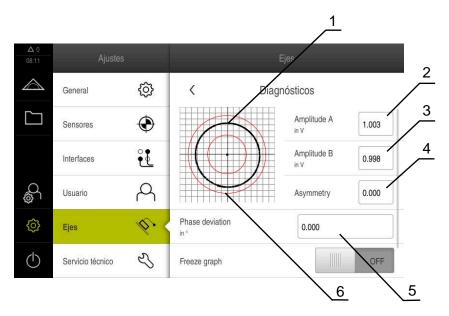

- 1 Figura de Lissajous
- 2 Amplitud A
- 3 Amplitud B
- 4 Desviación de la simetría
- 5 Desviación de fase
- 6 Tolerancias de las amplitudes

Para los sistemas de medida con interfaz de 1  $V_{pp}/11~\mu A_{pp}$  se muestran los siguientes valores:

- Amplitude A
- Amplitude B
- Asymmetry
- Rapid traverse speed for radial movements

En la valoración pueden utilizarse los siguientes parámetros:

| Parámetro                                  | <ul> <li>Explicación</li> <li>Congelar la figura de Lissajous</li> <li>Ajustes:</li> <li>ON: el gráfico está congelado y no se actualiza con el movimiento</li> <li>OFF: el gráfico no está congelado y se actualiza con el movimiento</li> <li>Valor estándar: OFF</li> </ul>   |  |  |
|--|--|--|--|
| Freeze graph                               |  |  |  |
| Show tolerance range                       | <ul> <li>Mostrar el rango de tolerancia para las amplitudes</li> <li>1 V<sub>pp</sub>: 0,6 V 1,2 V;</li> <li>11 μA<sub>pp</sub>: 7 μA<sub>pp</sub> 16 μA<sub>pp</sub></li> <li>Ajustes:</li> <li>ON: se muestra el rango de tolerancias</li> <li>OFF: se oculta el rango de tolerancias</li> <li>Valor estándar: OFF</li> </ul>  |  |  |
| Encoder input for comparative measure-ment | <ul> <li>Mostrar un sistema de medida de otra entrada de sistema de medida como comparación; las señales se pueden representar comparadas entre sí Ajustes:</li> <li>Seleccionar las entradas deseadas del sistema de medida</li> <li>Valor estándar: No conectado</li> <li>El parámetro solo está disponible si hay otro sistema de medida conectado a la interfaz de 1 V<sub>pp</sub> o 11 μA<sub>pp</sub>.</li> </ul>           |  |  |
| Freeze comparative graph                   | Congelar la figura de Lissajous del sistema de medida en la entrada del sistema de medida para la medición comparativa  Ajustes:  ON: el gráfico está congelado y no se actualiza con el movimiento  OFF: el gráfico no está congelado y se actualiza con el movimiento  Valor estándar: OFF  El parámetro solo está disponible si hay otro sistema de medida conectado a la interfaz de 1 V <sub>pp</sub> o 11 µA <sub>pp</sub> . |  |  |



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Ejes
- Consecutivamente se abren:
  - <Nombre del eje>
  - Sistema de medida
  - Diagnósticos
- Para mostrar las señales y los valores, mover el sistema de medida

### 12.6.2 Diagnóstico para sistemas de medida con interfaz EnDat

En los sistemas de medida con interfaz EnDat, el funcionamiento se comprueba leyendo los errores o advertencias y mediante la valoración de las reservas funcionales.

Según el sistema de medida, algunas reservas funcionales y mensajes no serán compatibles.

#### Reservas funcionales

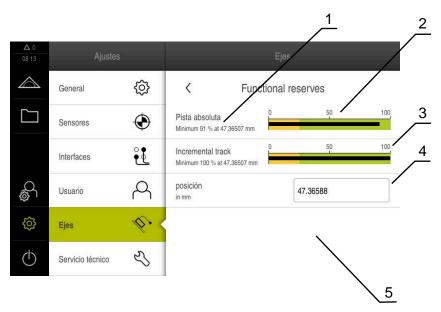


Figura 40: Ejemplo de reservas funcionales de un palpador digital

- 1 Dato del valor mínimo de la posición
- 2 Pista absoluta
- 3 Pista incremental
- 4 Cálculo del valor de la posición
- 5 Posición del sistema de medida

Para los sistemas de medida absolutos con interfaz EnDat se muestran las siguientes reservas funcionales:

- Pista absoluta
- Incremental track
- Cálculo del valor de la posición

El equipo representa las reservas de función como visualización de barras:

| Campo Campo coloreado |            | Valoración   |  |
|-----------------------|------------|--|--|
| Amarillo              | 0 % 25 %   | Se recomienda llevar a cabo tareas de mantenimiento              |  |
| Verde                 | 25 % 100 % | El sistema de medida se encuentra dentro de las especificaciones |  |



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Ejes
- Consecutivamente se abren:
  - <Nombre del eje>
  - Sistema de medida
  - Diagnósticos
  - Functional reserves
- Para mostrar Functional reserves, mover el sistema de medida

#### **Errores y advertencias**

Los mensajes mostrados por el equipo para la interfaz serie se clasifican de la forma siguiente:

| Mensaje                           | Descripción   |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Errores del sistema de medida     | Los errores del sistema de medida indican que hay una función errónea del sistema de medida   |  |  |
|                                   | Se pueden visualizar los siguientes errores del sistema de medida, por ejemplo:   |  |  |
|                                   | Fallo en la iluminación   |  |  |
|                                   | <ul><li>Error en la amplitud de señal</li></ul>   |  |  |
|                                   | <ul><li>Error en la posición</li></ul>  |  |  |
|                                   | <ul><li>Sobretensión</li></ul>  |  |  |
|                                   | <ul><li>Bajo voltaje de alimentación</li></ul>  |  |  |
|                                   | <ul><li>Sobrecarga de corriente</li></ul>   |  |  |
|                                   | <ul><li>Error de la batería</li></ul>   |  |  |
| Advertencia del sistema de medida | Las advertencias del sistema de medida indican que se<br>han alcanzado determinados límites de tolerancia del<br>sistema de medida o que se han rebasado. |  |  |
|                                   | Se pueden visualizar las siguientes advertencias del sistema de medida, por ejemplo:  |  |  |
|                                   | <ul><li>Colisión de frecuencia</li></ul>  |  |  |
|                                   | <ul><li>Temperatura excedida</li></ul>  |  |  |
|                                   | <ul> <li>Iluminación Reserva de regulación</li> </ul>   |  |  |
|                                   | <ul><li>Carga de la batería</li></ul>   |  |  |
|                                   | <ul><li>Punto de referencia</li></ul>   |  |  |

Los mensajes pueden tener los siguientes estados:

| Estado       | Valoración  |  |  |
|--------------|---|--|--|
| OK!          | El sistema de medida se encuentra dentro de las especificaciones  |  |  |
| No soportado | El sistema de medida no es compatible con el mensaje  |  |  |
| ¡Error!      | Se recomienda llevar a cabo tareas de manteni-<br>miento y análisis más precisos con, por ejemplo,<br>PWT 101 |  |  |



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Ejes
- ► Consecutivamente se abren:
  - <Nombre del eje>
  - Sistema de medida
  - Diagnósticos
- > Se muestran los errores y las advertencias

### 12.7 Restablecer ficheros y ajustes

Existe la opción de restablecer los ficheros y ajustes guardados en un equipo. Para el restablecimiento debe realizarse la siguiente secuencia:

- Restabl. las carpetas y los ficheros del fabricante
- Restaurar los ficheros del usuario
- Restaurar la configuración

Tras el restablecimiento de los ajustes el equipo se reiniciará automáticamente.

### 12.7.1 Restabl. las carpetas y los ficheros del fabricante

Las carpetas y archivos específicos del fabricante con copia de seguridad del equipo pueden cargarse en un equipo. Junto con el restablecimiento de los ajustes, también se puede restablecer la configuración de un equipo.

Información adicional: "Restaurar la configuración", Página 239

De este modo, en caso de servicio postventa se puede restablecer la configuración del equipo averiado en el equipo de recambio. Es imprescindible que las versiones del firmware coincidan o sean compatibles.



► En el menú principal, pulsar **Ajustes** 



- Pulsar Servicio técnico
- Pulsar Zona OEM
- ► Consecutivamente se abren:
  - Guardar la configuración y restaurar
  - Restabl. las carpetas y los ficheros del fabricante
- Pulsar Cargar como ZIP
- ► En caso necesario, insertar una memoria USB (formato FAT32) en una interfaz USB en el equipo
- ▶ Ir a la carpeta que contiene el fichero de copia de seguridad
- Seleccionar fichero de copia de seguridad
- Pulsar Selección
- Confirmar transferencia satisfactoria con OK



Al restablecer las carpetas y archivos específicos del fabricante no se realiza un reinicio automático. El reinicio ocurrirá cuando se restablezcan los ajustes.

**Información adicional:** "Restaurar la configuración", Página 239

 Para reiniciar el equipo con las carpetas o ficheros específicos del fabricante transferidos, apagar el equipo y volver a encenderlo



- En el menú principal, hacer clic en Gestión de ficheros
- Navegar hasta la lista de ubicaciones de almacenamiento
- ► Hacer clic en Quitar de forma segura
- > Aparecerá el mensaje Ahora se puede retirar el dispositivo de almacenamiento de datos.
- ▶ Retirar la memoria USB

#### 12.7.2 Restaurar los ficheros del usuario

Aquellos ficheros de usuario del equipo que se hayan guardado se podrán volver a cargar en el equipo. Al hacerlo, se sobrescribirán los ficheros de usuario existentes. Además de los ajustes, también se puede restablecer toda la configuración de un equipo.

Información adicional: "Restaurar la configuración", Página 239

De este modo, en caso de servicio postventa se puede restablecer la configuración del equipo averiado en el equipo de recambio. Para ello es necesario que la versión del firmware antiguo coincida con el nuevo firmware o que las versiones sean compatibles.



Como ficheros de usuario, se guardan y se pueden restablecer todos los ficheros de todos los grupos de usuarios almacenados en las carpetas correspondientes.

Los ficheros de la carpeta **System** no se restaurarán.



- En el menú principal, pulsar Ajustes
- Llamar consecutivamente:
- Pulsar **Servicio técnico**
- Consecutivamente se abren:
  - Guardar la configuración y restaurar
  - Restaurar los ficheros del usuario
- Pulsar Cargar como ZIP
- En caso necesario, insertar una memoria USB (formato FAT32) en una interfaz USB en el equipo
- Ir a la carpeta que contiene el fichero de copia de seguridad
- Seleccionar fichero de copia de seguridad
- Pulsar **Selección**
- Confirmar transferencia satisfactoria con **OK**



Al restablecer los ficheros de usuario no se realiza ningún reinicio automático. El reinicio ocurrirá cuando se restablezcan los ajustes.

"Restaurar la configuración"

Para reiniciar el equipo con los ficheros de usuario transferidos, apagar el equipo y volver a encenderlo



- ► En el menú principal, hacer clic en Gestión de ficheros
- Navegar hasta la lista de ubicaciones de almacenamiento
- Hacer clic en Quitar de forma segura
  - > Aparecerá el mensaje Ahora se puede retirar el dispositivo de almacenamiento de datos.
  - Retirar la memoria USB





### 12.7.3 Restaurar la configuración

Los ajustes guardados pueden volver a cargarse en el equipo. Al hacerlo, la configuración actual del dispositivo se reemplaza.



Las opciones de software que fueron activadas en la copia de seguridad de los ajustes deben activarse antes de restablecer la los ajustes.

La restauración puede ser necesaria en los casos siguientes:

- En la puesta en marcha, los ajustes se ajustan en un dispositivo y se transmiten a todos los demás dispositivos idénticos
   Información adicional: "Pasos individuales para la puesta en marcha", Página 80
- Tras la restauración, los ajustes se vuelven a copiar en el dispositivo Información adicional: "Cancelar todos los ajustes", Página 240



- ► En el menú principal, pulsar Ajustes
- ► Llamar consecutivamente:
  - Servicio técnico
  - Guardar la configuración y restaurar
  - Restaurar la configuración
- Pulsar Restauración completa
- ► En caso necesario, insertar una memoria USB (formato FAT32) en una interfaz USB en el equipo
- Ir a la carpeta que contiene el fichero de copia de seguridad
- Seleccionar fichero de copia de seguridad
- Pulsar Selección
- Confirmar transferencia satisfactoria con OK
- > El sistema se para
- Para arrancar de nuevo el dispositivo con los datos de la configuración transmitidos, desconectarlo y volverlo a conectar



- ► En el menú principal, hacer clic en **Gestión de ficheros**
- Navegar hasta la lista de ubicaciones de almacenamiento



- Hacer clic en Quitar de forma segura
- Aparecerá el mensaje Ahora se puede retirar el dispositivo de almacenamiento de datos.
- Retirar la memoria USB

### 12.8 Cancelar todos los ajustes

Si es necesario, los ajustes del dispositivo pueden restablecerse a los ajustes básicos. Las opciones de software se desactivan y, a continuación, deben activarse de nuevo con la clave de licencia correspondiente.



- ► En el menú principal, pulsar **Ajustes**
- ▶ Pulsar Servicio técnico
- ► Consecutivamente se abren:
  - Cancelación
  - Cancelar todos los ajustes
- Introducir contraseña
- Confirmar la introducción con RET
- Para visualizar la contraseña en texto de lenguaje conversacional, activar Visualizar contraseña
- Para confirmar la acción, pulsar **OK**
- Para confirmar la reposición, pulsar OK
- Para confirmar la parada del dispositivo, pulsar **OK**
- > El aparato se parará
- > Todos los ajustes se restauran
- Para arrancar de nuevo el dispositivo, desconectarlo y volverlo a conectar

### 12.9 Resetear al ajuste básico

Si es necesario, los ajustes del dispositivo pueden restablecerse a las ajustes básicos y los ficheros del usuario pueden eliminarse del almacenamiento del equipo. Las opciones de software se desactivan y, a continuación, deben activarse de nuevo con la clave de licencia correspondiente.



- ► En el menú principal, pulsar **Ajustes**
- Pulsar Servicio técnico
- Consecutivamente se abren:
  - Cancelación
  - Resetear al ajuste básico
- Introducir contraseña
- Confirmar la introducción con RET
- Para visualizar la contraseña en texto de lenguaje conversacional, activar Visualizar contraseña
- Para confirmar la acción, pulsar OK
- Para confirmar la reposición, pulsar **OK**
- Para confirmar la parada del dispositivo, pulsar **OK**
- El aparato se parará
- Se restablecerán todos los ajustes y se borrarán todos los ficheros de usuario
- Para arrancar de nuevo el dispositivo, desconectarlo y volverlo a conectar

13

¿Qué hacer si....?

#### 13.1 Resumen

Este capítulo describe las causas de los problemas de funcionamiento del equipo y las medidas para subsanar estos problemas de funcionamiento.



Antes de proceder a la ejecución de las actividades que se describen a continuación, es imprescindible haber leído y comprendido el capítulo "Funcionamiento general".

Información adicional: "Funcionamiento general", Página 51

### 13.2 Fallo del sistema o apagón

Los datos del sistema operativo pueden sufrir daños en los siguientes casos:

- Fallo del sistema o apagón
- Desconectar el dispositivo sin salir del sistema operativo

En caso de firmware dañado, el equipo iniciará un Recovery System que mostrará en la pantalla unas breves instrucciones.

Durante una restauración, el Recovery System sobrescribirá el firmware dañado con un nuevo firmware que estará previamente guardado en una memoria USB. Con este proceso se perderán los ajustes del equipo.

#### 13.2.1 Restaurar el firmware

- Crear la carpeta "heidenhain" en un ordenador o en una memoria USB (formato FΔT32)
- ► En la carpeta "heidenhain", crear la carpeta "update"
- Copiar el nuevo firmware en la carpeta "update"
- ► Cambiar la denominación del Firmware a "recovery.dro"
- Desconexión del equipo
- Insertar una memoria USB en el dispositivo
- Conexión del equipo
- > El equipo iniciará el Recovery System
- > El almacenamiento de datos USB se detecta automáticamente
- > El firmware se instalará automáticamente
- > Tras haberse realizado con éxito la actualización, se cambiará automáticamente la denominación del firmware a "recovery.dro.[yyyy.mm.dd.hh.mm]"
- Tras finalizar la instalación, el dispositivo se reiniciará
- > El dispositivo se inicia con el ajuste básico

### 13.2.2 Restaurar la configuración

La nueva instalación del firmware restablecerá el equipo a los ajustes básicos. De este modo, los ajustes, incluidos los valores de corrección de errores y las opciones de software activas, se eliminarán.

Para restaurar los ajustes, debe o bien realizar ajustes nuevos en el equipo o restaurar unos ajustes previamente respaldados en el equipo.



Las opciones de software que fueron activadas en la copia de seguridad de los ajustes deben activarse en el equipo antes de restablecer la los ajustes.

Activar Opciones de software

Información adicional: "Activar Opciones de software", Página 81

► Restablecer ajustes

Información adicional: "Restaurar la configuración", Página 239

#### 13.3 Interferencias

En caso de trastornos o mermas durante el funcionamiento, que no estén incluidos en la tabla "subsanación de trastornos", consultar la documentación del fabricante de la máquina o contactar con una delegación del servicio técnico de HEIDENHAIN.

#### 13.3.1 Subsanación de trastornos



Los pasos siguientes para subsanar fallos únicamente podrán ser ejecutados por el personal citado en la tabla.

Información adicional: "Cualificación del personal", Página 25

| Error   | Fuente de error                               | Eliminación de errores Personal  |
|---|---|--|
| Después del encendido,<br>el LED de estado  | No hay tensión de<br>alimentación             | <ul> <li>Comprobar el cable de red Electricista especializado</li> </ul>   |
| permanece apagado   | Funcionamiento incorrecto del equipo          | <ul> <li>Contactar con la delegación Personal<br/>de servicio técnico especializado<br/>deHEIDENHAIN</li> </ul>                          |
| Al arrancar el equipo<br>aparece una pantalla<br>azul                                     | Error de firmware<br>en el arranque           | <ul> <li>Cuando aparece por primera vez, apagar y volver a especializado encender el equipo</li> <li>Si aparece varias veces,</li> </ul> |
|   |   | contactar con la delegación<br>de servicio técnico<br>deHEIDENHAIN   |
| Tras arrancar el<br>equipo no se detectan<br>introducciones de datos<br>en la Touchscreen | Error en la<br>Inicialización del<br>hardware | <ul> <li>Desconectar y volver a conectar el equipo</li> <li>Personal especializado</li> </ul>  |

| Error Fuente de error  |  | Eliminación de errores  | Personal                  |
|--|--|---|---------------------------|
| Los ejes no cuentan a<br>pesar del movimiento<br>del sistema de medida               | Conexión<br>defectuosa del<br>sistema de<br>medición                                 | <ul> <li>Corregir la conexión</li> <li>Contactar con una<br/>delegación del servicio<br/>técnico del fabricante del<br/>sistema de medida</li> </ul>  | Personal<br>especializado |
| Los ejes cuentan incorrectamente   | Ajustes erróneos<br>del sistema de<br>medida   | <ul> <li>Comprobar los ajustes del<br/>sistema de medida<br/>Página 92</li> </ul>   | Personal<br>especializado |
| La conexión a la red no es posible   | Conexión<br>defectuosa   | <ul> <li>Comprobar el cable de<br/>conexión y la conexión<br/>correcta en X116</li> </ul>   | Personal<br>especializado |
|  | Ajuste errónea de la red   | <ul> <li>Comprobar los ajustes de la<br/>red<br/>Página 132</li> </ul>  | Personal<br>especializado |
| La memoria masiva<br>USB conectada no se<br>reconoce                                 | Conexión USB<br>defectuosa   | Comprobar la correcta posición del almacenamiento de datos USB en la conexión   | Personal<br>especializado |
|  | El tipo o el<br>formateado del<br>almacenamiento de<br>datos USB no es<br>compatible | <ul> <li>Utilizar otra conexión USB</li> <li>Utilizar otro almacenamiento<br/>de datos USB</li> <li>Formatear la memoria USB<br/>a FAT32</li> </ul>   | Personal<br>especializado |
| El equipo arranca<br>en el modo de<br>restablecimiento<br>(únicamente modo<br>texto) | Error de firmware<br>en el arranque  | <ul> <li>Cuando aparece por primera<br/>vez, apagar y volver a<br/>encender el equipo</li> <li>Si aparece varias veces,<br/>contactar con la delegación<br/>de servicio técnico<br/>deHEIDENHAIN</li> </ul> | Personal<br>especializado |
| El inicio de sesión del usuario no es posible  | No hay contraseña  | <ul> <li>Como usuario con nivel<br/>de autorización superior,<br/>resetear la contraseña<br/>Página 128</li> </ul>  | Personal<br>especializado |
|  |  | <ul> <li>Para restablecer la<br/>contraseña OEM, ponerse<br/>en contacto con la<br/>delegación de servicio<br/>técnico de HEIDENHAIN</li> </ul>   |                           |
| La transmisión de datos<br>no funciona   | Ajuste erróneo de<br>la transmisión de<br>datos                                      | <ul> <li>Revisar la configuración de<br/>la interfaz en los ajustes</li> </ul>  | Personal<br>especializado |

Desmontaje y eliminación

#### 14.1 Resumen

Este capítulo contiene instrucciones y especificaciones medioambientales que debe tener en cuenta para un correcto desmontaje y eliminación del equipo.

### 14.2 Desmontaje



El desmontaje del equipo únicamente lo podrá realizar personal especializado.

Información adicional: "Cualificación del personal", Página 25

En función de la periferia conectada, para el desmontaje puede ser necesario contar con un electricista especializado.

Deben observarse también las Instrucciones de seguridad que se indican para el montaje y la instalación de los componentes afectados.

#### Suprimir dispositivo

Desmontar el dispositivo según la secuencia de instalación y montaje a la inversa.

 
**Información adicional:** "Instalación", Página 41 **Información adicional:** "Montaje", Página 35

### 14.3 Eliminación

### INDICACIÓN

#### ¡Eliminación incorrecta del equipo!

Si el equipo se elimina incorrectamente, pueden ocasionarse daños medioambientales.





- independiente al equipo
   Enviar el equipo y la batería de memoria al reciclaje siguiendo la normativa local sobre eliminación de desechos
- Para cuestiones relativas a la eliminación del dispositivo, contactar con una delegación del servicio técnico de HEIDENHAIN

15

Características técnicas

### 15.1 Resumen

Este capítulo contiene un resumen de los datos del equipo y dibujos con las medidas del equipo y de los acoplamientos.


## 15.2 Datos del equipo

| Equipo  |  |  |
|---|--|--|
| Carcasa                                       | Carcasa de aluminio fundido  |  |
| Medidas de la carcasa                         | 200 mm x 169 mm x 41 mm  |  |
| Tipo de sujeción,<br>Medidas de la conexión   | Patrón del orificio de fijación<br>50 mm x 50 mm   |  |
|   |  |  |
| Monitor                                       | <ul><li>LCD Widescreen (15:9)</li><li>Monitor a color 17,8 cm (7")</li><li>800 x 480 píxeles</li></ul>   |  |
| Paso de visualización                         | ajustable, mín. 0,00001 mm   |  |
| Interfaz deusuario                            | Interfaz de usuario (GUI) con pantalla táctil  |  |
| Características eléctricas                    |  |  |
| Tensión de alimentación                       | <ul> <li>AC 100 V 240 V (±10 %)</li> <li>50 Hz 60 Hz (±5 %)</li> <li>máx. potencia de entrada 38 W</li> </ul>  |  |
| Batería de memoria                            | Batería de litio tipo CR2032, 3,0 V  |  |
| Categoría de sobretensión                     | II   |  |
| Número de entradas del<br>sistema de medición | 3  |  |
| Interfaces de los sistemas<br>de medida       | <ul> <li>1 V<sub>pp</sub>: corriente máxima 300 mA, frecuencia de entrada máx. 400 kHz</li> <li>11 µA<sub>pp</sub>: corriente máxima 300 mA, frecuencia</li> </ul>   |  |
|   | de entrada máx. 150 kHz  EnDat 2.2: corriente máxima 300 mA  |  |
|   | <ul> <li>TTL: corriente máxima 300 mA, frecuencia de<br/>entrada máx. 5 MHz: corriente máxima</li> </ul>   |  |
| Interpolación para 1 V <sub>PP</sub>          | 4096 veces   |  |
| Conexión de palpador<br>digital               | <ul> <li>Tensión de alimentación 5 VCC o 12 VCC</li> <li>Salidas de conmutación de 5 V o libres de tensión</li> <li>4 entradas digitales TTL DC 0 V +5 V low-activo</li> <li>1 salida digital TTL DC 0 V +5 V</li> </ul> |  |
|   | carga máxima 1 kΩ ■ Longitud máxima del cable con cable de HEIDENHAIN de 30 m  |  |

| Características eléctricas     |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Interfaz de datos              | <ul> <li>1 USB 2.0 Hi-Speed (tipo A), corriente máxima 500 mA</li> <li>1 Ethernet 10/100 Mb/1 Gb (RJ45)</li> </ul>  |  |
| Entorno                        |   |  |
| Temperatura de trabajo         | 0 °C +45 °C   |  |
| Temperatura de almacenamiento  | −20 °C +70 °C   |  |
| Humedad relativa del aire      | 10 % 80 % H.r. sin formación de condensación  |  |
| Altura                         | ≤ 2000 m  |  |
| General                        |   |  |
| Directivas                     | <ul> <li>Directiva CEM 2014/30/UE</li> <li>Directiva sobre Baja Tensión 2014/35/EU</li> <li>Directiva RUSP 2011/65/EU</li> </ul>  |  |
| Grado de contaminación         | 2   |  |
| Tipo de protección<br>EN 60529 | <ul><li>Parte frontal y partes laterales: IP65</li><li>Parte posterior: IP40</li></ul>  |  |
| Peso                           | <ul> <li>1,3 kg</li> <li>con soporte bisagra Single-Pos: 1,35 kg</li> <li>con pie de soporte Duo-Pos: 1,45 kg</li> <li>con pie de soporte Multi-Pos: 1,95 kg</li> <li>con soporte Multi-Pos: 1,65 kg</li> </ul> |  |

## 15.3 Medidas del equipo y del acoplamiento

Todas las medidas en los dibujos están representadas en mm.

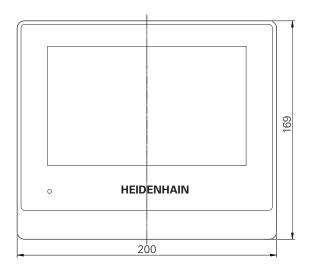

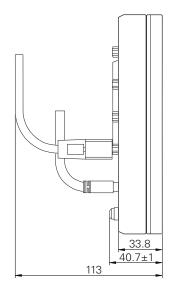


Figura 41: Mediciones de la carcasa de aparatos

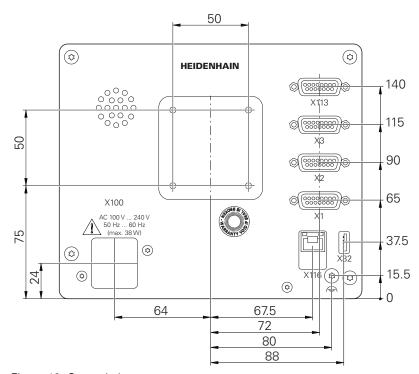


Figura 42: Cotas de la parte trasera

### 15.3.1 Medidas del equipo en soporte bisagra Single-Pos

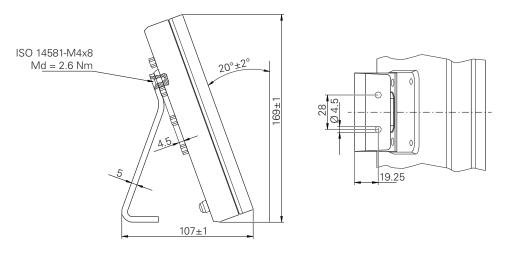


Figura 43: Medidas del equipo en soporte bisagra Single-Pos

### 15.3.2 Dimensiones del aparato con pie de soporte Duo-Pos

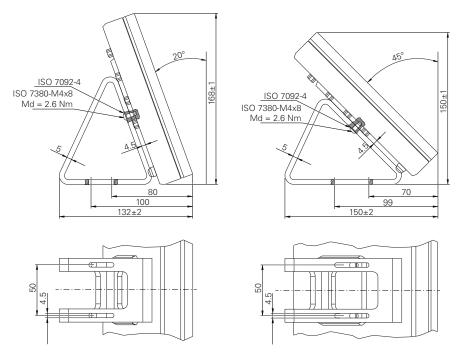


Figura 44: Dimensiones del aparato con pie de soporte Duo-Pos

### 15.3.3 Dimensiones del aparato con pie de soporte Multi-Pos

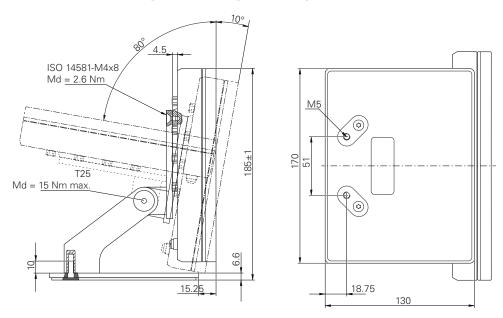


Figura 45: Dimensiones del aparato con pie de soporte Multi-Pos

### 15.3.4 Dimensiones del aparato con soporte Multi-Pos

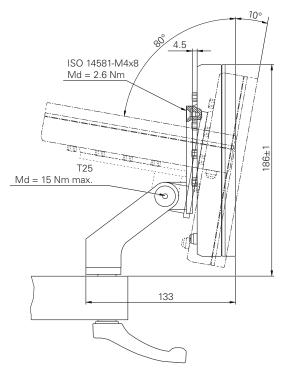


Figura 46: Dimensiones del aparato con soporte Multi-Pos

#### errores y advertencias....... 235 Índice 16 compensación de errores lineal por tramos...... 100 reservas funcionales...... 234 Compensación de errores no Diagnóstico para sistema de lineal...... 101, 208 Accesorios...... 31 métodos...... 98 Diagnóstico para sistemas de Acciones con el ratón Realizar..... 98 medida con interfaz EnDat...... 217 Arrastrar..... 53 Tabla de puntos de apoyo..... 221 Dispositivo Configurar...... 133 compensación de errores lineal poner en marcha..... 80 Deslizar..... 53 Dispositivos de entrada Hacer clic...... 52 Compensación de errores lineal por conectar..... 48 Manejo...... 52 tramos (SLEC)...... 100 Maneio..... 52 Mantener..... 53 Compensación del error Actualización de firmware...... 230 Compensación del defecto de Documentación Ajustes perpendicularidad....... 115, 209 Anexo...... 17 Restablecer...... 239 Condiciones del entorno........ 249 Ajustes de red...... 132 Conectar el sistema de OEM...... 117 Duo-Pos...... 38 Arrastrar..... 53 Conexión Asignación de las conexiones Ordenador......49 entradas de conmutación..... 47 Ejecutar la búsqueda de marcas de Conexión a masa. 3 red...... 49 referencia...... 166 conductores.......49 sistemas de medición...... 45 Eje de acoplamiento...... 115 Conexión de los sistemas de tensión de alimentación...... 50 medición......45 Ejes...... 92, 95 Asistente...... 74 Ajustes...... 210 Configuración Asignación de alias para los Función MinMax...... 137 В nombres de los ejes...... 86 Puntos de referencia...... 144 barra de funciones...... 68 Electricista especializado............ 25 Salida de valores de Búsqueda de marcas de referencia medición...... 147 Elementos de mando Activar...... 116 Añadir...... 55 Configuraciones Ejecutar tras el arrangue del Atrás...... 56 equipo...... 59, 79, 125, 166 Botón Mas/Menos..... 54 Proteger...... 120, 161 Cerrar...... 55 Configurar Confirmar..... 56 Elementos funcionales....... 134 Cablear entradas y salidas de Conmutador..... 55 Función diámetro/radio...... 138 conmutación......47 Conmutador de deslizaderas.. 55 funciones de palpación...... 135 Calibración...... 103 Control deslizante..... 55 Función maestra..... 140 caracteres decimales.. 84, 128, 195 función Pieza...... 158, 159 Deshacer..... 55 Carpeta Función Relativo...... 139 Elementos funcionales...... 68 Lista desplegable..... 55 Función Reloj comparador.... 140 Carpetas Menú principal...... 61 Pantalla táctil...... 133 copiar...... 184 Teclado en pantalla..... 54 Teclado USB...... 134 crear...... 183 Elementos funcionales............... 68 Contraseña..... 58 gestionar...... 183 Abrir...... 72 ajustes estándar..... 58, 78, 124 Añadir...... 71 crear..... 129 Guardar..... 71 modificar..... 80, 126, 130 Clave de licencia Cualificación del personal........... 25 solicitar..... 81 Elementos suministrados........... 30 Clavija de conexión a la red....... 49 D Código de la licencia Daño durante el transporte...... 33 Equipo activar..... 83 Datos del equipo...... 248 Apagar..... 57 Registrar..... 83 Desconexión encender..... 56 Compensación de errores Menú...... 66 calibración..... 103 Deslizar...... 53 Instalar..... 127 Compensación de errores Desplazar las funciones por la barra lineal...... 220 de funciones...... 68 Estructura de carpetas...... 183 compensación de errores Desplazarse por la barra de funciones...... 68 Compensación de errores lineal fecha y hora..... 84, 128, 195 Diagnóstico

por tramos...... 220

| Feedback de Audio 75              | Modo de ahorro de energía 56       | Menú Configuraciones 65            |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fichero                           | Pantalla táctil y dispositivos de  | pantalla de inicio 118             |
| Abrir 186                         | entrada 52                         | Pantalla de manejo                 |
| borrar 185                        | Mantener 53                        | Menú Desconexión 66                |
| copiar 185                        | Manual de instrucciones            | Menú Gestión de ficheros 63        |
| exportar 186                      | actualizar 131                     | Pantallas                          |
| importar 187                      | Manual de instrucciones de         | Después del inicio 60              |
| mover 184                         | instalación 17                     | En ajuste básico 60                |
| renombrar185                      | Manual de instrucciones de uso. 17 | menú medición 62                   |
| Ficheros de usuario               | Medición                           | Menú Registro de usuario 64        |
| Restablecer 238                   | gestión de piezas 179              | Pantalla táctil                    |
| figura de Lissajous 232           | Medición con un sistema de         | Configurar 133                     |
| Formato de datos                  | palpación 170                      | Manejo 52                          |
| Parámetro 150                     | menú 62                            | Personal especializado 25          |
|                                   | Mostrar diámetro 174               | Pieza 158                          |
| G                                 | Preparar164                        | configurar 158, 159                |
| Gestión de ficheros               | Realizar 169                       | Plan de mantenimiento 229          |
| Descripción breve 182             | Registro de los valores mínimo     | puesta en marcha 80                |
| Menú 63                           | y máximo y de la anchura de        |                                    |
| tipos de fichero 183              | sujeción 172                       | R                                  |
| Gestos                            | Relativa 175                       | Realizar copia de seguridad de los |
| Arrastrar 53                      | Medidas de seguridad 24            | ficheros de usuario 121, 162       |
| Deslizar 53                       | Mensajes                           | Reembalaje34                       |
| Hacer clic 52                     | Cerrar 74                          | Registro de usuario 64             |
| Manejo 52                         | Llamar 73                          | Reloj comparador 140               |
| Mantener 53                       | Mensajes de error 73               | Abrir vista general 176            |
| Н                                 | Menú                               | Abrir vista individual 177         |
|                                   | Configuraciones65                  | Activar ejes142                    |
| Hacer clic                        | Desconexión 66                     | Activar función de conmutación     |
| HEIDENHAIN 87                     | Gestión de ficheros 63             | 144                                |
|                                   | medición62                         | Configurar                         |
| ID de usuario 129                 | Registro de usuario 64             | Introducir valores                 |
| Idioma                            | Menú principal 61                  | Parámetros generales 142           |
| Ajustar 59, 79, 125               | MinMax                             | Vista general                      |
| Indicaciones para la seguridad 21 | activar función de                 | Vista individual 177               |
| Inicio de sesión de usuario 57    | conmutación 138                    | Reservas funcionales 234           |
| instalación 42                    | Modo de ahorro de energía 56       | Resumen de funciones nuevas y      |
| Instalar                          | montaje                            | modificadas15                      |
| Instrucciones de seguridad        | soporte bisagra Duo-Pos 38         | Resumen de las conexiones 43       |
| Aparatos periféricos 26           | soporte bisagra Multi-Pos 39       | RS-232-Adapter33                   |
| generales                         | soporte bisagra Single-Pos 37      | S                                  |
| Interferencias                    | soporte Multi-Pos 40               | Salida de valores de medición      |
|                                   | Multi-Pos                          | Configuración 147                  |
| L                                 | N                                  | Formato de datos propio 153        |
| Leer el fichero de licencia 83    | Notas de información 21            | Funciones                          |
| Limpiar monitor 228               | Número clave 58                    | Parámetro Formato de datos 150     |
| ·                                 | Numero clave                       | selección del contenido 157        |
| M                                 | 0                                  | Selección del formato de           |
| Mando                             | Obligaciones del explotador 25     | datos                              |
| Elementos funcionales 68          | OEM                                | Transmisión de valores de          |
| Manejo                            | adaptar pantalla de inicio 118     | medición                           |
| Asistente74                       | añadir documentación 117           | ScreenshotClient                   |
| Elementos de mando 54             | Borrar la pantalla de inicio 225   | Información 119                    |
| Feedback de Audio 75              | Ordenador 49                       | Separador decimal                  |
| Gestos y acciones con el          |                                    | Símbolos en el equipo              |
| ratón 52                          | P                                  | Single-Pos 37                      |
| Manejo general 52                 | Pantalla                           | J. 1910 1 30 07                    |
| Mensajes 73                       |                                    |                                    |

| sistema de redondeo 84, 128, 195 Sistemas de medida Configuración de parámetros de los ejes (EnDat)  |
|--|
| T  |
| Tabla de puntos de apoyo adaptar   |
| U  |
| Unidad de red       133         unidades       84, 128, 195         Usuario       25         borrar       131         Cerrar sesión       58         configurar       130         Contraseña predeterminada       58         crear       129         Iniciar sesión       58         Inicio de sesión de usuario       57         tipos de usuario       128 |
| Z  |
| Zona de trabajo adaptar 67   |

# 17 Directorio de figuras

| Figura 1:  | Mediciones de la parte trasera del equipo   | 36  |
|------------|---|-----|
| Figura 2:  | Dispositivo montado en soporte bisagra Single-Pos   | 37  |
| Figura 3:  | Cableado en soporte bisagra Single-Pos  | 37  |
| Figura 4:  | Dispositivo montado en soporte bisagra Duo-Pos  | 38  |
| Figura 5:  | Cableado en soporte bisagra Duo-Pos   | 38  |
| Figura 6:  | Dispositivo montado en soporte bisagra Multi-Pos  | 39  |
| Figura 7:  | Cableado en soporte bisagra Multi-Pos   | 39  |
| Figura 8:  | Dispositivo montado en soporte Multi-Pos  | 40  |
| Figura 9:  | Cableado en soporte Multi-Pos   | 40  |
| Figura 10: | Parte posterior en equipos con ID 1089181-01  | 44  |
| Figura 11: | Teclado en pantalla   | 54  |
| Figura 12: | Pantallas en el ajuste básico del equipo  | 60  |
| Figura 13: | pantalla de manejo  | 61  |
| Figura 14: | Menú <b>Medición</b>  | 62  |
| Figura 15: | Menú Gestión de ficheros  | 63  |
| Figura 16: | Menú <b>Alta de usuario</b>   | 64  |
| Figura 17: | Menú <b>Ajustes</b>   | 65  |
| Figura 18: | Visualización de mensajes en la zona de trabajo   | 73  |
| Figura 19: | Visualización de mensajes en el asistente   | 74  |
| Figura 20: | Pantalla de manejo de ScreenshotClient  | 119 |
| Figura 21: | Ejemplo de medición absoluta  | 141 |
| Figura 22: | Ejemplo de medición diferencial   | 141 |
| Figura 23: | Ejemplo de introducción de valores para un eje  | 143 |
| Figura 24: | Transferencia de ejemplo para los ejes X e Y con la función <b>MinMax</b> activa en el forma datos <b>Standard</b>  |     |
| Figura 25: | Transferencia de ejemplo para los ejes X e Y con la función <b>MinMax</b> activa en el forma datos <b>Steinwald</b> |     |
| Figura 26: | Formato de datos MyFormat1.xml  | 154 |
| Figura 27: | Representación de los contenidos seleccionados para la Salida valores medición                                      | 157 |
| Figura 28: | Ejemplo de función Pieza activa con las funciones seleccionadas   | 158 |
| Figura 29: | Menú Medición   | 169 |
| Figura 30: | Menú <b>Medición</b> con sistema de palpación   | 170 |
| Figura 31: | Barra de funciones con elementos funcionales para las funciones de palpación  | 171 |
| Figura 32: | Menú Medición con la función MinMax activada  | 172 |
| Figura 33: | Menú Medición con la función DR activada  | 174 |
| Figura 34: | Menú Medición con la función Relativo activada  | 175 |
| Figura 35: | Vista general   | 176 |
| Figura 36: | Vista individual de <b>dial gage</b>  | 177 |
| Figura 37: | Menú Medición con la función Pieza activada   | 179 |
| Figura 38: | Menú Gestión de ficheros  | 182 |
| Figura 39: | Menú Gestión de ficheros con imagen de vista previa e información del fichero                                       | 186 |
| Figura 40: | Ejemplo de reservas funcionales de un palpador digital  | 234 |
| Figura 41: | Mediciones de la carcasa de aparatos  | 250 |
| Figura 42: | Cotas de la parte trasera   | 250 |
| Figura 43: | Medidas del equipo en soporte bisagra Single-Pos  | 251 |

| Figura 44: | Dimensiones del aparato con pie de soporte Duo-Pos   | 25  |
|------------|--|-----|
| Figura 45: | Dimensiones del aparato con pie de soporte Multi-Pos | 252 |
| Figura 46: | Dimensiones del aparato con soporte Multi-Pos        | 252 |

# **HEIDENHAIN**

#### DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

#### 83301 Traunreut, Germany

**2** +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

**Technical support** FAX +49 8669 32-1000 Measuring systems +49 8669 31-3104 Measuring systems 449 8669 31-3104
E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

NC support 49 8669 31-3101
E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming 449 8669 31-3103
E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming 449 8669 31-3102
E-mail: service.plc@heidenhain.de

APP programming ② +49 8669 31-3106 E-mail: service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.de

