



HEIDENHAIN



POSITIP 8000

Manual de instruções
Fresar

Visualização de posição

Índice

| | | |
|-----------|--|------------|
| 1 | Princípios básicos..... | 17 |
| 2 | Segurança..... | 27 |
| 3 | Transporte e armazenamento..... | 33 |
| 4 | Montagem..... | 39 |
| 5 | Instalação..... | 45 |
| 6 | Comando geral..... | 57 |
| 7 | Colocação em funcionamento..... | 89 |
| 8 | Preparação..... | 133 |
| 9 | Início rápido..... | 155 |
| 10 | Modo manual..... | 173 |
| 11 | No funcionamento MDI..... | 187 |
| 12 | Execução do programa..... | 203 |
| 13 | Programação..... | 213 |
| 14 | Gestão de ficheiros..... | 229 |
| 15 | Definições..... | 237 |
| 16 | Assistência e manutenção..... | 299 |
| 17 | O que fazer quando..... | 313 |
| 18 | Desmontagem e eliminação..... | 319 |
| 19 | Dados técnicos..... | 321 |
| 20 | Índice..... | 329 |
| 21 | Índice de imagens..... | 332 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Princípios básicos..... | 17 |
| 1.1 | Vista geral..... | 18 |
| 1.2 | Informações sobre o produto..... | 18 |
| 1.3 | Vista geral das funções novas e modificadas..... | 18 |
| 1.4 | Software de demonstração para o produto..... | 18 |
| 1.5 | Documentação sobre o produto..... | 19 |
| 1.5.1 | Validade da documentação..... | 19 |
| 1.5.2 | Recomendações para a leitura da documentação..... | 20 |
| 1.5.3 | Conservação e transmissão da documentação..... | 21 |
| 1.6 | Acerca destas instruções..... | 21 |
| 1.6.1 | Tipo de documento..... | 21 |
| 1.6.2 | Grupos-alvo das instruções..... | 21 |
| 1.6.3 | Grupos-alvo por tipos de utilizador..... | 22 |
| 1.6.4 | Conteúdos dos capítulos..... | 22 |
| 1.6.5 | Recomendações aplicadas..... | 24 |
| 1.6.6 | Marcas de texto..... | 25 |
| 2 | Segurança..... | 27 |
| 2.1 | Vista geral..... | 28 |
| 2.2 | Procedimentos de segurança gerais..... | 28 |
| 2.3 | Utilização conforme à finalidade..... | 28 |
| 2.4 | Utilização não conforme à finalidade..... | 28 |
| 2.5 | Qualificação do pessoal..... | 29 |
| 2.6 | Obrigações da entidade exploradora..... | 29 |
| 2.7 | Disposições de segurança gerais..... | 30 |
| 2.7.1 | Símbolos no aparelho..... | 30 |
| 2.7.2 | Disposições de segurança para o sistema elétrico..... | 31 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 3 | Transporte e armazenamento..... | 33 |
| 3.1 | Vista geral..... | 34 |
| 3.2 | Desembalar o aparelho..... | 34 |
| 3.3 | Volume de fornecimento e acessórios..... | 34 |
| 3.3.1 | Volume de fornecimento..... | 34 |
| 3.3.2 | Acessórios..... | 35 |
| 3.4 | Quando exista um dano de transporte..... | 36 |
| 3.5 | Reembalamento e armazenamento..... | 36 |
| 3.5.1 | Embalar o aparelho..... | 37 |
| 3.5.2 | Armazenar o aparelho..... | 37 |
| 4 | Montagem..... | 39 |
| 4.1 | Vista geral..... | 40 |
| 4.2 | Montagem do aparelho..... | 40 |
| 4.2.1 | Montagem no pedestal Single-Pos..... | 41 |
| 4.2.2 | Montagem no pedestal Duo-Pos..... | 42 |
| 4.2.3 | Montagem no pedestal Multi-Pos..... | 43 |
| 4.2.4 | Montagem no suporte Multi-Pos..... | 44 |
| 5 | Instalação..... | 45 |
| 5.1 | Vista geral..... | 46 |
| 5.2 | Avisos gerais..... | 46 |
| 5.3 | Vista geral do aparelho..... | 47 |
| 5.4 | Ligação dos aparelhos de medição..... | 50 |
| 5.5 | Ligação de apalpadores..... | 51 |
| 5.6 | Cablagem das entradas e saídas de comutação..... | 52 |
| 5.7 | Ligação de dispositivos de entrada..... | 55 |
| 5.8 | Ligar os periféricos de rede..... | 55 |
| 5.9 | Ligar a tensão de rede..... | 56 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 6 | Comando geral..... | 57 |
| 6.1 | Vista geral..... | 58 |
| 6.2 | Comando com ecrã tátil e dispositivos de entrada..... | 58 |
| 6.2.1 | Ecrã tátil e dispositivos de entrada..... | 58 |
| 6.2.2 | Gestos e ações do rato..... | 58 |
| 6.3 | Elementos de comando e funções gerais..... | 60 |
| 6.4 | POSITIP 8000 ligar e desligar..... | 62 |
| 6.4.1 | POSITIP 8000 ligar..... | 62 |
| 6.4.2 | Modo economizador de energia..... | 62 |
| 6.4.3 | POSITIP 8000 desligar..... | 63 |
| 6.5 | Iniciar e encerrar sessão do utilizador..... | 63 |
| 6.5.1 | Iniciar sessão do utilizador..... | 64 |
| 6.5.2 | Encerrar sessão do utilizador..... | 64 |
| 6.6 | Definir o idioma..... | 65 |
| 6.7 | Executar a procura de marcas de referência após o arranque..... | 65 |
| 6.8 | Interface de utilizador..... | 65 |
| 6.8.1 | Iniciar a interface de utilizador após a..... | 66 |
| 6.8.2 | Menu principal da interface de utilizador..... | 67 |
| 6.8.3 | Menu Modo manual..... | 69 |
| 6.8.4 | Menu Modo de funcionamento MDI..... | 70 |
| 6.8.5 | Menu Execução do programa..... | 72 |
| 6.8.6 | Menu Programação..... | 73 |
| 6.8.7 | Menu Gestão de ficheiros..... | 75 |
| 6.8.8 | Menu Início de sessão do utilizador..... | 76 |
| 6.8.9 | Menu Definições..... | 77 |
| 6.8.10 | Menu Desligar..... | 78 |
| 6.9 | Visualização de posição..... | 78 |
| 6.9.1 | Elementos de comando da visualização de posições..... | 78 |
| 6.9.2 | Funções da visualização de posições..... | 79 |
| 6.10 | Barra de estado..... | 80 |
| 6.10.1 | Elementos de comando da barra de estado..... | 80 |
| 6.10.2 | Ajustar definições no menu de acesso rápido..... | 82 |
| 6.10.3 | Cronómetro..... | 83 |
| 6.10.4 | Calculadora..... | 83 |

| | | |
|--------|--|----|
| 6.10.5 | Definir o valor de avanço..... | 83 |
| 6.10.6 | Funções auxiliares no modo manual..... | 84 |

6.11 Barra OEM..... 84

| | | |
|--------|--|----|
| 6.11.1 | Elementos de comando da Barra OEM..... | 85 |
| 6.11.2 | Chamar funções da Barra OEM..... | 85 |

6.12 Mensagens e feedback áudio..... 86

| | | |
|--------|---------------------|----|
| 6.12.1 | Mensagens..... | 86 |
| 6.12.2 | Assistente..... | 88 |
| 6.12.3 | Feedback áudio..... | 88 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| 7 | Colocação em funcionamento..... | 89 |
| 7.1 | Vista geral..... | 90 |
| 7.2 | Iniciar sessão para a colocação em funcionamento..... | 90 |
| 7.2.1 | Iniciar sessão de utilizador..... | 90 |
| 7.2.2 | Executar a procura de marcas de referência após o arranque..... | 91 |
| 7.2.3 | Definir o idioma..... | 91 |
| 7.2.4 | Alterar palavra-passe..... | 92 |
| 7.3 | Etapas individuais da colocação em funcionamento..... | 92 |
| 7.4 | Selecionar Aplicação..... | 94 |
| 7.5 | Ajustes básicos..... | 94 |
| 7.5.1 | Ativar o Opções de software..... | 94 |
| 7.5.2 | Ajustar data e hora..... | 97 |
| 7.5.3 | Ajustar a unidade..... | 97 |
| 7.6 | Configurar o apalpador..... | 98 |
| 7.7 | Configurar eixos..... | 98 |
| 7.7.1 | Vista geral de encoders típicos..... | 99 |
| 7.7.2 | Configurar eixos para encoders com interface EnDat..... | 100 |
| 7.7.3 | Configurar eixos para encoders com interface 1 V _{SS} ou 11 μ A _{SS} | 102 |
| 7.7.4 | Executar compensação de erros..... | 105 |
| 7.7.5 | Configurar o eixo do mandril..... | 108 |
| 7.7.6 | Configurar Eixo + NC..... | 111 |
| 7.7.7 | Configurar Volante eletrónico..... | 112 |
| 7.7.8 | Acoplar eixos..... | 113 |
| 7.7.9 | Ligar a procura de marcas de referência..... | 114 |
| 7.8 | Configurar funções M..... | 115 |
| 7.8.1 | Funções M padrão..... | 115 |
| 7.8.2 | Funções M específicas do fabricante..... | 115 |
| 7.9 | Área OEM..... | 116 |
| 7.9.1 | Adicionar documentação..... | 116 |
| 7.9.2 | Adicionar ecrã inicial..... | 117 |
| 7.9.3 | Configurar a Barra OEM..... | 118 |
| 7.9.4 | Ajustar visualização..... | 124 |
| 7.9.5 | Ajustar mensagens de erro..... | 124 |
| 7.9.6 | Fazer cópia de segurança e restaurar as definições de OEM..... | 128 |
| 7.9.7 | Configurar o aparelho para capturas de ecrã..... | 129 |
| 7.10 | Fazer uma cópia de segurança de dados..... | 130 |
| 7.10.1 | Guardar dados de configuração..... | 130 |
| 7.10.2 | Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador..... | 131 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 8 | Preparação..... | 133 |
| 8.1 | Vista geral..... | 134 |
| 8.2 | Iniciar sessão para a preparação..... | 134 |
| 8.2.1 | Iniciar sessão de utilizador..... | 134 |
| 8.2.2 | Executar a procura de marcas de referência após o arranque..... | 135 |
| 8.2.3 | Definir o idioma..... | 135 |
| 8.2.4 | Alterar palavra-passe..... | 136 |
| 8.3 | Etapas individuais da preparação..... | 137 |
| 8.3.1 | Ajustes básicos..... | 137 |
| 8.3.2 | Preparar processos de maquinagem..... | 145 |
| 8.4 | Guardar dados de configuração..... | 152 |
| 8.5 | Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador..... | 153 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 9 | Início rápido..... | 155 |
| 9.1 | Resumo..... | 156 |
| 9.2 | Iniciar sessão para o Início rápido..... | 157 |
| 9.3 | Condições..... | 158 |
| 9.4 | Definir o ponto de referência (Modo manual)..... | 160 |
| 9.5 | Produzir furo de passagem (Modo manual)..... | 161 |
| 9.5.1 | Pré-perfuração do furo de passagem..... | 161 |
| 9.5.2 | Perfuração do furo de passagem..... | 162 |
| 9.6 | Produzir caixa retangular (Modo MDI)..... | 162 |
| 9.6.1 | Definir caixa retangular..... | 163 |
| 9.6.2 | Fresar caixa retangular..... | 164 |
| 9.7 | Produzir encaixe (Modo MDI)..... | 164 |
| 9.7.1 | Definir encaixe..... | 165 |
| 9.7.2 | Alargar o encaixe..... | 165 |
| 9.8 | Definir o ponto de referência (Modo manual)..... | 166 |
| 9.9 | Programar círculo de furos e fila de furos (Programação)..... | 167 |
| 9.9.1 | Criar cabeçalho do programa..... | 167 |
| 9.9.2 | Programar ferramenta..... | 168 |
| 9.9.3 | Programar círculo de furos..... | 168 |
| 9.9.4 | Programar ferramenta..... | 169 |
| 9.9.5 | Programar fila de furos..... | 169 |
| 9.9.6 | Simular a execução do programa..... | 170 |
| 9.10 | Produzir círculo de furos e fila de furos (Execução do programa)..... | 171 |
| 9.10.1 | Abrir programa..... | 171 |
| 9.10.2 | Executar o programa..... | 171 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 10 | Modo manual..... | 173 |
| 10.1 | Resumo..... | 174 |
| 10.2 | Executar procura de marcas de referência..... | 175 |
| 10.3 | Definir pontos de referência..... | 176 |
| 10.3.1 | Funções para apalpação de pontos de referência..... | 177 |
| 10.3.2 | Apalpar ou raspar pontos de referência..... | 178 |
| 10.3.3 | Exemplo 1: Definir o ponto de referência numa esquina..... | 179 |
| 10.3.4 | Exemplo 2: Definir o ponto de referência no centro de uma aresta..... | 180 |
| 10.3.5 | Exemplo 3: Definir o ponto de referência como ponto central do círculo..... | 181 |
| 10.3.6 | Exemplo 4: Definir o ponto de referência no centro da peça de trabalho..... | 182 |
| 10.3.7 | Definir a posição como ponto de referência..... | 183 |
| 10.4 | Criar ferramentas..... | 184 |
| 10.5 | Selecionar a ferramenta..... | 185 |
| 11 | No funcionamento MDI..... | 187 |
| 11.1 | Resumo..... | 188 |
| 11.2 | Tipos de blocos..... | 190 |
| 11.2.1 | Posicionamentos..... | 190 |
| 11.2.2 | Padrão de maquinagem..... | 191 |
| 11.3 | Executar blocos..... | 197 |
| 11.4 | Utilizar a janela de simulação..... | 199 |
| 11.4.1 | Representação como vista de contorno..... | 200 |
| 11.5 | Trabalhar com a ajuda ao posicionamento..... | 201 |
| 11.6 | Aplicar Factor de escala..... | 201 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 12 | Execução do programa..... | 203 |
| 12.1 | Resumo..... | 204 |
| 12.2 | Utilizar programa..... | 206 |
| 12.2.1 | Executar o programa..... | 207 |
| 12.2.2 | Ativar blocos do programa..... | 208 |
| 12.2.3 | Cancelar execução..... | 208 |
| 12.2.4 | Utilizar a janela de simulação..... | 208 |
| 12.2.5 | Aplicar Factor de escala..... | 210 |
| 12.2.6 | Ajustar a velocidade do mandril..... | 211 |
| 12.3 | Gerir programas..... | 211 |
| 12.3.1 | Abrir programa..... | 211 |
| 12.3.2 | Fechar programa..... | 211 |
| 13 | Programação..... | 213 |
| 13.1 | Resumo..... | 214 |
| 13.2 | Tipos de bloco..... | 215 |
| 13.2.1 | Posicionamentos..... | 215 |
| 13.2.2 | Sistemas de coordenadas..... | 215 |
| 13.2.3 | Funções da máquina..... | 216 |
| 13.2.4 | Padrão de maquinaria..... | 216 |
| 13.3 | Criar programa..... | 223 |
| 13.3.1 | Apoio à programação..... | 223 |
| 13.3.2 | Criar cabeçalho do programa..... | 224 |
| 13.3.3 | Adicionar blocos..... | 224 |
| 13.3.4 | Eliminar blocos..... | 224 |
| 13.3.5 | Guardar programa..... | 224 |
| 13.4 | Utilizar a janela de simulação..... | 225 |
| 13.4.1 | Representação como vista de contorno..... | 226 |
| 13.4.2 | Ativar a janela de simulação..... | 226 |
| 13.4.3 | Verificar o programa na janela de simulação..... | 227 |
| 13.5 | Gerir programas..... | 227 |
| 13.5.1 | Abrir programa..... | 227 |
| 13.5.2 | Fechar programa..... | 227 |
| 13.5.3 | Guardar programa..... | 227 |
| 13.5.4 | Guardar o programa com um nome novo..... | 228 |
| 13.5.5 | Guardar programa automaticamente..... | 228 |
| 13.5.6 | Eliminar programa..... | 228 |
| 13.6 | Editar blocos do programa..... | 228 |

| | | |
|-----------|---------------------------------|------------|
| 14 | Gestão de ficheiros..... | 229 |
| 14.1 | Vista geral..... | 230 |
| 14.2 | Tipos de ficheiros..... | 231 |
| 14.3 | Gerir pastas e ficheiros..... | 231 |
| 14.4 | Ver e abrir..... | 234 |
| 14.5 | Exportar ficheiros..... | 235 |
| 14.6 | Importar ficheiros..... | 236 |

| | |
|--|------------|
| 15 Definições..... | 237 |
| 15.1 Vista geral..... | 238 |
| 15.2 Geral..... | 239 |
| 15.2.1 Informações do dispositivo..... | 239 |
| 15.2.2 Monitor e ecrã tátil..... | 239 |
| 15.2.3 Representação..... | 240 |
| 15.2.4 Janela de simulação..... | 241 |
| 15.2.5 Dispositivos de entrada..... | 242 |
| 15.2.6 Sons..... | 243 |
| 15.2.7 Impressora..... | 243 |
| 15.2.8 Data e hora..... | 244 |
| 15.2.9 Unidades..... | 244 |
| 15.2.10 Direitos de autor..... | 245 |
| 15.2.11 Recomendações de assistência técnica..... | 246 |
| 15.2.12 Documentação..... | 246 |
| 15.3 Sensores..... | 247 |
| 15.3.1 Apalpador..... | 247 |
| 15.4 Interfaces..... | 248 |
| 15.4.1 Rede..... | 248 |
| 15.4.2 Controlador de rede..... | 249 |
| 15.4.3 USB..... | 250 |
| 15.4.4 Eixos (funções de comando)..... | 250 |
| 15.4.5 Funções de comando dependentes da posição..... | 250 |
| 15.5 Utilizador..... | 252 |
| 15.5.1 OEM..... | 252 |
| 15.5.2 Setup..... | 253 |
| 15.5.3 Operator..... | 254 |
| 15.5.4 Adicionar Utilizador..... | 254 |
| 15.6 Eixos..... | 255 |
| 15.6.1 Princípios básicos para configuração dos eixos..... | 255 |
| 15.6.2 Marcas de referência..... | 256 |
| 15.6.3 Informação..... | 257 |
| 15.6.4 Funções de comando..... | 257 |
| 15.6.5 Entradas (Funções de comando)..... | 258 |
| 15.6.6 Saídas (Funções de comando)..... | 259 |
| 15.6.7 Sobreposições..... | 260 |
| 15.6.8 Adicionar Funções M..... | 260 |
| 15.6.9 Configurar funções M..... | 260 |
| 15.6.10 Definições especiais..... | 261 |
| 15.6.11 <Nome do eixo> (definições do eixo)..... | 262 |
| 15.6.12 Sistema de medida..... | 265 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| 15.6.13 | Marcas de referência (Sistema de medida)..... | 268 |
| 15.6.14 | Deslocação do ponto de referência..... | 270 |
| 15.6.15 | Diagnóstico para encoders com interface EnDat..... | 270 |
| 15.6.16 | Diagnóstico para encoders com 1 V _{SS} /11 μA _{SS} | 272 |
| 15.6.17 | Compensação de erros linear (LEC)..... | 273 |
| 15.6.18 | Compensação de erros linear por secção (SLEC)..... | 273 |
| 15.6.19 | Criar tabela de pontos de correção..... | 274 |
| 15.6.20 | Saídas..... | 274 |
| 15.6.21 | Entradas..... | 276 |
| 15.6.22 | Comandos de movimento de entrada digital..... | 276 |
| 15.6.23 | Comandos de movimento de entrada analógica..... | 277 |
| 15.6.24 | Comandos de movimento do volante eletrónico..... | 278 |
| 15.6.25 | Entradas digitais de ativação..... | 279 |
| 15.6.26 | Interruptor limite de software..... | 279 |
| 15.6.27 | Eixo do mandril S..... | 280 |
| 15.6.28 | Saídas (S)..... | 282 |
| 15.6.29 | Entradas (S)..... | 283 |
| 15.6.30 | Comandos de movimento de entrada digital (S)..... | 284 |
| 15.6.31 | Entradas digitais de ativação (S)..... | 284 |
| 15.6.32 | Visualização da velocidade através de entrada digital (S)..... | 285 |
| 15.6.33 | Adicionar Relações de engrenagem..... | 286 |
| 15.6.34 | Relações de engrenagem..... | 286 |
| 15.7 | Serviço..... | 287 |
| 15.7.1 | Informações de firmware..... | 287 |
| 15.7.2 | Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração..... | 288 |
| 15.7.3 | Atualização de firmware..... | 289 |
| 15.7.4 | Restaurar..... | 289 |
| 15.7.5 | Área OEM..... | 290 |
| 15.7.6 | Ecrã inicial..... | 290 |
| 15.7.7 | Barra OEM..... | 291 |
| 15.7.8 | Adicionar OEM Registos de barras..... | 291 |
| 15.7.9 | OEM Logo..... | 292 |
| 15.7.10 | OEM Rotações do mandril..... | 292 |
| 15.7.11 | Registo da barra OEM Função M..... | 293 |
| 15.7.12 | OEM Funções especiais..... | 294 |
| 15.7.13 | OEM Documento..... | 295 |
| 15.7.14 | Definições (Área OEM)..... | 295 |
| 15.7.15 | Execução do programa..... | 296 |
| 15.7.16 | Configurar funções M..... | 296 |
| 15.7.17 | Base de dados de texto..... | 296 |
| 15.7.18 | Mensagens..... | 297 |
| 15.7.19 | Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração (Área OEM)..... | 297 |
| 15.7.20 | Documentação..... | 298 |
| 15.7.21 | Opções de software..... | 298 |

| | |
|--|------------|
| 16 Assistência e manutenção..... | 299 |
| 16.1 Vista geral..... | 300 |
| 16.2 Limpeza..... | 300 |
| 16.3 Plano de manutenção..... | 301 |
| 16.4 Retomada do funcionamento..... | 301 |
| 16.5 Atualizar firmware..... | 302 |
| 16.6 Diagnóstico dos encoders..... | 304 |
| 16.6.1 Diagnóstico para encoders com interface de 1 V _{SS} /11 μA _{SS} | 304 |
| 16.6.2 Diagnóstico para encoders com interface EnDat..... | 306 |
| 16.7 Restaurar ficheiros e definições..... | 308 |
| 16.7.1 Restaurar as pastas e ficheiros específicos de OEM..... | 308 |
| 16.7.2 Restaurar ficheiros de utilizador..... | 309 |
| 16.7.3 Restaurar a configuração..... | 310 |
| 16.8 Restaurar todas as definições..... | 311 |
| 16.9 Restaurar para o estado de fábrica..... | 311 |
| 17 O que fazer quando..... | 313 |
| 17.1 Vista geral..... | 314 |
| 17.2 Falha do sistema ou corte de corrente..... | 314 |
| 17.2.1 Restaurar o firmware..... | 314 |
| 17.2.2 Restaurar a configuração..... | 315 |
| 17.3 Avarias..... | 315 |
| 17.3.1 Eliminação de avarias..... | 315 |
| 18 Desmontagem e eliminação..... | 319 |
| 18.1 Vista geral..... | 320 |
| 18.2 Desmontagem..... | 320 |
| 18.3 Eliminação..... | 320 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 19 | Dados técnicos..... | 321 |
| 19.1 | Vista geral..... | 322 |
| 19.2 | Dados do aparelho..... | 322 |
| 19.3 | Dimensões do aparelho e de implantação..... | 325 |
| 19.3.1 | Dimensões do aparelho com pé de suporte Single-Pos..... | 327 |
| 19.3.2 | Dimensões do aparelho com pé de suporte Duo-Pos..... | 327 |
| 19.3.3 | Dimensões do aparelho com pé de suporte Multi-Pos..... | 328 |
| 19.3.4 | Dimensões do aparelho com suporte Multi-Pos..... | 328 |
| 20 | Índice..... | 329 |
| 21 | Índice de imagens..... | 332 |

1

Principios básicos

1.1 Vista geral

Este capítulo contém informações sobre o presente produto e as presentes instruções.

1.2 Informações sobre o produto

| Designação do produto | ID | Versão de firmware | Índice |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| POSITIP 8000 | 1089176-xx, 1089177-xx | 1252216.1.2.x | --- |

A placa de características encontra-se na parte posterior do aparelho.

Exemplo:



- 1 Designação do produto
- 2 Índice
- 3 Número de identidade (ID)

1.3 Vista geral das funções novas e modificadas

Este documento oferece um breve resumo das versões ou definições novas ou modificadas na versão 1252216.1.2.x.

1.4 Software de demonstração para o produto

POSITIP 8000 Demo é um software que pode instalar num computador independentemente do aparelho. Com a ajuda do POSITIP 8000 Demo, pode conhecer, testar ou demonstrar as funções do dispositivo.

A versão atual do software está disponível para download aqui:

www.heidenhain.de



Para poder transferir o ficheiro de instalação do portal HEIDENHAIN, tem que dispor dos direitos de acesso à pasta do portal **Software** no diretório do produto correspondente.

Se não dispuser de direitos de acesso à pasta do portal **Software**, pode solicitá-los ao seu contacto HEIDENHAIN.

1.5 Documentação sobre o produto

1.5.1 Validade da documentação

Antes de a documentação e o aparelho serem utilizados, deve-se verificar se a documentação corresponde ao aparelho.

- ▶ Comparar o número de identidade referido na documentação e o índice com as indicações na placa de identificação do aparelho
- ▶ Comparar a versão de firmware referida na documentação com a versão de firmware do aparelho

Mais informações: "Informações do dispositivo", Página 239

- > Se os números de identidade, os índices e as versões de firmware coincidirem, a documentação é válida



Caso os números de identidade e os índices não coincidam, deste modo invalidando a documentação, encontrará a documentação atual em www.heidenhain.de.

1.5.2 Recomendações para a leitura da documentação

⚠ AVISO

Acidentes de desfecho fatal, lesões ou danos materiais em caso de inobservância da documentação!

Se não respeitar a documentação, podem ocorrer acidentes de desfecho fatal, lesões pessoais ou danos materiais.

- ▶ Leia atentamente a totalidade da documentação
- ▶ Conserve a documentação para consultas posteriores.

A tabela seguinte enuncia os componentes da documentação por ordem de prioridade na leitura.

| Documentação | Descrição |
|--------------------------|--|
| Adenda | Uma adenda completa ou substitui os conteúdos correspondentes no manual de instruções e, eventualmente, também nas instruções de instalação. Caso o fornecimento inclua uma adenda, esta tem a máxima prioridade de leitura. Todos os restantes conteúdos da documentação mantêm a respetiva validade. |
| Instruções de instalação | As instruções de instalação contêm todas as informações e disposições de segurança para montar e instalar adequadamente o aparelho. As instruções de instalação fazem parte de cada fornecimento como excerto do manual de instruções. Ocupam o segundo nível de prioridade na leitura. |
| Manual de instruções | O manual de instruções contêm todas as informações e disposições de segurança para a utilização adequada e conforme à finalidade do aparelho. O manual de instruções está incluído no suporte de dados fornecido juntamente e também pode ser transferido a partir da secção de downloads de www.heidenhain.de . O manual de instruções deve ser lido antes da colocação em funcionamento do aparelho. Ocupa o terceiro nível de prioridade na leitura. |
| Manual do Utilizador | O Manual do Utilizador contêm todas as informações necessárias para instalar o software de demonstração num PC e utilizá-lo conforme à finalidade. O Manual do Utilizador está incluído na pasta de instalação do software de demonstração e pode ser transferido a partir da secção de downloads de www.heidenhain.de . |

São desejáveis alterações? Encontrou uma gralha?

Esforçamo-nos constantemente por melhorar a nossa documentação para si. Agradecemos a sua ajuda, informando-nos das suas propostas de alterações através do seguinte endereço de e-mail:

userdoc@heidenhain.de

1.5.3 Conservação e transmissão da documentação

As instruções devem ser guardadas na proximidade imediata do local de trabalho e estar permanentemente à disposição de todos os colaboradores. A entidade exploradora deve informar o pessoal do local onde estão depositadas estas instruções. Se as instruções se tornarem ilegíveis, a entidade exploradora deve providenciar à sua substituição pelo fabricante.

Em caso de cedência ou revenda do aparelho a terceiros, ao novo proprietário devem ser entregues os seguintes documentos:

- Adenda (caso fornecida em conjunto)
- Instruções de instalação
- Manual de instruções

1.6 Acerca destas instruções

Estas instruções contêm todas as informações e disposições de segurança para a utilização adequada do aparelho.

1.6.1 Tipo de documento

Manual de instruções

As presentes instruções correspondem ao **Manual de instruções** do produto.

O manual de instruções

- orienta-se pelo ciclo de vida do produto
- contêm todas as informações e disposições de segurança necessárias para operar o produto adequadamente e em conformidade com a finalidade prevista

1.6.2 Grupos-alvo das instruções

As presentes instruções devem ser lidas e respeitadas por todas as pessoas a quem seja confiado um dos seguintes trabalhos:

- Montagem
- Instalação
- Colocação em funcionamento e configuração
- Comando
- Programação
- Assistência, limpeza e manutenção
- Eliminação de avarias
- Desmontagem e eliminação

1.6.3 Grupos-alvo por tipos de utilizador

Os grupos-alvo destas instruções referem-se aos diferentes tipos de utilizador do aparelho e às permissões dos tipos de utilizador.

O aparelho conta com os seguintes tipos de utilizador:

Utilizador OEM

O utilizador **OEM** (Original Equipment Manufacturer) possui o mais alto nível de permissões. Pode efetuar a configuração de hardware do aparelho (p. ex., a ligação de encoders e sensores). Pode criar utilizadores do tipo **Setup** e **Operator** e configurar os utilizadores **Setup** e **Operator**. O utilizador **OEM** não pode ser duplicado nem eliminado. Não pode iniciar sessão automaticamente.

Utilizador Setup

O utilizador **Setup** configura o aparelho para a operação no local de utilização. Pode criar utilizadores do tipo **Operator**. O utilizador **Setup** não pode ser duplicado nem eliminado. Não pode iniciar sessão automaticamente.

Utilizador Operator

O utilizador **Operator** dispõe de permissão para executar as funções básicas do aparelho.

Um utilizador do tipo **Operator** não pode criar outros utilizadores nem, p. ex., alterar o seu nome ou o seu idioma. Um utilizador do grupo **Operator** pode iniciar sessão automaticamente quando o aparelho é ligado.

1.6.4 Conteúdos dos capítulos

A tabela seguinte indica

- quantos capítulos compõem as presentes instruções
- as informações que os capítulos das instruções contêm
- a que grupos-alvo interessam principalmente os capítulos das instruções

| Capítulo | Índice | Grupo alvo | | |
|---------------------------------------|--|------------|-------|----------|
| | | OEM | Setup | Operator |
| | Este capítulo contém informações sobre ... | | | |
| 1 "Princípios básicos" | ... o presente produto ... as presentes instruções | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 "Segurança" | ... normas e medidas de segurança <ul style="list-style-type: none"> ■ para a montagem do produto ■ para a instalação do produto ■ para a operação do produto | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 "Transporte e armazenamento" | ... o transporte do produto ... o armazenamento do produto ... o volume de fornecimento do produto ... acessórios para o produto | ✓ | ✓ | |
| 4 "Montagem" | ... a montagem do produto conforme à finalidade | ✓ | ✓ | |
| 5 "Instalação" | ... a instalação do produto conforme à finalidade | ✓ | ✓ | |

| Capítulo | Índice | Grupo alvo | | |
|---------------------------------------|--|------------|-------|----------|
| | | OEM | Setup | Operator |
| | Este capítulo contém informações sobre ... | | | |
| 6 "Comando geral" | ... os elementos de comando da interface de utilizador do produto ... a interface de utilizador do produto ... funções básicas do produto | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 "Colocação em funcionamento" | ... a colocação em funcionamento do produto | ✓ | | |
| 8 "Preparação" | ... a preparação do produto conforme à finalidade | | ✓ | |
| 9 "Início rápido" | ... um processo de produção típico com a ajuda de uma peça de trabalho de exemplo | | | ✓ |
| 10 "Modo manual" | ... o modo "Funcionamento Manual" ... a aplicação do modo "Funcionamento Manual" | | ✓ | ✓ |
| 11 "No funcionamento MDI" | ...o modo "Funcionamento MDI" ... a aplicação do modo "Funcionamento MDI" ... a execução de blocos individuais | | ✓ | ✓ |
| 12 "Execução do programa " | ... o modo de funcionamento "Execução do programa" ... a aplicação do modo de funcionamento "Execução do programa" ... a execução de programas criados anteriormente | | ✓ | ✓ |
| 13 "Programação " | ... o modo de funcionamento "Execução do programa" ... a aplicação do modo de funcionamento "Execução do programa" ... a execução de programas criados anteriormente | | ✓ | ✓ |
| 14 "Gestão de ficheiros" | ... as funções do menu "Gestão de ficheiros" | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 "Definições" | ... opções de definições e respetivos parâmetros de ajuste para o produto | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 "Assistência e manutenção" | ... trabalhos gerais de manutenção no produto | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 "O que fazer quando..." | ... causas para avarias no funcionamento do produto ... medidas para supressão de avarias no funcionamento do produto | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 "Desmontagem e eliminação" | ... a desmontagem e eliminação do produto ... indicações de proteção ambiental | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 "Dados técnicos" | ... os dados técnicos do produto ... dimensões do produto e de implantação (desenhos) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 "Índice" | Este capítulo permite o acesso aos conteúdos destas instruções em função dos temas. | ✓ | ✓ | ✓ |

1.6.5 Recomendações aplicadas

Disposições de segurança

As disposições de segurança alertam para os perigos ao manusear o aparelho e dão instruções para os evitar. As disposições de segurança classificadas segundo a gravidade do perigo e dividem-se nos seguintes grupos:

PERIGO

Perigo assinala riscos para pessoas. Se as instruções para evitar este risco não forem observadas, o perigo causará **certamente a morte ou lesões corporais graves**.

AVISO

Aviso assinala riscos para pessoas. Se as instruções para evitar este risco não forem observadas, o perigo causará **provavelmente a morte ou lesões corporais graves**.

CUIDADO

Cuidado assinala riscos para pessoas. Se as instruções para evitar este risco não forem observadas, o perigo causará **provavelmente lesões corporais ligeiras**.

AVISO

Aviso assinala riscos para objetos ou dados. Se as instruções para evitar este risco não forem observadas, o perigo causará **provavelmente um dano material**.

Notas informativas

As notas informativas garantem uma utilização sem falhas e eficiente do aparelho. As notas informativas subdividem-se nos seguintes grupos:



O símbolo de informação representa uma **Dica**.
Uma dica fornece informações importantes adicionais ou complementares.



O símbolo da roda dentada indica que a função descrita **depende da máquina**, p. ex., que:

- A máquina deve dispor de uma opção de software ou hardware necessária
- O comportamento das funções depende das definições configuráveis da máquina



O símbolo do livro remete para uma **referência cruzada** para documentações externas, p. ex., a documentação do fabricante da sua máquina ou de terceiros.

1.6.6 Marcas de texto

Nestas instruções utilizam-se as seguintes marcas de texto:

| Representação | Significado |
|----------------|---|
| ▶ ... > ... | caracteriza um passo de operação e o resultado de uma operação Exemplo: ▶ Tocar em OK > Fecha-se a mensagem |
| ■ ... ■ ... | caracteriza uma enumeração Exemplo: ■ Interface TTL ■ Interface EnDat ■ ... |
| Negrito | identifica menus, visualizações e botões do ecrã Exemplo: ▶ Tocar em Encerrar > O sistema operativo é encerrado ▶ Desligar o aparelho no interruptor de rede |

2

Segurança

2.1 Vista geral

Este capítulo contém informações importantes sobre segurança, para operar o aparelho adequadamente.

2.2 Procedimentos de segurança gerais

Para a utilização do sistema são aplicáveis todos os procedimentos de segurança geralmente aceitos, em especial, os requeridos no manuseamento de aparelhos condutores de corrente. A inobservância destas precauções de segurança pode ter provocado danos no aparelho ou lesões.

As precauções de segurança podem variar de empresa para empresa. Em caso de conflito entre o conteúdo deste guia rápido e os regulamentos internos de uma empresa, na qual este aparelho seja utilizado, aplicar-se-ão as regras mais rigorosas.

2.3 Utilização conforme à finalidade

Os aparelhos da série POSITIP 8000 são indicadores de posição digitais de alta qualidade destinados a operar em máquinas-ferramentas comandadas manualmente. Em combinação com encoders lineares e angulares, os dispositivos da série POSITIP 8000 indicam a posição da ferramenta em vários eixos e oferecem outras funções para a utilização da máquina-ferramenta.

Com a Opção de software POSITIP 8000 NC1, é possível automatizar a produção de uma peça de trabalho.

Os aparelhos desta série

- só podem ser utilizados em aplicações comerciais e em ambiente industrial
- devem ser montados num pedestal ou suporte apropriado para uma utilização conforme à finalidade prevista
- destinam-se à utilização em interiores e num ambiente em que a carga de humidade, sujidade, óleo e lubrificantes cumpre as prescrições nos dados técnicos



Os aparelhos suportam a utilização de aparelhos periféricos de diferentes fabricantes. A HEIDENHAIN não pode prestar qualquer informação sobre a utilização conforme à finalidade específica destes aparelhos. Devem respeitar-se as informações sobre a utilização conforme à finalidade incluídas nas respetivas documentações.

2.4 Utilização não conforme à finalidade

Não são admissíveis para todos os aparelhos da série POSITIP 8000, em particular, as seguintes aplicações:

- Utilização e armazenagem fora das condições de utilização descritas nos "Dados técnicos"
- Utilização ao ar livre
- Utilização em áreas potencialmente explosivas
- Utilização dos aparelhos da série POSITIP 8000 como componentes de uma função de segurança

2.5 Qualificação do pessoal

O pessoal responsável pela montagem, instalação, comando, assistência, manutenção e desmontagem deve possuir a qualificação necessária para estes trabalhos e estar suficientemente informado com o apoio da documentação do aparelho e dos periféricos conectados.

Os requisitos do pessoal necessários para as várias atividades no aparelho são indicados nos capítulos correspondentes destas instruções.

Especificam-se seguidamente os grupos de pessoas em relação às suas qualificações e tarefas.

Operador

O operador usa e comanda o aparelho no âmbito da utilização conforme à finalidade. É instruído pela entidade exploradora acerca das suas tarefas particulares e dos perigos possíveis resultantes de um comportamento inadequado.

Pessoal especializado

O pessoal especializado recebe formação por parte da entidade exploradora para o comando avançado e a parametrização. Devido à sua formação, conhecimentos e experiência profissionais, bem como ao conhecimento das disposições relevantes, o pessoal especializado está em condições de executar os trabalhos que lhe são confiados relativamente à respetiva aplicação e de reconhecer e evitar autonomamente potenciais perigos.

Eletricista

Devido à sua formação, conhecimentos e experiência profissionais, bem como ao conhecimento das normas e disposições relevantes, o eletricista está em condições de executar trabalhos em instalações elétricas e de reconhecer e evitar autonomamente potenciais perigos. O eletricista tem formação específica para o ambiente de trabalho em que desenvolve a sua atividade.

O eletricista deve cumprir os requisitos das normas legais de prevenção de acidentes em vigor.

2.6 Obrigações da entidade exploradora

A entidade exploradora possui ou alugou o aparelho e os periféricos. É sempre responsável pela respetiva utilização conforme à finalidade.

A entidade exploradora deve:

- atribuir as diferentes tarefas a pessoal qualificado, idóneo e autorizado
- formar comprovadamente o pessoal para as atribuições e tarefas
- colocar à disposição do pessoal todos os meios de que necessite para cumprir as tarefas que sejam atribuídas
- assegurar-se de que o aparelho é utilizado apenas se estiver em perfeitas condições técnicas
- assegurar-se de que o aparelho é protegido contra uma utilização não autorizada

2.7 Disposições de segurança gerais



A responsabilidade por cada sistema que seja utilizado neste produto cabe ao técnico de montagem ou instalação desse sistema.



O aparelho suporta a utilização de múltiplos aparelhos periféricos de diferentes fabricantes. A HEIDENHAIN não pode prestar qualquer informação sobre as disposições de segurança específicas destes aparelhos. Devem respeitar-se as disposições de segurança incluídas nas documentações correspondentes. Caso as documentações não estejam disponíveis, devem ser solicitadas aos fabricantes.

As disposições de segurança específicas para as várias atividades no aparelho são indicadas nos capítulos correspondentes destas instruções.

2.7.1 Símbolos no aparelho

No aparelho encontram-se os seguintes símbolos:

| Símbolo | Significado |
|---|--|
|  | Respeite as disposições de segurança para o sistema elétrico e a ligação à rede antes de ligar o aparelho. |
|  | Ligação para a função de ligação a terra conforme a IEC/EN 60204-1. Preste atenção às recomendações de instalação. |
|  | Selo do produto. Se o selo do produto estiver quebrado ou tiver sido removido, a garantia legal e do fabricante perdem a validade. |

2.7.2 Disposições de segurança para o sistema elétrico

AVISO

Contacto perigoso com partes condutoras de tensão ao abrir o aparelho.

Pode ter como consequência um choque elétrico, queimaduras ou a morte.

- ▶ Não abrir a caixa em caso algum
- ▶ Mandar proceder a intervenções apenas pelo fabricante

AVISO

Perigo de eletrocussão perigosa em caso de contacto direto ou indireto com partes condutoras de tensão

Pode ter como consequência um choque elétrico, queimaduras ou a morte.

- ▶ Mandar executar os trabalhos no sistema elétrico e nos componentes condutores de corrente apenas a um especialista com formação
- ▶ Utilizar exclusivamente cabos e conectores normalizados para a ligação à corrente e todas as ligações de interface
- ▶ Mandar substituir os componentes elétricos avariados imediatamente através do fabricante
- ▶ Verificar regularmente todos os cabos ligados e tomadas de ligação do aparelho. Eliminar imediatamente as deficiências, por exemplo, ligações soltas ou cabos queimados

AVISO

Danos em componentes internos do aparelho!

Caso o aparelho seja aberto, a garantia legal e do fabricante perdem a validade.

- ▶ Não abrir a caixa em caso algum
- ▶ Mandar proceder a intervenções apenas pelo fabricante do aparelho

3

**Transporte e
armazenamento**

3.1 Vista geral

Este capítulo contém informações sobre o transporte e armazenamento, assim como sobre o volume de fornecimento e acessórios do aparelho.



Os passos seguintes podem ser executados apenas por pessoal especializado.

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 29

3.2 Desembalar o aparelho

- ▶ Abrir a embalagem de cartão pela parte de cima
- ▶ Remover o material de embalagem
- ▶ Retirar o conteúdo
- ▶ Verificar a integridade do fornecimento
- ▶ Controlar se o fornecimento apresenta danos de transporte

3.3 Volume de fornecimento e acessórios

3.3.1 Volume de fornecimento

O fornecimento inclui os seguintes artigos:

| Designação | Descrição |
|--------------------------|--|
| Pedestal Single-Pos | Pedestal para montagem fixa, inclinação de 20°, padrão de furos de fixação 100 mm x 100 mm |
| Instruções de instalação | Edição impressa das instruções de instalação nos idiomas atualmente disponíveis |
| Aparelho | Visualização de posição POSITIP 8000 |
| Manual de instruções | Edição em PDF num suporte de dados do manual de instruções nos idiomas atualmente disponíveis |
| Adenda (opcional) | Completa ou substitui conteúdos no manual de instruções e, eventualmente, nas instruções de instalação |

3.3.2 Acessórios



As opções de software devem ser ativadas no aparelho mediante um código de licença. Os componentes de hardware correspondentes só podem ser utilizados após a ativação da opção de software respetiva.

Mais informações: "Ativar o Opções de software", Página 94

Os acessórios descritos abaixo podem ser encomendados opcionalmente à HEIDENHAIN:

| Acessórios | Designação | Descrição | ID |
|----------------------|---|--|------------|
| para o funcionamento | | | |
| | Opção de software POSITIP 8000 AEI1 | Ativação de uma entrada de encoder adicional | 1089228-02 |
| | Opção de software POSITIP 8000 AEI1 Trial | Ativação de uma entrada de encoder adicional, versão de teste de tempo limitado (60 dias) | 1089228-52 |
| | Opção de software POSITIP 8000 NC1 | Regulação de um eixo (motor servo e de passo) da máquina-ferramenta | 1089228-03 |
| | Opção de software POSITIP 8000 NC1 Trial | Regulação de um eixo (motor servo e de passo) da máquina-ferramenta, versão de teste de tempo limitado (60 dias) | 1089228-53 |
| para a instalação | | | |
| | Apalpador TS 248 | Apalpador para exploração de uma peça de trabalho (criação de pontos de referência), saída de cabo axial | 683110-xx |
| | Apalpador TS 248 | Apalpador para exploração de uma peça de trabalho (criação de pontos de referência), saída de cabo radial | 683112-xx |
| | Cabo de ligação | Cabo de ligação - ver o prospecto "Cabos e conectores para produtos HEIDENHAIN" | — |
| | Cabo de ligação USB | Cabo de ligação USB com conector de tipo A para conector de tipo B | 354770-xx |
| | Cabo elétrico | Cabo elétrico com ficha Euro (Tipo F), comprimento 3 m | 223775-01 |
| | Conector adaptador 1 Vss | Conversão da atribuição da interface 1 V _{SS} de instalação de conector Sub-D, 2 níveis, macho, 15 pinos para conector Sub-D, 2 níveis, com parafusos de fixação, macho, 15 pinos | 1089214-01 |

| Acessórios | Designação | Descrição | ID |
|-----------------|-------------------------|---|------------|
| | Sonda de arestas KT 130 | Apalpador para exploração de uma peça de trabalho (criação de pontos de referência) | 283273-xx |
| para a montagem | | | |
| | Pedestal Duo-Pos | Pedestal para montagem fixa, inclinação de 20° ou 45°, padrão de furos de fixação 100 mm x 100 mm | 1089230-02 |
| | Pedestal Multi-Pos | Pedestal para montagem com inclinação ajustável, ângulo de inclinação de 90°, padrão de furos de fixação 100 mm x 100 mm | 1089230-03 |
| | Pedestal Single-Pos | Pedestal para montagem fixa, inclinação de 20°, padrão de furos de fixação 100 mm x 100 mm | 1089230-01 |
| | Quadro de montagem | Quadro de montagem para instalação dos sistemas eletrónicos subsequentes QUADRA-CHEK 3000 e POSITIP 8000 num painel | 1089208-02 |
| | Suporte Multi-Pos | Suporte para fixação do aparelho num braço, com inclinação ajustável, ângulo de inclinação de 90°, padrão de furos de fixação 100 mm x 100 mm | 1089230-04 |

3.4 Quando exista um dano de transporte

- ▶ Mandar confirmar o dano pelo transportador
- ▶ Reservar os materiais de embalagem para serem examinados
- ▶ Dar conhecimento dos danos ao remetente
- ▶ Contactar o distribuidor ou o fabricante da máquina para peças sobresselentes



Em caso de dano de transporte:

- ▶ Guardar os materiais de embalagem para serem examinados
- ▶ Contactar a HEIDENHAIN ou o fabricante da máquina

Esta recomendação aplica-se igualmente a danos de transporte em pedidos de peças sobresselentes.

3.5 Reembalamento e armazenamento

Embale e armazene o aparelho cuidadosamente e de acordo com as condições aqui mencionadas.

3.5.1 Embalar o aparelho

Tanto quanto possível, o reembalamento deverá corresponder à embalagem original.

- ▶ Colocar todos os componentes e tampas de proteção anti pó no aparelho conforme estavam aplicados no fornecimento do aparelho ou embalar-los novamente conforme estavam embalados.
- ▶ Embalar o aparelho de modo a
 - amortecer quaisquer impactos e vibrações durante o transporte
 - que não possa penetrar pó nem humidade
- ▶ Colocar na embalagem todos os acessórios fornecidos juntamente
Mais informações: "Volume de fornecimento e acessórios", Página 34
- ▶ Juntar toda a documentação recebida no fornecimento
Mais informações: "Conservação e transmissão da documentação", Página 21



Nos casos de devolução do aparelho para reparação pelo serviço de assistência técnica:

- ▶ Enviar o aparelho sem acessórios, sem encoders e sem aparelhos periféricos

3.5.2 Armazenar o aparelho

- ▶ Embalar o aparelho conforme descrito acima
- ▶ Respeitar as disposições para as condições ambientais
Mais informações: "Dados técnicos", Página 321
- ▶ Após cada transporte e após um armazenamento prolongado, verificar se o aparelho está danificado

4

Montagem

4.1 Vista geral

Este capítulo descreve a montagem do aparelho. Encontra aqui recomendações sobre como montar corretamente o aparelho nos pedestais ou suportes.



Os passos seguintes podem ser executados apenas por pessoal especializado.

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 29

4.2 Montagem do aparelho

Instruções de montagem gerais

O encaixe para as variantes de montagem encontra-se na parte posterior do aparelho. A ligação é compatível com a norma VESA 100 mm x 100 mm.

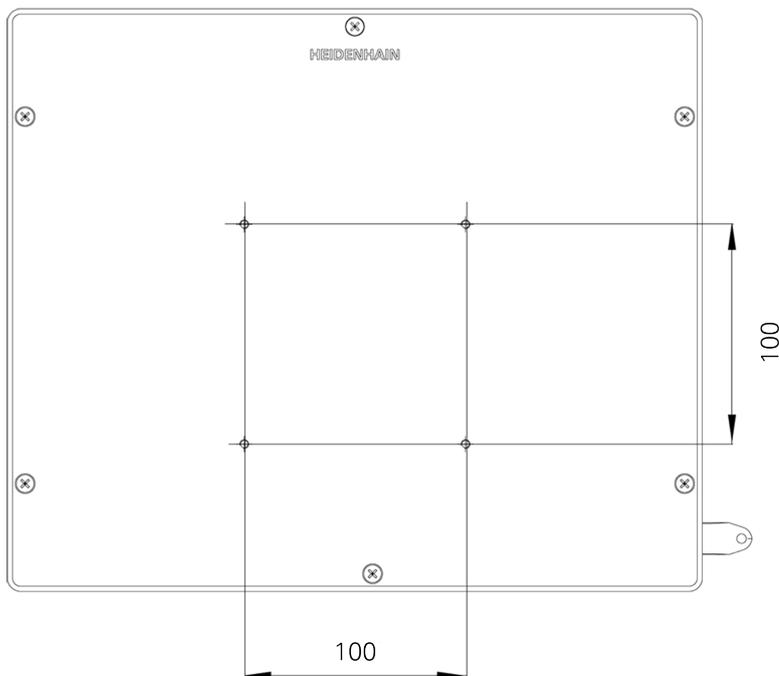


Figura 1: Dimensões da parte posterior do aparelho

O material para fixação das variantes de montagem no aparelho é fornecido juntamente com os acessórios.

Necessitará, adicionalmente, dos seguintes artigos:

- Chave de parafusos Torx T20
- Chave de parafusos Torx T25
- Chave Allen, abertura 2,5 (pedestal Duo-Pos)
- Material para a fixação numa superfície de apoio



Para uma utilização conforme à finalidade, o aparelho deve estar montado num pedestal ou num suporte.

4.2.1 Montagem no pedestal Single-Pos

O pedestal Single-Pos pode ser aparafusado ao aparelho com uma inclinação de 20°.

- ▶ Fixar o pedestal aos furos roscados VESA 100 superiores na parte posterior do aparelho com os parafusos de cabeça escareada M4 x 8 ISO 14581 fornecidos juntamente



Respeitar o binário de aperto admissível de 2,6 Nm

- ▶ Aparafusar o pedestal pela parte de cima a uma superfície de apoio com dois parafusos apropriados

ou

- ▶ Aplicar apoios de borracha autoadesivos na parte inferior do pedestal
- ▶ Instalar os cabos pela parte de trás através da abertura do pedestal e levá-los até às ligações

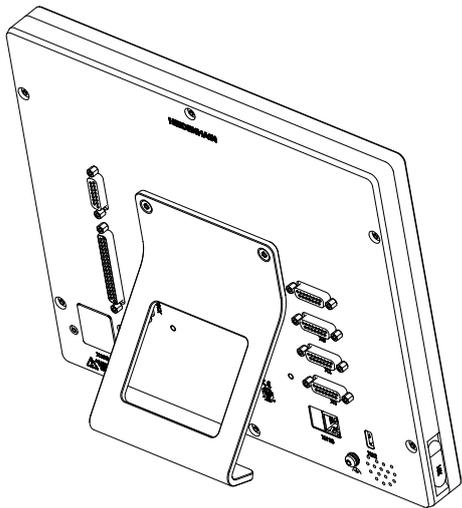


Figura 2: Aparelho montado no pedestal Single-Pos

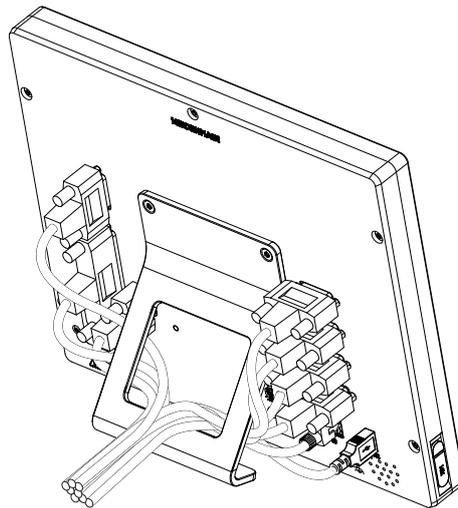


Figura 3: Passagem dos cabos no pedestal Single-Pos

Mais informações: "Dimensões do aparelho com pé de suporte Single-Pos",
Página 327

4.2.2 Montagem no pedestal Duo-Pos

O pedestal Duo-Pos pode ser aparafusado ao aparelho com uma inclinação de 20° ou com uma inclinação de 45°.

- ▶ Fixar o pedestal aos furos roscados VESA 100 inferiores na parte posterior do aparelho com os parafusos sextavados internos M4 x 8 ISO 7380 fornecidos juntamente



Respeitar o binário de aperto admissível de 2,6 Nm

- ▶ Aparafusar o pedestal a uma superfície de apoio através da ranhura de montagem (largura = 4,5 mm)

ou

- ▶ Colocar o aparelho livremente na localização desejada
- ▶ Instalar os cabos pela parte de trás através das duas aberturas do pedestal e levá-los até às ligações, passando-os pelas aberturas laterais.

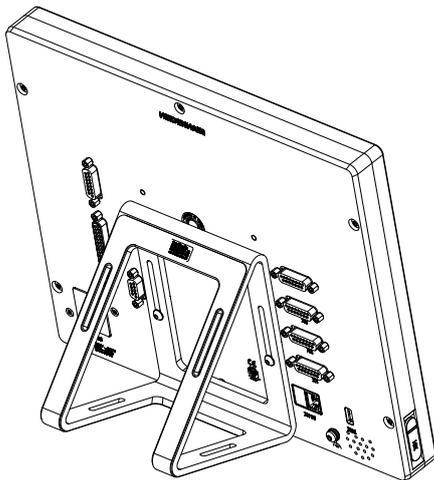


Figura 4: Aparelho montado no pedestal Duo-Pos

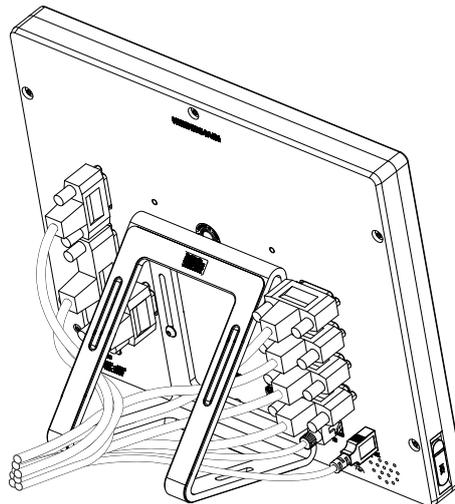


Figura 5: Passagem dos cabos no pedestal Duo-Pos

Mais informações: "Dimensões do aparelho com pé de suporte Duo-Pos",
Página 327

4.2.3 Montagem no pedestal Multi-Pos

- ▶ Fixar o pedestal aos furos roscados VESA 100 na parte posterior do aparelho com os parafusos de cabeça escareada M4 x 8 ISO 14581 (pretos) fornecidos juntamente

i Respeitar o binário de aperto admissível de 2,6 Nm

- ▶ Opcionalmente, aparafusar o pedestal pela parte de baixo a uma superfície de apoio com dois parafusos M5
- ▶ Ajustar o ângulo de inclinação desejado dentro do ângulo de inclinação de 90°
- ▶ Fixar o pedestal: apertar bem o parafuso T25

i Respeitar o binário de aperto para o parafuso T25

- Binário de aperto recomendado: 0,5 Nm
- Binário de aperto máximo admissível: 15,0 Nm.

- ▶ Instalar os cabos pela parte de trás através das duas aberturas do pedestal e levá-los até às ligações, passando-os pelas aberturas laterais.

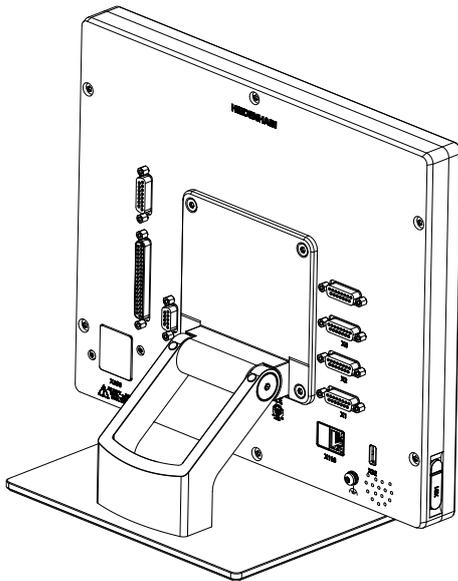


Figura 6: Aparelho montado no pedestal Multi-Pos

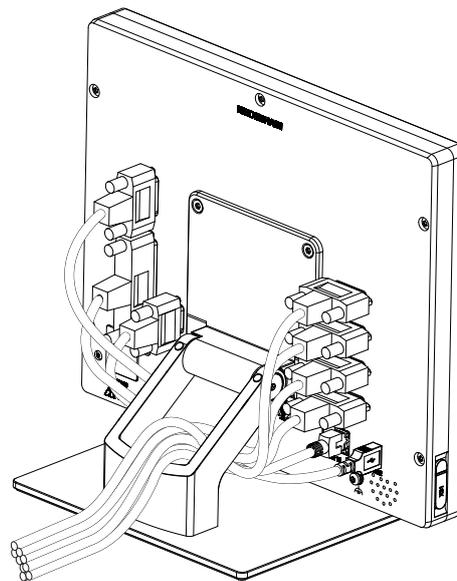


Figura 7: Passagem dos cabos no pedestal Multi-Pos

Mais informações: "Dimensões do aparelho com pé de suporte Multi-Pos",
Página 328

4.2.4 Montagem no suporte Multi-Pos

- ▶ Fixar o suporte aos furos roscados VESA 100 na parte posterior do aparelho com os parafusos de cabeça escareada M4 x 8 ISO 14581 (pretos) fornecidos juntamente

i Respeitar o binário de aperto admissível de 2,6 Nm

- ▶ Montar o suporte num braço com o parafuso M8, as arruelas, o punho e a porca sextavada M8 fornecidos juntamente

ou

- ▶ Montar o suporte na superfície desejada com dois parafusos <7 mm através dos dois furos
- ▶ Ajustar o ângulo de inclinação desejado dentro do ângulo de inclinação de 90°
- ▶ Fixar o suporte: apertar bem o parafuso T25

i Respeitar o binário de aperto para o parafuso T25

- Binário de aperto recomendado: 0,5 Nm
- Binário de aperto máximo admissível: 15,0 Nm.

- ▶ Instalar os cabos pela parte de trás através das duas aberturas do suporte e levá-los até às ligações, passando-os pelas aberturas laterais.

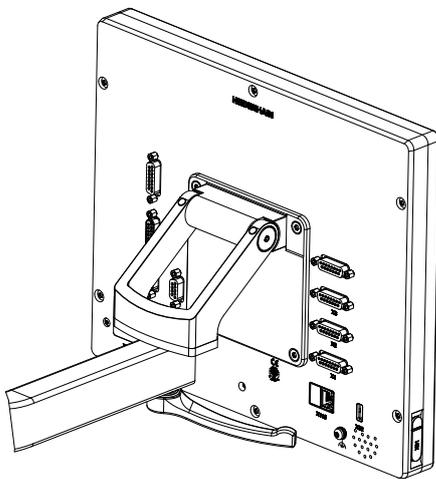


Figura 8: Aparelho montado no suporte Multi-Pos

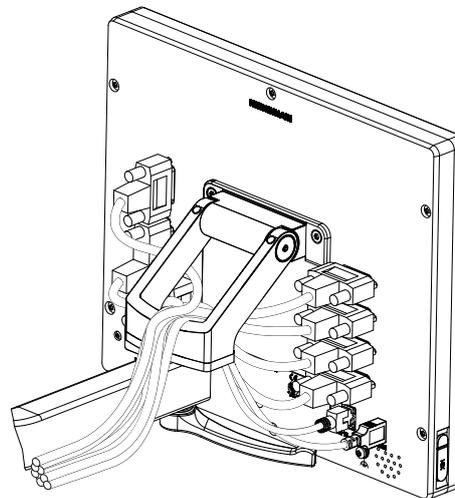


Figura 9: Passagem dos cabos no suporte Multi-Pos

Mais informações: "Dimensões do aparelho com suporte Multi-Pos",
Página 328

5

Instalação

5.1 Vista geral

Este capítulo descreve a Instalação do aparelho. Encontra aqui informações sobre as ligações do aparelho e instruções sobre como conectar corretamente os aparelhos periféricos.



Os passos seguintes podem ser executados apenas por pessoal especializado.

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 29

5.2 Avisos gerais

AVISO

Avárias devido a fontes de emissão altamente eletromagnética!

Aparelhos periféricos como conversores de frequência ou acionamentos podem causar anomalias.

Para aumentar a insensibilidade a interferências eletromagnéticas:

- ▶ Utilizar a ligação opcional conforme a IEC/EN 60204-1 para a função de ligação a terra
- ▶ Utilizar apenas periféricos USB com blindagem contínua mediante, p. ex., folha metalizada e malha metálica ou caixa metálica. O grau de cobertura da malha de blindagem deve ser de 85% ou mais. A blindagem deve estar completamente integrada no conector (conexão de 360 °)

AVISO

Danos no aparelho por se executarem e soltarem conectores durante o funcionamento!

Os componentes internos podem ser danificados.

- ▶ Executar ou soltar os conectores apenas com o aparelho desligado

AVISO

Descarga eletrostática (ESD)!

O aparelho contém componentes sujeitos ao perigo de descarga eletrostática que podem ser destruídos devido a uma descarga eletrostática (ESD).

- ▶ Respeitar escrupulosamente os procedimentos de segurança para manuseamento de componentes sensíveis a ESD
- ▶ Nunca tocar nos pinos de ligação sem que haja uma ligação a terra correta
- ▶ Usar uma pulseira ESD ligada a terra ao efetuar trabalhos nas ligações dos aparelhos

AVISO**Danos no aparelho devido a cablagem incorreta!**

Se ligar os cabos das entradas ou saídas incorretamente, podem ocorrer danos no aparelho ou nos aparelhos periféricos.

- ▶ Respeitar as atribuições das ligações e os dados técnicos do aparelho
- ▶ Ocupar exclusivamente os pinos ou condutores utilizados

Mais informações: "Dados técnicos", Página 321

5.3 Vista geral do aparelho

As ligações na parte posterior do aparelho são protegidas contra a sujidade e danos mediante tampas de proteção anti pó.

AVISO**Sujidade e danos devido à falta de tampas de proteção anti pó!**

Se não colocar tampas de proteção anti pó nas ligações não utilizadas, o funcionamento dos contactos de ligação pode ser prejudicado ou impedido.

- ▶ Remover as tampas de proteção anti pó apenas quando se liguem aparelhos de medição ou periféricos
- ▶ Se um aparelho de medição ou um periférico forem removidos, colocar novamente a tampa de proteção anti pó sobre a ligação



O tipo das ligações para aparelhos de medição pode variar consoante a versão do aparelho.

Parte posterior do aparelho sem tampas de proteção anti pó

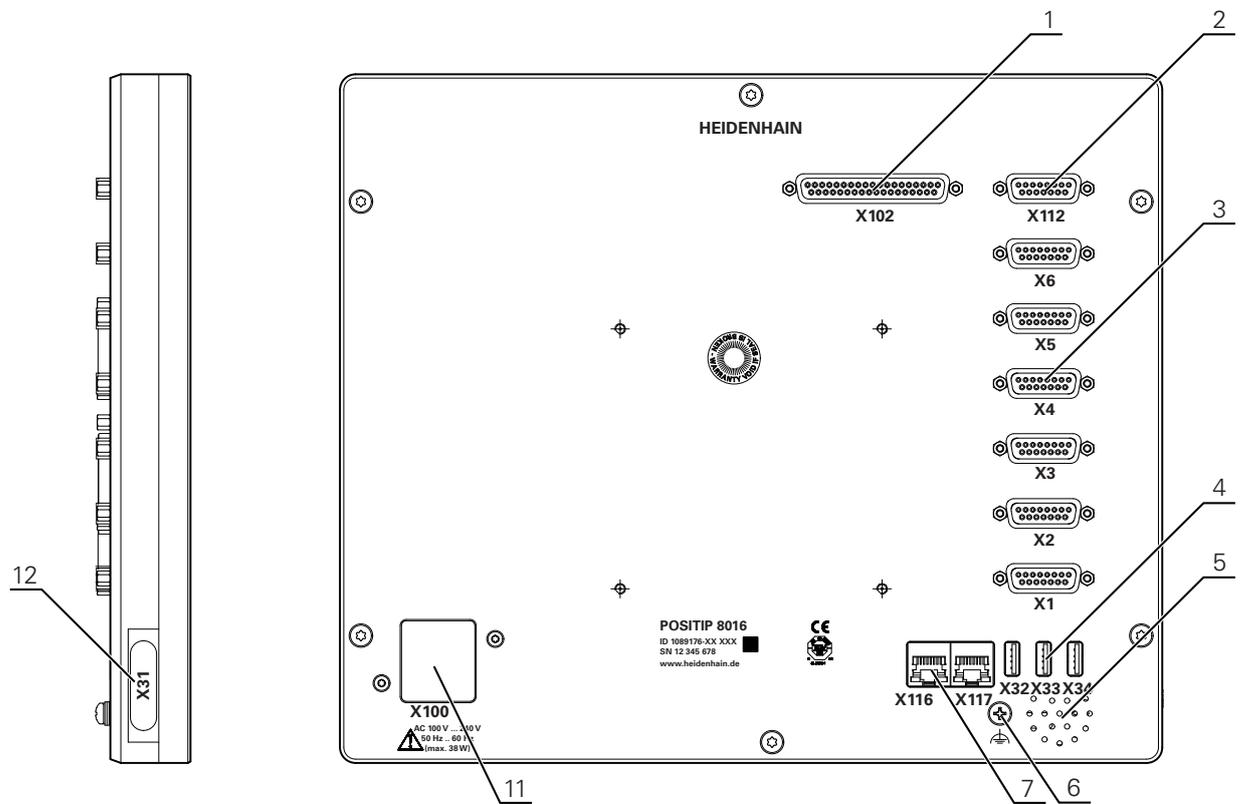


Figura 10: Parte posterior dos aparelhos com ID 1089176-xx

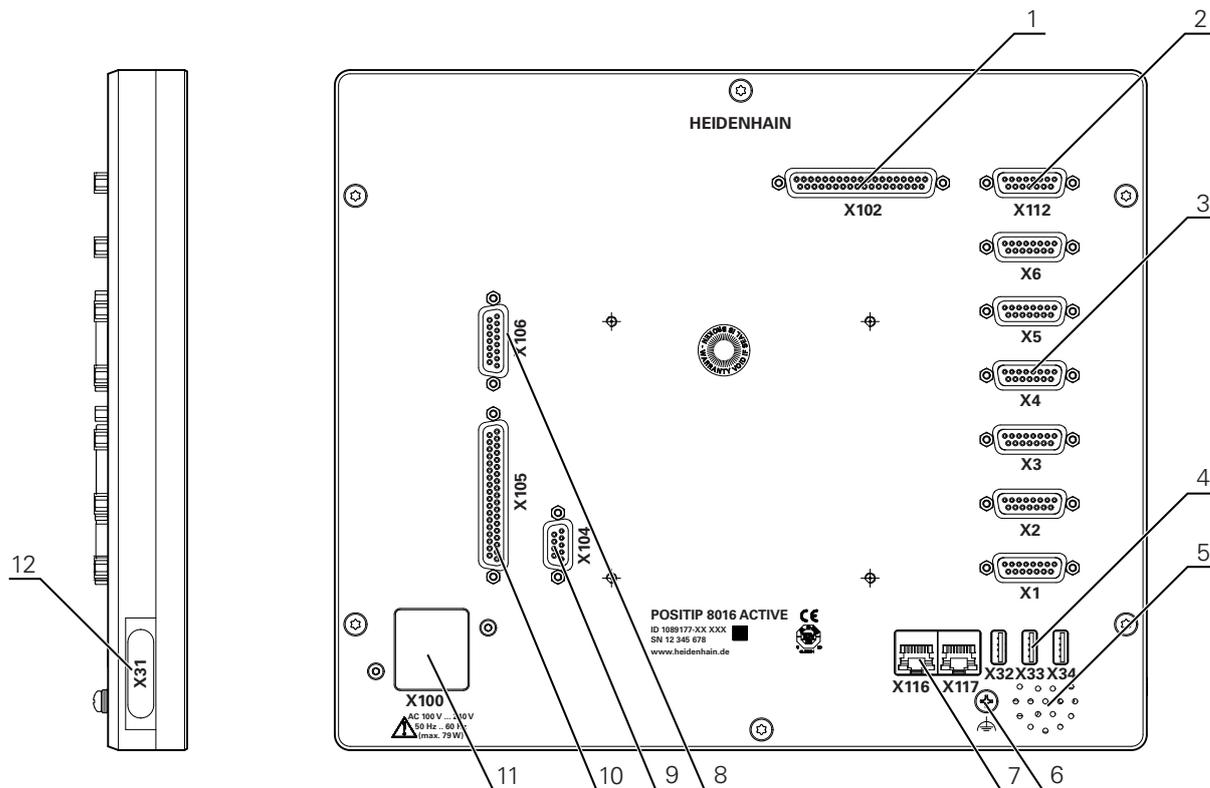


Figura 11: Parte posterior dos aparelhos com ID 1089177-xx

Ligações:

- 1 **X102:** ligação Sub-D de 37 pinos para interface TTL digital (8 entradas, 16 saídas)
- 2 **X112:** ligação Sub-D de 15 pinos para apalpadores (p. ex., apalpador HEIDENHAIN)
- 3 **X1-X6:** ligações Sub-D de 15 pinos para encoders com interfaces do tipo 1 V_{SS} , $11\mu A_{SS}$ ou EnDat 2.2
Por norma, com 4 entradas ativadas, 2 outras entradas ativáveis opcionalmente
- 4 **X32-X34:** ligação USB 2.0 Hi-Speed (tipo A) para dispositivo USB de armazenamento em massa
- 5 Altifalantes
- 6 Ligação para a função de ligação a terra conforme a IEC/EN 60204-1
- 7 **X116:** ligação Ethernet RJ45 para comunicação e troca de dados com sistemas subsequentes ou PC
X117: não é suportada atualmente
- 11 **X100:** interruptor de rede e ligação à corrente

Ligações adicionais nos aparelhos com ID 1089177-xx:

- 8 **X106:** ligação Sub-D de 15 pinos para interface analógica (4 entradas, 4 saídas)
- 9 **X104:** ligação Sub-D de 9 pinos para interface de relé universal (2 x contactos inversores de relé)
- 10 **X105:** ligação Sub-D de 37 pinos para interface digital (DC 24 V; 24 entradas de comutação, 8 saídas de comutação)

Lado esquerdo do aparelho

- 12 **X31** (sob a cobertura de proteção): ligação USB 2.0 Hi-Speed (tipo A) para dispositivo USB de armazenamento em massa

5.4 Ligação dos aparelhos de medição

i Nos encoders com interface EnDat 2.2: se um eixo já tiver sido atribuído à entrada de encoder correspondente nas definições do aparelho, o encoder é reconhecido automaticamente ao reiniciar e as definições são ajustadas. Em alternativa, é possível atribuir a entrada de encoder depois de se ter conectado o aparelho.

- ▶ Respeitar a atribuição de ligações seguinte
- ▶ Remover e guardar a tampa de proteção anti pó
- ▶ Instalar os cabos consoante a variante de montagem

 
Mais informações: "Montagem do aparelho", Página 40

- ▶ Conectar os aparelhos de medição solidamente às respetivas ligações

Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 47

- ▶ Tratando-se de fichas com parafusos: não apertar demasiadamente os parafusos

Atribuição de ligação X1, X2, X3, X4, X5, X6

| 1 V _{PP} , 11 μA _{PP} , EnDat 2.2 | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|-------------------|-----------------|-------|
|  | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 V _{PP} | A+ | 0 V | B+ | U _P | / | / | R- | / |
| 11 μA _{PP} | I ₁₊ | | I ₂₊ | | / | Blindagem interna | I ₀₋ | / |
| EnDat | / | | / | | DATA | | / | CLOCK |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 V _{PP} | A- | Sensor de 0 V | B- | Sensor de U _P | / | R+ | / | |
| 11 μA _{PP} | I ₁₋ | | I ₂₋ | | / | I ₀₊ | / | |
| EnDat | / | | / | | DATA | / | CLOCK | |

5.5 Ligação de apalpadores

i Pode ligar os seguintes apalpadores ao aparelho:

- Apalpador HEIDENHAIN TS 248
- Sonda de arestas HEIDENHAIN KT 130

Mais informações: "Volume de fornecimento e acessórios", Página 34

- ▶ Respeitar a atribuição de ligações seguinte
- ▶ Remover e guardar a tampa de proteção anti pó
- ▶ Instalar os cabos consoante a variante de montagem

Mais informações: "Montagem do aparelho", Página 40

- ▶ Conectar solidamente o apalpador à ligação

Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 47

- ▶ Tratando-se de fichas com parafusos: não apertar demasiadamente os parafusos


Atribuição da ligação X112

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|-------|--------|-----|---------|--------|------|-----|
| LED+ | B 5 V | B 12 V | / | DC 12 V | DC 5 V | / | GND |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| / | / | TP | GND | TP | / | LED- | |

B - Sinais de sonda, prontidão

TP - Touch Probe (apalpador), normalmente fechado

Touch Probe:

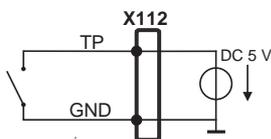

5.6 Cablagem das entradas e saídas de comutação

AVISO

Perigo ao utilizar entradas de comutação para funções de segurança!

Se utilizar entradas de comutação para interruptores limite de funções de segurança, podem ocorrer lesões graves ou a morte.

- ▶ Não utilizar entradas de comutação para interruptores limite mecânicos de funções de segurança

 Dependendo dos periféricos a conectar, as atividades de ligação poderão exigir a presença de um electricista.

Exemplo: tensão reduzida de segurança (SELV) excedida

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 29

 O aparelho cumpre os requisitos da Norma IEC 61010-1 apenas se os periféricos forem alimentados a partir de um circuito secundário com energia limitada conforme a IEC 61010-1^{3.ª Ed.}, Secção 9.4 ou com potência limitada conforme a IEC 60950-1^{2.ª Ed.}, Secção 2.5 ou a partir de um circuito secundário da Classe 2 conforme a UL1310.

Em lugar da IEC 61010-1^{3.ª Ed.}, Secção 9.4, também podem ser aplicadas as secções correspondentes das Normas DIN EN 61010-1, EN 61010-1, UL 61010-1 e CAN/CSA-C22.2 N.º 61010-1 ou, em lugar da IEC 60950-1^{2.ª Ed.}, Secção 2.5, as secções correspondentes das Normas DIN EN 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1.

- ▶ Ligar a cablagem das entradas e saídas de comutação de acordo com a atribuição de ligações seguinte
- ▶ Remover e guardar a tampa de proteção anti pó
- ▶ Instalar os cabos consoante a variante de montagem

Mais informações: "Montagem do aparelho", Página 40

- ▶ Conectar os cabos de ligação dos aparelhos periféricos solidamente às respetivas ligações

Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 47


- ▶ Tratando-se de fichas com parafusos: não apertar demasiadamente os parafusos

 As entradas e saídas digitais ou analógicas devem ser atribuídas à respetiva função de comutação nas definições do aparelho.


Atribuição da ligação X102

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| GND | Din 1 | Din 3 | Din 4 | Din 6 | GND | Dout 0 | Dout 2 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Dout 4 | GND | Dout 6 | Dout 8 | Dout 10 | GND | Dout 12 | Dout 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| / | / | GND | Din 0 | Din 2 | DC 5 V | Din 5 | Din 7 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| GND | Dout 1 | Dout 3 | Dout 5 | GND | Dout 7 | Dout 9 | Dout 11 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | | | |
| GND | Dout 13 | Dout 15 | / | / | | | |

Entradas digitais:

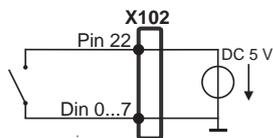

Saídas digitais:

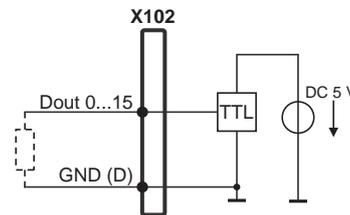


Atribuição da ligação X104

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| R-0 NO | R-0 NC | / | R-1 NO | R-1 NC | R-0 CO | / | / | R-1 CO |

CO - Change Over (comutação)
 NO - Normally Open (normalmente aberto)
 NC - Normally Closed (normalmente fechado)


Saídas de relé:

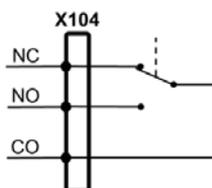


Atribuição da ligação X105

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Din 0 | Din 2 | Din 4 | Din 6 | Din 8 | Din 10 | Din 12 | Din 14 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Din 16 | Din 18 | Din 20 | Din 22 | Dout 0 | Dout 2 | Dout 4 | Dout 6 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| DC 24 V | DC 24 V | GND | Din 1 | Din 3 | Din 5 | Din 7 | Din 9 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Din 11 | Din 13 | Din 15 | Din 17 | Din 19 | Din 21 | Din 23 | Dout 1 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | | | |
| Dout 3 | Dout 5 | Dout 7 | DC 24 V | GND | | | |

Entradas digitais:

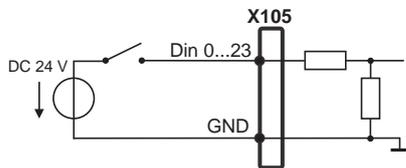


Saídas digitais:

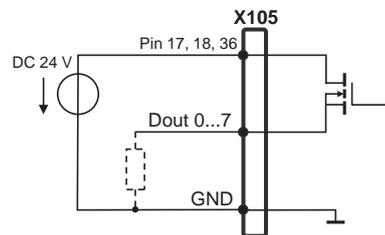


Atribuição da ligação X106

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|
| Aout 0+ | Aout 1+ | Aout 2+ | Aout 3+ | GND | GND | Ain 1 | Ain 3 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Aout 0- | Aout 1- | Aout 2- | Aout 3- | DC 5 V | Ain 0 | Ain 2 | |

Entradas analógicas:

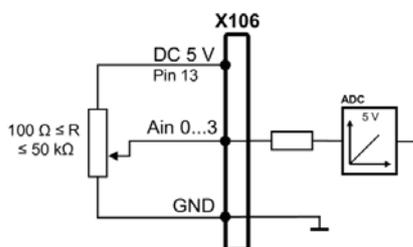

Saídas analógicas:

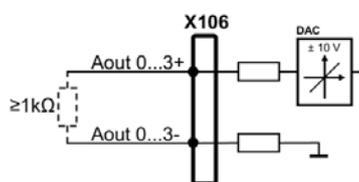

5.7 Ligação de dispositivos de entrada

- ▶ Respeitar a atribuição de ligações seguinte
- ▶ Remover e guardar a tampa de proteção anti pó
- ▶ Instalar os cabos consoante a variante de montagem

Mais informações: "Montagem do aparelho", Página 40

- ▶ Conectar o rato USB ou teclado USB à ligação USB tipo A (X31, X32, X33, X34). O conector USB do cabo deve ficar completamente inserido

Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 47

Atribuição de ligação X31, X32, X33, X34

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|-----------|-----------|-----|
| DC 5 V | Dados (-) | Dados (+) | GND |

5.8 Ligar os periféricos de rede

 
- ▶ Respeitar a atribuição de ligações seguinte
- ▶ Remover e guardar a tampa de proteção anti pó
- ▶ Instalar os cabos consoante a variante de montagem

Mais informações: "Montagem do aparelho", Página 40

- ▶ Conectar os periféricos de rede à ligação Ethernet X116 mediante um cabo CAT.5 convencional. A ficha do cabo deve encaixar solidamente na ligação

Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 47

Atribuição da ligação X116

|  | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| D1+ (TX+) | D1- (TX-) | D2+ (RX+) | D3+ | D3- | D2- (RX-) | D4+ | D4- |

5.9 Ligar a tensão de rede

⚠ AVISO

Perigo de choque elétrico!

Aparelhos incorretamente ligados a terra podem causar lesões graves ou a morte por choque elétrico.

- ▶ Por princípio, utilizar um cabo elétrico de 3 pinos
- ▶ Assegurar a correta ligação do condutor de proteção à instalação do edifício

⚠ AVISO


Perigo de incêndio devido ao cabo elétrico incorreto!

A utilização de um cabo elétrico que não cumpra os requisitos nacionais no local de implantação pode causar perigo de incêndio.

- ▶ Utilizar apenas um cabo elétrico que cumpra, no mínimo, os requisitos nacionais no local de implantação
- ▶ Respeitar a atribuição de ligações seguinte
- ▶ Conectar a ligação à corrente com um cabo elétrico que corresponda aos requisitos à tomada com condutor de proteção

Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 47

Atribuição da ligação X100
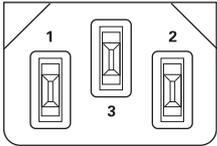
|  | | |
|---|-----|---|
| 1 | 2 | 3 |
| L/N | N/L | ⊕ |

6

Comando geral

6.1 Vista geral

Este capítulo descreve a interface de utilizador e os elementos de comando, assim como as funções básicas do dispositivo.

6.2 Comando com ecrã tátil e dispositivos de entrada

6.2.1 Ecrã tátil e dispositivos de entrada

Os elementos de comando na interface de utilizador do aparelho são acionados através de um ecrã tátil ou de um rato USB ligado.

Para introduzir dados, pode utilizar o teclado virtual no ecrã tátil ou um teclado USB ligado.

AVISO

Mau funcionamento do ecrã tátil devido a humidade ou contacto com a água!

A humidade ou a água podem prejudicar o funcionamento do ecrã tátil.

- Proteger o ecrã tátil da humidade ou do contacto com a água

Mais informações: "Dados do aparelho", Página 322

6.2.2 Gestos e ações do rato

Para ativar, comutar ou mover os elementos de comando da interface de utilizador, pode usar o ecrã tátil do aparelho ou um rato. A operação do ecrã tátil e do rato realiza-se através de gestos.

i Os gestos para comando com o ecrã tátil podem ser diferentes dos gestos para comando com o rato.
Se os gestos para operar com o ecrã tátil forem diferentes dos do rato, estas instruções descreverão as duas possibilidades de comando como passos de operação alternativos.
Os passos de operação alternativos para comandar com o ecrã tátil ou com o rato são assinalados com os símbolos seguintes:



Operação com o ecrã tátil



Operação com o rato

O resumo seguinte descreve os vários gestos de comando com o ecrã tátil e com o rato:

Tocar



designa um toque breve no ecrã tátil



designa uma pressão única do botão esquerdo do rato

Tocar permite, entre outras, as seguintes ações

- Selecionar menus, elementos ou parâmetros
- Introduzir caracteres com o teclado do ecrã
- Fechar diálogos

Manter premido



designa um toque prolongado no ecrã tátil



designa uma pressão única do botão esquerdo do rato, que é mantido premido em seguida

Manter premido permite, entre outras, as seguintes ações

- Alterar rapidamente valores nos campos de introdução com os botões do ecrã Mais e Menos

Deslizar



designa o movimento de um dedo sobre o ecrã tátil, com o qual é claramente definido, pelo menos, o ponto inicial do movimento



Designa a pressão única do botão esquerdo do rato, que é mantido pressionado e, simultaneamente, movido; é claramente definido, pelo menos, o ponto inicial do movimento

Deslizar permite, entre outras, as seguintes ações

- Deslocar-se em listas e textos

6.3 Elementos de comando e funções gerais

Os elementos de comando seguintes permitem a configuração e operação através do ecrã tátil ou dispositivos de entrada.

Teclado virtual

O teclado virtual permite introduzir texto nos campos de introdução da interface de utilizador. Dependendo do campo de introdução, abre-se um teclado virtual numérico ou alfanumérico.

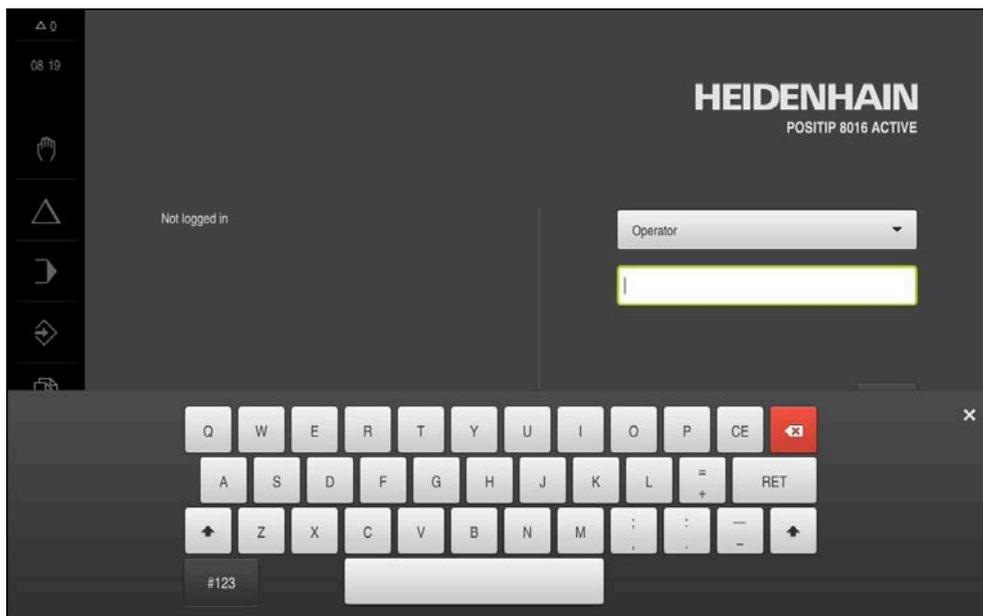


Figura 12: Teclado virtual

- ▶ Para introduzir valores, tocar num campo de introdução
- > O campo de introdução é realçado
- > Abre-se o teclado virtual
- ▶ Introduzir texto ou números
- > Eventualmente, uma marca de seleção verde indica se a entrada no campo de introdução está correta
- > Em caso de entrada incompleta ou valores errados, mostra-se, eventualmente, um ponto de exclamação vermelho. A entrada não pode ser concluída então
- ▶ Para aceitar os valores, confirmar a entrada com **RET**
- > Os valores são apresentados
- > O teclado do ecrã desaparece

Campos de introdução com botões do ecrã Mais e Menos

Os botões do ecrã Mais + e Menos - nos dois lados do valor numérico permitem ajustar os valores numéricos.



- ▶ Tocar em + ou - até que se indique o valor desejado
- ▶ Manter premido + ou - para alterar os valores mais rapidamente
- > Mostra-se o valor desejado

Interruptor

O interruptor serve para alternar entre funções.



- ▶ Tocar na função desejada
- > A função ativada é assinalada a verde
- > A função inativa é visualizada a cinzento claro.

Botão deslizante

O botão deslizante usa-se para ativar ou desativar uma função.



- ▶ Puxar o botão deslizante para a posição desejada
- ou
- ▶ Tocar no botão deslizante
- > A função é ativada ou desativada

Lista desdobrável

Os botões do ecrã das listas desdobráveis possuem um triângulo que aponta para baixo.



- ▶ Tocar no botão do ecrã
- > A lista desdobrável abre-se
- > O registo ativo está marcado a verde
- ▶ Tocar no registo desejado
- > O registo desejado é aceite


Anular

O botão no ecrã anula o último passo.

Processos já concluídos não podem ser anulados.



- ▶ Tocar em **Anular**
- > O último passo é anulado

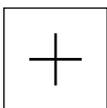Adicionar

- ▶ Para adicionar outro elemento, tocar em **Adicionar**
- > O novo elemento é adicionado

Fechar

- ▶ Para fechar um diálogo, tocar em **Fechar**

Confirmar

- ▶ Para concluir uma atividade, tocar em **Confirmar**

Voltar

- ▶ Para regressar ao plano superior na estrutura de menus, tocar em **Voltar**

6.4 POSITIP 8000 ligar e desligar**6.4.1 POSITIP 8000 ligar**

Antes de se poder usar o aparelho, é necessário realizar os passos de colocação em funcionamento e preparação. Dependendo da finalidade de utilização, poderá ser necessária a configuração de parâmetros de setup adicionais.

Mais informações: "Colocação em funcionamento", Página 89

- ▶ Ligar o aparelho no interruptor de rede
O interruptor de rede encontra-se na parte posterior do aparelho
- > O aparelho está a ser iniciado. A operação pode demorar um momento
- > Se o início automático de sessão do utilizador estiver ativado e o último utilizador tiver iniciado sessão como utilizador do tipo **Operator**, a interface de utilizador aparece no menu **Modo manual**
- > Caso o início automático de sessão do utilizador não esteja ativado, abre-se o menu **Início de sessão do utilizador**
Mais informações: "Iniciar e encerrar sessão do utilizador", Página 63

6.4.2 Modo economizador de energia

Se o aparelho não for utilizado provisoriamente, é conveniente ativar o modo economizador de energia. Assim, o aparelho entra num estado inativo sem que se corte a alimentação de corrente. Neste estado, o ecrã é desligado.

Ativar o modo economizador de energia

- ▶ No menu principal, tocar em **Desligar**



- ▶ Tocar em **Modo economizador de energia**
- > O ecrã é desligado

Desativar o modo economizador de energia

- ▶ Tocar num ponto qualquer do ecrã tátil
- > Na margem inferior, aparece uma seta
- ▶ Deslizar a seta para cima
- > O ecrã liga-se e vê-se a interface de utilizador mostrada em último lugar

6.4.3 POSITIP 8000 desligar

AVISO

Dano no sistema operativo!

Se cortar a fonte de corrente do aparelho enquanto este está ligado, o sistema operativo do aparelho pode ficar danificado.

- ▶ Encerrar o aparelho através do menu **Desligar**
- ▶ Não cortar a fonte de corrente do aparelho enquanto este estiver ligado
- ▶ Desligar o aparelho com o interruptor de rede só depois do encerramento



- ▶ No menu principal, tocar em **Desligar**



- ▶ Tocar em **Encerrar**
- ▶ O sistema operativo é encerrado
- ▶ Aguardar até que o ecrã mostre a mensagem:
Pode desligar o aparelho agora.
- ▶ Desligar o aparelho no interruptor de rede

6.5 Iniciar e encerrar sessão do utilizador

O menu **Início de sessão do utilizador** permite ao operador iniciar ou encerrar sessão no aparelho.

Apenas um utilizador pode iniciar sessão no aparelho. Mostra-se o utilizador com sessão iniciada. Para que um novo utilizador inicie sessão, o utilizador com sessão iniciada deve encerrá-la.



O aparelho possui níveis de privilégios, que determinam se a administração e operação se realizam de forma abrangente ou restrita pelo utilizador.

6.5.1 Iniciar sessão do utilizador



- ▶ No menu principal, tocar em **Início de sessão do utilizador**
- ▶ Na lista desdobrável, seleccionar um utilizador
- ▶ Tocar no campo de introdução **Palavra-passe**
- ▶ Introduzir a palavra-passe do utilizador

| Utilizador | Palavra-passe predefinida | Grupo-alvo |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| OEM | oem | Instalador, fabricante da máquina |
| Setup | setup | Ajustador, configurador do sistema |
| Operator | operator | Operador |

Mais informações: "Iniciar sessão para o Início rápido",
Página 157



Caso a palavra-passe não coincida com as definições padrão, deverá consultar-se o instalador (**Setup**) ou o fabricante da máquina (**OEM**).
Se a palavra-passe já não for conhecida, contacte uma filial de assistência HEIDENHAIN.



- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Iniciar sessão**
- > O utilizador inicia sessão e aparece o Menu **Modo manual**

Mais informações: "Grupos-alvo por tipos de utilizador", Página 22

6.5.2 Encerrar sessão do utilizador



- ▶ No menu principal, tocar em **Início de sessão do utilizador**



- ▶ Tocar em **Encerrar sessão**
- > O utilizador encerra a sessão
- > Todas as funções do menu principal estão inativas, à exceção de **Desligar**
- > O aparelho só pode voltar a ser usado depois de um utilizador iniciar sessão

6.6 Definir o idioma

No estado de fábrica, o idioma da interface de utilizador é o Inglês. Pode comutar a interface de utilizador para o idioma desejado.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Utilizador**
- > O utilizador com sessão iniciada é assinalado com uma marca de seleção
- ▶ Selecionar o utilizador com sessão iniciada
- > O idioma selecionado para o utilizador é indicado na lista desdobrável **Idioma** através da bandeira correspondente
- ▶ Na lista desdobrável **Idioma**, selecionar a bandeira do idioma desejado
- > A interface de utilizador apresenta-se no idioma selecionado

6.7 Executar a procura de marcas de referência após o arranque



Se a procura de marcas de referência estiver ligada após o arranque do aparelho todas as funções do aparelho ficarão bloqueadas até que a procura de marcas de referência seja concluída com sucesso.

Mais informações: "Marcas de referência (Sistema de medida)", Página 268



Nos encoders seriais com interface EnDat, a procura de marcas de referência não se realiza, dado que os eixos são referenciados automaticamente.

Quando a procura de marcas de referência está ligada no aparelho, um assistente obriga a passar sobre as marcas de referência dos eixos.

- ▶ Seguir as instruções no Assistente após o início de sessão
- > Após uma procura de marcas de referência bem sucedida, o símbolo da referência deixa de piscar

Mais informações: "Elementos de comando da visualização de posições", Página 78

Mais informações: "Ligar a procura de marcas de referência", Página 114

6.8 Interface de utilizador



O aparelho está disponível em diversas versões e com diferentes equipamentos. A interface de utilizador e o alcance funcional podem variar consoante a versão e o equipamento.

6.8.1 Iniciar a interface de utilizador após a

Interface de utilizador no estado de fábrica

A interface de utilizador apresentada mostra o estado de fábrica do aparelho. Esta interface de utilizador também é visualizada depois de o aparelho ser restaurado para as definições de fábrica.

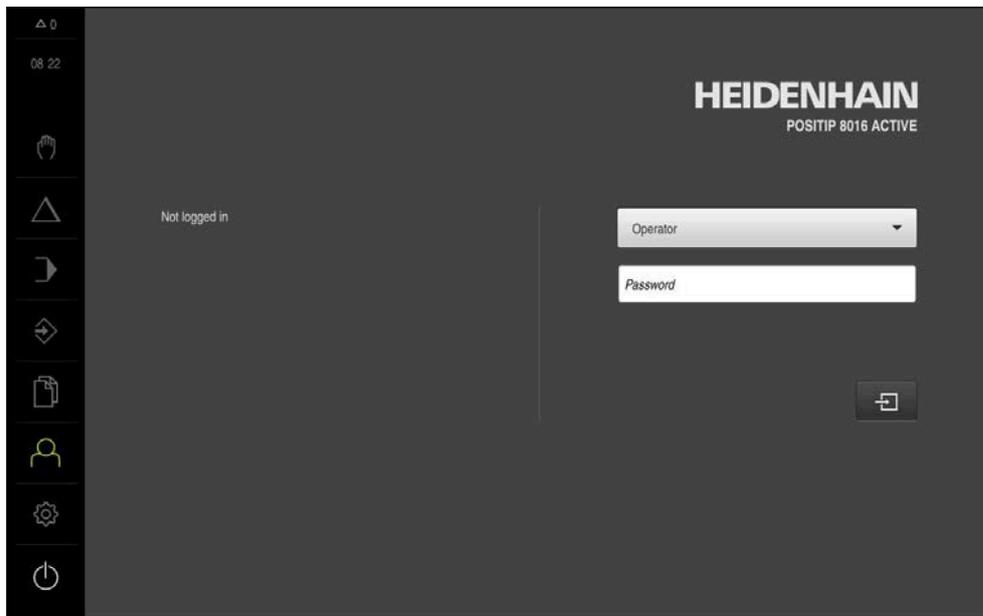


Figura 13: Interface de utilizador no estado de fábrica do aparelho

Interface de utilizador após o arranque

Se um utilizador do tipo **Operator** iniciou sessão em último lugar com o início automático de sessão do utilizador ativado, após o arranque, o aparelho apresenta o menu **Modo manual**.

Mais informações: "Menu Modo manual", Página 69

Se o início automático de sessão do utilizador não estiver ativado, o aparelho abre o menu **Início de sessão do utilizador**.

Mais informações: "Menu Início de sessão do utilizador", Página 76

6.8.2 Menu principal da interface de utilizador

Interface de utilizador (no modo manual)

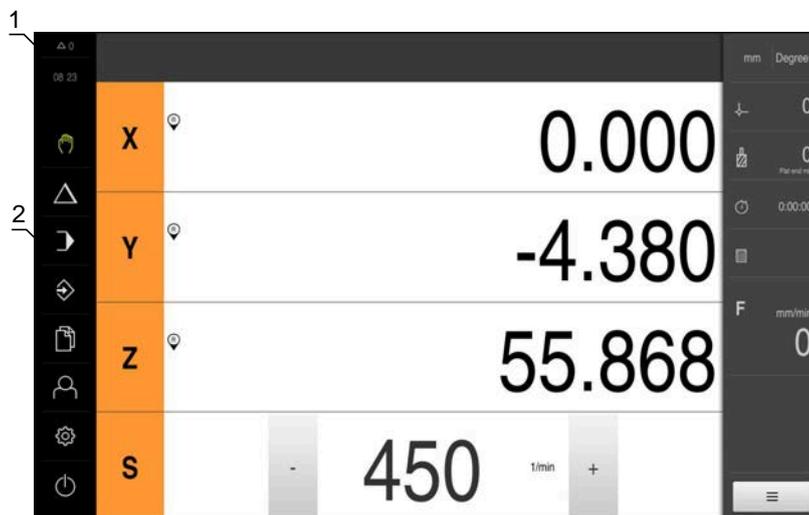


Figura 14: Interface de utilizador (no modo manual)

- 1 A área de visualização de mensagem mostra a hora e o número de mensagens não fechadas
- 2 Menu principal com elementos de comando

Elementos de comando do menu principal

| Elemento de comando | Função |
|---|---|
|  | <p>Mensagem</p> <p>Mostra uma vista geral de todas as mensagens e o número de mensagens não fechadas</p> <p>Mais informações: "Mensagens", Página 86</p> |
|  | <p>Modo manual</p> <p>Posicionamento manual dos eixos da máquina</p> <p>Mais informações: "Menu Modo manual", Página 69</p> |
|  | <p>Modo MDI</p> <p>Introdução direta dos movimentos de eixo desejados (Manual Data Input); o percurso restante ainda não percorrido é calculado e mostrado</p> <p>Mais informações: "Menu Modo de funcionamento MDI", Página 70</p> |
|  | <p>Execução do programa</p> <p>Execução de um programa criado anteriormente com guia do operador</p> <p>Mais informações: "Menu Execução do programa ", Página 72</p> |
|  | <p>Programação</p> <p>Criar e administrar programas individuais</p> <p>Mais informações: "Menu Programação ", Página 73</p> |

| Elemento de comando | Função |
|---|--|
|  | <p>Administração de ficheiros</p> <p>Administração dos ficheiros que estão à disposição no aparelho</p> <p>Mais informações: "Menu Gestão de ficheiros", Página 75</p> |
|  | <p>Início de sessão do utilizador</p> <p>Início e encerramento de sessão do utilizador</p> <p>Mais informações: "Menu Início de sessão do utilizador", Página 76</p> |
|  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Se um utilizador tiver iniciado sessão com permissões avançadas (tipo de utilizador Setup ou OEM), vê-se o símbolo da roda dentada.</p> </div> |
|  | <p>Definições</p> <p>Definições do aparelho, como, p. ex., a preparação de utilizadores, a configuração de sensores ou a atualização de firmware.</p> <p>Mais informações: "Menu Definições", Página 77</p> |
|  | <p>Desligar</p> <p>Encerramento do sistema operativo ou ativação do modo economizador de energia</p> <p>Mais informações: "Menu Desligar", Página 78</p> |

6.8.3 Menu Modo manual

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Modo manual**
- > Mostra-se a interface de utilizador para o modo manual

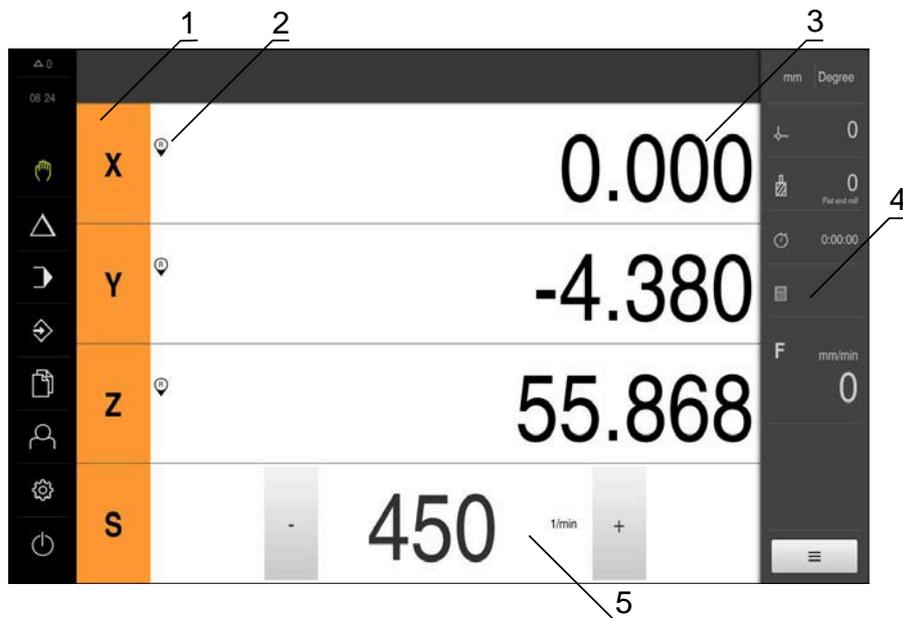


Figura 15: Menu **Modo manual**

- 1 Tecla de eixo
- 2 Referência
- 3 Visualização de posição
- 4 Barra de estado
- 5 Velocidade do mandril (máquina-ferramenta)

O menu **Modo manual** mostra na área de trabalho os valores de posição medidos nos eixos da máquina.

Na barra de estado estão disponíveis funções adicionais.

Mais informações: "Modo manual", Página 173

6.8.4 Menu Modo de funcionamento MDI

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Modo de funcionamento MDI**
- Mostra-se a interface de utilizador para o modo de funcionamento MDI

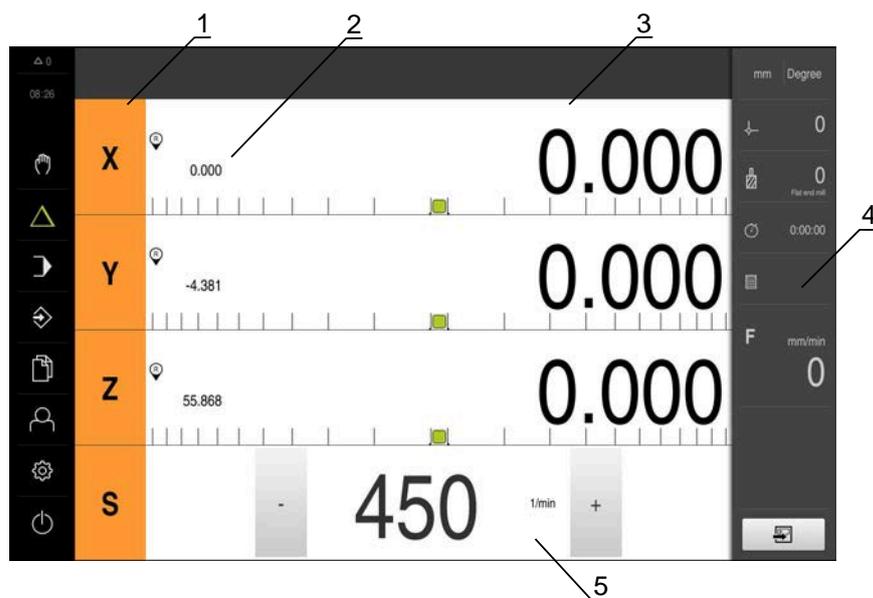


Figura 16: Menu **Modo de funcionamento MDI**

- 1 Tecla de eixo
- 2 Posição real
- 3 curso restante
- 4 Barra de estado
- 5 Velocidade do mandril (máquina-ferramenta)

Diálogo Bloco MDI



- ▶ No menu principal, tocar em **Modo de funcionamento MDI**



- ▶ Tocar em **Criar** na barra de estado
- ▶ Mostra-se a interface de utilizador para o modo de funcionamento MDI

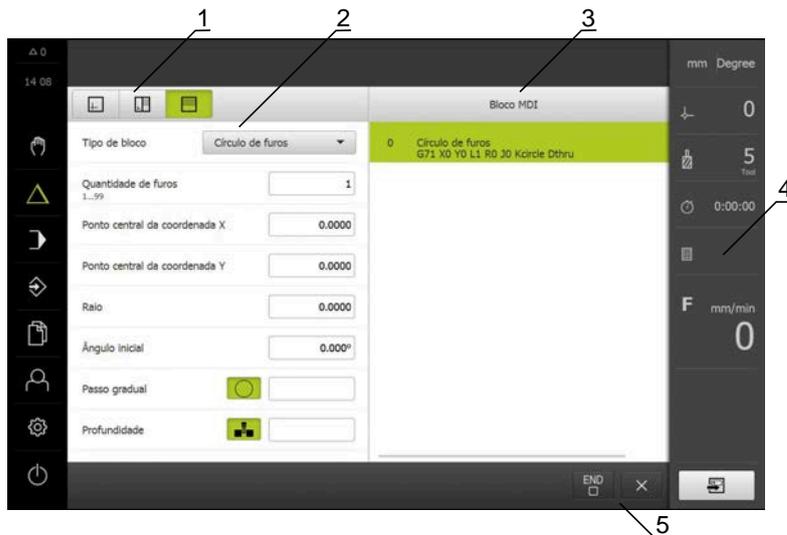


Figura 17: Diálogo **Bloco MDI**

- 1 Barra de vistas
- 2 Parâmetros de bloco
- 3 Bloco MDI
- 4 Barra de estado
- 5 Ferramentas de bloco

O menu **Modo de funcionamento MDI** permite indicar diretamente os movimentos de eixo desejados (Manual Data Input). Dessa forma, a distância até ao ponto final é predefinida; o percurso restante ainda não percorrido é calculado e mostrado.

Na barra de estado estão disponíveis valores de medição e funções adicionais.

Mais informações: "No funcionamento MDI", Página 187

6.8.5 Menu Execução do programa

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Execução do programa**
- Mostra-se a interface de utilizador para a execução do programa

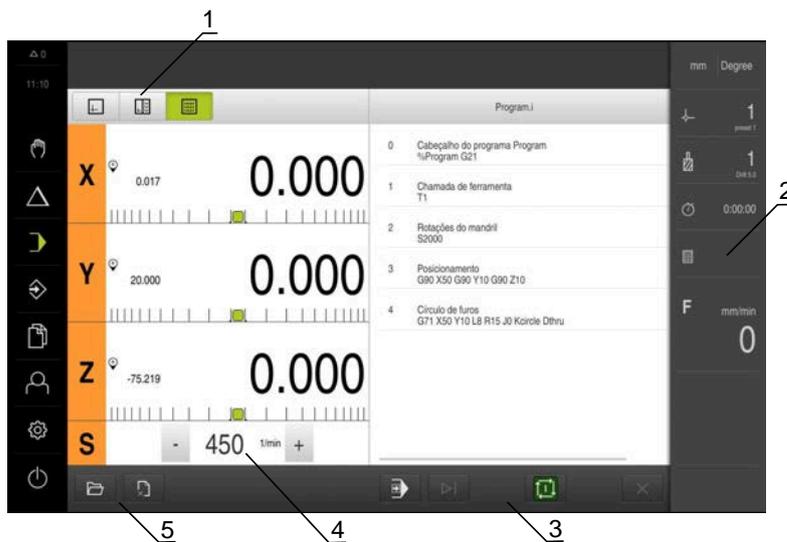


Figura 18: Menu **Execução do programa**

- 1 Barra de vistas
- 2 Barra de estado
- 3 Comando do programa
- 4 Velocidade do mandril (máquina-ferramenta)
- 5 Gestão do programa

O menu **Execução do programa** permite a execução de um programa criado anteriormente no modo de funcionamento Programação. Durante a execução, um assistente guia o utilizador através dos diversos passos do programa.

No menu **Execução do programa**, é possível abrir uma janela de simulação que mostra o bloco selecionado.

Na barra de estado estão disponíveis valores de medição e funções adicionais.

Mais informações: "Execução do programa", Página 203

6.8.6 Menu Programação

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Programação**
- > Mostra-se a interface de utilizador para a programação

i A barra de estado e a barra OEM opcional não estão disponíveis no menu **Programação**.

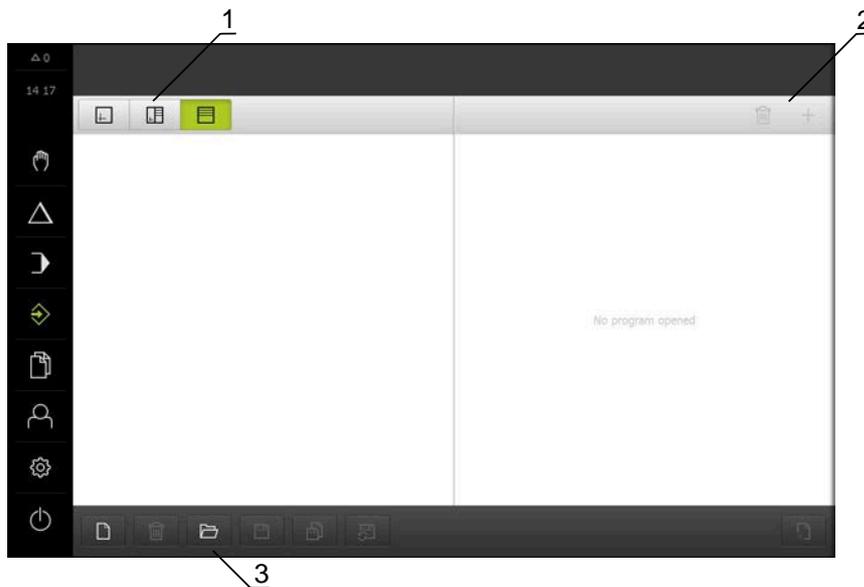


Figura 19: Menu **Programação**

- 1 Barra de vistas
- 2 Barra de ferramentas
- 3 Gestão do programa

Na janela de simulação opcional, é possível visualizar o bloco selecionado.

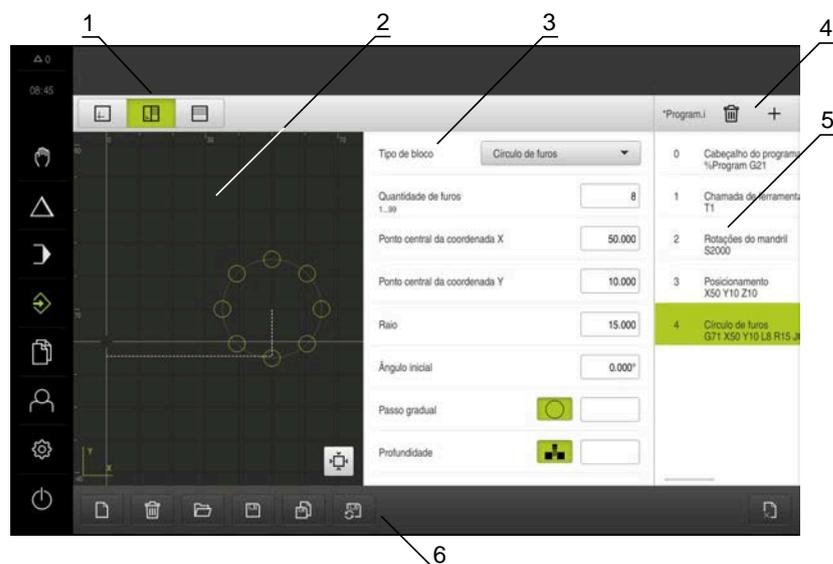


Figura 20: Menu **Programação** com a janela de simulação aberta

- 1 Barra de vistas
- 2 Janela de simulação (opcional)
- 3 Parâmetros de bloco
- 4 Barra de ferramentas
- 5 Blocos de programa
- 6 Gestão do programa

O menu **Programação** permite criar e administrar programas. Para isso, definem-se passos de maquinagem individuais ou padrões de maquinagem como blocos. Uma sequência de vários blocos constitui então um programa.

Mais informações: "Programação", Página 213

6.8.7 Menu Gestão de ficheiros

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- > Mostra-se a interface de utilizador para a gestão de ficheiros

Breve descrição

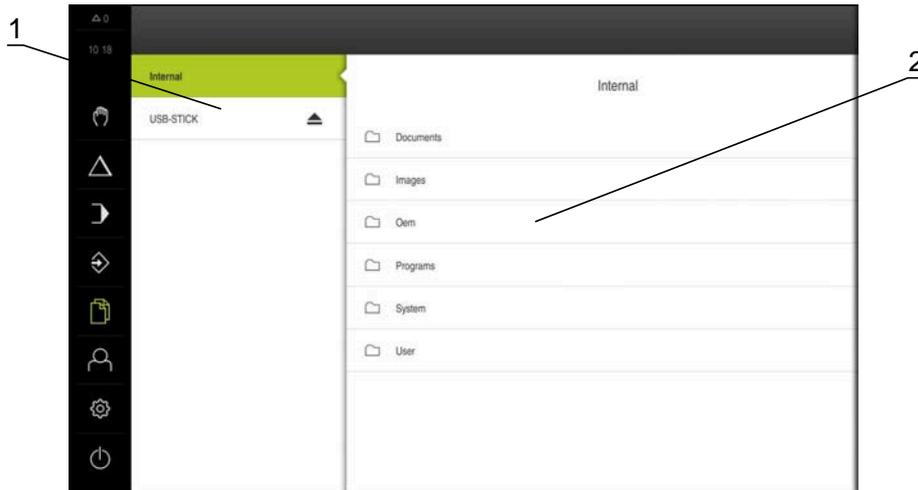


Figura 21: Menu **Gestão de ficheiros**

- 1 Lista das posições de memória disponíveis
- 2 Lista das pastas na posição de memória selecionada

O menu **Gestão de ficheiros** apresenta uma vista geral dos ficheiros guardados na memória do aparelho .

Os dispositivos USB de armazenamento em massa (formato FAT32) eventualmente conectados e as unidades de dados em rede disponíveis são indicados na lista das posições de memória. Os dispositivos USB de armazenamento em massa e unidades de dados em rede são indicados mediante o nome ou a designação da unidade de dados.

Mais informações: "Gestão de ficheiros", Página 229

6.8.8 Menu Início de sessão do utilizador

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Início de sessão do utilizador**
- Mostra-se a interface de utilizador para que o utilizador inicie e encerre sessão

Breve descrição

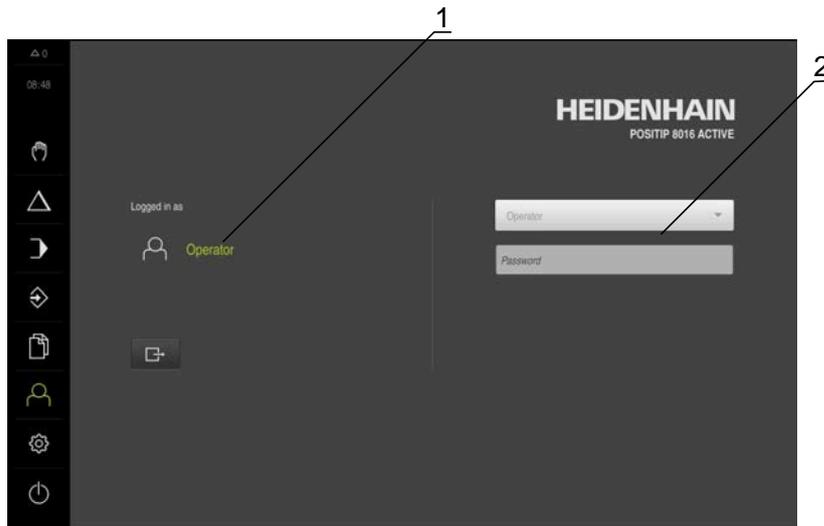


Figura 22: Menu **Início de sessão do utilizador**

- 1 Visualização do utilizador com sessão iniciada
- 2 Início de sessão do utilizador

O menu **Início de sessão do utilizador** indica que utilizador tem sessão iniciada na coluna esquerda. O início de sessão de um novo utilizador é apresentado na coluna direita.

Para que um outro utilizador inicie sessão, o utilizador com sessão iniciada deve encerrá-la.

Mais informações: "Iniciar e encerrar sessão do utilizador", Página 63

6.8.9 Menu Definições

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**
- Mostra-se a interface de utilizador para as definições do dispositivo

Breve descrição

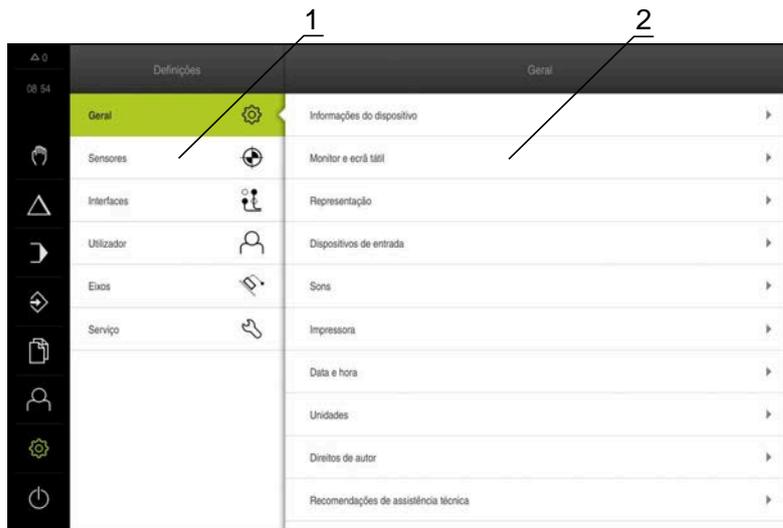


Figura 23: Menu **Definições**

- 1 Lista das opções de definições
- 2 Lista dos parâmetros de definições

O menu **Definições** apresenta todas as opções de configuração do aparelho. Os parâmetros de definições servem para ajustar o aparelho aos requisitos no local de utilização.

Mais informações: "Definições", Página 237



O aparelho possui níveis de privilégios, que determinam se a administração e operação se realizam de forma abrangente ou restrita pelo utilizador.

6.8.10 Menu Desligar

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Desligar**
- Mostram-se os elementos de comando para encerrar o sistema operativo, para ativar o modo economizador de energia e também o modo de limpeza

Breve descrição

O menu **Desligar** mostra as opções seguintes:

| Elemento de comando | Função |
|---------------------|---|
| | Desligar Encerra o sistema operativo |
| | Modo economizador de energia Desliga o ecrã, coloca o sistema operativo em modo economizador de energia |
| | Modo de limpeza Desliga o ecrã, o sistema operativo continua a funcionar sem alterações |

Mais informações: "POSITIP 8000 ligar e desligar", Página 62

Mais informações: "Limpar o ecrã", Página 300

6.9 Visualização de posição

Na visualização de posições, o aparelho apresenta as posições dos eixos e, eventualmente, informações adicionais dos eixos configurados.

6.9.1 Elementos de comando da visualização de posições

| Símbolo | Significado |
|---------|--|
| | Tecla de eixo Funções da tecla de eixo: <ul style="list-style-type: none"> ■ Tocar na tecla de eixo: abre o campo de introdução do valor de posição (modo manual) ou o diálogo Bloco MDI (modo de funcionamento MDI) ■ Manter premida a tecla de eixo: definir a posição atual como ponto zero ■ Deslizar a tecla de eixo para a direita: abre o menu, se houver funções disponíveis para o eixo |
| | Procura de marcas de referência corretamente executada |
| | Procura de marcas de referência não executada ou nenhuma marca de referência detetada |
| | Relação de engrenagem selecionada do mandril engrenado Mais informações: "Ajustar a relação de engrenagem de mandris engrenados", Página 80 |

| Símbolo | Significado |
|--|---|
|  | Não é possível alcançar a velocidade do mandril com a relação de engrenagem selecionada ▶ Seleccionar uma relação de engrenagem mais alta |
|  | Não é possível alcançar a velocidade do mandril com a relação de engrenagem selecionada ▶ Seleccionar uma relação de engrenagem mais baixa |
|  | No modo de funcionamento MDI e Execução do programa, é aplicado um fator de escala ao eixo Mais informações: "Ajustar definições no menu de acesso rápido", Página 82 |
|  | O eixo está em regulação |
| 1250  | Velocidade real do mandril |
|  | Campo de introdução para comando da velocidade do mandril Mais informações: "Ajustar a velocidade do mandril", Página 79 |

6.9.2 Funções da visualização de posições

Ajustar a velocidade do mandril

Dependendo da configuração da máquina-ferramenta ligada, existe a possibilidade de comandar a velocidade do mandril.

- ▶ Para, eventualmente, mudar da visualização da velocidade do mandril para o campo de introdução, deslizar a visualização para a direita

> Aparece o campo de introdução **Velocidade do mandril**



- ▶ Ajustar a velocidade do mandril ao valor desejado, tocando ou mantendo premidos **+** ou **-**

ou

- ▶ Tocar no campo de introdução **Velocidade do mandril**
- ▶ Introduzir o valor desejado
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- > A velocidade do mandril introduzida é aceite como valor nominal pelo aparelho e ativada
- ▶ Para regressar à visualização da velocidade do mandril, deslizar o campo de introdução para a esquerda



Se não se fizer nenhuma introdução dentro de três segundos no campo de introdução **Velocidade do mandril**, o dispositivo regressa à visualização da velocidade do mandril atual.

Ajustar a relação de engrenagem de mandris engrenados

Se a máquina-ferramenta empregar um mandril engrenado, é possível selecionar a relação de engrenagem utilizada.



A seleção das relações de engrenagem também pode ser ativada mediante um sinal externo.

Mais informações: "Eixo do mandril S", Página 280



▶ Deslizar a **tecla de eixo S** para a direita na área de trabalho



▶ Tocar em **Relação de engrenagem**

➢ Mostra-se o diálogo **Definir relação de engrenagem**

▶ Tocar na relação de engrenagem desejada



▶ Tocar em **Confirmar**

➢ A relação de engrenagem selecionada é aceite como novo valor

▶ Deslizar a **tecla de eixo S** para a esquerda



➢ Mostra-se o símbolo da relação de engrenagem selecionada ao lado da **tecla de eixo S**



Se não for possível alcançar a velocidade do mandril desejada com a relação de engrenagem selecionada, o símbolo da relação de engrenagem pisca com uma seta para cima (relação de engrenagem mais alta) ou com uma seta para baixo (relação de engrenagem mais baixa).

6.10 Barra de estado



A barra de estado e a barra OEM opcional não estão disponíveis no menu **Programação**.

Na barra de estado, o aparelho mostra sempre a velocidade de avanço e de deslocação. Além disso, os elementos de comando da barra de estado permitem o acesso direto à tabela de pontos de referência e de ferramentas, assim como aos programas auxiliares Cronómetro e Calculadora.

6.10.1 Elementos de comando da barra de estado

Na barra de estado encontram-se à disposição os seguintes elementos de comando:

| Elemento de comando | Função |
|---|--|
|  | <p>Menu de acesso rápido</p> <p>Definição das unidades para valores lineares e valores angulares, configuração de um fator de escala; Tocar abre o menu de acesso rápido</p> <p>Mais informações: "Ajustar definições no menu de acesso rápido", Página 82</p> |

| Elemento de comando | Função |
|---|---|
|  | <p>Tabela de pontos de referência</p> <p>Visualização do ponto de referência atual; tocar para abrir a tabela de pontos de referência</p> <p>Mais informações: "Criar tabela de pontos de referência", Página 147</p> |
|  | <p>Tabela de ferramentas</p> <p>Visualização da ferramenta atual; tocar para abrir a tabela de ferramentas</p> <p>Mais informações: "Criar tabela de ferramentas", Página 145</p> |
|  | <p>Cronómetro</p> <p>Indicação do tempo com a função de arranque/paragem em h:mm:ss</p> <p>Mais informações: "Cronómetro", Página 83</p> |
|  | <p>Calculadora</p> <p>Calculadora com as funções matemáticas mais importantes e calculadora de rotações</p> <p>Mais informações: "Calculadora", Página 83</p> |
|  | <p>Velocidade de avanço</p> <p>Visualização da velocidade de avanço atual do eixo linear mais rápido</p> <p>Se todos os eixos lineares estiverem parados, é mostrada a velocidade de avanço do eixo de rotação mais rápido</p> <p>Nos modos de funcionamento Modo manual e MDI, é possível definir o valor de avanço; um toque abre o menu de avanço</p> |
|  | <p>Override</p> <p>Visualização da velocidade de deslocação modificada do eixo linear mais rápido</p> <p>Se todos os eixos lineares estiverem parados, é mostrada a velocidade de deslocação modificada do eixo de rotação mais rápido</p> <p>A alteração realiza-se através de um regulador externo numa máquina-ferramenta comandada por NC.</p> |
|  | <p>Funções auxiliares</p> <p>Funções auxiliares no modo manual</p> <p>Mais informações: "Funções auxiliares no modo manual", Página 84</p> |
|  | <p>Bloco MDI</p> <p>Criação de blocos de maquinagem no modo de funcionamento MDI</p> |

6.10.2 Ajustar definições no menu de acesso rápido

O menu de acesso rápido permite ajustar as seguintes definições:



A disponibilidade dos ajustes no menu de acesso rápido depende do utilizador com sessão iniciada.

- Unidade para valores lineares (**Milímetros** ou **Polegadas**)
- Unidade para valores angulares (**Radiano**, **Graus decimais** ou **Grau-Min-Seg**)
- **Factor de escala** que é multiplicado pela posição guardada ao executar um **bloco MDI** ou um **bloco do programa**
- Valor de avanço para eixos nos modos de funcionamento **Modo manual** e **MDI**

Ajustar unidades



 
- ▶ Tocar no **menu de acesso rápido** na barra de estado
- ▶ Selecionar a **Unidade para valores lineares** desejada
- ▶ Selecionar a **Unidade para valores angulares** desejada



- ▶ Para fechar o menu de acesso rápido, tocar em **Fechar**
- ▶ As unidades selecionadas são mostradas no **Menu de acesso rápido**

Ativar o Factor de escala

O **Factor de escala** é multiplicado pela posição guardada no bloco ao executar um **bloco MDI** ou um **bloco do programa**. Dessa maneira, é possível espelhar ou escalar um **Bloco MDI** ou um **bloco do programa** em um ou mais eixos sem alterar o bloco.



- ▶ Tocar no **o menu de acesso rápido** na barra de estado
- ▶ Para navegar até à definição desejada, deslizar a vista para a esquerda
- ▶ Ativar **Factor de escala** com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ Introduzir o **Factor de escala** desejado para cada eixo
- ▶ Confirmar cada introdução com **RET**
- ▶ Para fechar o menu de acesso rápido, tocar em **Fechar**



- ▶ Com um fator de escala $\neq 1$, o símbolo correspondente aparece na visualização de posições

6.10.3 Cronómetro

Para medir os tempos de maquinagem ou similares, o aparelho disponibiliza um cronómetro na barra de estado. A indicação do tempo no formato h:mm:ss funciona segundo o princípio de um cronómetro normal, ou seja, mede o tempo decorrido.

| Elemento de comando | Função |
|--|--|
|  | Início Inicia a medição do tempo ou prossegue a medição do tempo após uma Pausa |
|  | Pausa Interrompe a medição do tempo |
|  | Paragem Para a medição do tempo e restaura-a para 0:00:00 |

6.10.4 Calculadora

Para os cálculos, o dispositivo disponibiliza na barra de estado diferentes calculadoras. Para introduzir os valores numéricos, utilize as teclas numéricas como numa calculadora normal.

| Computador | Função |
|-------------------------------|--|
| Standard | Possui as funções matemáticas mais importantes |
| Computador de rotações | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Em campos predefinidos, introduzir o Diâmetro (mm) e a Velocidade de corte (m/min) ➢ As rotações são calculadas automaticamente |

6.10.5 Definir o valor de avanço

Definir o valor de avanço

Para os modos de funcionamento **Modo manual** e **Modo de funcionamento MDI**, pode definir o valor de avanço no diálogo **Avanço**.



- ▶ Tocar em **Avanço** na barra de estado
- Abre-se o diálogo **Avanço**
- ▶ Introduzir o valor de avanço no campo de introdução correspondente.
 - Para eixos lineares, no campo de introdução **mm/min**
 - Para eixos de rotação no campo de introdução **°/min**
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **Fechar**
- Os eixos são deslocados com o valor de avanço indicado



6.10.6 Funções auxiliares no modo manual



- ▶ Para chamar as funções auxiliares, tocar em **Funções auxiliares** na barra de estado

Ficam à disposição os seguintes elementos de comando:

| Elemento de comando | Função |
|---------------------|---|
| | <p>Marcas de referência Iniciar a procura de marcas de referência Mais informações: "Ligar a procura de marcas de referência", Página 114</p> |
| | <p>Apalpar Apalpar a aresta de uma peça de trabalho Mais informações: "Definir pontos de referência", Página 176</p> |
| | <p>Apalpar Determinar a linha central de uma peça de trabalho Mais informações: "Definir pontos de referência", Página 176</p> |
| | <p>Apalpar Determinar o ponto central de uma forma circular (furo ou cilindro) Mais informações: "Definir pontos de referência", Página 176</p> |

6.11 Barra OEM

A barra de estado e a barra OEM opcional não estão disponíveis no menu **Programação**.

A barra OEM opcional permite, dependendo da configuração, comandar as funções da máquina-ferramenta ligada.

6.11.1 Elementos de comando da Barra OEM



Os elementos de comando disponíveis na barra OEM dependem da configuração do aparelho e da máquina-ferramenta ligada.

Mais informações: "Configurar a Barra OEM", Página 118

Na **Barra OEM** encontram-se à disposição tipicamente os seguintes elementos de comando:

| Elemento de comando | Função |
|---|--|
|  | <p>Logo</p> <p>Mostra o logótipo OEM configurado</p> |
|  | <p>Rotações do mandril</p> <p>Mostra um ou mais valores predefinidos para a velocidade do mandril</p> <p>Mais informações: "Configurar os valores nominais da velocidade do mandril", Página 120</p> |

6.11.2 Chamar funções da Barra OEM



Os elementos de comando disponíveis na barra OEM dependem da configuração do aparelho e da máquina-ferramenta ligada.

Mais informações: "Configurar a Barra OEM", Página 118

Tem a possibilidade de comandar funções especiais com os elementos de comando da barra OEM, p. ex., funções para o mandril.

Mais informações: "Configurar funções especiais", Página 122

Predefinir a velocidade do mandril



- ▶ Na barra OEM, tocar no campo desejado **Rotações do mandril**
- O dispositivo predefine o valor de tensão ao qual a máquina-ferramenta ligada alcança a velocidade do mandril selecionada com o mandril sem carga

Programar a velocidade do mandril



- ▶ Levar o mandril à velocidade desejada, tocando ou mantendo premidos + ou -



- ▶ Na barra OEM, manter premido o campo desejado **Rotações do mandril**
- O campo apresenta-se com a cor de fundo verde
- A velocidade do mandril atual é aceite como valor nominal pelo aparelho e indicada no campo **Rotações do mandril**

6.12 Mensagens e feedback áudio

6.12.1 Mensagens

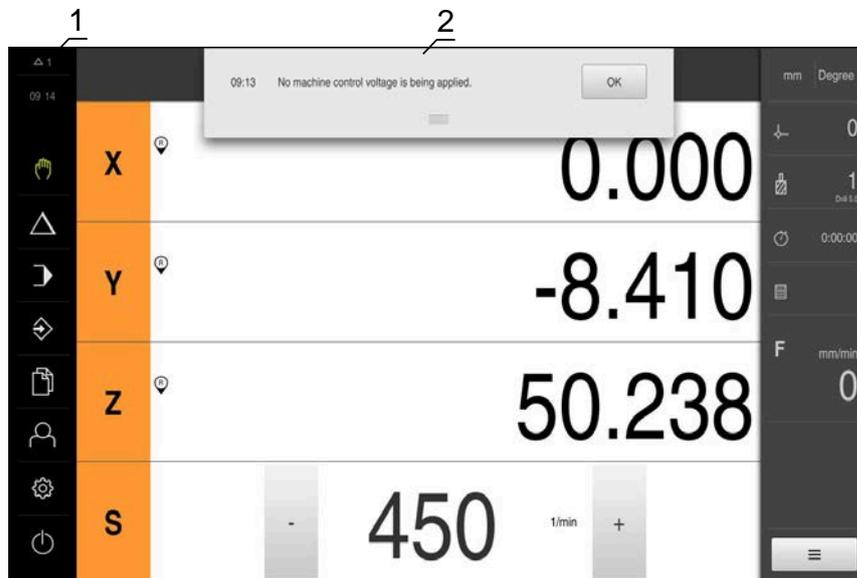


Figura 24: Visualização de mensagens na área de trabalho

- 1 Área de visualização de mensagens
- 2 Lista das mensagens

As mensagens na margem superior da área de trabalho podem ser emitidas, por exemplo, devido a erros de operação ou processos não concluídos.

As mensagens são mostradas com a ocorrência do motivo para a mensagem ou ao tocar na área de visualização **Mensagens** na margem superior esquerda do ecrã.

Chamar mensagens



- ▶ Tocar em **Mensagens**
- > Abre-se a lista das mensagens

Ajustar a área de visualização



- ▶ Para ampliar a área de visualização das mensagens, deslizar a **alça** para baixo
- ▶ Para reduzir a área de visualização das mensagens, deslizar a **alça** para cima
- ▶ Para fechar a área de visualização, deslizar a **alça** para cima, para fora do ecrã
- > O número de mensagens não fechadas é indicado em **Mensagens**

Fechar mensagens

Dependendo do respetivo conteúdo, é possível fechar as mensagens com os seguintes elementos de comando:



- ▶ Para fechar uma mensagem indicativa, tocar em **Fechar**
- > A mensagem deixa de ser mostrada

ou

- ▶ Para fechar uma mensagem com possível efeito na aplicação, tocar em **OK**
- > A mensagem é, eventualmente, considerada pela aplicação
- > A mensagem deixa de ser mostrada

6.12.2 Assistente

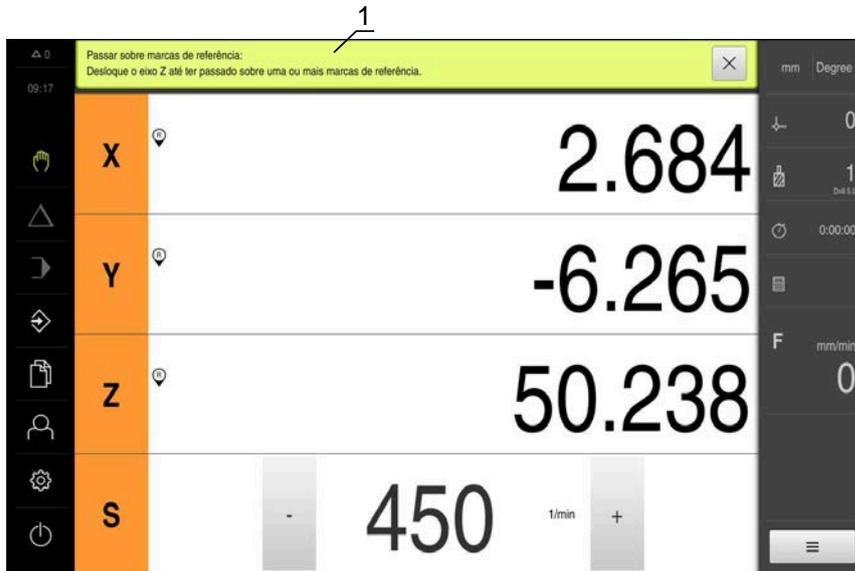


Figura 25: Ajuda aos passos de operação pelo assistente

1 Assistente (exemplo)

O Assistente ajuda o utilizador na execução de passos de operação e programas ou na realização de processos de aprendizagem.

Os elementos de comando do Assistente seguintes são mostrados consoante o passo de operação ou o processo.



- ▶ Para regressar ao último passo de trabalho ou repetir o processo, tocar em **Anular**



- ▶ Para confirmar o passo de trabalho mostrado, tocar em **Confirmar**
- ▶ O Assistente salta para o passo seguinte ou conclui o processo



- ▶ Para mudar para a visualização seguinte, tocar em **Seguinte**
- ▶ Para mudar para a visualização anterior, tocar em **Anterior**



- ▶ Para fechar o Assistente, tocar em **Fechar**

6.12.3 Feedback áudio

O aparelho pode enviar validações acústicas, para assinalar ações de comando, processos concluídos ou avarias.

Os sons disponíveis estão reunidos em áreas temáticas. Dentro de uma área temática, os sons diferenciam-se entre si.

Os ajustes do feedback áudio podem realizar-se no menu **Definições**.

Mais informações: "Sons", Página 243

7

**Colocação em
funcionamento**

7.1 Vista geral

Este capítulo contém todas as informações relativas à colocação em funcionamento do aparelho.

Na colocação em funcionamento, o instalador (**OEM**) do fabricante da máquina configura o aparelho para a utilização na máquina-ferramenta correspondente.

É possível restaurar novamente as definições para os ajustes de fábrica.

Mais informações: "Restaurar", Página 289



É necessário ter lido e compreendido o capítulo "Comando geral" antes de se executarem as atividades descritas seguidamente.

Mais informações: "Comando geral", Página 57



Os passos seguintes podem ser executados apenas por pessoal especializado.

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 29

7.2 Iniciar sessão para a colocação em funcionamento

7.2.1 Iniciar sessão de utilizador

Para a colocação em funcionamento do aparelho, é necessário que o utilizador **OEM** inicie sessão.



- ▶ No menu principal, tocar em **Início de sessão do utilizador**
- ▶ Se necessário, encerrar a sessão do utilizador que a tenha iniciada
- ▶ Selecionar o utilizador **OEM**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Palavra-passe**
- ▶ Introduzir a palavra-passe "**oem**"



Caso a palavra-passe não coincida com as definições padrão, deverá consultar-se o instalador (**Setup**) ou o fabricante da máquina (**OEM**).

Se a palavra-passe já não for conhecida, contacte uma filial de assistência HEIDENHAIN.



- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Iniciar sessão**
- > O utilizador inicia a sessão
- > O aparelho abre e o modo **Funcionamento Manual**

7.2.2 Executar a procura de marcas de referência após o arranque



Se a procura de marcas de referência estiver ligada após o arranque do aparelho todas as funções do aparelho ficarão bloqueadas até que a procura de marcas de referência seja concluída com sucesso.

Mais informações: "Marcas de referência (Sistema de medida)",
Página 268



Nos encoders seriais com interface EnDat, a procura de marcas de referência não se realiza, dado que os eixos são referenciados automaticamente.

Quando a procura de marcas de referência está ligada no aparelho, um assistente obriga a passar sobre as marcas de referência dos eixos.

- ▶ Seguir as instruções no Assistente após o início de sessão
- > Após uma procura de marcas de referência bem sucedida, o símbolo da referência deixa de piscar

Mais informações: "Elementos de comando da visualização de posições",
Página 78

Mais informações: "Ligar a procura de marcas de referência", Página 114

7.2.3 Definir o idioma

No estado de fábrica, o idioma da interface de utilizador é o Inglês. Pode comutar a interface de utilizador para o idioma desejado.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Utilizador**
- > O utilizador com sessão iniciada é assinalado com uma marca de seleção
- ▶ Selecionar o utilizador com sessão iniciada
- > O idioma selecionado para o utilizador é indicado na lista desdobrável **Idioma** através da bandeira correspondente
- ▶ Na lista desdobrável **Idioma**, selecionar a bandeira do idioma desejado
- > A interface de utilizador apresenta-se no idioma selecionado

7.2.4 Alterar palavra-passe

Para evitar uma utilização indevida da configuração, a palavra-passe deve ser alterada.

A palavra-passe é confidencial e não deve ser divulgada.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Utilizador**
- ▶ O utilizador com sessão iniciada é assinalado com uma marca de seleção
- ▶ Selecionar o utilizador com sessão iniciada
- ▶ Tocar em **Palavra-passe**
- ▶ Introduzir a palavra-passe atual
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Introduzir e repetir a nova palavra-passe
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **OK**
- ▶ Fechar a mensagem com **OK**
- ▶ A nova palavra-passe fica disponível no início de sessão seguinte

7.3 Etapas individuais da colocação em funcionamento



As etapas individuais da colocação em funcionamento seguintes dependem umas das outras.

- ▶ Para colocar o aparelho em funcionamento corretamente, executar os passos de operação pela ordem descrita

Condição: Iniciar sessão como utilizador do tipo **OEM** (ver "Iniciar sessão para a colocação em funcionamento", Página 90).

Selecionar aplicação

- Selecionar Aplicação

Ajustes básicos

- Ativar o Opções de software
- Ajustar data e hora
- Ajustar a unidade

Configurar o apalpador

- Configurar o apalpador

Configurar eixos

Com interface EnDat EnDat:

- Configurar eixos para encoders com interface EnDat
- Executar compensação de erros
- Determinar o número de traços por rotação

Com interface 1 V_{SS} ou

11 μA_{SS}:

- Ligar a procura de marcas de referência
- Configurar eixos para encoders com interface 1 V_{SS} ou 11 μA_{SS}
- Executar compensação de erros
- Determinar o número de traços por rotação

-
- Configurar o eixo do mandril
 - Configurar Eixo + NC
 - Acoplar eixos
-

Configurar funções M

- Funções M padrão
 - Funções M específicas do fabricante
-

Área OEM

- Adicionar documentação
 - Adicionar ecrã inicial
 - Configurar a Barra OEM
 - Ajustar visualização
 - Ajustar mensagens de erro
 - Fazer cópia segurança das pastas e ficheiros específicos OEM
 - Configurar o aparelho para capturas de ecrã
-

Fazer uma cópia de segurança de dados

- Guardar dados de configuração
 - Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador
-

AVISO

Perda ou danos em dados de configuração!

Se a fonte de corrente do aparelho for cortada enquanto este está ligado, os dados de configuração podem perder-se ou ficar danificados.

- ▶ Criar uma cópia de segurança dos dados de configuração e conservá-la para o restauro

7.4 Selecionar Aplicação

Ao colocar o aparelho em funcionamento, pode-se escolher entre as aplicações padrão **Fresar** e **Rodar**.

No estado em que o aparelho é fornecido, encontra-se selecionada a aplicação **Fresar**.



Para a aplicação **Rodar** estão disponíveis instruções separadas. Encontra essas instruções no website da HEIDENHAIN em www.heidenhain.de/documentation



Caso se altere o modo de aplicação do aparelho, todas as definições de eixos serão restauradas.



▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Área OEM**
 - **Definições**

7.5 Ajustes básicos

7.5.1 Ativar o Opções de software

As **Opções de software** adicionais são ativadas no aparelho mediante um **Código de licença**.



Pode verificar as **Opções de software** ativadas na página da vista geral. **Mais informações:** "Verificar as Opções de software", Página 97

Solicitar código de licença

Pode solicitar um código de licença através do procedimento seguinte:

- Exportar as informações do aparelho para a consulta de código de licença
- Criar a solicitação de consulta do código de licença

Exportar as informações do aparelho para a consulta de código de licença

- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Geral**
- ▶ Tocar em **Informações do dispositivo**
- Abre-se uma vista geral das informações do aparelho
- Mostram-se a designação do produto, o número de identidade, o número de série e a versão de firmware
- ▶ Contactar a filial de assistência HEIDENHAIN e solicitar um código de licença para o aparelho, indicando as informações do aparelho exibidas
- O código de licença e o ficheiro de licença são gerados e enviados por e-mail

Criar a solicitação de consulta do código de licença

- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Tocar em **Opções de software**
- ▶ Para solicitar uma opção de software paga, tocar em **Pedir opções**
- ▶ Para obter uma opção de demonstração gratuita, tocar em **Pedir opções de teste**
- ▶ Para seleccionar as opções de software desejadas, tocar na marca de seleção correspondente



- ▶ Para restaurar a entrada, tocar na marca de seleção da opção de software correspondente

- ▶ Tocar em **Criar solicitação**
- ▶ No diálogo, seleccionar a posição de memória onde se deseja que a solicitação de licença seja guardada
- ▶ Introduzir um nome de ficheiro apropriado
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- A solicitação de licença é criada e guardada na pasta seleccionada
- ▶ Se a solicitação de licença se encontrar no aparelho, mover o ficheiro para um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) ou para a unidade de dados em rede
- ▶ **Mais informações:** "Mover ficheiro", Página 232
- ▶ Contactar a filial de assistência HEIDENHAIN, transmitir uma solicitação de licença e pedir um código de licença para o aparelho
- O código de licença e o ficheiro de licença são gerados e enviados por e-mail

Ativar código de licença

Existem as seguintes possibilidades de ativar um código de licença:

- Importar o código de licença para o aparelho a partir do ficheiro de licença transmitido
- Registrar manualmente o código de licença no aparelho

Importar código de licença de ficheiro de licença



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Opções de software**
 - **Ativar opções**
- ▶ Tocar em **Importar ficheiro de licença**
- ▶ Selecionar o ficheiro da licença no sistema de ficheiros, no dispositivo USB de armazenamento em massa ou na unidade de dados em rede
- ▶ Confirmar a seleção com **Seleccionar**
- ▶ Tocar em **OK**
- > O código de licença é ativado
- ▶ Tocar em **OK**
- > Dependendo da opção de software, poderá ser necessário reiniciar
- ▶ Confirmar o reinício com **OK**
- > A opção de software ativada fica à disposição

Registrar código de licença manualmente



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Opções de software**
 - **Ativar opções**
- ▶ Registrar o código de licença no campo de introdução **Código de licença**
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **OK**
- > O código de licença é ativado
- ▶ Tocar em **OK**
- > Dependendo da opção de software, poderá ser necessário reiniciar
- ▶ Confirmar o reinício com **OK**
- > A opção de software ativada fica à disposição

Verificar as Opções de software

Na página da vista geral, tem a possibilidade de controlar as **Opções de software** que estão ativadas no aparelho.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Opções de software**
 - **Vista geral**
- Mostra-se uma lista das **Opções de software** ativadas

7.5.2 Ajustar data e hora



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Geral**
- ▶ Tocar em **Data e hora**
- Os valores ajustados são exibidos no formato de ano, mês, dia, hora, minuto
- ▶ Para acertar a data e a hora na linha do meio, puxar as colunas para cima ou para baixo
- ▶ Para confirmar, tocar em **Ajustar**
- ▶ Selecionar o **Formato data** desejado na lista:
 - MM-DD-YYYY: visualização como mês, dia, ano
 - DD-MM-YYYY: visualização como dia, mês, ano
 - YYYY-MM-DD: visualização como ano, mês, dia

Mais informações: "Data e hora", Página 244

7.5.3 Ajustar a unidade

É possível ajustar diferentes parâmetros referentes às unidades, métodos de arredondamento e casas decimais.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Geral**
- ▶ Tocar em **Unidades**
- ▶ Para ajustar as unidades, tocar na respetiva lista desdobrável e selecionar a unidade
- ▶ Para ajustar os métodos de arredondamento, tocar na respetiva lista desdobrável e selecionar o método
- ▶ Para ajustar o número de casas decimais visíveis, tocar em - ou +

Mais informações: "Unidades", Página 244

7.6 Configurar o apalpador

É possível definir os pontos de referência nas funções de apalpação do aparelho com uma sonda de arestas HEIDENHAINKT 130. A haste de apalpação da sonda de arestas pode ser equipada adicionalmente com uma esfera de rubi.

Ao ativar o apalpador, o diâmetro da sonda de arestas KT 130 é ajustado automaticamente.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Sensores**
- ▶ Tocar em **Apalpador**
- ▶ Ativar ou desativar o apalpador com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ Se necessário, ativar ou desativar a opção **Utilizar sempre o apalpador para a apalpação** com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ Indicar a diferença de comprimentos do apalpador no campo de introdução **Longitude**
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Se necessário, ativar ou desativar a opção **Avaliação do sinal de prontidão** com o botão deslizante **ON/OFF**

7.7 Configurar eixos

O procedimento varia conforme o tipo de interface do encoder conectado e do tipo de eixo:

- Encoders com interface do tipo EnDat:
Os parâmetros são assumidos automaticamente pelo encoder
Mais informações: "Configurar eixos para encoders com interface EnDat", Página 100
- Encoders com interface do tipo 1 V_{SS} ou 11 μA_{SS}:
Os parâmetros devem ser configurados manualmente
- Tipo de eixo **Ferramenta, Mandril engrenado e Mandril com orientação**
É necessário configurar manualmente as entradas e saídas, assim como parâmetros adicionais
Mais informações: "Eixo do mandril S", Página 280
- Tipo de eixo **Eixo + NC, Volante eletrônico** (opção de software): É necessário configurar manualmente as entradas e saídas, assim como parâmetros adicionais
Mais informações: "<Nome do eixo> (definições do eixo)", Página 262

Pode consultar os parâmetros dos encoders HEIDENHAIN que são ligados tipicamente ao aparelho na vista geral de encoders típicos.

Mais informações: "Vista geral de encoders típicos", Página 99

7.7.1 Vista geral de encoders típicos

A vista geral seguinte contém os parâmetros de encoders HEIDENHAIN que tipicamente são ligados ao aparelho.



Se forem conectados outros encoders, consulte os parâmetros necessários na documentação do aparelho correspondente.

Encoders lineares

Exemplos de encoders incrementais utilizados tipicamente

| Série de encoders | Interfaces | Período de sinal | Marca de referência | Trajeto de deslocamento máximo |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| LS 388C/688C | 1 V _{SS} | 20 µm | Codificado | 20 mm |
| LS 187/487C | 1 V _{SS} | 20 µm | Codificado | 20 mm |
| LB 382C | 1 V _{SS} | 40 µm | Codificado | 80 mm |

Exemplos de encoders absolutos utilizados tipicamente

| Série de encoders | Interfaces | Passo de medição |
|-------------------|------------|------------------|
| LC 415 | EnDat 2.2 | 5 nm |

Encoders angulares e encoders rotativos

| Série de encoders | Interfaces | Número de linhas/ Sinais de saída por rotação | Marca de referência | Distância básica |
|-------------------|-------------------|---|---------------------|------------------|
| RON 285C | 1 V _{SS} | 18000 | Codificado | 20° |
| ROD 280C | 1 V _{SS} | 18000 | Codificado | 20° |
| ROD 480 | 1 V _{SS} | 1000 ... 5000 | Uma | - |
| ERN 180 | 1 V _{SS} | 1000 ... 5000 | Uma | - |
| ERN 480 | 1 V _{SS} | 1000 ... 5000 | Uma | - |



Através das fórmulas seguintes, é possível calcular a distância básica das marcas de referência com distância codificada em encoders angulares

Distância básica = $360^\circ \div \text{Número de marcas de referência} \times 2$

Distância básica = $(360^\circ \times \text{distância básica em períodos de sinal}) \div \text{número de traços}$

Exemplos de encoders absolutos utilizados tipicamente

| Série de encoders | Interfaces | Passo de medição |
|-------------------|------------|------------------|
| ROC 425 | EnDat 2.2 | 25 bits |
| RCN 5310 | EnDat 2.2 | 26 bits |

7.7.2 Configurar eixos para encoders com interface EnDat

Se um eixo já estiver atribuído à entrada de encoder correspondente, um encoder com interface EnDat ligado é reconhecido automaticamente ao reiniciar e as definições são ajustadas. Em alternativa, é possível atribuir a entrada de encoder depois de se ter conectado o aparelho.

Condição: Está ligado um encoder com interface EnDat ao aparelho.



O procedimento de ajuste é idêntico para todos os eixos. Seguidamente, a título de exemplo, descreve-se o procedimento para um eixo.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
 - ▶ Tocar no nome do eixo ou, eventualmente, em **Não definido**
 - ▶ Se necessário, seleccionar para o eixo o respetivo nome na lista desdobrável **Nome do eixo**
 - ▶ Tocar em **Sistema de medida**
 - ▶ Na lista desdobrável **Entrada de encoders**, determinar a ligação para o encoder correspondente:
 - X1
 - X2
 - X3
 - X4
 - X5
 - X6
 - > As informações dos encoders disponíveis são transmitidas ao aparelho
 - > As definições são atualizadas
 - ▶ Na lista desdobrável **Tipo de sistema de medida**, seleccionar o tipo de encoder:
 - **Encoder linear**
 - **Encoder angular**
 - **Encoder angular como encoder linear**
 - ▶ Ao seleccionar **Encoder angular como encoder linear**, introduzir a **Transposição mecânica**
 - ▶ Ao seleccionar **Encoder angular**, escolher o **Modo visualizaç.**
 - ▶ Tocar em **Deslocação do ponto de referência**
 - ▶ Ativar ou desativar a **Deslocação do ponto de referência** (cálculo do offset entre a marca de referência e o ponto zero da máquina) com o botão deslizante **ON/OFF**
 - ▶ Se ativada, indicar o valor de offset para a **Deslocação do ponto de referência** eingeben
 - ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ou
- ▶ Para aceitar a posição atual como valor de offset, em **Posição atual para deslocação do ponto de referência**, tocar em **Aplicar**



- ▶ Para mudar para a visualização anterior, tocar em **Voltar**
- > Para visualizar a placa de identificação eletrónica do encoder, tocar em **Placa de características**
- > Para visualizar os resultados do diagnóstico do encoder, tocar em **Diagnósticos**

Mais informações: "<Nome do eixo> (definições do eixo)", Página 262

7.7.3 Configurar eixos para encoders com interface 1 V_{SS} ou 11 μA_{SS}



O procedimento de ajuste é idêntico para todos os eixos. Seguidamente, a título de exemplo, descreve-se o procedimento para um eixo.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Tocar no nome do eixo ou, eventualmente, em **Não definido**
- ▶ Se necessário, seleccionar para o eixo o respetivo nome na lista desdobrável **Nome do eixo**



- ▶ Tocar em **Tipo de eixo**
- ▶ Seleccionar **Tipo de eixo Eixo**
- ▶ Para mudar para a visualização anterior, tocar em **Voltar**
- ▶ Tocar em **Sistema de medida**
- ▶ Na lista desdobrável **Entrada de encoders**, determinar a ligação para o encoder correspondente:
 - **X1**
 - **X2**
 - **X3**
 - **X4**
 - **X5**
 - **X6**
- ▶ Na lista desdobrável **Sinal incremental**, seleccionar o tipo do sinal incremental:
 - **1 V_{SS}**: sinal de tensão senoidal
 - **11 μA**: sinal de corrente senoidal
- ▶ Na lista desdobrável **Tipo de sistema de medida**, escolher o tipo de encoder:
 - **Encoder linear**: eixo linear
 - **Encoder angular**: eixo rotativo
 - **Encoder angular como encoder linear**: o eixo rotativo é mostrado como eixo linear
- ▶ Dependendo da seleção, introduzir outros parâmetros:
 - Com **Encoder linear**, introduzir o **Período de sinal** (ver "Encoders lineares", Página 99)
 - Com **Encoder angular**, introduzir o **Número de linhas** (ver "Encoders angulares e encoders rotativos", Página 99) ou determiná-lo no processo de memorização (ver "Determinar o número de traços por rotação", Página 104)
 - Com **Encoder angular como encoder linear**, introduzir o **Número de linhas** e a **Transposição mecânica**
- ▶ Confirmar cada uma das introduções com **RET**
- ▶ Com **Encoder angular**, se necessário, escolher o **Modo visualizaç.**
- ▶ Tocar em **Marcas de referência**

- ▶ Na lista desdobrável **Marca de referência**, selecionar a marca de referência:
 - **Nenhum**: Não existe nenhuma marca de referência
 - **Uma**: o encoder dispõe de uma marca de referência
 - **Codificado**: o encoder dispõe de marcas de referência codificadas
- ▶ Se o encoder linear possuir marcas de referência codificadas, indicar o **Trajeto de deslocação máximo** (ver "Encoders lineares", Página 99)
- ▶ Se o encoder angular possuir marcas de referência codificadas, indicar o parâmetro para a **Distância básica** (ver "Encoders angulares e encoders rotativos", Página 99)
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Ativar ou desativar **Inversão dos impulsos da marca de referência** com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ Tocar em **Deslocação do ponto de referência**
- ▶ Ativar ou desativar a **Deslocação do ponto de referência** (cálculo do offset entre a marca de referência e o ponto zero da máquina) com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ Se ativada, indicar o valor de offset para a **Deslocação do ponto de referência** eingeben
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Para aceitar a posição atual como valor de offset, em **Posição atual para deslocação do ponto de referência**, tocar em **Aplicar**
- ▶ Para mudar para a visualização anterior, tocar duas vezes em **Voltar**
- ▶ Na lista desdobrável **Frequência de filtro analógico**, selecionar a frequência do filtro passa-baixo para suprimir os sinais interferentes de alta frequência:
 - **33 kHz**: frequências interferentes acima de 33 kHz
 - **400 kHz**: frequências interferentes acima de 400 kHz
- ▶ Ativar ou desativar a **Resistência de terminação** com o botão deslizante **ON/OFF**



Para os sinais incrementais do tipo sinal de corrente (11 μA_{SS}), a resistência de terminação é desativada automaticamente.

- ▶ Na lista desdobrável **Monitorização de erros**, selecionar o tipo de monitorização de erros:
 - **Desligado**: monitorização de erros não ativa
 - **Contaminação**: monitorização de erros da amplitude de sinal
 - **Frequência**: monitorização de erros da frequência de sinal
 - **Frequência & contaminação**: monitorização de erros da amplitude de sinal e da frequência de sinal

- ▶ Na lista desdobrável **Sentido de contagem**, selecionar o sentido de contagem desejado:
 - **Positivo**: direção de deslocação no sentido de contagem do encoder
 - **Negativo**: direção de deslocação contra o sentido de contagem do encoder

Mais informações: "<Nome do eixo> (definições do eixo)", Página 262

Determinar o número de traços por rotação

Em encoders angulares com interfaces do tipo 1 V_{SS} ou 11 μA_{SS}, é possível determinar exatamente o número de traços por rotação num processo de memorização.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Tocar na designação do eixo ou, se necessário, em **Não definido**
- ▶ Eventualmente, selecionar a designação do eixo na lista desdobrável **Nome do eixo**
- ▶ Tocar em **Sistema de medida**
- ▶ Na lista desdobrável **Tipo de sistema de medida**, selecionar o tipo **Encoder angular**
- ▶ Para o **Modo visualizaç.**, selecionar a opção - ∞ ... ∞
- ▶ Tocar em **Marcas de referência**
- ▶ Na lista desdobrável **Marca de referência**, escolher uma das seguintes opções:
 - **Nenhum**: Não existe nenhuma marca de referência
 - **Uma**: o encoder dispõe de uma marca de referência
- ▶ Para mudar para a visualização anterior, tocar em **Voltar**
- ▶ Para dar início ao processo de memorização, tocar em **Iniciar**
- O processo de memorização começa e mostra-se o Assistente
- ▶ Seguir as instruções no assistente
- O número de traços determinado no processo de memorização é aceite no campo **Número de linhas**



Se selecionar outro modo de visualização após o processo de memorização, o número de traços determinado permanece guardado.

Mais informações: "Ajustes para encoders com interfaces do tipo 1 V_{SS} e 11 μA_{SS}", Página 266

7.7.4 Executar compensação de erros

Fatores mecânicos como, p. ex., erros de guia, tombos nas posições finais, tolerâncias da superfície de apoio ou uma instalação desfavorável (erro de Abbe) podem provocar erros de medição. Mediante a compensação de erros, o aparelho consegue compensar automaticamente erros de medição sistemáticos logo durante a maquinagem de peças de trabalho. Através da comparação de valores nominais e reais, é possível definir um ou mais fatores de compensação.

Faz-se a distinção entre os seguintes métodos:

- Compensação de erros linear (LEC): o fator de compensação é calculado com base no comprimento predefinido de um padrão de medição (comprimento nominal) e o percurso de deslocação efetivo (comprimento real). O fator de compensação é aplicado linearmente em toda a área de medição.
- Compensação de erros linear por secção (SLEC): o eixo é dividido em várias secções recorrendo a, no máximo, 200 pontos de correção. É definido e aplicado em cada secção um fator de compensação próprio.

AVISO

Alterações posteriores às definições dos encoders podem causar erros de medição

Caso se alterem definições dos encoders, como a entrada do encoder, o tipo de encoder, o período de sinal ou as marcas de referência, é possível que os fatores de compensação determinados anteriormente deixem de ser aplicáveis.

- ▶ Caso se alterem as definições do encoder, executar novamente a compensação de erros em seguida



Todos os métodos requerem que se meça exatamente a curva de erro efetiva com a ajuda, p. ex., de um encoder comparativo ou de um padrão de calibração.



A compensação de erros linear e a compensação de erros linear por secção não podem ser combinadas entre si.



Se ativar a deslocação do ponto de referência, seguidamente, é necessário configurar de novo a compensação de erros. Dessa forma, evitam-se erros de medição.

Configurar a compensação de erros linear (LEC)

Na compensação de erros linear (LEC), o dispositivo aplica um fator de compensação que é calculado com base no comprimento ou ângulo predefinido de um padrão de medição (comprimento nominal ou ângulo nominal) e o percurso de deslocação efetivo (comprimento real ou ângulo real). O fator de compensação é aplicado em toda a área de medição.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Selecionar eixo
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Compensação de erros**
 - **Compensação de erros linear (LEC)**
- ▶ Introduzir o comprimento ou ângulo do padrão de medição (comprimento nominal ou ângulo nominal)
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Introduzir o comprimento ou ângulo do percurso de deslocação efetivo determinado por medição (comprimento real ou ângulo real)
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Ativar **Compensação** com o botão deslizante **ON/OFF**



A **Compensação de erros linear (LEC)** também pode ser aplicada com encoders angulares, se o ângulo de rotação for menor que 360°.

Mais informações: "Compensação de erros linear (LEC)", Página 273

Configurar a compensação de erros linear por secção (SLEC)

Numa compensação de erros linear por secção (SLEC), o eixo é subdividido em secções de trajeto curtas recorrendo a, no máximo, 200 pontos de correção. Os desvios entre o efetivo percurso de deslocação e o comprimento do trajeto em cada secção do trajeto produzem os valores de compensação que compensam os fatores mecânicos no eixo.



Se estiver selecionado o modo de visualização - ∞ ... ∞ para o encoder angular, a compensação de erros de encoders angulares não atua em valores negativos da tabela de pontos de correção.



▶ No menu principal, tocar em **Definições**



▶ Tocar em **Eixos**

▶ Selecionar eixo

▶ Abrir sucessivamente:

■ **Compensação de erros**

■ **Compensação de erros linear por secção (SLEC)**

▶ Desativar **Compensação** com o botão deslizante **ON/OFF**

▶ Tocar em **Criar tabela de pontos de correção**

▶ Tocando em + ou -, ajustar o **N.º de pontos de correção** desejado (máx. 200)

▶ Introduzir a **Distância dos pontos de correção** desejada

▶ Confirmar a introdução com **RET**

▶ **Introduzir Pto.inicial**

▶ Confirmar a introdução com **RET**

▶ Para criar a tabela de pontos de correção, tocar em **Criar**

> É criada a tabela de pontos de correção

> Na tabela de pontos de correção mostram-se as **posições dos pontos de correção (P)** e os **valores de compensação (D)** das secções de trajeto correspondentes

▶ Introduzir o valor de compensação (D) "**0,0**" para o ponto de correção **0**

▶ Confirmar a introdução com **RET**

▶ Em **Valor de compensação (D)**, indicar os valores de compensação, determinados por medição, para os pontos de correção criados

▶ Confirmar a introdução com **RET**



▶ Para mudar para a visualização anterior, tocar duas vezes em **Voltar**

▶ Ativar **Compensação** com o botão deslizante **ON/OFF**

> É aplicada a compensação de erros para o eixo

Mais informações: "Compensação de erros linear por secção (SLEC)",
Página 273

Ajustar a tabela de pontos de correção existente

Depois de se ter criado uma tabela de pontos de correção para a compensação de erros linear por secção, esta tabela de pontos de correção pode ser ajustada, caso seja necessário.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Selecionar eixo
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Compensação de erros**
 - **Compensação de erros linear por secção (SLEC)**
- ▶ Desativar **Compensação** com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ Tocar em **Tabela de pontos de compensação**
- ▶ Na tabela de pontos de correção mostram-se as **posições dos pontos de correção (P)** e os **valores de compensação (D)** das secções de trajeto correspondentes
- ▶ Ajustar o **Valor de compensação (D)** aos pontos de correção
- ▶ Confirmar as introduções com **RET**
- ▶ Para mudar para a visualização anterior, tocar em **Voltar**
- ▶ Ativar **Compensação** com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ É aplicada a compensação de erros ajustada para o eixo



Mais informações: "Compensação de erros linear por secção (SLEC)",
Página 273

7.7.5 Configurar o eixo do mandril

Dependendo da configuração da máquina-ferramenta ligada, antes do funcionamento, é necessário configurar as entradas, as saídas e outros parâmetros do eixo do mandril. Se a máquina-ferramenta empregar um **Mandril engrenado**, também é possível configurar as relações de engrenagem correspondentes.

Além disso, pode configurar um **Mandril com orientação**.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Tocar em **S** ou, se necessário, em **Não definido**
- ▶ Tocar em **Tipo de eixo**
- ▶ Selecionar o **Tipo de eixo**:
 - **Ferramenta**
 - **Mandril engrenado**
 - **Mandril com orientação**



- ▶ Para mudar para a visualização anterior, tocar em **Voltar**
- ▶ Eventualmente, na lista desdobrável **Nome do eixo**, selecionar para o eixo a designação **S**

Configuração básica para o eixo do mandril

Para utilizar um mandril, deve configurar os parâmetros fundamentais. Em seguida, apresenta-se uma vista geral da configuração básica de um mandril.



Encontra uma descrição de mais possibilidades de configuração no capítulo Definições.

Mais informações: "Eixos", Página 255

Um eixo do mandril é arrancado e parado através das **Funções M** M3/M4 ou manualmente.

Se as **Funções M** M3/M4 não estiverem disponíveis, o mandril só pode ser operado manualmente. Para isso, configure os parâmetros das entradas digitais **Arranque do mandril** e **Stop cabeçal**.

| Ativação do eixo do mandril | Saída analógica | Entradas | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| | | Arranque do mandril | Stop cabeçal |
| Manual | atribuída | atribuída | atribuída |
| Funções M M3/M4 | atribuída | não ligada | não ligada |

Saídas

Para o funcionamento do mandril, atribua ao eixo do mandril, no mínimo, uma saída analógica.

Caminho: **Definições ► Eixos ► S ► Saídas**

- **Tipo de motor**
- **Saída analógica** ou **Saída para motor de passo**
- **Frequência de passo mínima:** se o tipo do motor for motor de passo
- **Frequência de passo mínima:** se o tipo do motor for motor de passo
- **Circuito de regulação de posição aberto:** Não ativado (circuito de regulação de posição fechado); apenas no tipo de eixo **Mandril com orientação**
- **Smax**
- **Umax:** se o tipo do motor for servomotor unipolar ou servomotor bipolar
- **Ativação da rotação à direita:** atribuir entrada, se o tipo do motor for servomotor unipolar
- **Ativação da rotação à esquerda:** atribuir entrada, se o tipo do motor for servomotor unipolar

Mais informações: "Saídas (S)", Página 282

Entradas

Caminho: **Definições ► Eixos ► S ► Entradas**

- **Comandos de movimento de entrada digital:** p. ex., teclas de Jog para arranque e paragem do mandril
- **Entradas digitais de ativação**
- **Visualização da velocidade através de entrada analógica:** atribuir entrada, caso se deva mostrar a velocidade real; indicação da velocidade a uma tensão de entrada de 5 V

Mais informações: "Comandos de movimento de entrada digital (S)", Página 284

Mais informações: "OEM Funções especiais", Página 294

Parâmetros para o tipo de eixo Ferramenta

Caminho: **Definições ► Eixos ► Eixo do mandril S**

- **Tempo arranque para o intervalo superior rotações do mandril**
- **Tempo arranque para o intervalo inferior rotações do mandril**
- **Ponto de dobra de linhas indicativas dos tempos de arranque**
- **Velocidade mínima do mandril**

Mais informações: "Eixo do mandril S", Página 280

Parâmetros para o tipo de eixo Mandril com orientação

Caminho: **Definições ► Eixos ► Eixo do mandril S**

- **Tempo arranque para o intervalo superior rotações do mandril**
- **Tempo arranque para o intervalo inferior rotações do mandril**
- **Ponto de dobra de linhas indicativas dos tempos de arranque**
- **Velocidade mínima do mandril**
- **Fator Kv P**
- **Fator Kv L**

Mais informações: "Eixo do mandril S", Página 280

Parâmetros para o tipo de eixo Mandril engrenado

Caminho: **Definições ► Eixos ► S ► Relações de engrenagem**

- **Nome**
- **Smax**
- **Tempo arranque para o intervalo superior rotações do mandril**
- **Tempo arranque para o intervalo inferior rotações do mandril**
- **Ponto de dobra de linhas indicativas dos tempos de arranque**
- **Velocidade mínima do mandril**

Mais informações: "Adicionar Relações de engrenagem", Página 286

Mais informações: "Relações de engrenagem", Página 286

7.7.6 Configurar Eixo + NC

Dependendo da estrutura da máquina-ferramenta ligada, pode configurar diferentes parâmetros para os seus eixos regulado por NC.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Tocar em <Nome do eixo> ou, eventualmente, **Não definido**
- ▶ Tocar em **Tipo de eixo**
- ▶ Selecionar **Eixo + NC** (opção de software)



- ▶ Para mudar para a visualização anterior, tocar em **Voltar**
- ▶ Eventualmente, selecionar a designação do eixo desejada na lista desdobrável **Nome do eixo**

Configuração básica para Eixo + NC

Para mover um eixo regulado por NC, deve configurar os parâmetros fundamentais. É necessária a seguinte configuração básica para os eixos regulados por NC:



Encontra uma descrição de mais possibilidades de configuração no capítulo Definições.

Mais informações: "Eixos", Página 255

Saídas

Caminho: **Definições ▶ Eixos ▶ Nome do eixo ▶ Saídas**

- **Tipo de motor**
- **Saída analógica** ou **Saída para motor de passo**
- **Frequência de passo mínima:** se o tipo do motor for motor de passo
- **Frequência de passo mínima:** se o tipo do motor for motor de passo
- **Circuito de regulação de posição aberto:** Não ativado (circuito de regulação de posição fechado)
- **Fmax**
- **Umax:** se o tipo do motor for servomotor unipolar ou servomotor bipolar
- **Ativação da rotação à direita:** atribuir entrada, se o tipo do motor for servomotor unipolar
- **Ativação da rotação à esquerda:** atribuir entrada, se o tipo do motor for servomotor unipolar

Mais informações: "Saídas", Página 274

Entradas

Caminho: **Definições ▶ Eixos ▶ Nome do eixo ▶ Entradas**

- Selecionar **Comandos de movimento de entrada digital** (p. ex., teclas de Jog) ou **Comandos de movimento de entrada analógica** (p. Ex., Joystick)
- Se a seleção for **Comandos de movimento de entrada analógica**, devem-se introduzir outros parâmetros

Mais informações: "Entradas", Página 276

Parâmetros

Caminho: **Definições ► Eixos ► Nome do eixo**

- **Tempo de arranque**
- **Fator Kv P**
- **Fator Kv L**

Mais informações: "<Nome do eixo> (definições do eixo)", Página 262

Caminho: **Definições ► Eixos ► Definições gerais ► Funções de comando ► Entradas**

- **Tensão de comando ligada:** atribuir entrada (p. ex., tecla na máquina)
- **deslocam. rápido:** atribuir entrada (p. ex., tecla na máquina)
- **Avanço automático:** atribuir entrada (p. ex., NC-Start)

Mais informações: "Entradas (Funções de comando)", Página 258

Caminho: **Definições ► Eixos ► Definições gerais ► Sobreposições**

- **Entrada para sobreposição do avanço:** atribuir entrada (p. ex., potenciômetro de avanço)
- **Umax**

Mais informações: "Sobreposições", Página 260

7.7.7 Configurar Volante eletrônico

Dependendo da estrutura da máquina-ferramenta ligada, é possível configurar diferentes parâmetros para o volante eletrônico.

Proceda da seguinte forma:

- Selecionar o tipo de eixo **Volante eletrônico**
- Realizar os ajustes do volante utilizado
- Atribuir o volante ao eixo desejado



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Tocar em <Nome do eixo> ou, eventualmente, **Não definido**
- ▶ Tocar em **Tipo de eixo**
- ▶ Selecionar **Volante eletrônico** (opção de software)



- ▶ Para mudar para a visualização anterior, tocar em **Voltar**
- ▶ O nome é atribuído automaticamente

Configuração básica para um volante eletrônico

Para mover um eixo com um volante eletrônico, é necessário configurar os parâmetros fundamentais. Em seguida, apresenta-se uma vista geral da configuração básica de um volante eletrônico.

Aparelho de medição

Caminho: **Definições ▶ Eixos ▶ Nome do volante ▶ Sistema de medida**

Indique primeiro os parâmetros do encoder utilizado para o volante eletrônico.

▶ Configurar eixos

Mais informações: "Configurar eixos para encoders com interface 1 V_{SS} ou 11 μA_{SS}", Página 102

Mais informações: "Configurar eixos para encoders com interface EnDat", Página 100

Entradas

Agora, atribua o volante ao eixo desejado e realize os ajustes do volante.

Caminho: **Definições ▶ Eixos ▶ Nome do eixo ▶ Entradas ▶ Comandos de movimento do volante eletrônico**

- ▶ **Ativar comandos de movimento do volante eletrônico:** Comutar para ON
- ▶ **Seleção do volante eletrônico:** Escolher a seleção do volante desejado para o eixo
- ▶ **Tecla de confirmação para comandos de movimento do volante eletrônico:** atribuir entrada (p. ex., tecla na máquina)

Todos os outros parâmetros são preenchidos com valores padrão. Adapte-os às características da sua máquina

Mais informações: "Comandos de movimento do volante eletrônico", Página 278

7.7.8 Acoplar eixos

Se se acoplarem os eixos uns aos outros, o dispositivo calcula os valores de posição dos dois eixos de acordo com o tipo de cálculo selecionado. Na visualização de posições aparece somente o eixo principal com o valor de posição calculado. Os eixos de acoplamento não são representados na visualização de posições.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Tocar em <Nome do eixo> ou, eventualmente, em **Não definido** no eixo que deseja acoplar com um eixo principal.
- ▶ Tocar em **Tipo de eixo**



- ▶ Selecionar o tipo de eixo **Eixo acoplado**
- ▶ Para mudar para a visualização anterior, tocar em **Voltar**
- ▶ Selecionar o eixo principal desejado na lista desdobrável **Eixo principal acoplado**
- ▶ Selecionar o tipo de cálculo desejado na lista desdobrável **Cálculo com eixo principal:**
 - **+**: eixo principal + eixo de acoplamento
 - **-**: eixo principal - eixo de acoplamento
- Os valores de posição dos dois eixos são calculados em conjunto de acordo com o tipo de cálculo selecionado

Mais informações: "<Nome do eixo> (definições do eixo)", Página 262

7.7.9 Ligar a procura de marcas de referência

Com a ajuda das marcas de referência, o aparelho pode, referenciar a mesa da máquina para a máquina. Com a procura de marcas de referência ligada, após o arranque do aparelho, mostra-se um assistente que manda movimentar os eixos para a procura de marcas de referência.

Condição: os encoders instalados devem dispor de marcas de referência que tenham sido configuradas nos parâmetros de eixo.



Nos encoders seriais com interface EnDat, a procura de marcas de referência não se realiza, dado que os eixos são referenciados automaticamente.



Dependendo da configuração, também é possível cancelar a procura de marcas de referência após o arranque do aparelho.

Mais informações: "Marcas de referência (Sistema de medida)",
Página 268



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Definições gerais**
 - **Marcas de referência**
- ▶ Ativar a **Procura de marcas de referência após o arranque do aparelho** com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ É necessário passar sobre as marcas de referência após cada arranque do aparelho
- ▶ As funções do aparelho só estarão disponíveis após a procura de marcas de referência
- ▶ Após uma procura de marcas de referência bem sucedida, o símbolo da referência deixa de piscar
- Mais informações:** "Elementos de comando da visualização de posições", Página 78

7.8 Configurar funções M

Dependendo da configuração da máquina-ferramenta, também é possível utilizar funções M (funções da máquina) para maquinagens. As funções M permitem influenciar os fatores seguintes:

- as funções da máquina-ferramenta como, p. ex., ligar e desligar a rotação do mandril e o agente refrigerante
- o comportamento da ferramenta na trajetória
- a execução do programa

Pode utilizar todas as funções M como tipo de bloco em programação e na execução do programa.

Mais informações: "Funções da máquina", Página 216

Para a chamada das funções M na execução do programa, é possível mostrar um gráfico opcionalmente.

Mais informações: "Configurar funções M", Página 296

No aparelho faz-se a diferenciação entre as funções M padrão e as funções M específicas do fabricante.

7.8.1 Funções M padrão

O aparelho suporta as seguintes funções M padrão (orientadas para DIN 66025/ISO 6983):

| Código | Descrição |
|--------|--|
| M2 | PARAGEM do programa, PARAGEM mandril, Refrigerante DESLIGADO |
| M3 | Rotação do mandril em sentido horário |
| M4 | Rotação do mandril em sentido anti-horário |
| M5 | PARAGEM do mandril |
| M8 | Refrigerante LIGADO |
| M9 | Refrigerante DESLIGADO |
| M30 | PARAGEM do programa, PARAGEM mandril, Refrigerante DESLIGADO |

Estas funções M, com efeito, não são dependentes da máquina, embora algumas funções M dependam da configuração da máquina-ferramenta (p. ex., funções do mandril).

7.8.2 Funções M específicas do fabricante



As funções M100 a M120 específicas do fabricante só estão disponíveis se a saída associada for previamente configurada.

Mais informações: "Configurar funções M", Página 260

O aparelho também suporta funções M específicas do fabricante com as seguintes propriedades:

- Intervalo de numeração definível de M100 a M120
- Função dependente do fabricante da máquina
- Utilização em botão do ecrã na barra OEM

Mais informações: "Configurar a Barra OEM", Página 118

7.9 Área OEM

Na **Área OEM**, o instalador tem a possibilidade de proceder a ajustes específicos no aparelho:

- **Documentação:** Documentação OEM, p. ex., adicionar instruções de assistência
- **Ecrã inicial:** Definir o ecrã inicial com o logótipo próprio da empresa
- **Barra OEM:** Configurar a barra OEM com funções específicas
- **Definições:** Selecionar a aplicação ,ajustar os elementos de visualização e mensagens
- **Capturas de ecrã:** Configurar o dispositivo para capturas de ecrã com o programa ScreenshotClient

7.9.1 Adicionar documentação

A documentação do aparelho pode ser guardada no aparelho, o que permite visualizá-la diretamente.



Como documentação podem ser adicionados somente documentos em formato *.pdf. O aparelho não mostra documentos com outros formatos de ficheiro.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Área OEM**
 - **Documentação**
 - **Adicionar instruções de assistência OEM**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) numa interface USB no aparelho
- ▶ Para aceder ao ficheiro desejado, tocar na posição de memória correspondente



Se, ao selecionar a pasta, se tiver enganado a tocar, pode navegar de volta para a pasta de origem.

- ▶ Tocar no nome do ficheiro sobre a lista

- ▶ Navegar até à pasta com o ficheiro
- ▶ Tocar no nome de ficheiro
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- ▶ O ficheiro é copiado para a área **Recomendações de assistência técnica** do aparelho
Mais informações: "Recomendações de assistência técnica", Página 246
- ▶ Confirmar a transferência bem sucedida com **OK**

Mais informações: "Documentação", Página 298

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança

- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Navegar até Lista das posições de memória
- ▶ Tocar em **Remover com segurança**
- ▶ Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**
- ▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

7.9.2 Adicionar ecrã inicial

Ao ligar o aparelho, é possível mostrar um ecrã inicial específico de OEM, p. ex., o nome ou o logótipo da empresa. Para isso, é necessário criar no aparelho um ficheiro de imagem com as seguintes propriedades:

- Tipo de ficheiro: PNG ou JPG
- Resolução: 96 ppi
- Formato da imagem: 16:10 (formatos diferentes são escalonados proporcionalmente)
- Tamanho da imagem: máx. 1280 x 800 px

Adicionar ecrã inicial

- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**
- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Área OEM**
 - **Ecrã inicial**
 - **Selecionar o ecrã inicial**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) numa interface USB no aparelho
- ▶ Para aceder ao ficheiro desejado, tocar na posição de memória correspondente



Se, ao seleccionar a pasta, se tiver enganado a tocar, pode navegar de volta para a pasta de origem.

- ▶ Tocar no nome do ficheiro sobre a lista

- ▶ Navegar até à pasta com o ficheiro
- ▶ Tocar no nome de ficheiro
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- ▶ O ficheiro de imagem é copiado para o aparelho e mostra-se como ecrã inicial quando o aparelho for ligado novamente
- ▶ Confirmar a transferência bem sucedida com **OK**

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança



▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**

▶ Navegar até Lista das posições de memória



▶ Tocar em **Remover com segurança**

▶ Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**

▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa



Ao fazer uma cópia de segurança de ficheiros do utilizador, também é guardado o ecrã inicial específico de OEM, o que permite restaurá-lo.

Mais informações: "Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador", Página 131

7.9.3 Configurar a Barra OEM

É possível configurar a aparência e as opções de menu da barra OEM.



Se forem configuradas mais opções de menu do que aquelas que podem ser mostradas na **Barra OEM**, é possível deslocar a **Barra OEM** na vertical.

Mostrar ou ocultar a Barra OEM



▶ No menu principal, tocar em **Definições**



▶ Tocar em **Serviço**

▶ Abrir sucessivamente:

■ **Área OEM**

■ **Barra OEM**

▶ Ativar ou desativar **Visualizar barra** com o botão deslizante **ON/OFF**

Configurar logótipo OEM

É possível mostrar um logótipo da empresa específico OEM na barra OEM.

Opcionalmente, pode-se abrir um ficheiro PDF com documentação OEM, tocando no logótipo OEM.

Configurar o logótipo OEM



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Área OEM**
 - **Barra OEM**
 - **Registos de barras**



- ▶ Tocar em **Adicionar**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Descrição**
- ▶ Introduzir descrição para a opção de menu
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Na lista desdobrável **Tipo**, tocar em **Logo**
- ▶ Selecionar o ficheiro de imagem já guardado com **Selecionar o logótipo**
- ▶ Se necessário, escolher outro ficheiro de imagem através de **Carregar ficheiro de imagem**
Mais informações: "OEM Logo", Página 292
- ▶ Navegar até à pasta que contém o ficheiro de imagem e selecionar o ficheiro
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- ▶ Na lista desdobrável **Ligação para a documentação**, selecionar a opção desejada

Configurar os valores nominais da velocidade do mandril

A barra OEM permite definir opções de menu que, dependendo da configuração da máquina-ferramenta, comandam a velocidade do mandril.



Pode sobrescrever as velocidades do mandril configuradas com o valor das rotações do eixo do mandril atualmente definido, mantendo premido um campo **Rotações do mandril**.

Mais informações: "Chamar funções da Barra OEM", Página 85

Configurar os valores nominais da velocidade do mandril



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Área OEM**
 - **Barra OEM**
 - **Registos de barras**



- ▶ Tocar em **Adicionar**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Descrição**
- ▶ Introduzir descrição para a opção de menu
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Na lista desdobrável **Tipo**, tocar em **Rotações do mandril**
- ▶ Na lista desdobrável **Ferramenta**, tocar na designação do mandril
- ▶ No campo de introdução **Rotações do mandril**, digitar o valor nominal desejado

Configurar funções M

A barra OEM permite definir opções de menu que, dependendo da configuração da máquina-ferramenta, comandam a utilização de funções M.



As funções M100 a M120 específicas do fabricante só estão disponíveis se a saída associada for previamente configurada.

Mais informações: "Configurar funções M", Página 260

Configurar funções M



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Área OEM**
 - **Barra OEM**
 - **Registos de barras**



- ▶ Tocar em **Adicionar**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Descrição**
- ▶ Introduzir descrição para a opção de menu
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Na lista desdobrável **Tipo**, tocar em **Função M**
- ▶ Introduzir o número no campo de introdução **Número da função M**:
 - **100.T ... 120.T (TOGGLE** alterna entre os estados quando é acionado)
 - **100.P ... 120.P (PULSE** emite um breve impulso quando é acionado, que também pode ser prolongado através do ajuste de **Duração do impulso**)
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Para cada função M, é possível definir adicionalmente imagens correspondendo à visualização do estado com **Selecionar imagem para a função ativa** e **Selecionar imagem para a função inativa**

Mais informações: "Registo da barra OEM Função M", Página 293

Configurar funções especiais

A barra OEM permite definir opções de menu que comandam funções especiais da máquina-ferramenta ligada.



As funções disponíveis dependem da configuração do aparelho e da máquina-ferramenta ligada.

Configurar funções especiais



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Área OEM**
 - **Barra OEM**
 - **Registos de barras**



- ▶ Tocar em **Adicionar**
 - ▶ Tocar no campo de introdução **Descrição**
 - ▶ Introduzir descrição para a opção de menu
 - ▶ Confirmar a introdução com **RET**
 - ▶ Na lista desdobrável **Tipo**, tocar em **Funções especiais**
 - ▶ Na lista desdobrável **Função**, seleccionar a função especial desejada
 - **Punção de rosca**
 - **Direção de rotação do mandril**
 - **Refrigerante**
 - **Agente refrigerante no modo do mandril**
 - **Apertar eixos**
 - **Repôr a zero eixo da ferramenta**
 - ▶ Para cada função especial, é possível definir adicionalmente imagens correspondendo à visualização do estado com **Selecionar imagem para a função ativa** e **Selecionar imagem para a função inativa**
- Mais informações:** "OEM Funções especiais", Página 294

Configurar documentos

É possível definir na barra OEM opções de menu que mostram documentos adicionais. Para isso, é necessário guardar no aparelho um ficheiro correspondente no formato de ficheiro PDF.

Configurar documentos



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Área OEM**
 - **Barra OEM**
 - **Registos de barras**



- ▶ Tocar em **Adicionar**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Descrição**
- ▶ Introduzir descrição para a opção de menu
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Na lista desdobrável **Tipo**, tocar em **Documento**
- ▶ Selecionar o documento já guardado com **Selecionar documento**
- ▶ Selecionar o ficheiro de imagem desejado para a visualização com **Selecionar imagem para visualização**
- ▶ Navegar até à pasta que contém o ficheiro de imagem e selecionar o ficheiro
- ▶ Tocar em **Seleccionar**

Eliminar opções de menu

As opções de menu existentes na barra OEM podem ser eliminadas individualmente.

Eliminar opções de menu



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Área OEM**
 - **Barra OEM**
 - **Registos de barras**
- ▶ Tocar na opção de menu desejada
- ▶ Tocar em **Remover registo de barras**
- ▶ Para confirmar a eliminação, tocar em **OK**
- ▶ A opção de menu é eliminada da barra OEM

7.9.4 Ajustar visualização

É possível ajustar a visualização do override nos menus **Funcionamento Manual** e **Funcionamento MDI**. Além disso, também se pode definir o design do teclado para o teclado virtual.

Ajustar a Visualização do override



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Área OEM**
 - **Definições**
- ▶ Na lista desdobrável **Visualização do override**, selecionar a unidade desejada:
 - **Porcentagem**: porcentagem da diferença de velocidade de deslocação
 - **Valor**: valor absoluto da velocidade de deslocação

Definir o design do teclado



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Área OEM**
 - **Definições**
- ▶ Na lista desdobrável **Design do teclado**, selecionar o layout desejado para o teclado virtual

7.9.5 Ajustar mensagens de erro

Sendo OEM, tem a possibilidade de definir mensagens de erro específicas que sobrescrevem mensagens de erro padrão ou são emitidas como mensagens adicionais através de sinais de entrada definidos. Para isso, pode criar uma base de dados de texto que inclua as suas mensagens de erro específicas.

Criar Base de dados de texto

Para dispor de uma base de dados de texto de mensagens de erro específicas de OEM, crie num computador um ficheiro do tipo "*.xml" e defina aí os registos para cada um dos textos de mensagem.

O ficheiro XML deve possuir a codificação de ficheiros UTF-8. A figura seguinte mostra a estrutura correta do ficheiro XML:

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <source version="1">
3    <entry id="ID_OEM_EMERGENCY_STOP">
4      <text lang="de">Der Not-Aus ist aktiv.</text>
5      <text lang="cs">Nouzové zastavení je aktivní.</text>
6      <text lang="en">The emergency stop is active.</text>
7      <text lang="fr">L&apos;arrêt d&apos;urgence est actif.</text>
8      <text lang="it">L&apos;arresto d&apos;emergenza è attivo.</text>
9      <text lang="es">La parada de emergencia está activa.</text>
10     <text lang="ja">緊急停止がアクティブです.</text>
11     <text lang="pl">Wyłączenie awaryjne jest aktywne.</text>
12     <text lang="pt">O desligamento de emergência está ativo.</text>
13     <text lang="ru">Активен аварийный останов.</text>
14     <text lang="zh">急停激活.</text>
15     <text lang="zh-tw">緊急停止啟動.</text>
16     <text lang="ko">비상 정지가 작동 중입니다.</text>
17     <text lang="tr">Acil kapatma etkin.</text>
18     <text lang="nl">De noodstop is actief.</text>
19   </entry>
20   <entry id="ID_OEM_CONTROL_VOLTAGE">
21     <text lang="de">Es liegt keine Steuerspannung an.</text>
22     <text lang="cs">Není použito žádné řidicí napětí.</text>
23     <text lang="en">No machine control voltage is being applied.</text>
24     <text lang="fr">Aucune tension de commande n&apos;est appliquée.</text>
25     <text lang="it">Non è applicata alcuna tensione di comando.</text>
26     <text lang="es">No está aplicada la tensión de control.</text>
27     <text lang="ja">御電圧は適用されていません.</text>
28     <text lang="pl">Brak zasilania sterowania.</text>
29     <text lang="pt">Não existe tensão de comando.</text>
30     <text lang="ru">Управляющее напряжение отсутствует.</text>
31     <text lang="zh">无控制电压.</text>
32     <text lang="zh-tw">並無供應控制電壓.</text>
33     <text lang="ko">공급원 제어 전압이 없습니다.</text>
34     <text lang="tr">Kumanda gerilimi mevcut değil.</text>
35     <text lang="nl">Er is geen sprake van stuurspanning.</text>
36   </entry>
37 </source>

```

Figura 26: Exemplo –Ficheiro XML para base de dados de texto

Em seguida, este ficheiro XML é importado para o aparelho através de um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) e copiado, p. ex., para a posição de memória **Internal/Oem**.

Importar Base de dados de texto



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Área OEM**
 -
 - **Base de dados de texto**
- ▶ Para aceder ao ficheiro desejado, tocar na posição de memória correspondente



Se, ao seleccionar a pasta, se tiver enganado a tocar, pode navegar de volta para a pasta de origem.

- ▶ Tocar no nome do ficheiro sobre a lista

- ▶ Navegar até à pasta com o ficheiro XML
- ▶ Tocar no nome de ficheiro
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- ▶ Confirmar a transferência bem sucedida com **OK**
- > A **Base de dados de texto** foi corretamente importada

Mais informações: "Base de dados de texto", Página 296

Configurar mensagens de erro

As mensagens de erro específicas de OEM podem ser associadas a entradas como mensagens adicionais. Essas mensagens de erro apresentam-se assim que a entrada é comutada para ativa. Para isso, é necessário atribuir as mensagens de erro aos sinais de entrada desejados.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Área OEM**
 - **Definições**
 - **Mensagens**



- ▶ Tocar em **Adicionar**
 - ▶ Tocar no campo de introdução **Nome**
 - ▶ Introduzir um nome inequívoco
 - ▶ Confirmar a introdução com **RET**
 - ▶ Tocar no campo de introdução **ID de texto ou texto**
 - ▶ Introduzir o texto de mensagem novo
- ou
- ▶ Introduzir a ID de um texto de mensagem da base de dados de texto
 - ▶ Na lista desdobrável **Tipo de mensagem**, seleccionar o tipo de mensagem desejado:
 - **Standard**: A mensagem mostra-se enquanto a entrada estiver ativa
 - **Confirmação pelo utilizador**: A mensagem mostra-se até que o utilizador confirme a mensagem
 - ▶ Tocar em **Entrada**
 - ▶ Seleccionar a entrada digital desejada
 - ▶ Para mudar para a visualização anterior, tocar em **Voltar**



Mais informações: "Mensagens", Página 297

Eliminar mensagens de erro

As mensagens de erro existentes podem ser eliminadas individualmente.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Área OEM**
 - **Definições**
 - **Mensagens**
- ▶ Tocar no registo de mensagem desejado
- ▶ Tocar em **Eliminar registo**
- ▶ Para confirmar a eliminação, tocar em **OK**
- ▶ A mensagem de erro é eliminada

7.9.6 Fazer cópia de segurança e restaurar as definições de OEM

É possível fazer uma cópia de segurança em ficheiro de todas as definições da área OEM, para que estas estejam disponíveis após um restauro das definições de fábrica ou para a instalação em vários aparelhos.

Fazer cópia segurança das pastas e ficheiros específicos OEM

As definições da área OEM podem ser guardadas como ficheiro ZIP num dispositivo USB de armazenamento em massa ou numa unidade de dados em rede ligada.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Área OEM**
 - **Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração**
 - **Fazer cópia segurança das pastas e ficheiros específicos OEM**
 - **Guardar como ZIP**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) numa interface USB no aparelho
- ▶ Selecionar a pasta para onde os dados devem ser copiados
- ▶ Introduzir o nome desejado para os dados, p. ex., "<yyyy-mm-dd>_OEM_config"
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- ▶ Confirmar a cópia de segurança dos dados bem sucedida com **OK**
- > A cópia de segurança dos dados foi executada

Restaurar as pastas e ficheiros específicos de OEM



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Área OEM**
 - **Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração**
 - **Restaurar as pastas e ficheiros específicos de OEM**
 - **Carregar como ZIP**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) numa interface USB no aparelho
- ▶ Navegar até à pasta que contém os dados da cópia de segurança
- ▶ Selecionar o ficheiro de cópia de segurança
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- ▶ Confirmar a transferência bem sucedida com **OK**

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança

▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**

▶ Navegar até Lista das posições de memória



▶ Tocar em **Remover com segurança**

➢ Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**

▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

7.9.7 Configurar o aparelho para capturas de ecrã**ScreenshotClient**

O software para PC ScreenshotClient permite criar capturas de ecrã da janela ativa do aparelho a partir de um computador.

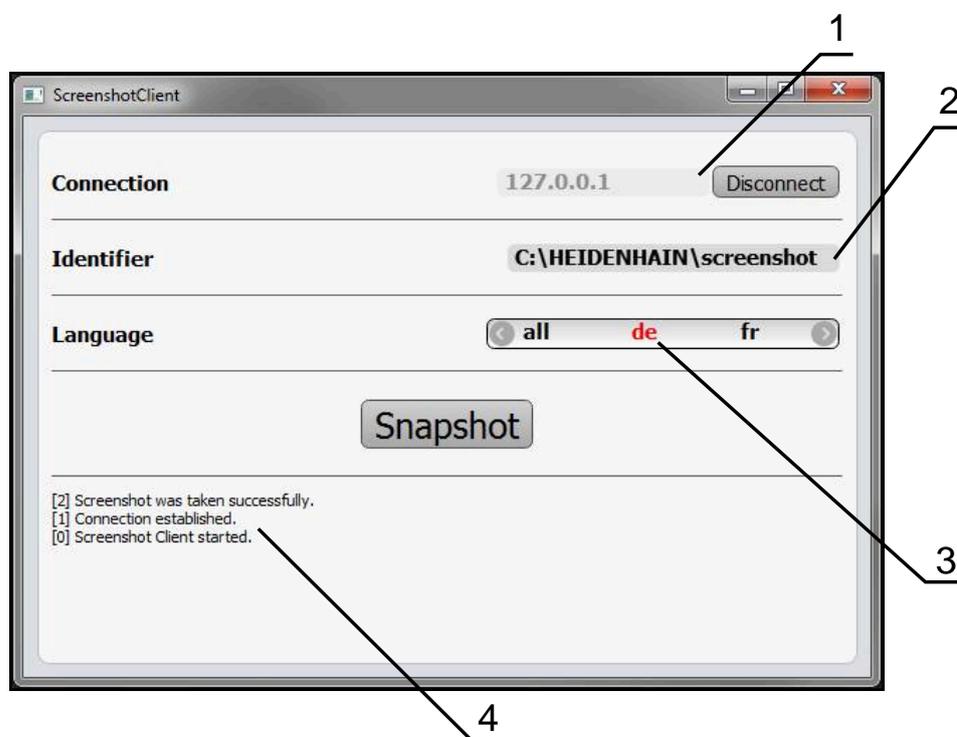


Figura 27: Interface de utilizador do ScreenshotClient

- 1 Estado da ligação
- 2 Caminho do ficheiro e nome do ficheiro
- 3 Seleção do idioma
- 4 Mensagens de estado

i ScreenshotClient está incluído na instalação padrão de **POSITIP 8000 Demo**.

m Encontra uma descrição pormenorizada no **Manual do Utilizador POSITIP 8000 Demo**. O Manual do Utilizador encontra-se à disposição na pasta "Documentação" no website do produto.

Mais informações: "Software de demonstração para o produto", Página 18

Ativar o acesso remoto para capturas de ecrã

Para poder ligar o ScreenshotClient ao aparelho a partir do computador, é necessário ativar o **Acesso remoto para capturas de ecrã** no aparelho.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Tocar em **Área OEM**
- ▶ Ativar a **Acesso remoto para capturas de ecrã** com o botão deslizante **ON/OFF**

Mais informações: "Área OEM", Página 290

7.10 Fazer uma cópia de segurança de dados

7.10.1 Guardar dados de configuração

É possível fazer uma cópia de segurança em ficheiro das definições do aparelho, para que esta esteja disponível após um restauro das definições de fábrica ou para a instalação em vários aparelhos.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração**
 - **Guardar dados de configuração**

Executar uma Cópia de segurança completa

Com a cópia de segurança completa da configuração, são guardadas todas as definições do aparelho.

- ▶ Tocar em **Cópia de segurança completa**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) na interface USB do aparelho
- ▶ Selecionar a pasta para onde os dados de configuração devem ser copiados
- ▶ Introduzir o nome desejado para os dados de configuração, p. ex., "<yyyy-mm-dd>_config"
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- ▶ Confirmar a cópia de segurança da configuração bem sucedida **OK**
- ▶ A cópia de segurança da configuração foi executada

Mais informações: "Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração", Página 288

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança

- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Navegar até Lista das posições de memória
- ▶ Tocar em **Remover com segurança**
- Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**
- ▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

7.10.2 Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador

É possível fazer uma cópia de segurança em ficheiro dos ficheiros de utilizador do aparelho, de modo a que estes estejam disponíveis após um restauro para o estado de fábrica. Em conexão com a cópia de segurança das definições, também é possível efetuar uma cópia de segurança da configuração completa de um aparelho.

Mais informações: "Guardar dados de configuração", Página 130



Como ficheiros de utilizador são copiados com segurança todos os ficheiros de todos os grupos de utilizadores que estão guardados nas pastas correspondentes, permitindo que sejam restaurados. Os ficheiros na pasta **System** não são restaurados.

Executar uma cópia de segurança

A cópia de segurança dos ficheiros do utilizador pode ser guardada como ficheiro ZIP num dispositivo USB de armazenamento em massa ou numa unidade de dados em rede ligada.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**
- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração**
 - **Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador**
- ▶ tocar em **Guardar como ZIP**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) na interface USB do aparelho
- ▶ Selecionar a pasta para onde o ficheiro ZIP deve ser copiado
- ▶ Introduzir o nome desejado para ficheiro ZIP, p. ex., "<yyyy-mm-dd>_config"
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- ▶ Confirmar que a cópia de segurança dos ficheiros do utilizador foi bem sucedida com **OK**
- A cópia de segurança dos ficheiros do utilizador foi executada

Mais informações: "Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração", Página 288

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança

- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Navegar até Lista das posições de memória
- ▶ Tocar em **Remover com segurança**
- > Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**
- ▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

8

Preparação

8.1 Vista geral

Este capítulo contém todas as informações relativas à preparação do aparelho.

Durante os preparativos, o aparelho é configurado pelo ajustador (**Setup**) para ser usado com a máquina-ferramenta nas aplicações correspondentes. Entre elas contam-se, por exemplo, a preparação de operadores, assim como a criação da tabela de pontos de referência e da tabela de ferramentas.



É necessário ter lido e compreendido o capítulo "Comando geral" antes de se executarem as atividades descritas seguidamente.

Mais informações: "Comando geral", Página 57



Os passos seguintes podem ser executados apenas por pessoal especializado.

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 29

8.2 Iniciar sessão para a preparação

8.2.1 Iniciar sessão de utilizador

Para a preparação do aparelho, é necessário que o utilizador **Setup** inicie sessão.



- ▶ No menu principal, tocar em **Início de sessão do utilizador**
- ▶ Se necessário, encerrar a sessão do utilizador que a tenha iniciada
- ▶ Selecionar o utilizador **Setup**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Palavra-passe**
- ▶ Introduzir a palavra-passe "**setup**"



Caso a palavra-passe não coincida com as definições padrão, deverá consultar-se o instalador (**Setup**) ou o fabricante da máquina (**OEM**).

Se a palavra-passe já não for conhecida, contacte uma filial de assistência HEIDENHAIN.

- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Iniciar sessão**



8.2.2 Executar a procura de marcas de referência após o arranque



Se a procura de marcas de referência estiver ligada após o arranque do aparelho todas as funções do aparelho ficarão bloqueadas até que a procura de marcas de referência seja concluída com sucesso.

Mais informações: "Marcas de referência (Sistema de medida)",
Página 268



Nos encoders seriais com interface EnDat, a procura de marcas de referência não se realiza, dado que os eixos são referenciados automaticamente.

Quando a procura de marcas de referência está ligada no aparelho, um assistente obriga a passar sobre as marcas de referência dos eixos.

- ▶ Seguir as instruções no Assistente após o início de sessão
- > Após uma procura de marcas de referência bem sucedida, o símbolo da referência deixa de piscar

Mais informações: "Elementos de comando da visualização de posições",
Página 78

Mais informações: "Ligar a procura de marcas de referência", Página 114

8.2.3 Definir o idioma

No estado de fábrica, o idioma da interface de utilizador é o Inglês. Pode comutar a interface de utilizador para o idioma desejado.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Utilizador**
- > O utilizador com sessão iniciada é assinalado com uma marca de seleção
- ▶ Selecionar o utilizador com sessão iniciada
- > O idioma selecionado para o utilizador é indicado na lista desdobrável **Idioma** através da bandeira correspondente
- ▶ Na lista desdobrável **Idioma**, selecionar a bandeira do idioma desejado
- > A interface de utilizador apresenta-se no idioma selecionado

8.2.4 Alterar palavra-passe

Para evitar uma utilização indevida da configuração , a palavra-passe deve ser alterada.

A palavra-passe é confidencial e não deve ser divulgada.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Utilizador**
- > O utilizador com sessão iniciada é assinalado com uma marca de seleção
- ▶ Selecionar o utilizador com sessão iniciada
- ▶ Tocar em **Palavra-passe**
- ▶ Introduzir a palavra-passe atual
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Introduzir e repetir a nova palavra-passe
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **OK**
- ▶ Fechar a mensagem com **OK**
- > A nova palavra-passe fica disponível no início de sessão seguinte

8.3 Etapas individuais da preparação



As etapas individuais seguintes da preparação dependem umas das outras.

- ▶ Para preparar o aparelho corretamente, executar os passos de operação pela ordem descrita

Condição: Iniciar sessão como utilizador do tipo **Setup**(ver "Iniciar sessão para a preparação", Página 134).

Ajustes básicos

- Ajustar data e hora
- Ajustar a unidade
- Criar e configurar utilizador
- Adicionar manual de instruções
- Configurar rede
- Unidade de dados em rede unidade de dados em rede
- Configurar a operação com o rato ou o ecrã tátil
- Configurar o teclado USB

Preparar processos de maquinagem

- Criar tabela de ferramentas
- Criar tabela de pontos de referência

Fazer uma cópia de segurança de dados

- Guardar dados de configuração
- Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador

AVISO

Perda ou danos em dados de configuração!

Se a fonte de corrente do aparelho for cortada enquanto este está ligado, os dados de configuração podem perder-se ou ficar danificados.

- ▶ Criar uma cópia de segurança dos dados de configuração e conservá-la para o restauro

8.3.1 Ajustes básicos



É provável que o instalador (**OEM**) já tenha procedido a alguns ajustes básicos.

Ajustar data e hora



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Geral**
- ▶ Tocar em **Data e hora**
- Os valores ajustados são exibidos no formato de ano, mês, dia, hora, minuto
- ▶ Para acertar a data e a hora na linha do meio, puxar as colunas para cima ou para baixo
- ▶ Para confirmar, tocar em **Ajustar**
- ▶ Selecionar o **Formato data** desejado na lista:
 - MM-DD-YYYY: visualização como mês, dia, ano
 - DD-MM-YYYY: visualização como dia, mês, ano
 - YYYY-MM-DD: visualização como ano, mês, dia

Mais informações: "Data e hora", Página 244

Ajustar a unidade

É possível ajustar diferentes parâmetros referentes às unidades, métodos de arredondamento e casas decimais.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Geral**
- ▶ Tocar em **Unidades**
- ▶ Para ajustar as unidades, tocar na respetiva lista desdobrável e selecionar a unidade
- ▶ Para ajustar os métodos de arredondamento, tocar na respetiva lista desdobrável e selecionar o método
- ▶ Para ajustar o número de casas decimais visíveis, tocar em - ou +

Mais informações: "Unidades", Página 244

Criar e configurar utilizador

Quando o aparelho sai da fábrica, estão definidos os tipos de utilizadores seguintes com diferentes privilégios:

- **OEM**
- **Setup**
- **Operator**

Criar o utilizador e a palavra-passe

Pode criar novos utilizadores do tipo **Operator**. Na ID do utilizador e na palavra-passe são permitidos todos os caracteres. Faz-se a distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Condição: Um utilizador do tipo **OEM** ou **Setup** tem sessão iniciada.



Não é possível criar novos utilizadores do tipo **OEM** ou **Setup**.



▶ No menu principal, tocar em **Definições**



▶ Tocar em **Utilizador**



▶ Tocar em **Adicionar**

▶ Tocar no campo de introdução **ID de utilizador**



A **ID de utilizador** é mostrada para seleccionar o utilizador, p. ex., no início de sessão do utilizador. A **ID de utilizador** não pode ser alterada posteriormente.

- ▶ Registrar ID de utilizador
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Nome**
- ▶ Introduzir o nome do novo utilizador
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Palavra-passe**
- ▶ Introduzir e repetir a nova palavra-passe
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**



É possível visualizar como texto claro os conteúdos dos campos de palavra-passe e voltar a ocultá-los.

- ▶ Mostrar ou ocultar com o botão deslizante **ON/OFF**

- ▶ Tocar em **OK**
- > Mostra-se uma mensagem
- ▶ Fechar a mensagem com **OK**
- > O utilizador é criado com os dados de base. O próprio utilizador pode proceder a outros ajustes mais tarde

Configurar utilizador

Se tiver criado um novo utilizador do tipo **Operator**, pode adicionar ou modificar os seguintes dados do utilizador:

- Nome
- Nome próprio
- Departamento
- Palavra-passe
- Idioma
- Início de sessão automático



Se o início de sessão automático estiver ativado para um ou mais utilizadores, ao ligar, fica iniciada automaticamente a sessão do último utilizador a iniciar sessão no aparelho. Assim, não é necessário introduzir a ID de utilizador nem a palavra-passe.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Utilizador**
- ▶ Selecionar Utilizador
- ▶ Tocar no campo de introdução cujo conteúdo deverá ser editado: **Nome, Nome próprio, Departamento**
- ▶ Editar conteúdo(s) e confirmar com **RET**
- ▶ Para alterar a palavra-passe, tocar em **Palavra-passe**
- > Mostra-se o diálogo **Alterar palavra-passe**
- ▶ Se for alterada a palavra-passe do utilizador que iniciou a sessão, introduzir a palavra-passe atual.
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Introduzir e repetir a nova palavra-passe
- ▶ Confirmar as introduções com **RET**
- ▶ Tocar em **OK**
- > Mostra-se uma mensagem
- ▶ Fechar a mensagem com **OK**
- ▶ Para alterar a língua, na lista desdobrável **Idioma**, selecionar a bandeira do idioma desejado
- ▶ Ativar ou desativar o **Início de sessão automático** com o botão deslizante **ON/OFF**

Eliminar utilizador

É possível eliminar utilizadores do tipo **Operator** que já não sejam necessários.



Os utilizadores do tipo **OEM** e **Setup** não podem ser eliminados.

Condição: Um utilizador do tipo **OEM** ou **Setup** tem sessão iniciada.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Utilizador**
- ▶ Tocar no utilizador que deverá ser eliminado
- ▶ Tocar em **Remover conta de utilizador**
- ▶ Introduzir a palavra-passe do utilizador autorizado (**OEM** ou **Setup**)
- ▶ Tocar em **OK**
- > O utilizador é eliminado

Adicionar manual de instruções

O aparelho oferece a possibilidade de transferir o respetivo manual de instruções num idioma desejado. O manual de instruções pode ser copiado para o aparelho do dispositivo USB de armazenamento em massa fornecido em conjunto.

A versão mais recente do manual de instruções está disponível também em www.heidenhain.de.

Condição: O manual de instruções apresenta-se como ficheiro PDF.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Documentação**
 - **Adicionar manual de instruções**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) numa interface USB no aparelho
- ▶ Navegar até à pasta que contém o manual de instruções novo



Se, ao seleccionar a pasta, se tiver enganado a tocar, pode navegar de volta para a pasta de origem.

- ▶ Tocar no nome do ficheiro sobre a lista

- ▶ Selecionar o ficheiro
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- > O manual de instruções é copiado para o aparelho
- > Um manual de instruções eventualmente existente é sobrescrito
- ▶ Confirmar a transferência bem sucedida com **OK**
- > O manual de instruções pode abrir-se e visualizar-se no aparelho

Configurar rede

Definições de rede definições de rede



Contacte o administrador da sua rede para se informar das definições de rede corretas para a configuração do aparelho.

Condição: Está ligada uma rede ao aparelho.

Mais informações: "Ligar os periféricos de rede", Página 55



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Interfaces**
- ▶ Tocar em **Rede**
- ▶ Tocar na interface desejada (**X116** ou **X117**)
 - > O endereço MAC é reconhecido automaticamente.
 - ▶ Dependendo do ambiente de rede, ativar ou desativar **DHCP** com o botão deslizante **ON/OFF**
 - > Com DHCP ativado, a definições de rede realizam-se automaticamente assim que o endereço IP tiver sido atribuído
 - ▶ Com o DHCP inativo, introduzir o **Endereço IPv4**, a **Máscara de subrede IPv4** e o **Gateway padrão IPv4**
 - ▶ Confirmar as introduções com **RET**
 - ▶ Dependendo do ambiente de rede, ativar ou desativar **SLAAC IPv6** com o botão deslizante **ON/OFF**
 - > Com SLAAC IPv6 ativado, a definições de rede realizam-se automaticamente assim que o endereço IP tiver sido atribuído
 - ▶ Com SLAAC IPv6 inativo, introduzir o **Endereço IPv6**, o **Comprimento de prefixo de subrede IPv6** e o **Gateway padrão IPv6**
 - ▶ Confirmar as introduções com **RET**
 - ▶ Introduzir o **servidor DNS preferido** e, se necessário, o **servidor DNS alternativo**
 - ▶ Confirmar as introduções com **RET**
 - > A configuração da ligação à rede é aceite

Mais informações: "Rede", Página 248

Unidade de dados em rede unidade de dados em rede

Para configurar a unidade de dados em rede, são necessários os dados seguintes:

- **Nome**
- **Endereço de IP do servidor ou nome de host**
- **Pasta ativada**
- **Nome de utilizador**
- **Palavra-passe**
- **Opções de unidade de dados em rede**



Contacte o administrador da sua rede para se informar das definições de rede corretas para a configuração do aparelho.

Condição: Está ligada uma rede ao aparelho e há uma unidade de dados em rede disponível.

Mais informações: "Ligar os periféricos de rede", Página 55



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Interfaces**
- ▶ Tocar em **Controlador de rede**
- ▶ Introduzir os dados da unidade de dados em rede
- ▶ Confirmar as introduções com **RET**
- ▶ Ativar ou desativar **Mostrar a palavra-passe** com o botão deslizante **ON/OFF**
- ▶ Se necessário, selecionar **Opções de unidade de dados em rede**
 - Selecionar **Autenticação**, para encriptação da palavra-passe na rede
 - Configurar as **Opções de ligação**
 - Tocar em **OK**
- ▶ Tocar em **Ligar**
- ▶ É criada a ligação à unidade de dados em rede

Mais informações: "Controlador de rede", Página 249

Configurar a operação com o rato ou o ecrã tátil

O aparelho pode ser comandado através do ecrã tátil ou com um rato conectado (USB). Quando o aparelho se encontra no estado de fábrica, tocar no ecrã tátil leva à desativação do rato. Em alternativa, é possível determinar se o aparelho pode ser operado apenas com o rato ou apenas com o ecrã tátil.

Condição: Está ligado um rato ao aparelho.

Mais informações: "Ligação de dispositivos de entrada", Página 55

Para permitir a utilização sob condições especiais, pode-se ajustar a sensibilidade de toque do ecrã tátil (p. ex., para o comando com luvas).



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Geral**
- ▶ Tocar em **Dispositivos de entrada**
- ▶ Na lista desdobrável **Sensibilidade do ecrã tátil**, selecionar a opção desejada
- ▶ Na lista desdobrável **Substituto do rato p. gestos Multitouch**, selecionar a opção desejada

Mais informações: "Dispositivos de entrada", Página 242

Configurar o teclado USB

No estado de fábrica, o idioma da disposição do teclado é o Inglês. Pode alterar a disposição do teclado para o idioma desejado.

Condição: Está ligado um teclado USB ao aparelho.

Mais informações: "Ligação de dispositivos de entrada", Página 55



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Geral**
- ▶ Tocar em **Dispositivos de entrada**
- ▶ Na lista desdobrável **Atribuição do teclado USB**, selecionar a bandeira do idioma desejado
- ▶ A disposição do teclado corresponde ao idioma selecionado

Mais informações: "Dispositivos de entrada", Página 242

8.3.2 Preparar processos de maquinagem

Dependendo da finalidade de utilização, o instalador (**Setup**) pode preparar o aparelho para um processo de maquinagem especial, criando tabelas de ferramentas e tabelas de pontos de referência.



As atividades seguintes também podem ser executadas por utilizadores do tipo **Operator**.

Criar tabela de ferramentas

Habitualmente, as coordenadas são indicadas tal como a peça de trabalho está cotada no desenho.

O aparelho pode calcular a trajetória do ponto central da ferramenta através da chamada correção do raio da ferramenta. Para isso, é necessário indicar a **Longitude da ferramenta** e o **Diâmetro** de cada ferramenta.

A barra de estado permite aceder à tabela de ferramentas que contém estes parâmetros específicos para cada ferramenta utilizada. O aparelho guarda, no máximo, 99 ferramentas na tabela de ferramentas.



Figura 28: Tabela de ferramentas com parâmetros de ferramenta

- 1 Tipo de ferramenta
- 2 Diâmetro da ferramenta
- 3 Longitude da ferramenta
- 4 Editar tabela de ferramentas

Parâmetros de ferramenta

Pode definir os seguintes parâmetros:

| Descrição | Parâmetros |
|---|---|
| Tipo de ferramenta Designação que identifica inequivocamente a ferramenta | Diâmetro D Diâmetro da superfície de apoio da ferramenta |
| | Longitude L Comprimento da ferramenta no eixo da ferramenta |

Criar ferramentas



- ▶ Tocar em **Ferramentas** na barra de estado
- > Mostra-se o diálogo **Ferramentas**



- ▶ Tocar em **Abrir tabela**
- > Mostra-se o diálogo **Tabela de ferramentas**



- ▶ Tocar em **Adicionar**
- ▶ No campo de introdução **Tipo de ferramenta**, registar uma denominação
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar consecutivamente nos campos de introdução e registar os valores correspondentes
- ▶ Se necessário, alterar a unidade de medição no menu de seleção
- > Os valores indicados são convertidos
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- > A ferramenta definida é adicionada à tabela de ferramentas



- ▶ Para proteger o registo de uma ferramenta contra alterações e eliminações acidentais, a seguir ao registo da ferramenta, tocar em **Bloquear**



- > O símbolo modifica-se e o registo fica protegido



- ▶ Tocar em **Fechar**
- > O diálogo **Tabela de ferramentas** fecha-se

Eliminar ferramentas



- ▶ Tocar em **Ferramentas** na barra de estado
- > Mostra-se o diálogo **Ferramentas**



- ▶ Tocar em **Abrir tabela**
- > Mostra-se o diálogo **Tabela de ferramentas**
- ▶ Para seleccionar uma ou mais ferramentas, tocar na casinha da linha correspondente
- > A casinha ativada apresenta-se com a cor de fundo verde



O registo de uma ferramenta pode ser bloqueado contra alterações e eliminações acidentais.

- ▶ Tocar em **Desbloquear** a seguir ao registo
- > O símbolo modifica-se e o registo fica libertado



- ▶ Tocar em **Eliminar**
- > Mostra-se uma mensagem
- ▶ Fechar a mensagem com **OK**
- > A ferramenta seleccionada é eliminada da tabela de ferramentas



- ▶ Tocar em **Fechar**
- > O diálogo **Tabela de ferramentas** fecha-se

Criar tabela de pontos de referência

A barra de estado permite aceder à tabela de pontos de referência. A tabela de pontos de referência contém as posições absolutas dos pontos de referência relativamente à marca de referência. O aparelho guarda, no máximo, 99 pontos de referência na tabela de pontos de referência.

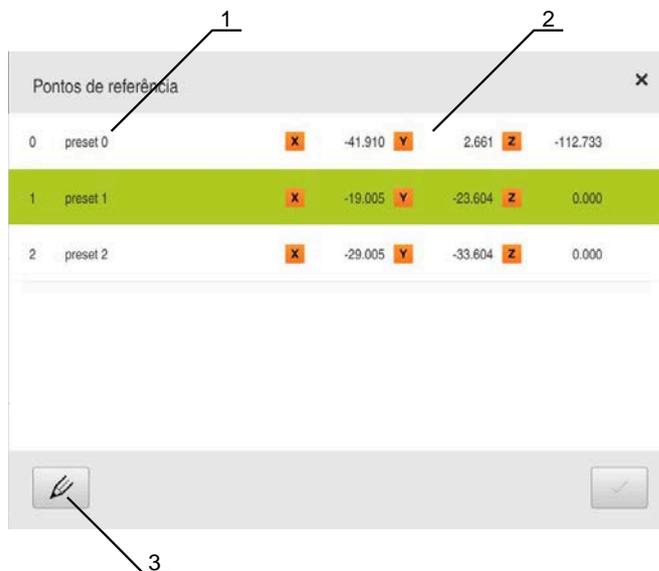


Figura 29: Tabela de pontos de referência com posições absolutas

- 1 Designação
- 2 Coordenadas
- 3 Editar tabela de pontos de referência

Criar ponto de referência

Pode definir a tabela de pontos de referência com os seguintes métodos:

| Designação | Descrição |
|---------------------|---|
| Apalp. | Apalpação de uma peça de trabalho com uma sonda de arestas HEIDENHAIN KT 130. O aparelho aceita os pontos de referência automaticamente na tabela de pontos de referência |
| Raspagem | Apalpação de uma peça de trabalho com uma ferramenta. É necessário definir a respetiva posição da ferramenta manualmente como ponto de referência |
| Introdução numérica | Os valores numéricos dos pontos de referência devem ser introduzidos manualmente na tabela de pontos de referência |






Dependendo da aplicação, a definição de pontos de referência realiza-se também por utilizadores do tipo **Operator**.

Funções para apalpação de pontos de referência

O aparelho suporta a definição de pontos de referência por apalpação com um assistente.

Para apalpar uma peça de trabalho, o aparelho oferece as seguintes funções:
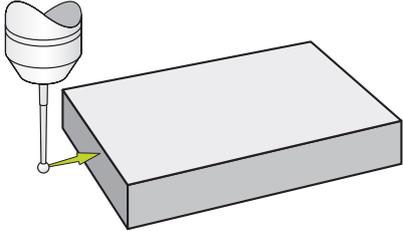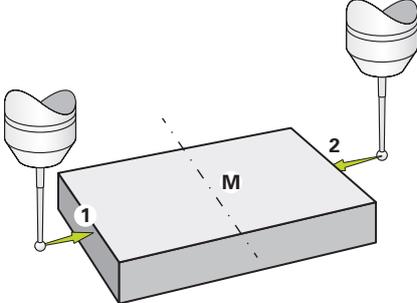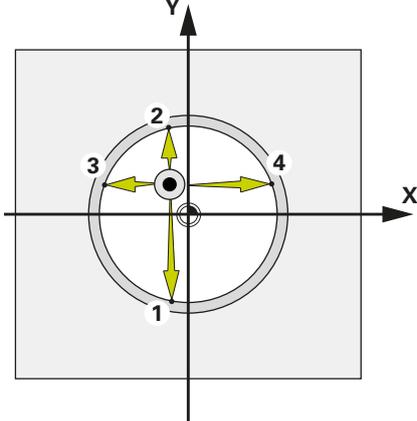
| Símbolo | Função | Esquema |
|---|---|--|
|  | Apalpar aresta de uma peça de trabalho (1 processo de apalpação) |  |
|  | Determinar a linha central de uma peça de trabalho (2 processos de apalpação) |  |
|  | Determinar o ponto central de uma forma circular (furo ou cilindro (3 processos de apalpação com ferramenta. 4 processos de apalpação com sonda de arestas) |  |



O capítulo Modo manual contém diversos exemplos de como se pode apalpar um ponto de referência.

Apalpar ou raspar pontos de referência



- ▶ No menu principal, tocar em **Modo manual**
- ▶ Mostra-se a interface de utilizador para o modo manual
- ▶ Tocar em **Funções auxiliares** na barra de estado



- ▶ Tocar na função desejada no diálogo em **Apalpar**, p. ex., **Apalpar aresta**
- ▶ No diálogo **Selecionar a ferramenta**, escolher a ferramenta fixada:
 - ▶ Se for utilizada uma sonda de arestas HEIDENHAINKT 130: ativar **Utilizar o apalpador**
 - ▶ Se for utilizada uma ferramenta:
 - ▶ desativar **Utilizar o apalpador**
 - ▶ Introduzir o valor desejado no campo de introdução **Diâmetro da ferramenta:**
- ou
 - ▶ Selecionar a ferramenta correspondente na tabela de ferramentas



- ▶ Tocar em **Confirmar** no assistente
- ▶ Seguir as instruções no assistente
- ▶ Nos passos de trabalho para apalpação, ter em conta o seguinte:
 - ▶ Deslocar a sonda de arestas contra a aresta da peça de trabalho até que o LED vermelho na sonda de arestas se ilumine
- ou
 - ▶ Deslocar a ferramenta contra a aresta da peça de trabalho até raspar
 - ▶ Confirmar cada passo de trabalho no assistente
 - ▶ Após a última apalpação, retirar a sonda de arestas ou a ferramenta
- ▶ Após a última apalpação, mostra-se o diálogo **Selecionar ponto de referência**
- ▶ Selecionar o ponto de referência desejado no campo de introdução **Ponto de referência selecionado:**
 - ▶ Para sobrescrever um ponto de referência existente, selecionar um registo na tabela de pontos de referência
 - ▶ Para criar um ponto de referência novo, registar um número ainda não atribuído na tabela de pontos de referência
 - ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Introduzir o valor desejado no campo de introdução **Definir valores de posição:**
 - ▶ Para aceitar o valor medido, deixar o campo de introdução em branco
 - ▶ Para definir um valor novo, introduzir o valor desejado
 - ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Confirmar** no assistente
- ▶ A nova coordenada é aceite como ponto de referência



Criar pontos de referência manualmente

Ao criar pontos de referência manualmente na tabela de pontos de referência, aplica-se o seguinte:

- A introdução na tabela de pontos de referência atribui os novos valores de posição à posição real atual dos vários eixos
- Eliminar a introdução com **CE** restaura os valores de posição dos vários eixos novamente para o ponto zero da máquina. Dessa forma, os novos valores de posição referem-se sempre ao ponto zero da máquina



▶ Tocar em **Pontos de referência** na barra de estado

> Mostra-se o diálogo **Pontos de referência**



▶ Tocar em **Editar tabela de pontos de referência**

> Mostra-se o diálogo **Tabela de pontos de referência**



▶ Tocar em **Adicionar**

▶ No campo de introdução **Descrição**, registar uma denominação

▶ Tocar no campo de introdução para um ou mais eixos desejados e introduzir o valor de posição correspondente

▶ Confirmar a introdução com **RET**

> O ponto de referência definido é adicionado à tabela de pontos de referência



▶ Para proteger o registo de um ponto de referência contra alterações e eliminações acidentais, a seguir ao registo do ponto de referência, tocar em **Bloquear**



> O símbolo modifica-se e o registo fica protegido



▶ Tocar em **Fechar**

> O diálogo **Tabela de pontos de referência** fecha-se

Eliminar pontos de referência



- ▶ Na barra de estado tocar em **Pontos de referência**
- > Mostra-se o diálogo **Pontos de referência**



- ▶ Tocar em **Editar tabela de pontos de referência**
- > Mostra-se o diálogo **Tabela de pontos de referência**



Os registos da tabela de pontos de referência podem ser bloqueados contra alterações ou eliminações acidentais. Dando-se o caso, para poder editar um registo, em primeiro lugar, é necessário desbloqueá-lo.



- ▶ Eventualmente, tocar em **Desbloquear** no fim da linha



- > O símbolo modifica-se e o registo fica libertado para edição
- ▶ Para seleccionar uma ou mais pontos de referência, tocar na casinha da linha correspondente
- > A casinha ativada apresenta-se com a cor de fundo verde



- ▶ Tocar em **Eliminar**
- > Mostra-se uma mensagem
- ▶ Fechar a mensagem com **OK**
- > O ou os pontos de referência seleccionados são eliminados da tabela de pontos de referência



- ▶ Tocar em **Fechar**
- > O diálogo **Tabela de pontos de referência** fecha-se

8.4 Guardar dados de configuração

É possível fazer uma cópia de segurança em ficheiro das definições do aparelho, para que esta esteja disponível após um restauro das definições de fábrica ou para a instalação em vários aparelhos.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração**
 - **Guardar dados de configuração**

Executar uma Cópia de segurança completa

Com a cópia de segurança completa da configuração, são guardadas todas as definições do aparelho.

- ▶ Tocar em **Cópia de segurança completa**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) na interface USB do aparelho
- ▶ Selecionar a pasta para onde os dados de configuração devem ser copiados
- ▶ Introduzir o nome desejado para os dados de configuração, p. ex., "<yyyy-mm-dd>_config"
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- ▶ Confirmar a cópia de segurança da configuração bem sucedida **OK**
- > A cópia de segurança da configuração foi executada

Mais informações: "Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração",
Página 288

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Navegar até Lista das posições de memória



- ▶ Tocar em **Remover com segurança**
- > Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**
- ▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

8.5 Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador

É possível fazer uma cópia de segurança em ficheiro dos ficheiros de utilizador do aparelho, de modo a que estes estejam disponíveis após um restauro para o estado de fábrica. Em conexão com a cópia de segurança das definições, também é possível efetuar uma cópia de segurança da configuração completa de um aparelho.

Mais informações: "Guardar dados de configuração", Página 130



Como ficheiros de utilizador são copiados com segurança todos os ficheiros de todos os grupos de utilizadores que estão guardados nas pastas correspondentes, permitindo que sejam restaurados. Os ficheiros na pasta **System** não são restaurados.

Executar uma cópia de segurança

A cópia de segurança dos ficheiros do utilizador pode ser guardada como ficheiro ZIP num dispositivo USB de armazenamento em massa ou numa unidade de dados em rede ligada.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração**
 - **Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador**
- ▶ tocar em **Guardar como ZIP**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) na interface USB do aparelho
- ▶ Selecionar a pasta para onde o ficheiro ZIP deve ser copiado
- ▶ Introduzir o nome desejado para ficheiro ZIP, p. ex., "<yyyy-mm-dd>_config"
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- ▶ Confirmar que a cópia de segurança dos ficheiros do utilizador foi bem sucedida com **OK**
- > A cópia de segurança dos ficheiros do utilizador foi executada

Mais informações: "Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração", Página 288

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Navegar até Lista das posições de memória



- ▶ Tocar em **Remover com segurança**
- > Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**
- ▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

9

Início rápido

9.1 Resumo

Este capítulo descreve a produção de uma peça de trabalho de exemplo. Durante a produção da peça de trabalho de exemplo, este capítulo guia o utilizador passo a passo através dos modos de funcionamento do aparelho com a ajuda de diferentes possibilidades de maquinagem. Para a produção bem sucedida de uma flange, devem realizar-se os seguintes passos de maquinagem:

| Passo de maquinagem | Modo de funcionamento |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Determinar o ponto de referência | Modo manual |
| Produção de um furo de passagem | Modo manual |
| Produção de uma caixa retangular | Modo MDI |
| Produção de um encaixe | Modo MDI |
| Determinar o ponto de referência 1 | Modo manual |
| Produção de um círculo de furos | Programação e execução do programa |
| Produção de uma fila de furos | Programação e execução do programa |

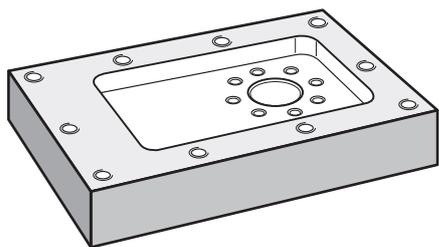


Figura 30: Peça de trabalho de exemplo



Este capítulo não descreve a produção do contorno externo da peça de trabalho de exemplo. Parte-se do princípio que o contorno externo já existe.



Encontra uma descrição detalhada de cada uma das atividades nos capítulos "Modo manual", "No funcionamento MDI", "Programação" e "Execução do programa".



É necessário ter lido e compreendido o capítulo "Comando geral" antes de se executarem as atividades descritas seguidamente.

Mais informações: "Comando geral", Página 57

9.2 Iniciar sessão para o Início rápido

Iniciar sessão de utilizador

Para o início rápido, o utilizador deve iniciar sessão como **Operator**.



- ▶ No menu principal, tocar em **Início de sessão do utilizador**
- ▶ Se necessário, encerrar a sessão do utilizador que a tenha iniciada
- ▶ Selecionar o utilizador **Operator**
- ▶ Tocar no campo de introdução **Palavra-passe**
- ▶ Introduzir a palavra-passe "operator"



Caso a palavra-passe não coincida com as definições padrão, deverá consultar-se o instalador (**Setup**) ou o fabricante da máquina (**OEM**).

Se a palavra-passe já não for conhecida, contacte uma filial de assistência HEIDENHAIN.



- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Iniciar sessão**

9.3 Condições

Para produzir a flange de alumínio, trabalha-se numa máquina-ferramenta operada manualmente ou regulada por NC. Existe para a flange o seguinte desenho técnico cotado:

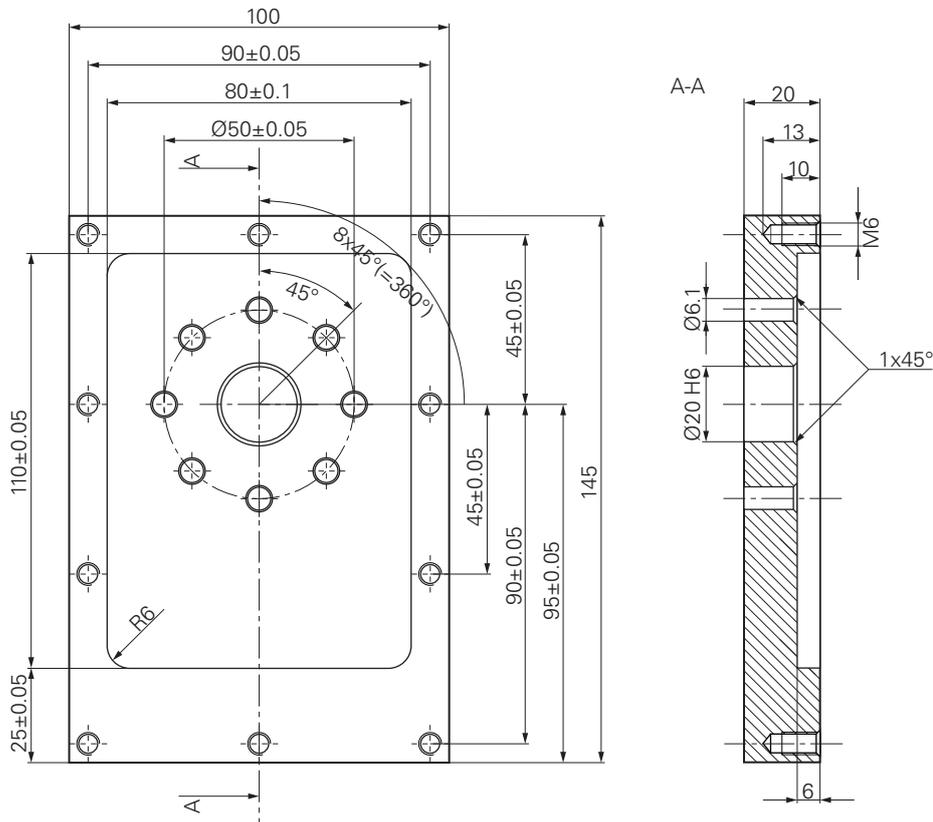


Figura 31: Peça de trabalho de exemplo – Desenho Técnico

Máquina-ferramenta

- A máquina-ferramenta está ligada
- Está fixado um bloco de peça de trabalho pré-processado na máquina-ferramenta

Aparelho

- Está configurado um eixo do mandril
- Os eixos estão referenciados

Mais informações: "Executar procura de marcas de referência", Página 175

- Está disponível uma sonda de arestas HEIDENHAINKT 130

Ferramentas

Estão disponíveis as ferramentas seguintes:

- Broca Ø 5,0 mm
- Broca Ø 6,1 mm
- Broca Ø 19,8 mm
- Escareador Ø 20 mm H6
- Fresa de haste Ø 12 mm
- Rebaixador cônico Ø 25 mm 90°
- Macho de abrir roscas M6

Tabela de ferramentas

Para o exemplo, parte-se do princípio que as ferramentas para a maquinagem ainda não estão definidas.

Por isso, para cada ferramenta utilizada, é necessário definir primeiro os parâmetros específicos na tabela de ferramentas do aparelho. Na maquinagem posterior, os parâmetros na tabela de ferramentas estão acessíveis na tabela de ferramentas.

Mais informações: "Criar tabela de ferramentas", Página 145



- ▶ Tocar em **Ferramentas** na barra de estado
- > Mostra-se o diálogo **Ferramentas**



- ▶ Tocar em **Abrir tabela**
- > Mostra-se o diálogo **Tabela de ferramentas**



- ▶ Tocar em **Adicionar**
- ▶ No campo de introdução **Tipo de ferramenta**, registar a denominação **Broca 5,0**
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ No campo de introdução **Diâmetro**, registar o valor **5,0**
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Registrar o comprimento da broca no campo de introdução **Longitude**
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- > A broca de Ø 5,0 mm definida é adicionada à tabela de ferramentas
- ▶ Repetir o procedimento para as outras ferramentas; utilizando a convenção de nomenclatura **[Tipo] [Diâmetro]**
- ▶ Tocar em **Fechar**
- > O diálogo **Tabela de ferramentas** fecha-se



9.4 Definir o ponto de referência (Modo manual)

Para começar, é necessário determinar o primeiro ponto de referência. Partindo do ponto de referência, o aparelho calcula todos os valores para o sistema de coordenadas relativo. O ponto de referência determina-se com a sonda de arestas HEIDENHAINKT 130.

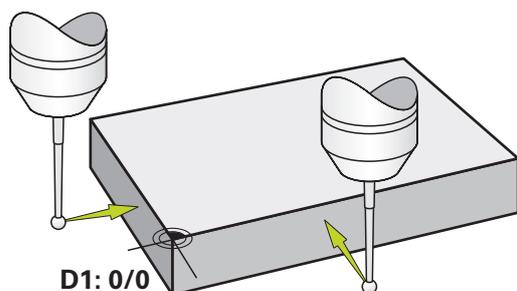


Figura 32: Peça de trabalho de exemplo – Determinar o ponto de referência D1

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Modo manual**
- > Mostra-se a interface de utilizador para o modo manual

Apalpar o ponto de referência D1



- ▶ Aplicar a sonda de arestas HEIDENHAINKT 130 no mandril na máquina-ferramenta e ligar ao aparelho
Mais informações: "Configurar o apalpador", Página 98
- ▶ Tocar em **Funções auxiliares** na barra de estado



- ▶ No diálogo, tocar em **Apalpar aresta**
- > Abre-se o diálogo **Selecionar a ferramenta**
- ▶ No diálogo **Selecionar a ferramenta**, ativar a opção **Utilizar o apalpador**
- ▶ Seguir as instruções no assistente e definir o ponto de referência mediante apalpação na direção X
- ▶ Deslocar a sonda de arestas contra a aresta da peça de trabalho até que o LED vermelho da sonda de arestas se ilumine
- > Abre-se o diálogo **Selecionar ponto de referência**
- ▶ Afastar a sonda de arestas novamente da aresta da peça de trabalho
- ▶ No campo **Ponto de referência selecionado**, selecionar o ponto de referência **0** na tabela de pontos de referência
- ▶ No campo **Definir valores de posição**, introduzir o valor **0** para a direção X e confirmar com **RET**
- ▶ Tocar em **Confirmar** no assistente
- > A coordenada apalpada é aceite no ponto de referência **0**
- ▶ Repetir o procedimento e definir o ponto de referência por apalpação na direção Y



9.5 Produzir furo de passagem (Modo manual)

No primeiro passo de maquinagem, faz-se uma pré-perfuração do furo de passagem em modo manual com a broca de \varnothing 5,0 mm. Em seguida, o furo de passagem é perfurado com a broca de \varnothing 19,8 mm. Podem-se aceitar os valores do desenho cotado e registá-los nos campos de introdução.

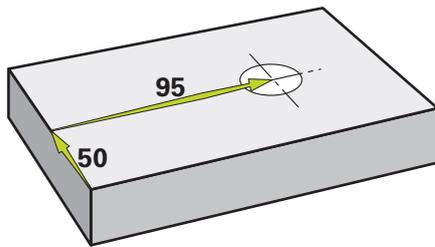


Figura 33: Peça de trabalho de exemplo – Produzir furo de passagem

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Modo manual**
- > Mostra-se a interface de utilizador para o modo manual

9.5.1 Pré-perfuração do furo de passagem



- ▶ Aplicar a broca de \varnothing 5,0 mm ao mandril na máquina-ferramenta

- ▶ Tocar em **Ferramentas** na barra de estado
- > Mostra-se o diálogo **Ferramentas**

- ▶ Tocar em **Broca 5,0**



- ▶ Tocar em **Confirmar**

- > Os parâmetros de ferramenta correspondentes são aceites automaticamente pelo aparelho

- > O diálogo **Ferramentas** fecha-se



- ▶ Ajustar a velocidade do mandril para 3500 rpm no aparelho

- ▶ Deslocar o mandril na máquina-ferramenta:

- Direção X: 95 mm
- Direção Y: 50 mm

- ▶ Pré-perfuração do furo de passagem

- ▶ Deslocar o mandril para uma posição segura

- ▶ Manter as posições X e Y

- > O furo de passagem foi pré-perfurado corretamente

9.5.2 Perfuração do furo de passagem



- ▶ Aplicar a broca de \varnothing 19,8 mm ao mandril na máquina-ferramenta
- ▶ Tocar em **Ferramentas** na barra de estado
- Mostra-se o diálogo **Ferramentas**
- ▶ Tocar em **Broca 19,8**
- ▶ Tocar em **Confirmar**
- Os parâmetros de ferramenta correspondentes são aceites automaticamente pelo aparelho
- O diálogo **Ferramentas** fecha-se
- ▶ Ajustar a velocidade do mandril para 400 rpm no aparelho
- ▶ Perfurar o furo de passagem e retirar novamente o mandril
- O furo de passagem foi perfurado corretamente

9.6 Produzir caixa retangular (Modo MDI)

A caixa retangular é produzida em modo MDI. Podem-se aceitar os valores do desenho cotado e registá-los nos campos de introdução.

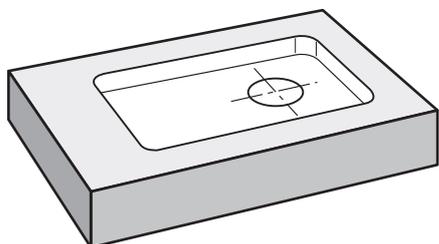


Figura 34: Peça de trabalho de exemplo – Produzir caixa retangular

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Modo de funcionamento MDI**
- Mostra-se a interface de utilizador para o modo de funcionamento MDI

9.6.1 Definir caixa retangular



▶ Tocar em **Ferramentas** na barra de estado

> Mostra-se o diálogo **Ferramentas**



▶ Tocar em **Fresa de haste**

▶ Tocar em **Confirmar**

> Os parâmetros de ferramenta correspondentes são aceites automaticamente pelo aparelho

> O diálogo **Ferramentas** fecha-se



▶ Raspar a superfície da flange com a ferramenta

▶ Na visualização de posições, manter premido **Z**

> O aparelho indica 0 no eixo Z



▶ Tocar em **Criar** na barra de estado

> Mostra-se um bloco novo

▶ Na lista desdobrável **Tipo de bloco**, escolher o tipo de bloco **Caixa rectangular**

▶ Introduzir os parâmetros seguintes de acordo com as cotas indicadas:

■ **Modo de maquinagem:** Maquinagem completa

■ **Altura segurança:** 10

■ **Profundidade:** -6

■ **Ponto central da coordenada X:** 80

■ **Ponto central da coordenada Y:** 50

■ **Comprimento do lado X:** 110

■ **Comprimento do lado Y:** 80

■ **Direcção:** sentido horário

■ **Medida excedente de acabamento:** 0.2

■ **Sobreposição de trajetória:** 0.5

▶ Com um eixo de ferramenta regulado por NC, introduzir adicionalmente os seguintes parâmetros:

■ **Profundidade inicial:** 0.5

■ **Profundidade de corte:** 4

■ **Medida exced. acab. profundidade:** 0.1

■ **Avanço de fresagem:** 800

■ **Avanço de passo em profund.:** 260

▶ Confirmar cada uma das introduções com **RET**



▶ Para processar o bloco, tocar em **END**

> Mostra-se a ajuda ao posicionamento

> Se a janela de simulação estiver ativada, visualiza-se a caixa retangular

9.6.2 Fresar caixa retangular



Os valores de velocidade do mandril, profundidade de fresagem e velocidade de avanço dependem da potência de corte da fresa de haste e da máquina-ferramenta.

- ▶ Aplicar a fresa de haste de \varnothing 12 mm ao mandril na máquina-ferramenta
- ▶ Ajustar a velocidade do mandril para um valor adequado no aparelho
- ▶ Em caso de eixos regulados por NC, tocar ou premir a tecla **NC-START** no aparelho ou na máquina-ferramenta
- ▶ Iniciar a maquinagem, seguindo as instruções no assistente
- > O aparelho percorre os vários passos do processo de fresagem



- ▶ Tocar em **Fechar**
- > A execução termina
- > O assistente fecha-se
- > A caixa retangular foi produzida corretamente

9.7 Produzir encaixe (Modo MDI)

O encaixe é produzido em modo MDI. Podem-se aceitar os valores do desenho cotado e registá-los nos campos de introdução.



O furo de passagem deve ser chanfrado antes do alargamento. O chanfro permite melhorar o corte do escareador e impede-se a formação de rebarbas.

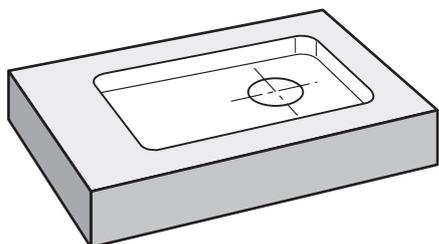


Figura 35: Peça de trabalho de exemplo – Produzir encaixe

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Modo de funcionamento MDI**
- > Mostra-se a interface de utilizador para o modo de funcionamento MDI

9.7.1 Definir encaixe



- ▶ Tocar em **Ferramentas** na barra de estado
- > Mostra-se o diálogo **Ferramentas**



- ▶ Tocar em **Escareador**
- ▶ Tocar em **Confirmar**
- > Os parâmetros de ferramenta correspondentes são aceites automaticamente pelo aparelho
- > O diálogo **Ferramentas** fecha-se



- ▶ Tocar em **Criar** na barra de estado
- > Mostra-se um bloco novo
- ▶ Na lista desdobrável **Tipo de bloco**, escolher o tipo de bloco **Furo**
- ▶ Introduzir os parâmetros seguintes de acordo com as cotas indicadas:

- **Coordenada X:** 95
- **Coordenada Y:** 50
- **Coordenada Z:** Perfurar

- ▶ Com um eixo de ferramenta regulado por NC, introduzir os seguintes parâmetros:

- **Coordenada Z:** -25

- ▶ Confirmar cada uma das introduções com **RET**



- ▶ Para processar o bloco, tocar em **END**
- > Mostra-se a ajuda ao posicionamento
- > Se a janela de simulação estiver ativada, visualizam-se a posição e o percurso de deslocação

9.7.2 Alargar o encaixe



- ▶ Aplicar o escareador de Ø20 mm H6 ao mandril na máquina-ferramenta

- ▶ Em caso de eixos regulados por NC, tocar ou premir a tecla **NC-START** no aparelho ou na máquina-ferramenta

- ▶ Ajustar a velocidade do mandril para 250 rpm no aparelho



- ▶ Iniciar a maquinagem, seguindo as instruções no assistente



- ▶ Tocar em **Fechar**
- > A execução termina
- > O assistente fecha-se
- > O encaixe foi produzido corretamente

9.8 Definir o ponto de referência (Modo manual)

Para alinhar o círculo de furos e o disco de furos, é necessário definir o ponto central do círculo do encaixe como ponto de referência. Partindo do ponto de referência, o aparelho calcula todos os valores para o sistema de coordenadas relativo. O ponto de referência determina-se com a sonda de arestas HEIDENHAINKT 130.

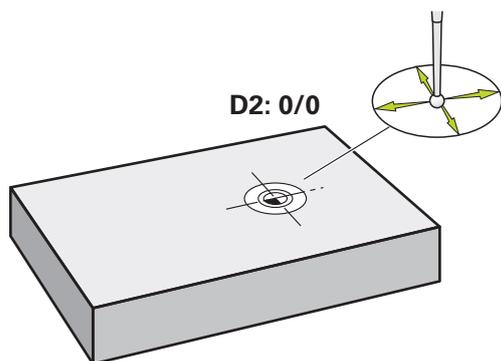


Figura 36: Peça de trabalho de exemplo – Determinar o ponto de referência D2

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Modo manual**
- Mostra-se a interface de utilizador para o modo manual

Apalpar o ponto de referência D2



- ▶ Aplicar a sonda de arestas HEIDENHAINKT 130 no mandril na máquina-ferramenta e ligar ao aparelho
Mais informações: "Configurar o apalpador", Página 98
- ▶ Tocar em **Funções auxiliares** na barra de estado



- ▶ No diálogo, tocar em **Determinar ponto central do círculo**
- Abre-se o diálogo **Selecionar a ferramenta**
- ▶ No diálogo **Selecionar a ferramenta**, ativar a opção **Utilizar o apalpador**
- ▶ Seguir as instruções no assistente
- ▶ Deslocar a sonda de arestas contra a aresta da peça de trabalho até que o LED vermelho da sonda de arestas se ilumine
- Abre-se o diálogo **Selecionar ponto de referência**
- ▶ Afastar a sonda de arestas novamente da aresta da peça de trabalho
- ▶ No campo **Ponto de referência selecionado**, selecionar o ponto de referência **1**
- ▶ No campo **Definir valores de posição**, introduzir o valor **0** para o valor de posição X e o valor de posição Y e confirmar com **RET**



- ▶ Tocar em **Confirmar** no assistente
- As coordenadas apalpadas são aceites no ponto de referência **1**

Ativar o ponto de referência

- ▶ Tocar em **Pontos de referência** na barra de estado
- Abre-se o diálogo **Pontos de referência**
- ▶ Tocar no ponto de referência **1**



- ▶ Tocar em **Confirmar**
- O ponto de referência é definido
- Na barra de estado, mostra-se **1** no ponto de referência

9.9 Programar círculo de furos e fila de furos (Programação)

O círculo de furos e a fila de furos produzem-se no modo de funcionamento Programação. O programa pode ser reutilizado numa possível produção de pequenas séries. Podem-se aceitar os valores do desenho cotado e registá-los nos campos de introdução.

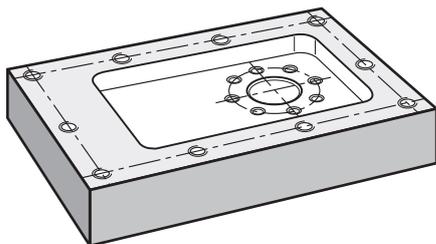


Figura 37: Peça de trabalho de exemplo – Programar círculo de furos e fila de furos

Chamada

- ▶ No menu principal, tocar em **Programação**
- Mostra-se a interface de utilizador para a programação

9.9.1 Criar cabeçalho do programa



- ▶ Tocar em **Criar novo programa** na gestão de programas
- Abre-se um diálogo
- ▶ No diálogo, seleccionar a posição de memória, p. ex., **Internal/Programs**, onde o programa deve ser guardado
- ▶ Introduzir o nome do programa
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Criar**
- Cria-se um novo programa com o bloco inicial **Cabeçalho do programa**
- ▶ Em **Nome**, introduzir o nome **Exemplo**
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Em **Unidade para valores lineares**, seleccionar a unidade de medida **mm**
- O programa foi corretamente criado e, em seguida, pode-se começar a programação

9.9.2 Programar ferramenta



- ▶ Tocar em **Adicionar bloco** na barra de ferramentas
- > É criado um bloco novo por baixo da posição atual
- ▶ Na lista desdobrável **Tipo de bloco**, escolher o tipo de bloco **Chamada de ferramenta**



- ▶ Tocar em **Número da ferramenta ativa**
- > Mostra-se o diálogo **Ferramentas**
- ▶ Tocar em **Broca 6,1**
- > Os parâmetros de ferramenta correspondentes são aceites automaticamente pelo aparelho
- > O diálogo **Ferramentas** fecha-se



- ▶ Tocar em **Adicionar bloco** na barra de ferramentas
- > É criado um bloco novo por baixo da posição atual
- ▶ Na lista desdobrável **Tipo de bloco**, escolher o tipo de bloco **Rotações do mandril**
- ▶ Em **Rotações do mandril**, digitar o valor **3000**
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**

9.9.3 Programar círculo de furos



- ▶ Tocar em **Adicionar bloco** na barra de ferramentas
- > É criado um bloco novo por baixo da posição atual
- ▶ Na lista desdobrável **Tipo de bloco**, escolher o tipo de bloco **Círculo de furos**
- ▶ Introduzir os valores seguintes:
 - **Quantidade de furos:** 8
 - **Ponto central da coordenada X:** 0
 - **Ponto central da coordenada Y:** 0
 - **Raio:** 25
 - **Ângulo inicial:** 0°
 - **Passo gradual:** Círculo completo
 - **Profundidade:** -25
- ▶ Com um eixo de ferramenta regulado por NC, introduzir adicionalmente os seguintes parâmetros:
 - **Altura segurança:** 10
 - **Avanço:** 2000
 - **Avanço de passo em profund.:** 600
- ▶ Confirmar cada uma das introduções com **RET**
- ▶ Para terminar a introdução, tocar em **END**



- ▶ Tocar em **Guardar programa** na gestão de programas
- > O programa é guardado

9.9.4 Programar ferramenta



- ▶ Tocar em **Adicionar bloco** na barra de ferramentas
- > É criado um bloco novo por baixo da posição atual
- ▶ Na lista desdobrável **Tipo de bloco**, escolher o tipo de bloco **Chamada de ferramenta**



- ▶ Tocar em **Número da ferramenta ativa**
- > Mostra-se o diálogo **Ferramentas**
- ▶ Tocar em **Broca 5,0**
- > Os parâmetros de ferramenta correspondentes são aceites automaticamente pelo aparelho
- > O diálogo **Ferramentas** fecha-se



- ▶ Tocar em **Adicionar bloco** na barra de ferramentas
- > É criado um bloco novo por baixo da posição atual
- ▶ Na lista desdobrável **Tipo de bloco**, escolher o tipo de bloco **Rotações do mandril**
- ▶ Em **Rotações do mandril**, digitar o valor **3000**
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**

9.9.5 Programar fila de furos



- ▶ Tocar em **Adicionar bloco** na barra de ferramentas
- > É criado um bloco novo por baixo da posição atual
- ▶ Na lista desdobrável **Tipo de bloco**, escolher o tipo de bloco **fila de furos**
- ▶ Introduzir os valores seguintes:
 - **Coordenada X do 1.º Furo:** -90
 - **Coordenada Y do 1.º Furo:** -45
 - **Furos por fila:** 4
 - **Distância entre furos:** 45
 - **Ângulo:** 0°
 - **Profundidade:** -13
 - **Quantidade das filas:** 3
 - **Distância das filas:** 45
 - **Modo de enchimento:** Disco de furos
- ▶ Com um eixo de ferramenta regulado por NC, introduzir adicionalmente os seguintes parâmetros:
 - **Altura segurança:** 10
 - **Avanço:** 2000
 - **Avanço de passo em profund.:** 600
- ▶ Confirmar cada uma das introduções com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar programa** na gestão de programas
- > O programa é guardado



9.9.6 Simular a execução do programa

Depois de ter programado o círculo de furos e a linha de furos corretamente, pode simular a execução do programa criado através da janela de simulação.

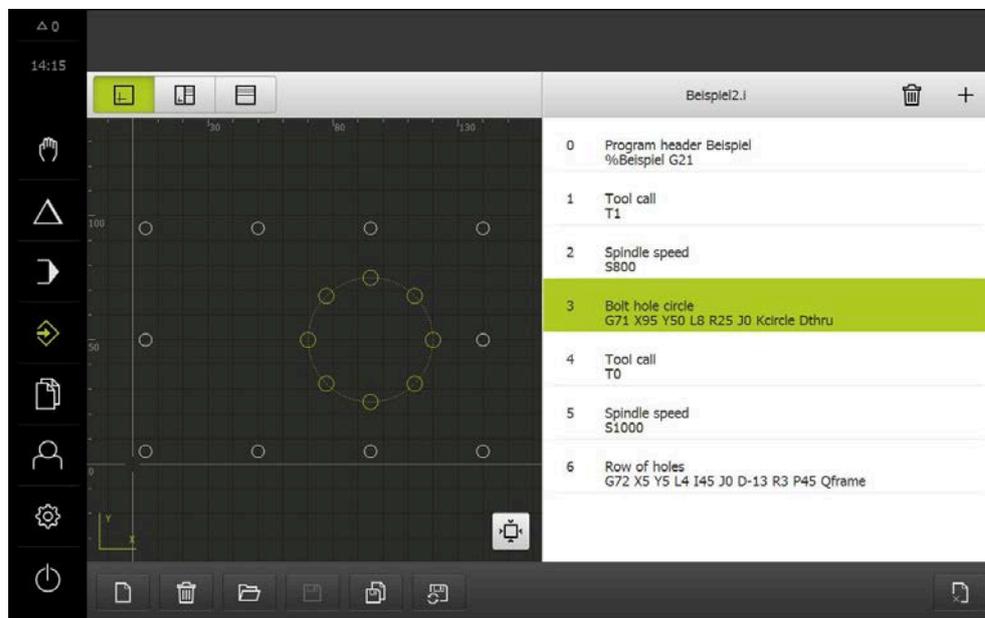


Figura 38: Peça de trabalho de exemplo - Janela de simulação



- ▶ Tocar em **Janela de simulação**
- > Mostra-se a janela de simulação
- ▶ Tocar consecutivamente em cada bloco do programa
- > O passo de maquinagem em que se toca é representado a cores na janela de simulação
- ▶ Verificar erros de programação na vista, p. ex., intersecções de furos
- > Se não existirem erros de programação, podem-se produzir o círculo de furos e a linha de furos

9.10 Produzir círculo de furos e fila de furos (Execução do programa)

Os diferentes passos de maquinagem para círculo de furos e fila de furos foram definidos num programa. O programa criado pode ser processado na execução do programa.

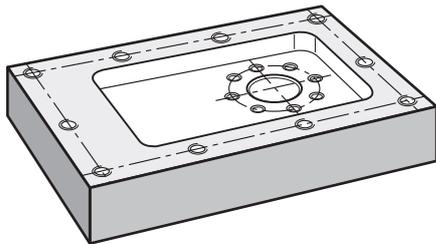


Figura 39: Peça de trabalho de exemplo – Produzir círculo de furos e fila de furos

9.10.1 Abrir programa



- ▶ No menu principal, tocar em **Execução do programa**
- > Mostra-se a interface de utilizador para a execução do programa



- ▶ Tocar em **Abrir programa** na gestão de programas
- > Abre-se um diálogo
- ▶ Selecionar a posição de memória **Internal/Programs** no diálogo
- ▶ Tocar no ficheiro **Exemplo.i**
- ▶ Tocar em **Abrir**
- > Abre-se o programa selecionado

9.10.2 Executar o programa



- ▶ Aplicar a broca de \varnothing 6,1 mm ao mandril na máquina-ferramenta
- ▶ Tocar em **NC-START** no comando do programa
- ou
- ▶ Premir a **tecla NC-START** na máquina-ferramenta
- > O aparelho marca o primeiro bloco de chamada de ferramenta do programa
- > O assistente mostra as instruções correspondentes



- ▶ Para começar a maquinação, tocar novamente em **NC-START**

ou

- ▶ Premir a **tecla NC-START** na máquina-ferramenta
- > A velocidade do mandril é ajustada e marca-se o primeiro bloco de maquinação do círculo de furos
- > Mostram-se os vários passos do bloco de maquinação do círculo de furos
- ▶ Para deslocar o eixo, tocar em **NC-START**

ou

- ▶ Premir a **tecla NC-START** na máquina-ferramenta
- > É executado um movimento
- ▶ Se necessário, dependendo da máquina-ferramenta, acionar a intervenção do operador, p. ex., mover manualmente o eixo Z ao perfurar



- ▶ Chamar o passo seguinte do bloco de maquinação do círculo de furos com **Continuar**
- > É chamado o passo seguinte
- ▶ Para executar o movimento seguinte, tocar em **NC-START**

ou

- ▶ Premir a **tecla NC-START** na máquina-ferramenta
- ▶ Seguir as instruções no assistente



- ▶ Quando se tiverem executado todos os passos do bloco de maquinação do círculo de furos, tocar em **Próximo passo do programa**
- > Marca-se o bloco de maquinação da fila de furos seguinte
- > Mostram-se os vários passos do bloco de maquinação da fila de furos
- ▶ Aplicar a broca de \varnothing 5,0 mm ao mandril na máquina-ferramenta
- ▶ Repetir o processo para o bloco de maquinação da fila de furos



- ▶ Depois de se ter perfurado a fila de furos, tocar em **Fechar**
- > A maquinação termina
- > O programa é restaurado
- > Fecha-se o assistente

10

Modo manual

10.1 Resumo

Este capítulo descreve o funcionamento em Modo Manual e como executar maquinagens simples de uma peça de trabalho neste modo de funcionamento.

i É necessário ter lido e compreendido o capítulo "Comando geral" antes de se executarem as atividades descritas seguidamente.
Mais informações: "Comando geral", Página 57

Breve descrição

Passando sobre as marcas de referência nas escalas dos encoders, é possível estabelecer uma posição absoluta. No modo manual, após a procura das marcas de referência, definem-se os pontos de referência, que servem de base para a maquinagem da peça de trabalho conforme ao desenho.

i A definição dos pontos de referência no modo manual é condição essencial para a utilização do aparelho em modo MDI.

i Nos encoders seriais com interface EnDat, a procura de marcas de referência não se realiza, dado que os eixos são referenciados automaticamente.

Descrevem-se a medição de posições e a seleção de ferramenta para maquinagens simples em modo manual.

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Modo manual**
- > Mostra-se a interface de utilizador para o modo manual

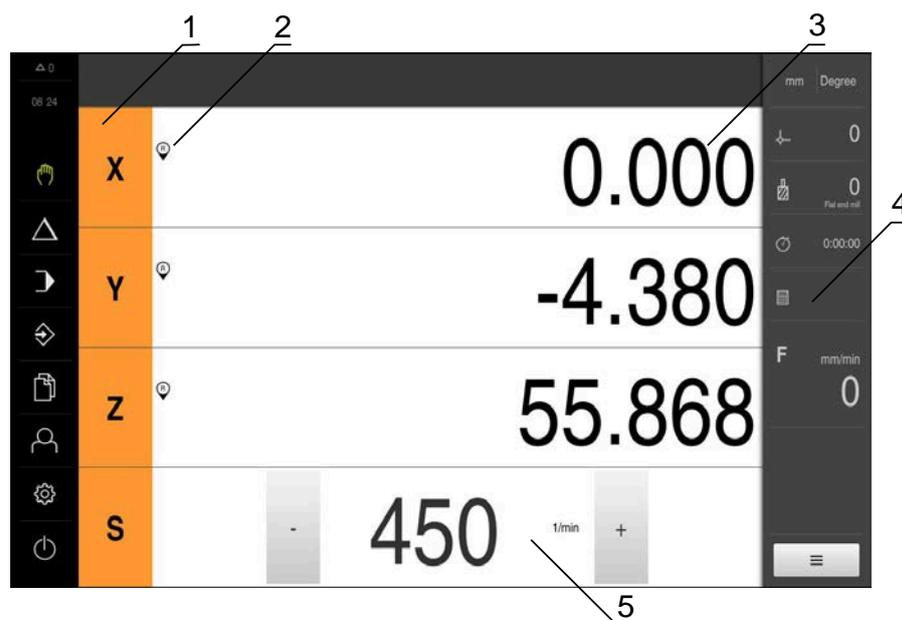


Figura 40: Menu **Modo manual**

- 1 Tecla de eixo
- 2 Referência
- 3 Visualização de posição
- 4 Barra de estado
- 5 Velocidade do mandril (máquina-ferramenta)

10.2 Executar procura de marcas de referência

Com a ajuda das marcas de referência, o aparelho pode atribuir as posições dos eixos do encoder à máquina.

Quando não estão à disposição marcas de referência para o encoder através de um sistema de coordenadas definido, é necessário executar uma procura de marcas de referência antes do início da medição.



Se a procura de marcas de referência estiver ligada após o arranque do aparelho todas as funções do aparelho ficarão bloqueadas até que a procura de marcas de referência seja concluída com sucesso.

Mais informações: "Marcas de referência (Sistema de medida)",
Página 268



Nos encoders seriais com interface EnDat, a procura de marcas de referência não se realiza, dado que os eixos são referenciados automaticamente.

Quando a procura de marcas de referência está ligada no aparelho, um assistente obriga a passar sobre as marcas de referência dos eixos.

- ▶ Seguir as instruções no Assistente após o início de sessão
- > Após uma procura de marcas de referência bem sucedida, o símbolo da referência deixa de piscar

Mais informações: "Elementos de comando da visualização de posições",
Página 78

Mais informações: "Ligar a procura de marcas de referência", Página 114

Iniciar manualmente a procura de marcas de referência

Se a procura de marcas de referência não se realizou após o arranque, tem a possibilidade de a iniciar manualmente mais tarde.



- ▶ No menu principal, tocar em **Modo manual**
- > Mostra-se a interface de utilizador para o modo manual



- ▶ Tocar em **Funções auxiliares** na barra de estado



- ▶ Tocar em **Marcas de referência**
- > As marcas de referência existentes são eliminadas
- > O símbolo da referência pisca
- ▶ Seguir as instruções no assistente
- > Após uma procura de marcas de referência bem sucedida, o símbolo da referência deixa de piscar

10.3 Definir pontos de referência

No modo manual, pode definir os pontos de referência numa peça de trabalho com os seguintes métodos:

- Apalpação de uma peça de trabalho com uma sonda de arestas HEIDENHAINKT 130. O aparelho aceita os pontos de referência automaticamente na tabela de pontos de referência.
- Apalpação de uma peça de trabalho com uma ferramenta ("raspagem") Neste caso, é necessário definir a posição da ferramenta como ponto de referência.
- Aproximar a posição e definir como ponto de referência ou sobrescrever valor de posição



É possível que o instalador (**Setup**) já tenha procedido a ajustes na tabela de pontos de referência.

Mais informações: "Criar tabela de pontos de referência", Página 147



Ao apalpar ("raspar") com uma ferramenta, o aparelho utiliza os parâmetros guardados na tabela de ferramentas.

Mais informações: "Criar tabela de ferramentas", Página 145




Condições:

- Está fixada uma peça de trabalho na máquina-ferramenta
- Os eixos estão referenciados

10.3.1 Funções para apalpação de pontos de referência

O aparelho suporta a definição de pontos de referência por apalpação com um assistente.

Para apalpar uma peça de trabalho, o aparelho oferece as seguintes funções:
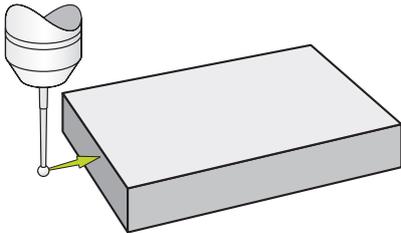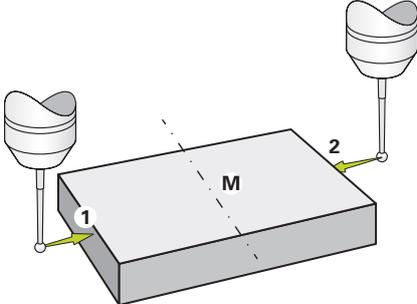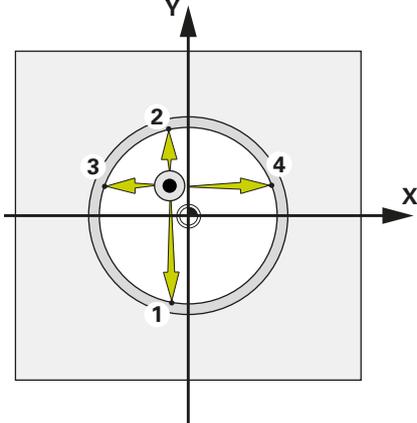
| Símbolo | Função | Esquema |
|---|--|--|
|  | Apalpar aresta de uma peça de trabalho (1 processo de apalpação) |  |
|  | Determinar a linha central de uma peça de trabalho (2 processos de apalpação) |  |
|  | Determinar o ponto central de uma forma circular (furo ou cilindro) (3 processos de apalpação com ferramenta. 4 processos de apalpação com sonda de arestas) |  |

10.3.2 Apalpar ou raspar pontos de referência



- ▶ No menu principal, tocar em **Modo manual**
- Mostra-se a interface de utilizador para o modo manual
- ▶ Tocar em **Funções auxiliares** na barra de estado
- ▶ Tocar na função desejada no diálogo em **Apalpar**, p. ex., **Apalpar aresta**
- ▶ No diálogo **Selecionar a ferramenta**, escolher a ferramenta fixada:
 - ▶ Se for utilizada uma sonda de arestas HEIDENHAIN KT 130: ativar **Utilizar o apalpador**
 - ▶ Se for utilizada uma ferramenta:
 - ▶ desativar **Utilizar o apalpador**
 - ▶ Introduzir o valor desejado no campo de introdução **Diâmetro da ferramenta**:
ou
 - ▶ Selecionar a ferramenta correspondente na tabela de ferramentas
- ▶ Tocar em **Confirmar** no assistente
- ▶ Seguir as instruções no assistente
- ▶ Nos passos de trabalho para apalpação, ter em conta o seguinte:
 - ▶ Deslocar a sonda de arestas contra a aresta da peça de trabalho até que o LED vermelho na sonda de arestas se ilumine
ou
 - ▶ Deslocar a ferramenta contra a aresta da peça de trabalho até raspar
 - ▶ Confirmar cada passo de trabalho no assistente
 - ▶ Após a última apalpação, retirar a sonda de arestas ou a ferramenta
- Após a última apalpação, mostra-se o diálogo **Selecionar ponto de referência**
- ▶ Selecionar o ponto de referência desejado no campo de introdução **Ponto de referência selecionado**:
 - ▶ Para sobrescrever um ponto de referência existente, selecionar um registo na tabela de pontos de referência
 - ▶ Para criar um ponto de referência novo, registar um número ainda não atribuído na tabela de pontos de referência
 - ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Introduzir o valor desejado no campo de introdução **Definir valores de posição**:
 - ▶ Para aceitar o valor medido, deixar o campo de introdução em branco
 - ▶ Para definir um valor novo, introduzir o valor desejado
 - ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Confirmar** no assistente
- A nova coordenada é aceite como ponto de referência





10.3.3 Exemplo 1: Definir o ponto de referência numa esquina

Para definir o ponto de referência numa esquina da peça de trabalho, são necessários os seguintes passos de apalpação:

| Função de apalpação | Passos | Figura |
|---------------------|--|---|
| ☑ | ▶ Apalpar a aresta na direção Y+ | <p>The diagram shows a 3D perspective of a rectangular workpiece. A probe is positioned at the top-right edge, with a green arrow pointing in the positive Y direction.</p> |
| ☑ | ▶ Apalpar a aresta na direção X+ | <p>The diagram shows a 3D perspective of the same workpiece. The probe is now at the front-right edge, with a green arrow pointing in the positive X direction.</p> |
| ☑ | ▶ Apalpar a aresta na direção Z- | <p>The diagram shows a 3D perspective of the workpiece. The probe is at the bottom-right corner, with a green arrow pointing in the negative Z direction.</p> |
| | > O aparelho define o ponto de referência na esquina da peça de trabalho | <p>The diagram shows the final state where the reference point is marked at the bottom-right corner of the workpiece.</p> |




10.3.4 Exemplo 2: Definir o ponto de referência no centro de uma aresta

Para definir o ponto de referência no centro de uma aresta da peça de trabalho, são necessários os seguintes passos de apalpação:
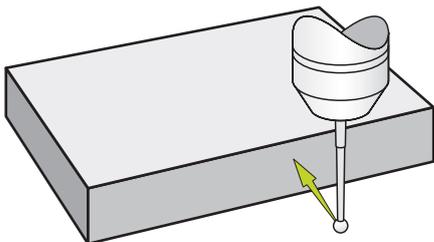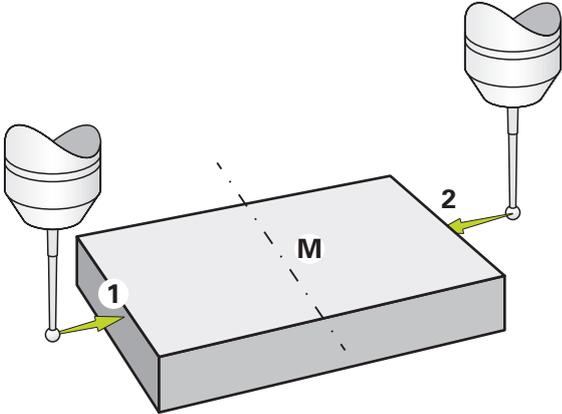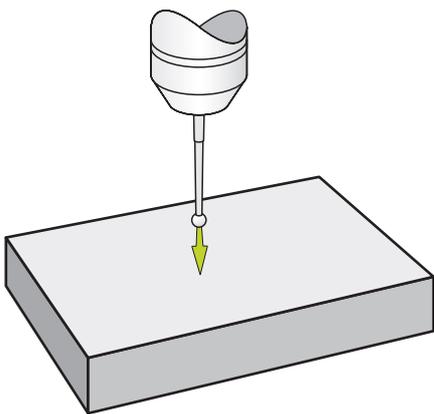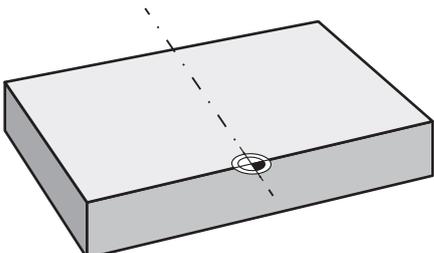
| Função de apalpação | Passos | Figura |
|---|---|---|
|  | ▶ Apalpar a aresta na direção Y+ |  |
|  | ▶ Apalpar as arestas na direção X+ e na direção X- |  |
|  | ▶ Apalpar a aresta na direção Z- |  |
| | ▶ O aparelho define o ponto de referência no centro da aresta da peça de trabalho |  |





10.3.5 Exemplo 3: Definir o ponto de referência como ponto central do círculo

Para definir o ponto de referência como ponto central do círculo da peça de trabalho, são necessários os seguintes passos de apalpação:
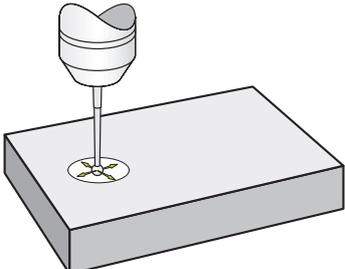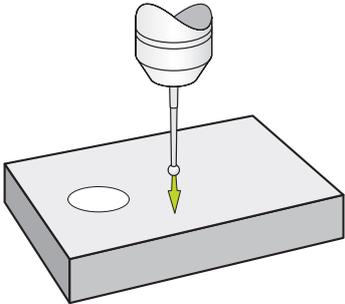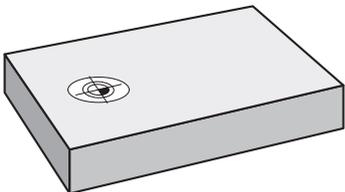
| Função de apalpação | Passos | Figura |
|---|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apalpar o furo em quatro pontos |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apalpar a aresta na direção Z- |  |
| | <ul style="list-style-type: none"> > O aparelho define o ponto de referência no centro do furo da peça de trabalho |  |

10.3.6 Exemplo 4: Definir o ponto de referência no centro da peça de trabalho

Para definir o ponto de referência no centro da peça de trabalho, são necessários os seguintes passos de apalpação:
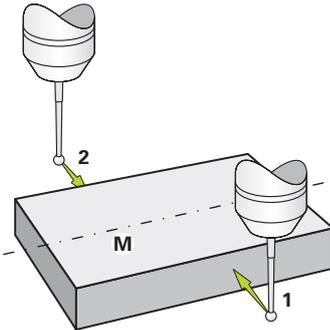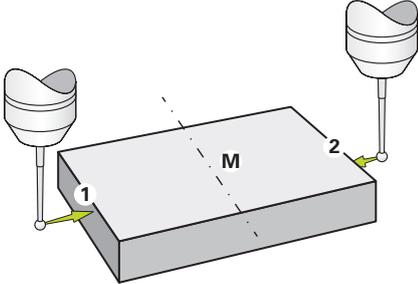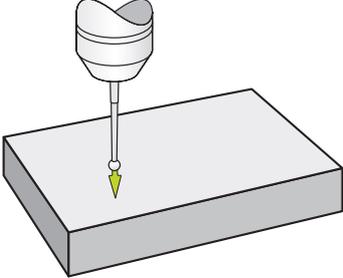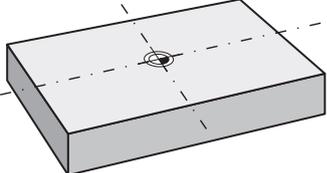
| Função de apalpação | Passos | Figura |
|---|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apalpar as arestas na direção Y+ e na direção Y- |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apalpar as arestas na direção X+ e na direção X- |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apalpar a aresta na direção Z- |  |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ O aparelho define o ponto de referência no centro da peça de trabalho |  |

10.3.7 Definir a posição como ponto de referência

Para maquinagens simples, é possível utilizar a posição atual como ponto de referência e executar cálculos de posição simples.

Condições:

- Está fixada uma peça de trabalho na máquina-ferramenta
- Os eixos estão referenciados

i Num sistema com marcas de referência, a reposição a zero e a definição de pontos de referência só são possíveis com referenciação anterior.

Após um reinício do dispositivo, estes pontos de referência sem referenciação deixarão de ser rastreáveis. Além disso, a tabela de pontos de referência sem referenciação perde a validade, dado que não é possível aproximar corretamente aos pontos guardados.

Mais informações: "Executar procura de marcas de referência",
Página 175

Definir a posição atual como ponto de referência

- Z**
- ▶ Aproximar à posição desejada
 - ▶ Manter premida a **tecla de eixo**
 - > A posição atual sobrescreve o ponto de referência ativo na tabela de pontos de referência
 - > O ponto de referência ativo é aceite como novo valor
 - ▶ Executar a maquinagem desejada

Definir valores de posição da posição atual

- Z**
- ▶ Aproximar à posição desejada
 - ▶ Na área de trabalho, tocar na **tecla de eixo** ou no valor de posição
 - ▶ Introduzir o valor de posição desejado
 - ▶ Confirmar a introdução com **RET**
 - > O valor de posição é aceite para a posição atual
 - > O valor de posição introduzido é associado à posição atual e sobrescreve o ponto de referência ativo na tabela de pontos de referência
 - > O ponto de referência ativo é aceite como novo valor
 - ▶ Executar a maquinagem desejada

10.4 Criar ferramentas

No modo manual, é possível criar as ferramentas utilizadas na tabela de ferramentas.



É possível que o instalador (**Setup**) já tenha procedido a ajustes na tabela de ferramentas.

Mais informações: "Criar tabela de ferramentas", Página 145

- Está fixada uma peça de trabalho na máquina-ferramenta
- Os eixos estão referenciados



- ▶ Tocar em **Ferramentas** na barra de estado
- > Mostra-se o diálogo **Ferramentas**



- ▶ Tocar em **Abrir tabela**
- > Mostra-se o diálogo **Tabela de ferramentas**



- ▶ Tocar em **Adicionar**
- ▶ No campo de introdução **Tipo de ferramenta**, registar uma denominação
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar consecutivamente nos campos de introdução e registar os valores correspondentes
- ▶ Se necessário, alterar a unidade de medição no menu de seleção
- > Os valores indicados são convertidos
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- > A ferramenta definida é adicionada à tabela de ferramentas
- ▶ Para proteger o registo de uma ferramenta contra alterações e eliminações acidentais, a seguir ao registo da ferramenta, tocar em **Bloquear**
- > O símbolo modifica-se e o registo fica protegido
- ▶ Tocar em **Fechar**
- > O diálogo **Tabela de ferramentas** fecha-se



10.5 Selecionar a ferramenta

Na barra de estado, mostra-se a ferramenta atualmente selecionada. Aqui também é possível aceder à tabela de ferramentas, onde se pode selecionar a ferramenta desejada. Os parâmetros de ferramenta correspondentes são aceites automaticamente pelo aparelho.

O aparelho dispõe de correção do raio da ferramenta, que permite introduzir diretamente as dimensões do desenho. O aparelho mostra então automaticamente na maquinagem um percurso pelo qual o raio da ferramenta é prolongado (R+) ou encurtado (R-).



É possível que o instalador (**Setup**) já tenha procedido a ajustes na tabela de ferramentas.

Mais informações: "Criar tabela de ferramentas", Página 145



▶ Tocar em **Ferramentas** na barra de estado

> Mostra-se o diálogo **Ferramentas**

▶ Tocar na ferramenta desejada



▶ Tocar em **Confirmar**

> Os parâmetros de ferramenta correspondentes são aceites automaticamente pelo aparelho

> A ferramenta selecionada é exibida na barra de estado

▶ Montar a ferramenta desejada na máquina-ferramenta

11

**No funcionamento
MDI**

11.1 Resumo

Este capítulo descreve o funcionamento em Modo MDI (Manual Data Input - Introdução manual de dados) e como executar passos de maquinagem em blocos individuais neste modo de funcionamento.



É necessário ter lido e compreendido o capítulo "Comando geral" antes de se executarem as atividades descritas seguidamente.

Mais informações: "Comando geral", Página 57

Breve descrição

O modo MDI oferece a possibilidade de executar precisamente um bloco de maquinagem. Os valores a introduzir podem ser aceites de um desenho cotado inequivocamente apropriado para a produção diretamente nos campos de introdução.



Para utilizar o aparelho em modo MDI é condição essencial ter definido os pontos de referência em modo manual.

Mais informações: "Definir pontos de referência", Página 176

As funções do modo MDI permitem uma produção individual eficiente. Tratando-se de pequenas séries, é possível programar os passos de maquinagem no modo de funcionamento Programação e depois reutilizar estes passos de maquinagem no modo de funcionamento Execução do programa.

Mais informações: "Programação", Página 213

Mais informações: "Execução do programa", Página 203

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Modo de funcionamento MDI**



- ▶ Tocar em **Criar** na barra de estado
- Mostra-se a interface de utilizador para o modo de funcionamento MDI

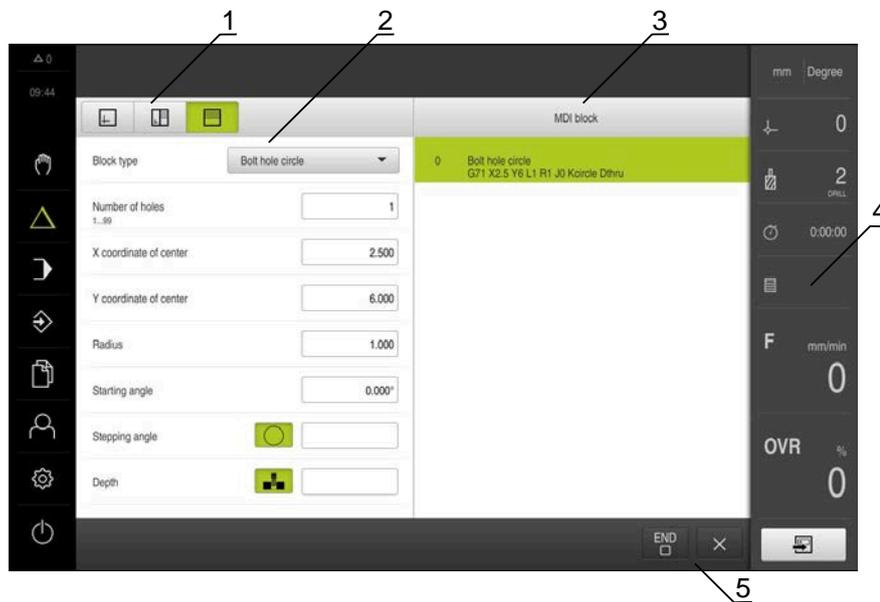


Figura 41: Menu **Modo de funcionamento MDI**

- 1 Barra de vistas
- 2 Parâmetros de bloco
- 3 Bloco MDI
- 4 Barra de estado
- 5 Ferramentas de bloco

11.2 Tipos de blocos

Para as maquinagens em modo MDI, pode utilizar os seguintes tipos de bloco:

- Funções de posicionamento
- Padrão de maquinagem

11.2.1 Posicionamentos

Para o posicionamento, pode definir valores de posição manualmente.

Dependendo da configuração da máquina-ferramenta ligada, pode mandar aproximar automaticamente a estas posições ou fazer a aproximação por iniciativa própria.

Estão disponíveis os seguintes parâmetros:

Tipo de bloco Posicionamento

| Parâmetros | Descrição |
|---|---|
| R0 | Correção do raio da ferramenta desligada (definição padrão) |
| R+ | Correção do raio da ferramenta positiva, o percurso de deslocação é prolongado pelo raio da ferramenta (contorno externo) |
| R- | Correção do raio da ferramenta negativa, o percurso de deslocação é encurtado pelo raio da ferramenta (contorno interno) |
| I | Valor de posição incremental, ou seja, refere-se à posição atual |
|  | Perfuração sem indicação de um valor de posição (apenas para o eixo Z operado manualmente) |

11.2.2 Padrão de maquinagem

Para maquinar formas complexas, é possível definir diferentes padrões de maquinagem. Com base nas predefinições, o aparelho calcula a correspondente geometria dos padrões de maquinagem, que também são visualizados opcionalmente na janela de simulação.

 
Todos os padrões de maquinagem só são válidos, se o eixo Z estiver perpendicular. Assim que o eixo da ferramenta é rodado, os dados nos padrões de maquinagem perdem a validade.



Antes de definir um padrão de maquinagem, é necessário

- definir uma ferramenta apropriada na tabela de ferramentas
- selecionar a ferramenta na barra de estado

Mais informações: "Criar tabela de ferramentas", Página 145



Posição real

Assume a posição atual do eixo nos campos de introdução dos diferentes tipos de bloco

Bloco Furo

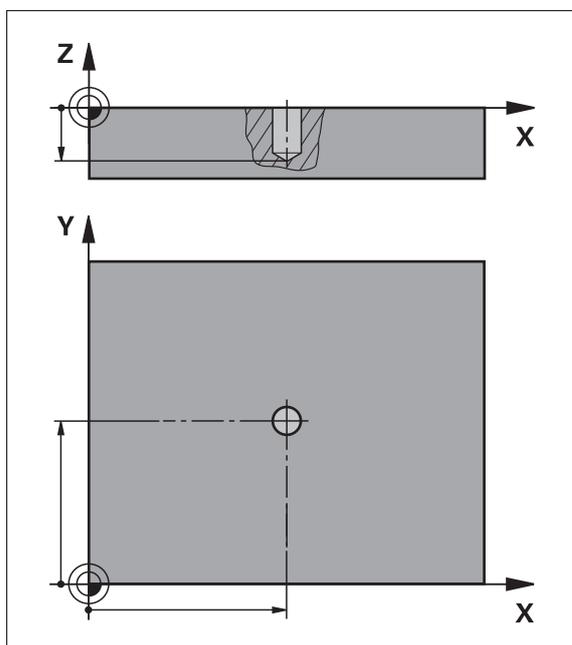


Figura 42: Representação esquemática do bloco **Furo**

| Parâmetros | Descrição |
|---|--|
| X | Ponto central do furo no plano X |
| Y | Ponto central do furo no plano Y |
| Profundidade | Profundidade final para a perfuração no plano Z Predefinição: perfuração (não disponível em caso de eixo Z regulado por NC) |
|  | |
| Altura segurança | Profundidade inicial no eixo da ferramenta (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Avanço | Velocidade do eixo da ferramenta (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Avanço de passo em profund. | Velocidade do eixo da ferramenta no passo em profundidade (apenas com eixo Z regulado por NC) |

Bloco Círculo de furos

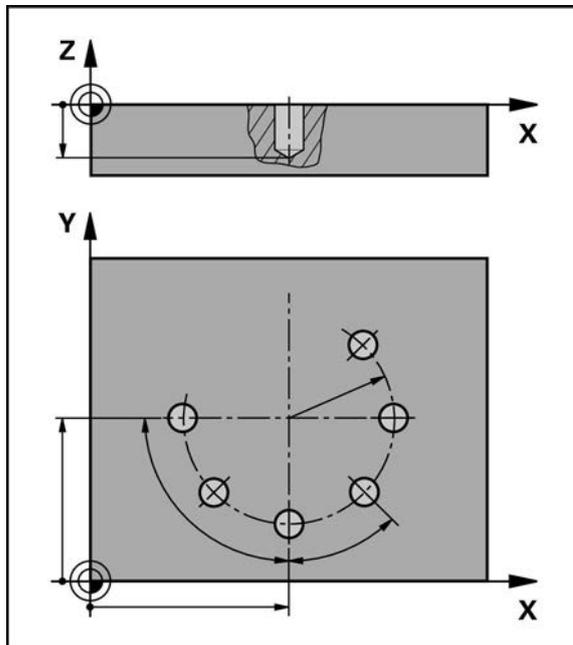


Figura 43: Representação esquemática do bloco do círculo de furos

| Parâmetros | Descrição |
|---|--|
| Quantidade de furos | Número de furos |
| Ponto central da coordenada X | Ponto central do arco de furos no plano X |
| Ponto central da coordenada Y | Ponto central do arco de furos no plano Y |
| Raio | Raio do arco de furos |
| Ângulo inicial | Ângulo do 1.º furo do arco de furos |
| Passo gradual | Ângulo do segmento circular Predefinição: círculo de furos |
|  | |
| Profundidade | Profundidade final para a perfuração no plano Z Predefinição: perfuração dos furos (não disponível em caso de eixo Z regulado por NC) |
|  | |
| Altura segurança | Profundidade inicial para a fresagem no eixo da ferramenta (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Avanço | Velocidade do eixo da ferramenta (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Avanço de passo em profund. | Velocidade do eixo da ferramenta no passo em profundidade (apenas com eixo Z regulado por NC) |

Bloco fila de furos

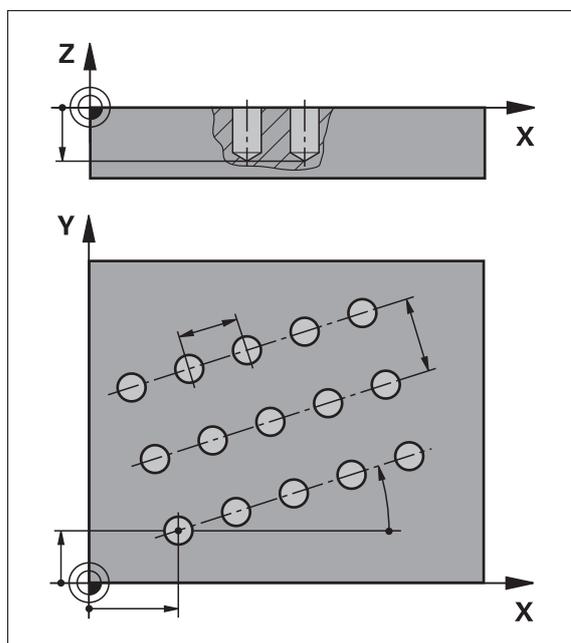
 


Figura 44: Representação esquemática do bloco da fila de furos

| Parâmetros | Descrição |
|---|--|
| Coordenada X do 1.º Furo | 1.º furo da fila de furos no plano X |
| Coordenada Y do 1.º Furo | 1.º furo da fila de furos no plano Y |
| Furos por fila | Quantidade de furos em cada fila de furos |
| Distância entre furos | Distância ou desvio entre os vários furos da fila de furos |
| Ângulo | Ângulo de rotação da fila de furos |
| Profundidade | Profundidade final para a perfuração no plano Z Predefinição: perfuração dos furos (não disponível em caso de eixo Z regulado por NC) |
|  | |
| Quantidade das filas | Número de filas de furos no padrão de furos |
| Distância das filas | Distância umas das outras entre as diferentes filas |
| Modo de enchimento | Distribuição dos furos <ul style="list-style-type: none"> ■ Todos os furos ■ Disco de furos |
|  | |
| Altura segurança | Profundidade inicial para a fresagem no eixo da ferramenta (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Avanço | Velocidade do eixo da ferramenta (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Avanço de passo em profund. | Velocidade do eixo da ferramenta no passo em profundidade (apenas com eixo Z regulado por NC) |

Bloco Caixa rectangular

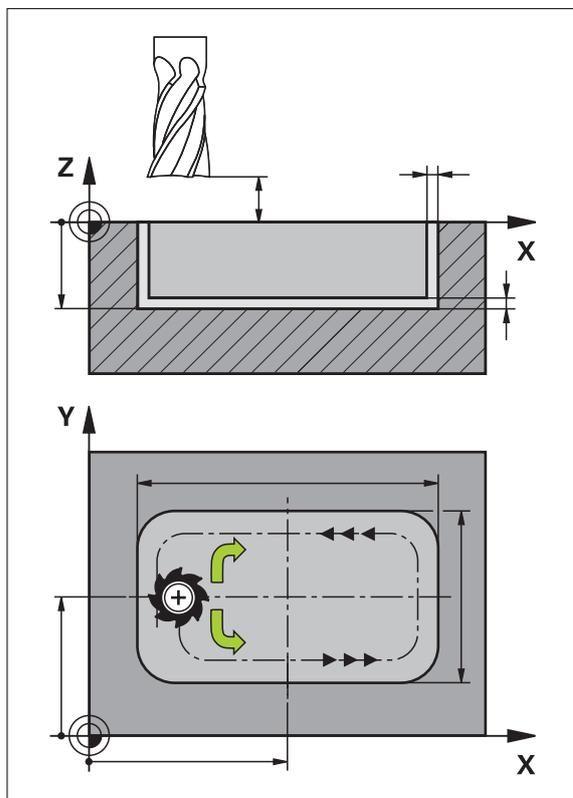


Figura 45: Representação esquemática do bloco da caixa rectangular

| Parâmetros | Descrição |
|--|--|
| Modo de maquinagem  | Modo de maquinagem em que quer produzir a caixa rectangular: <ul style="list-style-type: none"> ■ Maquinagem completa (desbaste e acabamento) ■ Maquinagem de desbaste ■ Maquinagem de acabamento |
| Altura segurança | Plano Z por cima da peça de trabalho no qual é possível deslocar à velocidade máxima; corresponde à posição inicial e posição final no eixo da ferramenta regulado por NC |
| Profundidade  | Profundidade final para a fresagem no eixo da ferramenta Predefinição: perfuração (não disponível em caso de eixo Z regulado por NC) |
| Ponto central da coordenada X | Ponto central da caixa rectangular no plano X |
| Ponto central da coordenada Y | Ponto central da caixa rectangular no plano Y |
| Comprimento do lado X | Comprimento da caixa rectangular na direção do eixo X |
| Comprimento do lado Y | Comprimento da caixa rectangular na direção do eixo Y |

| Parâmetros | Descrição |
|--|---|
| Direcção  | Direcção na qual a caixa retangular é desbastada (sentido horário ou anti-horário) Predefinição: sentido anti-horário |
| Medida excedente de acabamento | A medida excedente é o material que permanece em torno da caixa retangular e só é removido na última operação. |
| Sobreposição de trajetória 0.0001 x R ... 1.4100 x R | A sobreposição de trajetória corresponde ao valor com o qual a ferramenta se sobrepõe à trajetória previamente fresada ao desbastar um plano de maquinagem Predefinição: 0.5 |
| Profundidade inicial | Profundidade inicial para a fresagem no eixo da ferramenta (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Profundidade de corte | Profundidade de passo no eixo da ferramenta (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Medida exced. acab. profundidade | A medida excedente de acabamento em profundidade é o material que permanece na base da caixa retangular e só é removido na última operação. Se não for definida nenhuma medida excedente de acabamento em profundidade, é aplicado o valor da medida excedente de acabamento lateral (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Avanço de fresagem | Velocidade do eixo da ferramenta durante a fresagem (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Avanço de passo em profund. | Velocidade do eixo da ferramenta no passo em profundidade (apenas com eixo Z regulado por NC) |

Na maquinagem de uma caixa retangular nos modos de funcionamento MDI e Execução do programa, aplica-se o seguinte:

- A aproximação à posição inicial realiza-se em marcha rápida a altura segura
- Se estiver definida uma profundidade final, ao terminar a maquinagem faz-se o posicionamento à **Altura segurança**

Tipos de maquinagem da caixa retangular

Tem a possibilidade de escolher entre três tipos de maquinagem:

- Maquinagem completa
- Maquinagem de desbaste
- Maquinagem de acabamento

Maquinagem completa (maquinagem de desbaste e maquinagem de acabamento)



- Em cada plano é desbastada a **Medida excedente de acabamento** indicada
- Com base na **Medida excedente de acabamento**, faz-se o acabamento até ao contorno final.

A caixa retangular é produzida da seguinte forma:

- Desbaste e acabamento do plano 1
- Desbaste e acabamento dos planos 2 ... n + acabamento do fundo

Maquinagem de desbaste



- Em cada plano de maquinagem faz-se o desbaste até à **Medida excedente de acabamento** ou **Medida exced. acab. profundidade** indicada

Maquinagem de acabamento



- Com base na **Medida excedente de acabamento**, faz-se o acabamento no contorno de destino.
- No último processo de acabamento, acaba-se o fundo da caixa retangular até à profundidade final.

11.3 Executar blocos

Tem a possibilidade de selecionar uma função de posicionamento ou um padrão de maquinagem e executar este bloco.



Se faltarem sinais de ativação, o programa em curso detém-se e os acionamentos da máquina são parados.

Mais informações: Documentação do fabricante da máquina

Executar blocos



- ▶ Tocar em **Criar** na barra de estado
 - > Mostra-se um bloco novo
- ou
- > É carregado o bloco MDI programado em último lugar, assim como os parâmetros
 - ▶ Na lista desdobrável **Tipo de bloco**, escolher o tipo de bloco desejado
 - ▶ Dependendo do tipo de bloco, definir os parâmetros correspondentes
-
- ▶ Para aceitar a posição atual do eixo, tocar nos campos de introdução correspondentes em **Aceitar posição real**
 - ▶ Confirmar cada uma das introduções com **RET**



- ▶ Para processar o bloco, tocar em **END**
- Mostra-se a ajuda ao posicionamento
- Se a janela de simulação estiver ativada, visualiza-se o bloco atual
- Dependendo do bloco, será eventualmente necessária uma intervenção do operador; o assistente mostra as instruções correspondentes



- ▶ Seguir as instruções no assistente
- ▶ Em caso de eixos regulados por NC, tocar ou premir a tecla **NC-START** no aparelho ou na máquina-ferramenta



- ▶ No caso de blocos de vários níveis, saltar para a próxima instrução no assistente com **Seguinte**

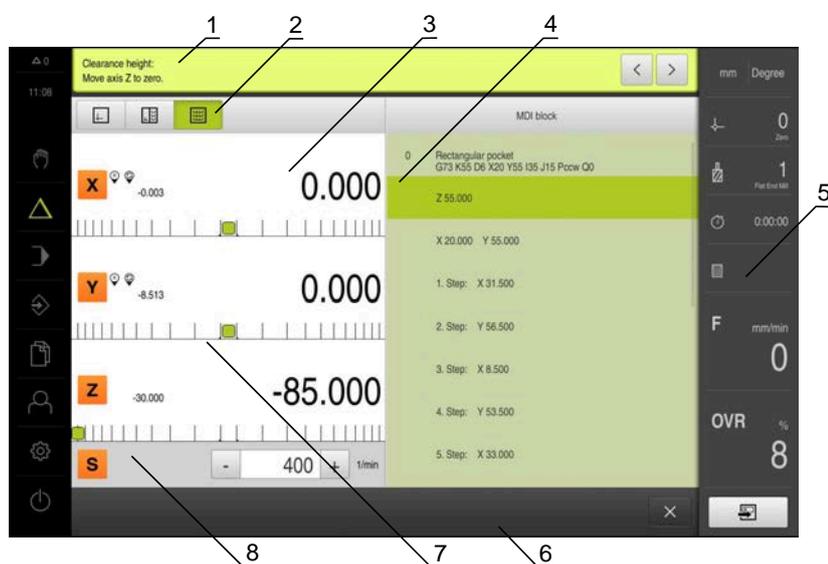


Figura 46: Exemplo de bloco no modo de funcionamento **MDI**

- 1 Assistente
- 2 Barra de vistas
- 3 Visualização do curso restante
- 4 Bloco MDI
- 5 Barra de estado
- 6 Tecla NC-Start
- 7 Ajuda ao posicionamento
- 8 Velocidade do mandril (máquina-ferramenta)

11.4 Utilizar a janela de simulação

Na janela de simulação opcional, é possível visualizar o bloco selecionado.

Na barra de vistas encontram-se à disposição as seguintes opções:

| Elemento de comando | Função |
|---|--|
|  | Gráfico Visualização de simulação e blocos |
|  | Gráfico-Posição Visualização de simulação, parâmetros (eventualmente, valores de posição na execução) e blocos |
|  | Posição Visualização de parâmetros (eventualmente, valores de posição na execução) e blocos |

11.4.1 Representação como vista de contorno

A janela de simulação mostra uma vista de contorno. A vista de contorno ajuda ao posicionamento exato da ferramenta ou ao seguimento de contorno no plano de maquinagem.

Na vista de contorno, utilizam-se as seguintes cores (valores padrão):

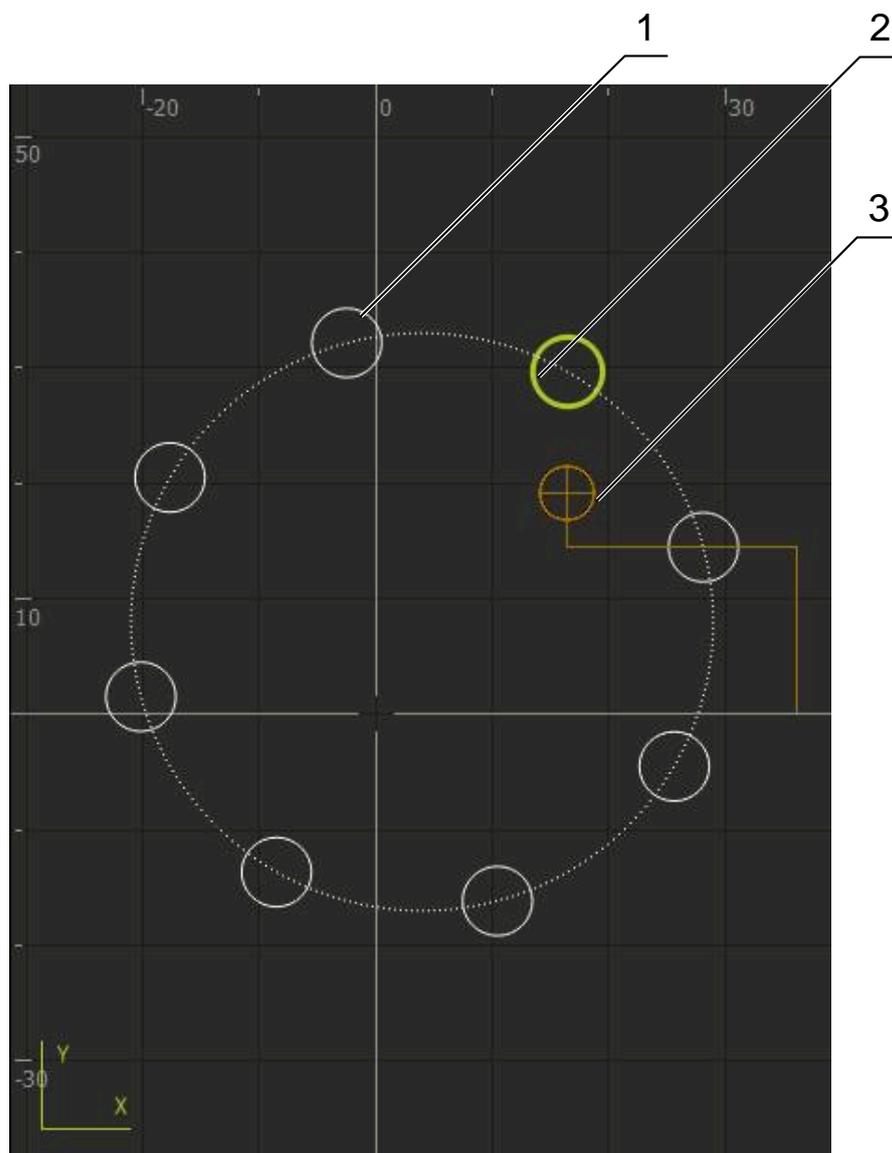


Figura 47: Janela de simulação com vista de contorno

- 1 Padrão de maquinagem (branco)
- 2 Bloco atual ou posição de maquinagem (verde)
- 3 Contorno da ferramenta, posição da ferramenta e pista da ferramenta (laranja)

Ativar a janela de simulação



- ▶ Tocar em **Gráfico-Posição**
- > Mostra-se a janela de simulação para o bloco marcado atualmente



- ▶ Para ampliar a janela de simulação, tocar em **Gráfico** na barra de vistas
- > A vista de parâmetros é ocultada e a janela de simulação ampliada

11.5 Trabalhar com a ajuda ao posicionamento

Ao posicionar na posição nominal seguinte, o aparelho oferece auxílio, mostrando uma ajuda gráfica ao posicionamento ("Deslocar para zero"). O aparelho mostra uma escala de medição por baixo dos eixos que são deslocados para zero. Como ajuda gráfica ao posicionamento está disponível um pequeno quadrado que simboliza a posição final da ferramenta.

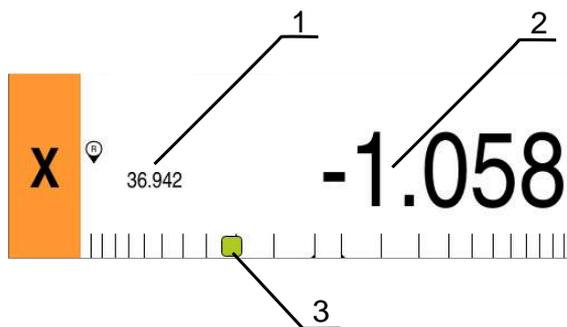


Figura 48: Vista **Percurso restante com posição** com ajuda gráfica ao posicionamento

- 1 Valor real
- 2 curso restante
- 3 Ajuda ao posicionamento

A ajuda ao posicionamento desloca-se ao longo da escala de medição quando o centro da ferramenta se encontra numa área de ± 5 mm da posição nominal. Além disso, a cor altera-se da seguinte forma:

| Visualização da ajuda ao posicionamento | Significado |
|---|--|
| Vermelho | centro da ferramenta move-se para longe da posição nominal |
| Verde | centro da ferramenta move-se em direção à posição nominal |

11.6 Aplicar Factor de escala

Se estiver ativado um fator de escala para um ou mais eixos, esse fator de escala é multiplicado pela posição nominal guardada ao executar um bloco. Dessa maneira, é possível espelhar ou escalar um bloco.

O fator de escala pode ser ativado no menu de acesso rápido.

Mais informações: "Ajustar definições no menu de acesso rápido", Página 82

Exemplo:

Está programado o **Bloco MDI** seguinte:

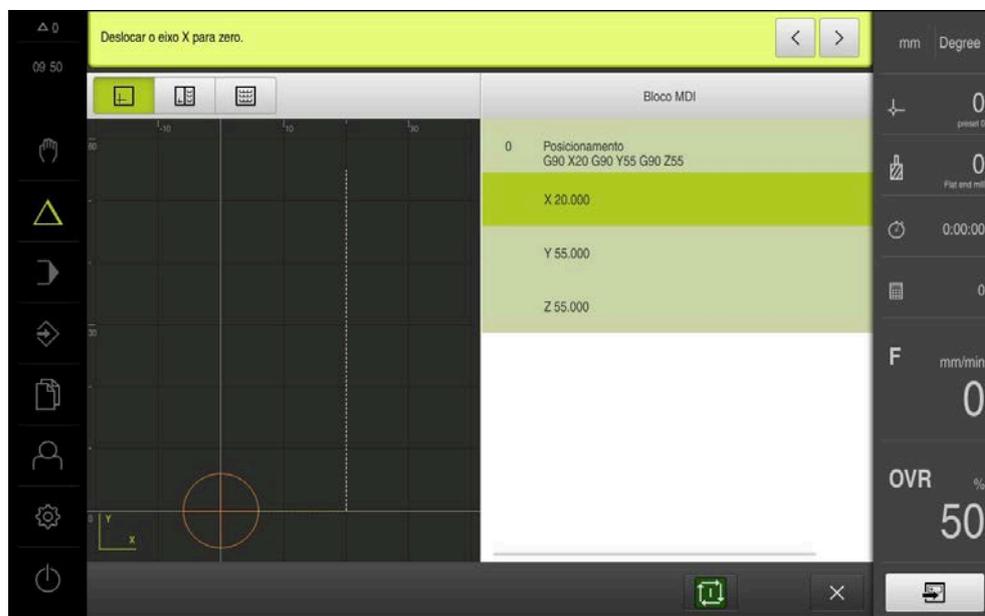


Figura 49: Exemplo – Bloco MDI

Para o eixo **X**, está ativado um **Factor de escala** de **-0.5**. Assim, é executado o **Bloco MDI** seguinte:

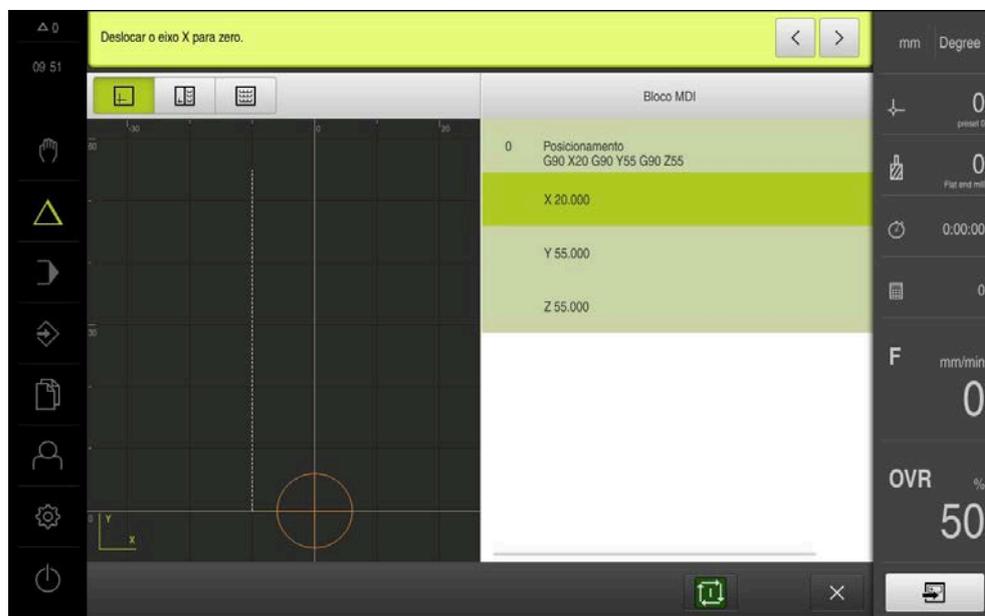


Figura 50: Exemplo – Execução de um bloco MDI com fator de escala



Se não for possível alcançar as dimensões calculadas com a ferramenta selecionada, a execução do bloco é cancelada.



O fator de escala não pode ser alterado durante a execução de um bloco.

12

**Execução do
programa**

12.1 Resumo

Este capítulo descreve o modo de funcionamento Execução do programa e como executar um programa criado anteriormente neste modo de funcionamento.



É necessário ter lido e compreendido o capítulo "Comando geral" antes de se executarem as atividades descritas seguidamente.

Mais informações: "Comando geral", Página 57

Breve descrição

No modo de funcionamento Execução do programa, utiliza-se um programa criado anteriormente para a produção de peças. Não é possível alterar o programa mas, durante o desenvolvimento do programa, existe uma possibilidade de controlo na forma do modo de passo a passo.

Mais informações: "No modo passo a passo ", Página 208

O processamento da execução do programa depende da máquina-ferramenta e da versão do aparelho:


- Se a máquina-ferramenta tiver eixos regulados por NC e o aparelho dispuser da opção de software POSITIP 8000 NC1, os parâmetros para posicionamentos são transmitidos diretamente para a máquina-ferramenta. Os vários passos são acionados na máquina-ferramenta através da tecla NC-START.
- Caso a máquina-ferramenta não disponha de eixos regulados por NC, é necessário efetuar os posicionamentos manualmente com os volantes ou as teclas de direção manual.

Na execução de um programa, o aparelho guia o utilizador com um assistente através dos diversos passos do programa. A janela de simulação opcional é útil como ajuda gráfica ao posicionamento dos eixos que devem deslocar-se.

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Execução do programa**
- Mostra-se a interface de utilizador para a execução do programa

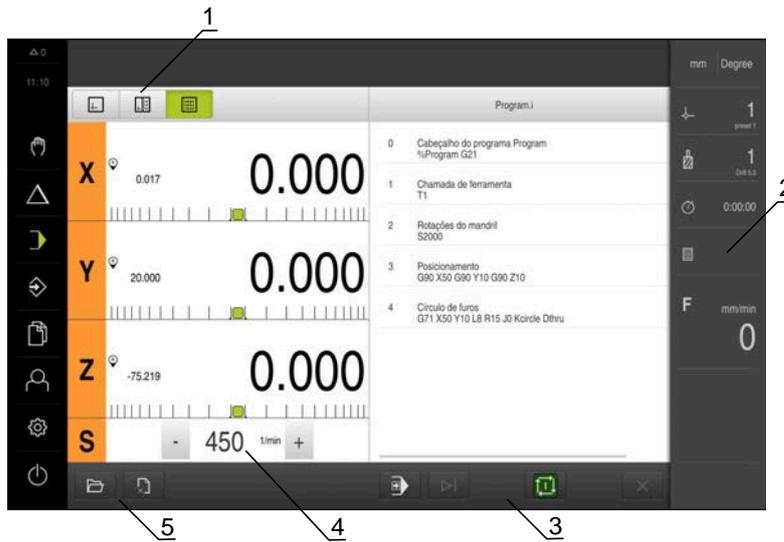

- 1 Barra de vistas
- 2 Barra de estado
- 3 Comando do programa
- 4 Velocidade do mandril (máquina-ferramenta)
- 5 Gestão do programa

12.2 Utilizar programa

O aparelho mostra um programa carregado com os blocos e, se aplicável, com os vários passos de trabalhos dos blocos.



Se faltarem sinais de ativação, o programa em curso detém-se e os acionamentos da máquina são parados.

Mais informações: Documentação do fabricante da máquina

Condições:

- Está fixada uma peça de trabalho correspondente, assim como a ferramenta
- Está carregado um ficheiro de programa do tipo *.i

Mais informações: "Gerir programas", Página 211

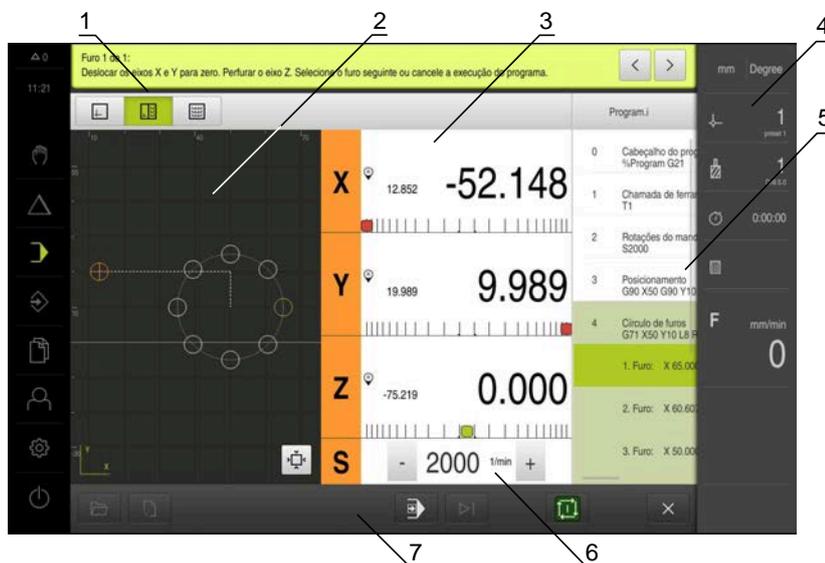


Figura 51: Exemplo de programa no modo de funcionamento **Execução do programa**

- 1 Barra de vistas
- 2 Janela de simulação (opcional)
- 3 Visualização do curso restante
- 4 Barra de ferramentas
- 5 Blocos de programa
- 6 Velocidade do mandril (máquina-ferramenta)
- 7 Gestão do programa

12.2.1 Executar o programa

Com eixos regulados por NC e opção de software POSITIP 8000 NC1



Se o programa não contiver um bloco **Avanço**, o aparelho aplica as velocidades máximas da máquina que estejam registadas no menu .

Mais informações: "Definições especiais", Página 261

- ▶ Premir a tecla NC-START na máquina-ferramenta
- O aparelho marca o primeiro bloco do programa
- ▶ Premir novamente a tecla NC-START na máquina-ferramenta
- Dependendo do bloco, será eventualmente necessária uma intervenção do operador. O assistente mostra as instruções correspondentes
Assim, p. ex., numa chamada de ferramenta o mandril é parado automaticamente e mandado trocar a ferramenta correspondente
- ▶ No caso de blocos de vários níveis como p. ex., padrões de maquinagem, saltar para a instrução seguinte no assistente com **Continuar**
- ▶ Seguir as instruções para o bloco no assistente



Os blocos sem intervenção do utilizador (p. ex., definição do ponto de referência) são executados automaticamente.

- ▶ Para a execução dos restantes blocos, premir de cada vez a tecla NC-START

Com máquinas-ferramentas manuais



- ▶ Tocar em **NC-START** no comando do programa
- O aparelho marca o primeiro bloco do programa
- ▶ Tocar novamente em **NC-START** no comando do programa
- Dependendo do bloco, será eventualmente necessária uma intervenção do operador. O assistente mostra as instruções correspondentes
Assim, p. ex., numa chamada de ferramenta o mandril é parado automaticamente e mandado trocar a ferramenta correspondente
- ▶ No caso de blocos de vários níveis como p. ex., padrões de maquinagem, saltar para a instrução seguinte no assistente com **Continuar**
- ▶ Seguir as instruções para o bloco no assistente



Os blocos sem intervenção do utilizador (p. ex., definição do ponto de referência) são executados automaticamente.



- ▶ Para a execução dos restantes blocos, premir de cada vez **NC-START**

No modo passo a passo



- ▶ Tocar em **Passo a passo** no comando do programa, para ativar o modo passo a passo
- > Com o modo de passo a passo ativado, o programa para após cada bloco do comando do programa (também nos blocos sem intervenção do utilizador)

12.2.2 Ativar blocos do programa

Para ativar ou saltar blocos individuais, é possível saltar um bloco de cada vez para a frente dentro de um programa. Um retrocesso no programa não é possível.



- ▶ Tocar em **Próximo passo do programa** no comando do programa
- > O bloco seguinte fica marcado

12.2.3 Cancelar execução

Se ocorrerem erros ou problemas, é possível cancelar a execução de um programa. Quando a execução é cancelada, a posição da ferramenta e a velocidade do mandril não são alteradas.



Não é possível cancelar a execução se o bloco atual estiver a executar um movimento de deslocação.

 
 
 


- ▶ Tocar em **Parar programa** na gestão de programas
- > A execução é cancelada

12.2.4 Utilizar a janela de simulação

Na janela de simulação opcional, é possível visualizar o bloco selecionado.

Na barra de vistas encontram-se à disposição as seguintes opções:

| Elemento de comando | Função |
|---|--|
|  | Gráfico Visualização de simulação e blocos |
|  | Gráfico-Posição Visualização de simulação, valores de posição e blocos |
|  | Posição Visualização de valores de posição e blocos |

Representação como vista de contorno

A janela de simulação mostra uma vista de contorno. A vista de contorno ajuda ao posicionamento exato da ferramenta ou ao seguimento de contorno no plano de maquinagem.

Na vista de contorno, utilizam-se as seguintes cores (valores padrão):

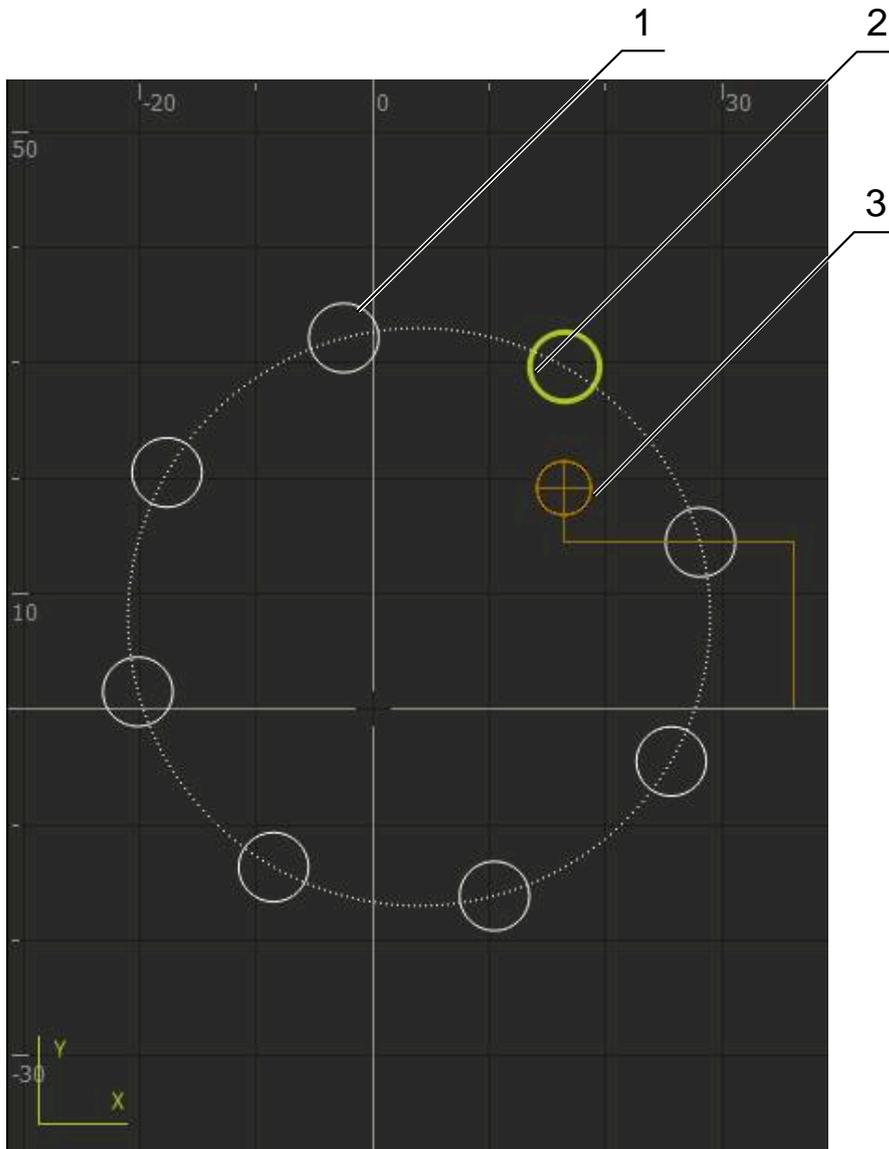


Figura 52: Janela de simulação com vista de contorno

- 1 Padrão de maquinagem (branco)
- 2 Bloco atual ou posição de maquinagem (verde)
- 3 Contorno da ferramenta, posição da ferramenta e pista da ferramenta (laranja)



É possível ajustar as cores e espessuras de linha que são utilizadas na vista de contorno.

Mais informações: "Janela de simulação", Página 241

Ativar a janela de simulação



- ▶ Tocar em **Gráfico-Posição**
- > Mostra-se a janela de simulação para o bloco marcado atualmente



- ▶ Para ampliar a janela de simulação, tocar em **Gráfico** na barra de vistas
- > A vista de parâmetros é ocultada e a janela de simulação ampliada

Ajustar a vista de contorno



- ▶ Tocar em **Vista de detalhe**
- > A vista de detalhe mostra a trajetória da ferramenta e posições de maquinagem possíveis para o bloco marcado atualmente



- ▶ Tocar em **Vista geral**
- > A vista geral mostra a peça de trabalho completa

12.2.5 Aplicar Factor de escala

Se estiver ativado um fator de escala para um ou mais eixos, esse fator de escala é multiplicado pela posição nominal guardada ao executar um bloco. Dessa maneira, é possível espelhar ou escalar um bloco.

O fator de escala pode ser ativado no menu de acesso rápido.

Mais informações: "Ajustar definições no menu de acesso rápido", Página 82



Se não for possível alcançar as dimensões calculadas com a ferramenta selecionada, a execução do bloco é cancelada.



O fator de escala não pode ser alterado durante a execução de um bloco.

12.2.6 Ajustar a velocidade do mandril

Dependendo da configuração da máquina-ferramenta ligada, existe a possibilidade de comandar a velocidade do mandril.

- 
- ▶ Para, eventualmente, mudar da visualização da velocidade do mandril para o campo de introdução, deslizar a visualização para a direita
 - > Aparece o campo de introdução **Velocidade do mandril**
 - ▶ Ajustar a velocidade do mandril ao valor desejado, tocando ou mantendo premidos + ou -
 - ou
 - ▶ Tocar no campo de introdução **Velocidade do mandril**
 - ▶ Introduzir o valor desejado
 - ▶ Confirmar a introdução com **RET**
 - > A velocidade do mandril introduzida é aceite como valor nominal pelo aparelho e ativada
 - ▶ Para regressar à visualização da velocidade do mandril, deslizar o campo de introdução para a esquerda



Se não se fizer nenhuma introdução dentro de três segundos no campo de introdução **Velocidade do mandril**, o dispositivo regressa à visualização da velocidade do mandril atual.

12.3 Gerir programas

Para executar um programa, é necessário abrir ficheiros de programa do tipo *.i.



A posição de memória padrão dos programas é **Internal/Programs**.

12.3.1 Abrir programa



- ▶ Tocar em **Abrir programa** na gestão de programas
- ▶ No diálogo, escolher a posição de memória, p. ex., **Internal/Programs** ou um dispositivo USB de armazenamento em massa
- ▶ Tocar na pasta onde se encontra o ficheiro
- ▶ Tocar no ficheiro
- ▶ Tocar em **Abrir**
- > O programa selecionado é carregado

12.3.2 Fechar programa



- ▶ Tocar em **Fechar programa** na gestão de programas
- > O programa aberto é fechado

13

Programação

13.1 Resumo

Este capítulo descreve o modo de funcionamento Programação e como criar novos programas e editar programas existentes neste modo de funcionamento.

i É necessário ter lido e compreendido o capítulo "Comando geral" antes de se executarem as atividades descritas seguidamente.
Mais informações: "Comando geral", Página 57

Breve descrição

O programa utiliza programas para tarefas recorrentes. Para a criação, são definidos diferentes blocos, como funções de posicionamento ou da máquina; da sucessão de vários blocos resulta então o programa. O aparelho guarda, no máximo, 100 blocos num programa.

i Para a programação, não é necessário ligar o aparelho a uma máquina-ferramenta.

i Para uma melhor perspetiva na programação, pode executá-la com o software POSITIP 8000 Demo. Os programas criados podem ser exportados e carregados no dispositivo.

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Programação**
- > Mostra-se a interface de utilizador para a programação

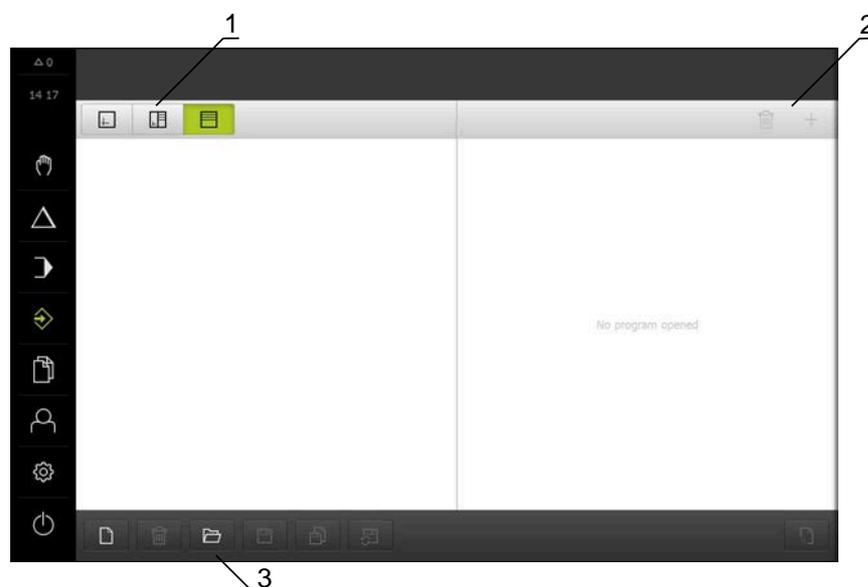


Figura 53: Menu **Programação**

- 1 Barra de vistas
- 2 Barra de ferramentas
- 3 Gestão do programa

i A barra de estado e a barra OEM opcional não estão disponíveis no menu **Programação**.

13.2 Tipos de bloco

Para a programação, pode utilizar os seguintes tipos de bloco:

- Funções de posicionamento
- Troca de sistema de coordenadas (ponto de referência)
- Funções da máquina
- Padrão de maquinagem

13.2.1 Posicionamentos

Para o posicionamento, pode definir valores de posição manualmente. Dependendo da configuração da máquina-ferramenta ligada, pode mandar aproximar automaticamente a estas posições ou fazer a aproximação por iniciativa própria.

Estão disponíveis os seguintes parâmetros:

Tipo de bloco Posicionamento

| Parâmetros | Descrição |
|---|---|
|  | Correção do raio da ferramenta desligada (definição padrão) |
|  | Correção do raio da ferramenta positiva, o percurso de deslocação é prolongado pelo raio da ferramenta (contorno externo) |
|  | Correção do raio da ferramenta negativa, o percurso de deslocação é encurtado pelo raio da ferramenta (contorno interno) |
|  | Valor de posição incremental, ou seja, refere-se à posição atual |
|  | Perfuração sem indicação de um valor de posição (apenas para o eixo Z operado manualmente) |

13.2.2 Sistemas de coordenadas

Para trocar de sistema de coordenadas, pode chamar pontos de referência da tabela de pontos de referência. Após a chamada, utiliza-se então o sistema de coordenadas do ponto de referência selecionado.

Mais informações: "Definir pontos de referência", Página 176

Tipo de bloco Ponto de referencia

| Parâmetros | Descrição |
|---|--|
|  | <p>Número de ponto de referência</p> <p>ID da tabela de pontos de referência</p> <p>Opcional: seleção a partir da tabela de pontos de referência</p> |

13.2.3 Funções da máquina

Para a maquinação da peça de trabalho, é possível chamar funções da máquina. As funções disponíveis dependem da configuração da máquina-ferramenta ligada. Estão à disposição os seguintes blocos e parâmetros:

| Tipo de bloco | Parâmetro/Descrição |
|------------------------------|--|
| Rotações do mandril | Rotações do mandril da ferramenta |
| Avanço | Velocidade do eixo da ferramenta (com eixo regulado por NC) <div data-bbox="550 667 1209 904" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Se o programa não contiver um bloco Avanço, o aparelho aplica as velocidades máximas da máquina que estejam registadas no menu . Mais informações: "Definições especiais", Página 261</p> </div> |
| Chamada de ferramenta | Número da ferramenta Opcional: seleção a partir da tabela de ferramentas Mais informações: "Selecionar a ferramenta", Página 185 Na execução de uma chamada de ferramenta, o mandril é parado automaticamente e pede-se ao utilizador que troque a ferramenta correspondente. |
| Função M | Número da função M Opcional: seleção a partir da tabela de funções |
| Tempo de espera | Intervalo de tempo entre passos de maquinação |

13.2.4 Padrão de maquinação


Para maquinação de formas complexas, é possível definir diferentes padrões de maquinação. Com base nas predefinições, o aparelho calcula a correspondente geometria dos padrões de maquinação, que também são visualizados opcionalmente na janela de simulação.

Todos os padrões de maquinação só são válidos, se o eixo Z estiver perpendicular. Assim que o eixo da ferramenta é rodado, os dados nos padrões de maquinação perdem a validade.



- Antes de definir um padrão de maquinação, é necessário
- definir uma ferramenta apropriada na tabela de ferramentas
 - selecionar a ferramenta na barra de estado

Mais informações: "Criar tabela de ferramentas", Página 145

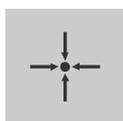

Posição real

Assume a posição atual do eixo nos campos de introdução dos diferentes tipos de bloco

Bloco Furo

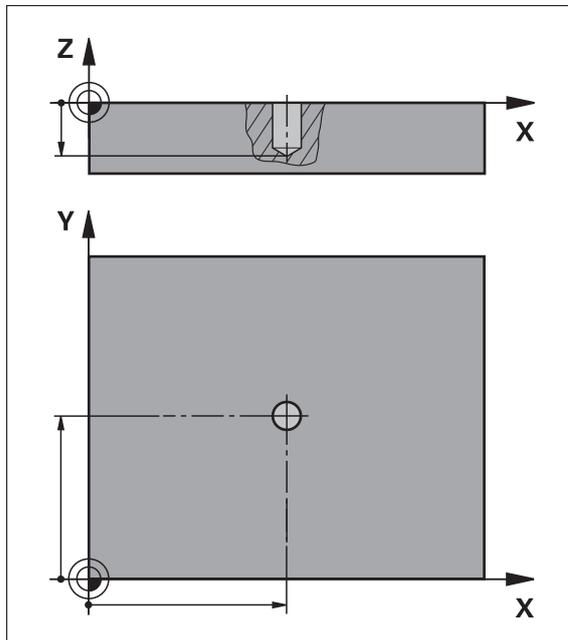


Figura 54: Representação esquemática do bloco **Furo**

| Parâmetros | Descrição |
|---|--|
| X | Ponto central do furo no plano X |
| Y | Ponto central do furo no plano Y |
| Profundidade | Profundidade final para a perfuração no plano Z Predefinição: perfuração (não disponível em caso de eixo Z regulado por NC) |
|  | |
| Altura segurança | Profundidade inicial no eixo da ferramenta (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Avanço | Velocidade do eixo da ferramenta (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Avanço de passo em profund. | Velocidade do eixo da ferramenta no passo em profundidade (apenas com eixo Z regulado por NC) |

Bloco Círculo de furos

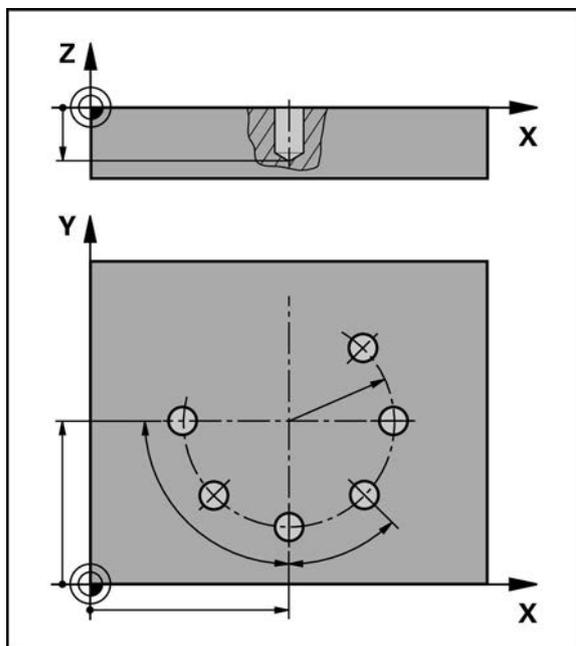


Figura 55: Representação esquemática do bloco do círculo de furos

| Parâmetros | Descrição |
|---|--|
| Quantidade de furos | Número de furos |
| Ponto central da coordenada X | Ponto central do arco de furos no plano X |
| Ponto central da coordenada Y | Ponto central do arco de furos no plano Y |
| Raio | Raio do arco de furos |
| Ângulo inicial | Ângulo do 1.º furo do arco de furos |
| Passo gradual | Ângulo do segmento circular Predefinição: círculo de furos |
|  | |
| Profundidade | Profundidade final para a perfuração no plano Z Predefinição: perfuração dos furos (não disponível em caso de eixo Z regulado por NC) |
|  | |
| Altura segurança | Profundidade inicial para a fresagem no eixo da ferramenta (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Avanço | Velocidade do eixo da ferramenta (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Avanço de passo em profund. | Velocidade do eixo da ferramenta no passo em profundidade (apenas com eixo Z regulado por NC) |

Bloco fila de furos

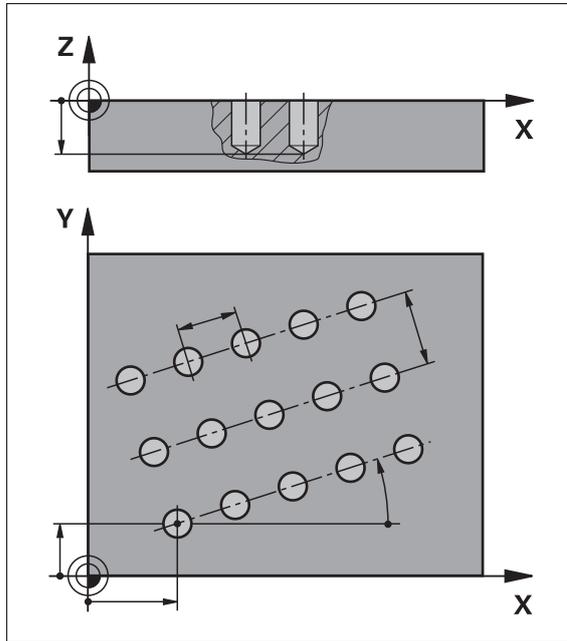
 


Figura 56: Representação esquemática do bloco da fila de furos

| Parâmetros | Descrição |
|---|--|
| Coordenada X do 1.º Furo | 1.º furo da fila de furos no plano X |
| Coordenada Y do 1.º Furo | 1.º furo da fila de furos no plano Y |
| Furos por fila | Quantidade de furos em cada fila de furos |
| Distância entre furos | Distância ou desvio entre os vários furos da fila de furos |
| Ângulo | Ângulo de rotação da fila de furos |
| Profundidade | Profundidade final para a perfuração no plano Z Predefinição: perfuração dos furos (não disponível em caso de eixo Z regulado por NC) |
|  | |
| Quantidade das filas | Número de filas de furos no padrão de furos |
| Distância das filas | Distância umas das outras entre as diferentes filas |
| Modo de enchimento | Distribuição dos furos <ul style="list-style-type: none"> ■ Todos os furos ■ Disco de furos |
|  | |
| Altura segurança | Profundidade inicial para a fresagem no eixo da ferramenta (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Avanço | Velocidade do eixo da ferramenta (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Avanço de passo em profund. | Velocidade do eixo da ferramenta no passo em profundidade (apenas com eixo Z regulado por NC) |

Bloco Caixa rectangular

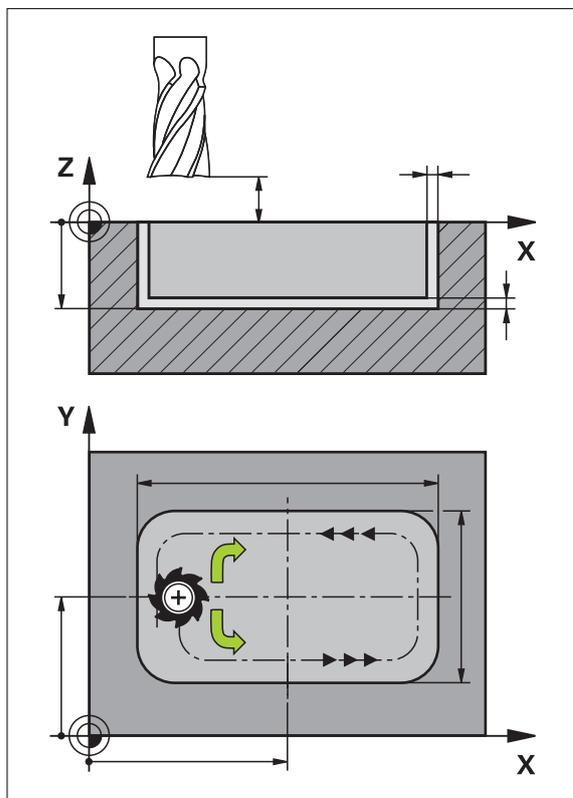


Figura 57: Representação esquemática do bloco da caixa rectangular

| Parâmetros | Descrição |
|--|--|
| Modo de maquinagem  | Modo de maquinagem em que quer produzir a caixa rectangular: <ul style="list-style-type: none"> ■ Maquinagem completa (desbaste e acabamento) ■ Maquinagem de desbaste ■ Maquinagem de acabamento |
| Altura segurança | Plano Z por cima da peça de trabalho no qual é possível deslocar à velocidade máxima; corresponde à posição inicial e posição final no eixo da ferramenta regulado por NC |
| Profundidade  | Profundidade final para a fresagem no eixo da ferramenta Predefinição: perfuração (não disponível em caso de eixo Z regulado por NC) |
| Ponto central da coordenada X | Ponto central da caixa rectangular no plano X |
| Ponto central da coordenada Y | Ponto central da caixa rectangular no plano Y |
| Comprimento do lado X | Comprimento da caixa rectangular na direção do eixo X |
| Comprimento do lado Y | Comprimento da caixa rectangular na direção do eixo Y |

| Parâmetros | Descrição |
|--|---|
| Direcção  | Direcção na qual a caixa retangular é desbastada (sentido horário ou anti-horário) Predefinição: sentido anti-horário |
| Medida excedente de acabamento | A medida excedente é o material que permanece em torno da caixa retangular e só é removido na última operação. |
| Sobreposição de trajetória 0.0001 x R ... 1.4100 x R | A sobreposição de trajetória corresponde ao valor com o qual a ferramenta se sobrepõe à trajetória previamente fresada ao desbastar um plano de maquinagem Predefinição: 0.5 |
| Profundidade inicial | Profundidade inicial para a fresagem no eixo da ferramenta (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Profundidade de corte | Profundidade de passo no eixo da ferramenta (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Medida exced. acab. profundidade | A medida excedente de acabamento em profundidade é o material que permanece na base da caixa retangular e só é removido na última operação. Se não for definida nenhuma medida excedente de acabamento em profundidade, é aplicado o valor da medida excedente de acabamento lateral (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Avanço de fresagem | Velocidade do eixo da ferramenta durante a fresagem (apenas com eixo Z regulado por NC) |
| Avanço de passo em profund. | Velocidade do eixo da ferramenta no passo em profundidade (apenas com eixo Z regulado por NC) |

Na maquinagem de uma caixa retangular nos modos de funcionamento MDI e Execução do programa, aplica-se o seguinte:

- A aproximação à posição inicial realiza-se em marcha rápida a altura segura
- Se estiver definida uma profundidade final, ao terminar a maquinagem faz-se o posicionamento à **Altura segurança**

Tipos de maquinagem da caixa retangular

Tem a possibilidade de escolher entre três tipos de maquinagem:

- Maquinagem completa
- Maquinagem de desbaste
- Maquinagem de acabamento

Maquinagem completa (maquinagem de desbaste e maquinagem de acabamento)



- Em cada plano é desbastada a **Medida excedente de acabamento** indicada
- Com base na **Medida excedente de acabamento**, faz-se o acabamento até ao contorno final.

A caixa retangular é produzida da seguinte forma:

- Desbaste e acabamento do plano 1
- Desbaste e acabamento dos planos 2 ... n + acabamento do fundo

Maquinagem de desbaste



- Em cada plano de maquinagem faz-se o desbaste até à **Medida excedente de acabamento** ou **Medida exced. acab. profundidade** indicada

Maquinagem de acabamento



- Com base na **Medida excedente de acabamento**, faz-se o acabamento no contorno de destino.
- No último processo de acabamento, acaba-se o fundo da caixa retangular até à profundidade final.

13.3 Criar programa

Um programa compreende sempre o cabeçalho do programa e uma sucessão de vários blocos. Assim, é possível definir tipos de blocos diferentes, editar os parâmetros de bloco correspondentes e eliminar blocos individuais novamente do programa.

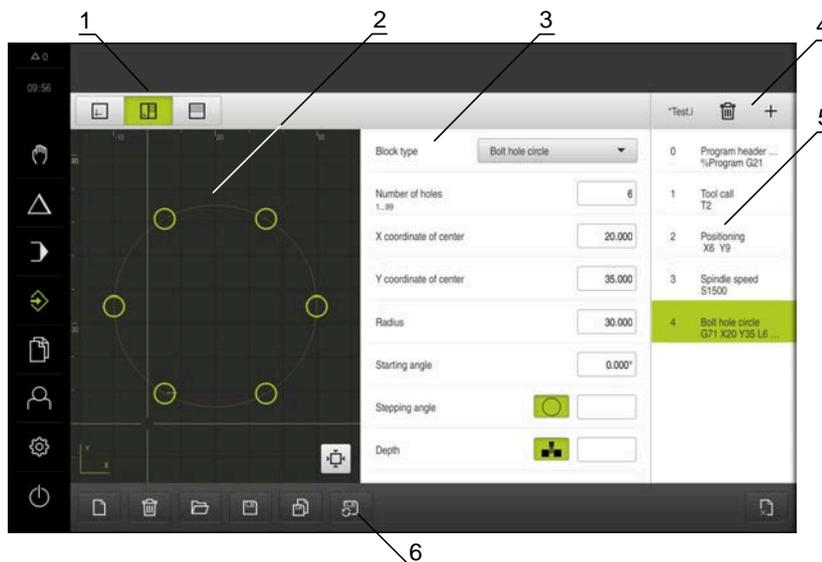


Figura 58: Exemplo de programa no modo de funcionamento **Programação**

- 1 Barra de vistas
- 2 Janela de simulação (opcional)
- 3 Parâmetros de bloco
- 4 Barra de ferramentas
- 5 Blocos de programa
- 6 Gestão do programa

13.3.1 Apoio à programação

O aparelho oferece ajuda na criação de um programa da seguinte forma:

- Ao adicionar, o assistente mostra para cada tipo de bloco as recomendações correspondentes sobre os parâmetros necessários.
- A indicação de blocos que apresentam erros ou que ainda necessitam de parâmetros muda para letras vermelhas na lista.
- Se houver problemas, o assistente mostra a mensagem **O programa contém blocos de programa errados**. Tocando nas teclas de seta, é possível mudar entre os blocos de programa afetados.
- A janela de simulação opcional mostra uma visualização do bloco atual.
Mais informações: "Utilizar a janela de simulação", Página 199



Todas as alterações a um programa podem ser guardadas automaticamente.

- ▶ Tocar em **Guardar programa automaticamente** na gestão de programas
- ▶ Todas as alterações são automaticamente guardadas de imediato

13.3.2 Criar cabeçalho do programa



- ▶ Tocar em **Criar novo programa** na gestão de programas
- ▶ No diálogo, selecionar a posição de memória, p. ex., **Internal/Programs**, onde o programa deve ser guardado
- ▶ Introduzir o nome do programa
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Criar**
- > Cria-se um novo programa com o bloco inicial **Cabeçalho do programa**
- > O nome do programa é mostrado na barra de ferramentas
- ▶ Em **Nome**, introduzir um nome inequívoco
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Se necessário, alterar a unidade de medição com o botão deslizante

13.3.3 Adicionar blocos



- ▶ Tocar em **Adicionar bloco** na barra de ferramentas
- > É criado um bloco novo por baixo da posição atual
- ▶ Na lista desdobrável **Tipo de bloco**, escolher o tipo de bloco desejado
- ▶ Dependendo do tipo de bloco, definir os parâmetros correspondentes
- Mais informações:** "Tipos de bloco", Página 215
- ▶ Confirmar cada uma das introduções com **RET**
- > Se a janela de simulação estiver ativada, visualiza-se o bloco atual

13.3.4 Eliminar blocos



- ▶ Tocar em **Eliminar** na barra de ferramentas
- > Os blocos existentes no programa são assinalados com um símbolo de eliminação
- ▶ Tocar no símbolo de eliminação dos blocos desejados no programa
- > Os blocos selecionados são eliminados do programa
- ▶ Tocar mais uma vez em **Eliminar** na barra de ferramentas

13.3.5 Guardar programa

 
 


- ▶ Tocar em **Guardar programa** na gestão de programas
- > O programa é guardado

13.4 Utilizar a janela de simulação

A janela de simulação representa o bloco selecionado. Pode-se utilizar a janela de simulação também para a verificação passo a passo de um programa criado.

Na barra de vistas encontram-se à disposição as seguintes opções:

| Elemento de comando | Função |
|---|--|
|  | Gráfico Visualização de simulação e blocos |
|  | Gráfico-Posição Visualização de simulação, valores de posição e blocos |
|  | Posição Visualização de valores de posição e blocos |

13.4.1 Representação como vista de contorno

A janela de simulação mostra uma vista de contorno. A vista de contorno ajuda ao posicionamento exato da ferramenta ou ao seguimento de contorno no plano de maquinagem.

Na vista de contorno, utilizam-se as seguintes cores (valores padrão):

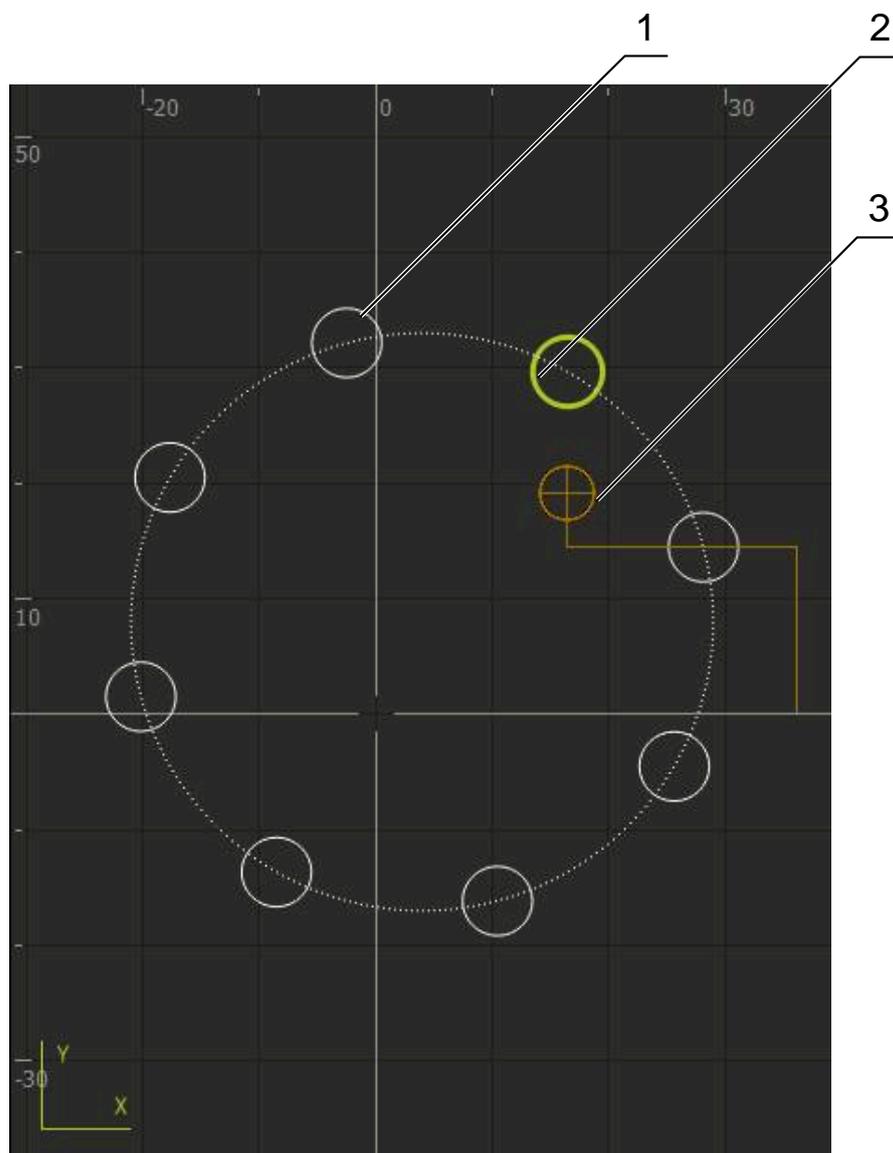


Figura 59: Janela de simulação com vista de contorno

- 1 Padrão de maquinagem (branco)
- 2 Bloco atual ou posição de maquinagem (verde)
- 3 Contorno da ferramenta, posição da ferramenta e pista da ferramenta (laranja)

13.4.2 Ativar a janela de simulação



- ▶ Tocar em **Gráfico-Formulário**
- ▶ Mostra-se a janela de simulação para o bloco marcado



- ▶ Para ampliar a janela de simulação, tocar em **Gráfico** na barra de vistas
- ▶ A vista de parâmetros é ocultada e a janela de simulação ampliada

13.4.3 Verificar o programa na janela de simulação



- ▶ Tocar em **Gráfico**
- > Mostra-se a janela de simulação para o programa atual
- ▶ Tocar consecutivamente em cada bloco do programa
- > Os passos do programa são mostrados na janela de simulação; se necessário, ampliar a vista de detalhe em conformidade



- ▶ Para ampliar a vista, tocar em **Vista de detalhe**



- ▶ Para regressar à vista global, tocar em **Vista geral**

13.5 Gerir programas

Após a criação, os programas podem ser guardados para uma execução automática do programa ou para uma edição posterior.



A posição de memória padrão dos programas é **Internal/Programs**.

13.5.1 Abrir programa



- ▶ Tocar em **Abrir programa** na gestão de programas
- > No diálogo, escolher a posição de memória, p. ex., **Internal/Programs** ou um dispositivo USB de armazenamento em massa
- ▶ Tocar na pasta onde se encontra o ficheiro
- ▶ Tocar no ficheiro
- ▶ Tocar em **Abrir**
- > O programa selecionado é carregado

13.5.2 Fechar programa



- ▶ Tocar em **Fechar programa** na gestão de programas
- > O programa aberto é fechado

13.5.3 Guardar programa



- ▶ Tocar em **Guardar programa** na gestão de programas
- > O programa é guardado

13.5.4 Guardar o programa com um nome novo



- ▶ Tocar em **Guardar programa como** na gestão de programas
- ▶ No diálogo, seleccionar a posição de memória, p. ex., **Internal/Programs** ou o dispositivo USB de armazenamento em massa onde deverá ser guardado o programa.
- ▶ Introduzir o nome do programa
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **Guardar como**
- > O programa é guardado
- > O nome do programa é mostrado na barra de ferramentas

13.5.5 Guardar programa automaticamente



- ▶ Tocar em **Guardar programa automaticamente** na gestão de programas
- > Todas as alterações ao programa são automaticamente guardadas de imediato

13.5.6 Eliminar programa



- ▶ Tocar em **Apagar o programa** na gestão de programas
- ▶ Tocar em **Apagar seleção**
- ▶ Para confirmar a eliminação, tocar em **OK**
- > O programa é eliminado

13.6 Editar blocos do programa

É possível editar cada bloco de um programa posteriormente. Para que as alterações sejam aceites no programa, é necessário guardar novamente o programa após a edição.

Editar blocos de programa



- ▶ Tocar em **Abrir programa** na gestão de programas
- ▶ No diálogo, escolher a posição de memória, p. ex., **Internal/Programs**
- ▶ Tocar na pasta onde se encontra o ficheiro
- ▶ Tocar no ficheiro
- ▶ Tocar em **Abrir**
- > O programa seleccionado é carregado
- ▶ Tocar no bloco desejado
- > Mostram-se os parâmetros do bloco seleccionado
- ▶ Dependendo do tipo de bloco, editar os parâmetros correspondentes
- ▶ Confirmar cada uma das introduções com **RET**



- ▶ Tocar em **Guardar programa** na gestão de programas
- > O programa editado é guardado

14

Gestão de ficheiros

14.1 Vista geral

Este capítulo descreve o menu **Gestão de ficheiros** e as funções deste menu.



É necessário ter lido e compreendido o capítulo "Comando geral" antes de se executarem as atividades descritas seguidamente.

Mais informações: "Comando geral", Página 57

Breve descrição

O menu **Gestão de ficheiros** apresenta uma vista geral dos ficheiros guardados na memória do aparelho .

Os dispositivos USB de armazenamento em massa (formato FAT32) eventualmente conectados e as unidades de dados em rede disponíveis são indicados na lista das posições de memória. Os dispositivos USB de armazenamento em massa e unidades de dados em rede são indicados mediante o nome ou a designação da unidade de dados.

Chamada



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- > Mostra-se a interface de utilizador para a gestão de ficheiros

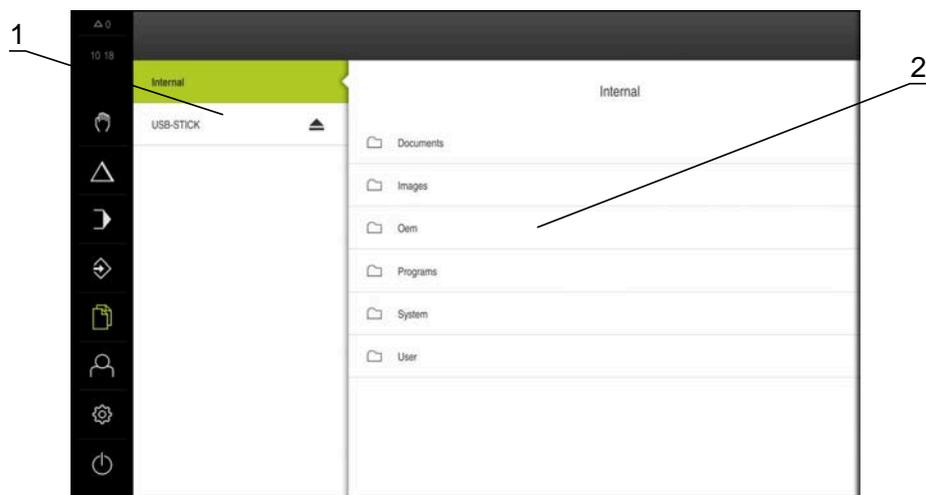


Figura 60: Menu **Gestão de ficheiros**

- 1 Lista das posições de memória disponíveis
- 2 Lista das pastas na posição de memória selecionada

14.2 Tipos de ficheiros

No menu **Gestão de ficheiros**, é possível trabalhar com os tipos de ficheiros seguintes:

| Tipo | Utilização | Gerir | Ver | Abrir | Imprimir |
|---------------------|---------------------------|-------|-----|-------|----------|
| *.i | Programas | ✓ | – | – | – |
| *.mcc | Ficheiros de configuração | ✓ | – | – | – |
| *.dro | Ficheiros de firmware | ✓ | – | – | – |
| *.svg, *.ppm | Ficheiros de imagem | ✓ | – | – | – |
| *.jpg, *.png, *.bmp | Ficheiros de imagem | ✓ | ✓ | – | – |
| *.csv | Ficheiros de texto | ✓ | – | – | – |
| *.txt, *.log, *.xml | Ficheiros de texto | ✓ | ✓ | – | – |
| *.pdf | Ficheiros PDF | ✓ | ✓ | – | ✓ |

14.3 Gerir pastas e ficheiros

Diretório de pastas

No menu **Gestão de ficheiros**, os ficheiros são guardados na posição de memória **Internal** nas seguintes pastas:

| Pasta | Utilização |
|------------------|---|
| Documents | Ficheiros de documentos |
| Images | Ficheiros de imagem |
| Oem | Ficheiros de configuração da barra OEM (visíveis somente para utilizadores do tipo OEM) |
| System | Ficheiros áudio e ficheiros do sistema |
| User | Dados de utilizadores |

Criar nova pasta



- ▶ Deslizar para a direita o símbolo da pasta onde deseja criar uma nova pasta
- > Mostram-se os elementos de comando
- ▶ Tocar em **Criar nova pasta**
- ▶ No diálogo, tocar no campo de introdução e dar um nome à nova pasta
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **OK**
- > É criada uma nova pasta

Mover pasta



- ▶ Deslizar para a direita o símbolo da pasta que se deseja mover
- > Mostram-se os elementos de comando
- ▶ Tocar em **Mover para**
- ▶ No diálogo, seleccionar a pasta para onde se deseja mover a pasta
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- > A pasta é movida

Copiar pasta



- ▶ Deslizar para a direita o símbolo da pasta que se deseja copiar
- > Mostram-se os elementos de comando
- ▶ Tocar em **Copiar para para**
- ▶ No diálogo, seleccionar a pasta para onde se deseja copiar a pasta
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- > A pasta é copiada



Se copiar uma pasta para a mesma pasta onde ela está guardada, o nome de ficheiro da pasta copiada é completado adicionalmente com "_1".

Mudar o nome da pasta



- ▶ Deslizar para a direita o símbolo da pasta cujo nome se deseja mudar
- > Mostram-se os elementos de comando
- ▶ Tocar em **Mudar o nome da pasta**
- ▶ No diálogo, tocar no campo de introdução e dar um nome à nova pasta
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **OK**
- > O nome da pasta é mudado

Mover ficheiro



- ▶ Deslizar para a direita o símbolo do ficheiro que se deseja mover
- > Mostram-se os elementos de comando
- ▶ Tocar em **Mover para**
- ▶ No diálogo, seleccionar a pasta para onde se deseja mover o ficheiro
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- > O ficheiro é movido



Se mover um ficheiro para uma pasta na qual ele está guardado com o mesmo nome, o ficheiro é sobrescrito.

Copiar ficheiro



- ▶ Deslizar para a direita o símbolo do ficheiro que se deseja copiar
- > Mostram-se os elementos de comando
- ▶ Tocar em **Copiar para**
- ▶ No diálogo, seleccionar a pasta para onde se deseja copiar o ficheiro
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- > O ficheiro é copiado



Se copiar um ficheiro para a mesma pasta onde ele está guardado, o nome do ficheiro copiado é completado adicionalmente com "_1".

Mudar o nome a um ficheiro



- ▶ Deslizar para a direita o símbolo do ficheiro cujo nome se deseja mudar
- > Mostram-se os elementos de comando
- ▶ Tocar em **Mudar o nome a um ficheiro**
- ▶ No diálogo, tocar no campo de introdução e dar um nome ao novo ficheiro
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Tocar em **OK**
- > O nome do ficheiro é mudado

Eliminar pasta ou ficheiro

Se eliminar pastas ou ficheiros, as pastas e ficheiros são eliminados irreversivelmente. Todas as subpastas e ficheiros contidos numa pasta eliminada são, igualmente, eliminados.



- ▶ Deslizar para a direita o símbolo da pasta ou do ficheiro que se deseja eliminar
- > Mostram-se os elementos de comando
- ▶ Tocar em **Apagar seleção**
- ▶ Tocar em **Apagar**
- > A pasta ou o ficheiro serão apagados

14.4 Ver e abrir

Ver ficheiros



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Navegar até à posição de memória do ficheiro desejado
- ▶ Tocar no ficheiro
- Mostram-se uma imagem de pré-visualização (apenas ficheiros PDF e de imagem) e informações sobre o ficheiro

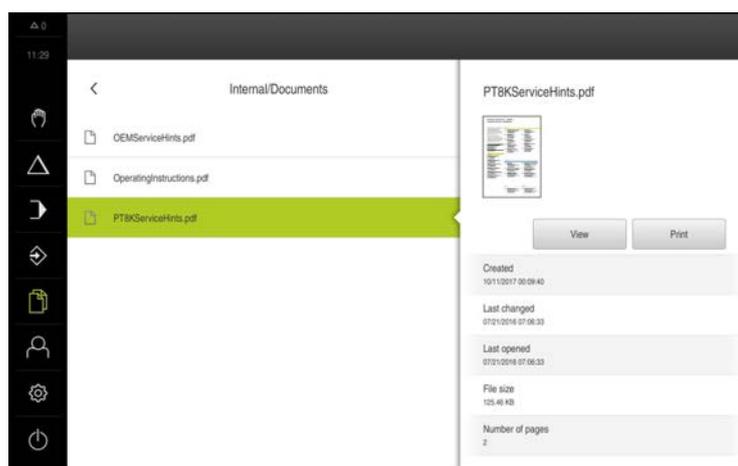


Figura 61: Menu **Gestão de ficheiros** com imagem de pré-visualização e informações de ficheiros

- ▶ Tocar em **Ver**
- É visualizado o conteúdo do ficheiro
- ▶ Para fechar a vista, tocar em **Fechar**



14.5 Exportar ficheiros

Pode exportar ficheiros para um dispositivo USB de armazenamento em massa (Formato FAT32) ou para a unidade de dados em rede. É possível copiar ou mover os ficheiros:

- Se copiar ficheiros, os duplicados dos mesmos permanecem no aparelho
- Se mover ficheiros, estes são eliminados do aparelho



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Na posição de memória **Internal**, navegar até ao ficheiro que se deseja exportar
- ▶ Deslizar o símbolo do ficheiro para a direita
- > Mostram-se os elementos de comando



- ▶ Para copiar o ficheiro, tocar em **Copiar ficheiro**



- ▶ Para mover o ficheiro, tocar em **Mover ficheiro**
- ▶ No diálogo, seleccionar a posição de memória para onde se deseja exportar o ficheiro
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- > O ficheiro é exportado para o dispositivo USB de armazenamento em massa ou para a unidade de dados em rede

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Navegar até Lista das posições de memória
- ▶ Tocar em **Remover com segurança**



- > Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**
- ▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

14.6 Importar ficheiros

Pode importar ficheiros para o aparelho de um dispositivo USB de armazenamento em massa (Formato FAT32) ou de uma unidade de dados em rede. É possível copiar ou mover os ficheiros:

- Se copiar ficheiros, os duplicados dos mesmos permanecem no dispositivo USB de armazenamento em massa ou na unidade de dados em rede
- Se mover ficheiros, estes são eliminados do dispositivo USB de armazenamento em massa ou da unidade de dados em rede



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ No dispositivo USB de armazenamento em massa ou na unidade de dados em rede, navegar até ao ficheiro que se deseja importar
- ▶ Deslizar o símbolo do ficheiro para a direita
- > Mostram-se os elementos de comando



- ▶ Para copiar o ficheiro, tocar em **Copiar ficheiro**



- ▶ Para mover o ficheiro, tocar em **Mover ficheiro**
- ▶ No diálogo, seleccionar a posição de memória onde se deseja guardar o ficheiro
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- > O ficheiro fica guardado no aparelho

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Navegar até Lista das posições de memória
- ▶ Tocar em **Remover com segurança**



- > Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**
- ▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

15

Definições

15.1 Vista geral

Este capítulo descreve as opções de definições e os respetivos parâmetros de definições do aparelho.

As opções de definições e os respetivos parâmetros de definições essenciais para a colocação em funcionamento e a preparação do aparelho estão reunidos nos capítulos correspondentes:

Mais informações: "Colocação em funcionamento", Página 89

Mais informações: "Preparação", Página 133

Breve descrição



Dependendo do tipo de utilizador com sessão iniciada no aparelho, as definições e os parâmetros de definições podem ser editados e alterados (permissão de edição).

Se um utilizador com sessão iniciada no aparelho não tiver permissão de edição para uma definição ou um parâmetro de definições, essa definição ou parâmetro de definições apresenta-se a cinzento e não pode abrir-se nem editar-se.



Dependendo das opções de software ativadas no aparelho, estão disponíveis diferentes definições e parâmetros de definições nas configurações.

Se, p. ex., a Opção de software POSITIP 8000 NC1 não estiver ativada no aparelho, os parâmetros de definições necessários para esta opção de software não são mostrados no aparelho.

| Função | Descrição |
|-------------------|---|
| Geral | Definições gerais e informações |
| Sensores | Configuração dos sensores e funções dependentes dos sensores |
| Interfaces | Configuração das interfaces e das unidades de dados em rede |
| Utilizador | Configuração dos utilizadores |
| Eixos | Configuração dos encoders ligados e das compensações de erros |
| Serviço | Configuração das opções de software, funções de assistência e informações |

Chamada



- No menu principal, tocar em **Definições**

15.2 Geral

Este capítulo descreve as definições para configuração da utilização e representação.

15.2.1 Informações do dispositivo

Caminho: **Definições ► Geral ► Informações do dispositivo**

A vista geral mostra as informações fundamentais do software.

| Parâmetros | Mostra a informação |
|-----------------------------------|--|
| Tipo de aparelho | Designação de produto do aparelho |
| Número de artigo | Número de identidade do aparelho |
| Número de série | Número de série do aparelho |
| Versão de firmware | Número de versão do firmware |
| Firmware elaborado em | Data da criação do firmware |
| Última atualização de firmware em | Data da última atualização de firmware |
| Espaço de memória livre | Espaço de memória livre na memória interna Internal |
| Memória de trabalho (RAM) livre | Memória de trabalho livre do sistema |
| Número de arranques do aparelho | Quantidade de arranques do aparelho com o firmware atual |
| Tempo de funcionamento | Tempo de funcionamento do aparelho com o firmware atual |



15.2.2 Monitor e ecrã tátil

Caminho: **Definições ► Geral ► Monitor e ecrã tátil**

| Parâmetros | Explicação |
|--|--|
| Brilho | Brilho do ecrã <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 1 % ... 100 % ■ Ajuste standard: 85 % |
| Ativação do modo economizador de energia | Tempo até que o modo economizador de energia é ativado <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0 ... 120 min O valor "0" desativa o modo economizador de energia ■ Ajuste standard: 30 minutos |
| Encerramento do modo economiz. energia | Ações necessárias para ativar novamente o ecrã <ul style="list-style-type: none"> ■ Tocar e puxar: tocar no ecrã tátil e puxar a seta da margem inferior para cima ■ Tocar: tocar no ecrã tátil ■ Tocar ou movimento de eixo: tocar no ecrã tátil ou mover eixo ■ Ajuste standard: Tocar e puxar |

15.2.3 Representação

Caminho: Definições ► Geral ► Representação
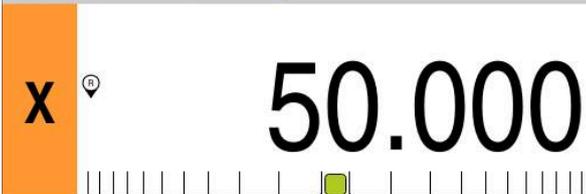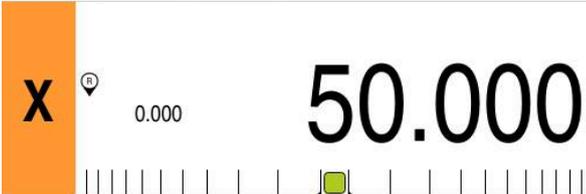
| Parâmetros | Explicação |
|--------------------------------|---|
| Visualização de posição | <p>Configuração da visualização de posição no modo de funcionamento MDI e no modo de funcionamento Execução do programa. A configuração determina também os requisitos de operação do assistente no modo de funcionamento MDI e no modo de funcionamento Execução do programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Posição com percurso restante - O assistente obriga a deslocar o eixo para a posição indicada. ■ Percurso restante com posição - O assistente obriga a deslocar o eixo para 0, aparecendo uma ajuda ao posicionamento. <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ posição: a posição é mostrada em tamanho grande  <ul style="list-style-type: none"> ■ Posição com percurso restante: a posição é mostrada em tamanho grande, o percurso restante em tamanho pequeno  <ul style="list-style-type: none"> ■ Percurso restante com posição: o percurso restante é mostrado em tamanho grande, a posição em tamanho pequeno  <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajuste standard: Percurso restante com posição |
| Valores de posição | <p>Os valores de posição podem reproduzir os valores reais ou os valores nominais dos eixos.</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor real ■ Valor nominal ■ Ajuste standard: Valor real |

| Parâmetros | Explicação |
|---|---|
| Indicador de percurso restante | <p>Visualização do indicador de percurso restante no modo de funcionamento MDI</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Valor padrão: ON |
| Posições antes da vírgula para representação dos eixos ajustada ao tamanho | <p>A quantidade de casas pré-decimais determina o tamanho em que são apresentados os valores de posição. Excedendo-se a quantidade de casas pré-decimais, a visualização diminui, para que todas as casas possam ser representadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0 ... 6 ■ Valor padrão: 3 |
| Janela de simulação | <p>Configuração da janela de simulação para o modo de funcionamento MDI e execução do programa.</p> <p>Mais informações: "Janela de simulação", Página 241</p> |

15.2.4 Janela de simulação

Caminho: **Definições ► Geral ► Representação ► Janela de simulação**

| Parâmetros | Explicação |
|---|---|
| Espessura da linha da posição da ferramenta | <p>Espessura da linha para representação da posição da ferramenta</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: Standard ou Negrito ■ Valor padrão: Standard |
| Cor da posição da ferramenta | <p>Definição da cor para representação da posição da ferramenta</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: escala de cores ■ Ajuste standard: Laranja |
| Espessura da linha do elemento de contorno atual | <p>Espessura da linha para representação do elemento de contorno atual</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: Standard ou Negrito ■ Valor padrão: Standard |
| Cor do elemento de contorno atual | <p>Definição da cor para representação do elemento de contorno atual</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: escala de cores ■ Ajuste standard: Verde |
| Pista da ferramenta | <p>Utilização da pista da ferramenta</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Valor padrão: ON |
| Ferramenta sempre visível | <p>A ferramenta está sempre visível na janela de simulação. Apresentam-se o contorno e a posição atual da ferramenta. A área é redimensionada durante a deslocação</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Valor padrão: OFF |

| Parâmetros | Explicação |
|-------------------------------|---|
| Alinhamento horizontal | Alinhamento horizontal do sistema de coordenadas na janela de simulação Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Para a direita: valores ascendentes para a direita ■ Para a esquerda: valores ascendentes para a esquerda ■ Valor padrão: Para a direita |
| Alinhamento vertical | Alinhamento vertical do sistema de coordenadas na janela de simulação Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Para cima: valores ascendentes para cima ■ Para baixo: valores ascendentes para baixo ■ Valor padrão: Para cima |



Com os botões do ecrã **Anular**, é possível repor as definições de cor da janela de simulação nas definições de fábrica.

15.2.5 Dispositivos de entrada

Caminho: **Definições ► Geral ► Dispositivos de entrada**

| Parâmetros | Explicação |
|--|--|
| Sensibilidade do ecrã tátil | A sensibilidade ao toque do ecrã tátil pode ser ajustada em três níveis <ul style="list-style-type: none"> ■ Baixo (Contaminação): Permite a operação com o ecrã tátil sujo ■ Normal (padrão): Permite a operação em condições normais ■ Alta (luvas): Permite a operação com luvas ■ Ajuste standard: Normal (padrão) |
| Substituto do rato p. gestos Multitouch | Predefine-se se o comando por rato deve substituir o comando através do ecrã tátil (Multitouch) Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Auto (até ao primeiro Multitouch): o toque no ecrã tátil leva à desativação do rato ■ Ligado (sem Multitouch): o comando só é possível com o rato, o ecrã tátil está desativado ■ Desligado (só Multitouch): o comando só é possível através do ecrã tátil, o rato está desativado ■ Ajuste standard: Auto (até ao primeiro Multitouch) |
| Atribuição do teclado USB | Se um teclado USB estiver ligado: <ul style="list-style-type: none"> ■ Seleção do idioma da disposição do teclado |

15.2.6 Sons

Caminho: **Definições ► Geral ► Sons**

Os sons disponíveis estão reunidos em áreas temáticas. Dentro de uma área temática, os sons diferenciam-se entre si.

| Parâmetros | Explicação |
|------------------------|--|
| Altifalantes | Utilização do altifalante integrado na parte posterior do aparelho <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Ajuste standard: ON |
| Volume | Volume de som do altifalante do aparelho <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0 % ... 100 % ■ Ajuste standard: 50 % |
| Mensagem e erro | Tema do som de sinal ao mostrar-se uma mensagem Ao fazer-se a seleção, ouve-se o som de sinal do tema selecionado <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: Standard, Guitarra, Robô, Universo, Sem som ■ Ajuste standard: Standard |
| Apalpador | Tema do som de sinal na apalpação Ao fazer-se a seleção, ouve-se o som de sinal do tema selecionado <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: Standard, Guitarra, Robô, Universo, Sem som ■ Ajuste standard: Standard |
| Som das teclas | Tema do som de sinal ao operar-se uma consola Ao fazer-se a seleção, ouve-se o som de sinal do tema selecionado <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: Standard, Guitarra, Robô, Universo, Sem som ■ Ajuste standard: Standard |

15.2.7 Impressora

Caminho: **Definições ► Geral ► Impressora**



O atual firmware dos aparelhos desta série não suporta esta função.

15.2.8 Data e hora

Caminho: **Definições ► Geral ► Data e hora**

| Parâmetros | Explicação |
|---------------------|---|
| Data e hora | Data e hora atuais do aparelho <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto ■ Ajuste standard: hora atual do sistema |
| Formato data | Formato da visualização da data Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ MM-DD-YYYY: mês, dia, ano ■ DD-MM-YYYY: dia, mês, ano ■ YYYY-MM-DD: ano, mês, dia ■ Ajuste standard: YYYY-MM-DD (p. ex., "2016-01-31") |

15.2.9 Unidades

Caminho: **Definições ► Geral ► Unidades**

| Parâmetros | Explicação |
|---|--|
| Unidade para valores lineares | Unidade dos valores lineares <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: Milímetros ou Polegadas ■ Ajuste standard: Milímetros |
| Método de arredondamento para valores lineares | Método de arredondamento para valores lineares Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Comercial: As casas decimais de 1 a 4 são arredondadas para baixo, as casas decimais de 5 a 9 são arredondadas para cima ■ Arredond.defeito: As casas decimais de 1 a 9 são arredondadas para baixo ■ Arredond.excesso: As casas decimais de 1 a 9 são arredondadas para cima ■ Recortar: As casas decimais são cortadas sem arredondar para cima ou para baixo ■ Arredondar para 0 e 5: As casas ≤ 24 ou ≥ 75 são arredondadas para 0, as casas decimais ≥ 25 ou ≤ 74 são arredondadas para 5 ("arredondamento suíço") ■ Ajuste standard: Comercial |
| Casas decimais para valores lineares | Número de casas decimais de valores lineares Intervalo de ajuste: <ul style="list-style-type: none"> ■ Milímetros: 0 ... 5 ■ Polegadas: 0 ... 7 Valor padrão: <ul style="list-style-type: none"> ■ Milímetros: 4 ■ Polegadas: 6 |

| Parâmetros | Explicação |
|--|--|
| Unidade para valores angulares | Unidade para valores angulares Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Radiano: Ângulo em radianos (rad) ■ Graus decimais: Ângulo em graus (°) com casas decimais ■ Grau-Min-Seg: Ângulo em graus (°), minutos ['] e segundos ["] ■ Ajuste standard: Graus decimais |
| Método de arredondamento para valores angulares | Método de arredondamento para valores angulares decimais Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Comercial: As casas decimais de 1 a 4 são arredondadas para baixo, as casas decimais de 5 a 9 são arredondadas para cima ■ Arredond.defeito: As casas decimais de 1 a 9 são arredondadas para baixo ■ Arredond.excesso: As casas decimais de 1 a 9 são arredondadas para cima ■ Recortar: As casas decimais são cortadas sem arredondar para cima ou para baixo ■ Arredondar para 0 e 5: As casas ≤ 24 ou ≥ 75 são arredondadas para 0, as casas decimais ≥ 25 ou ≤ 74 são arredondadas para 5 ("arredondamento suíço") ■ Ajuste standard: Comercial |
| Casas decimais para valores angulares | Número de casas decimais de valores angulares Intervalo de ajuste: <ul style="list-style-type: none"> ■ Radiano: 0 ... 7 ■ Graus decimais: 0 ... 5 ■ Grau-Min-Seg: 0 ... 2 Valor padrão: <ul style="list-style-type: none"> ■ Radiano: 5 ■ Graus decimais: 3 ■ Grau-Min-Seg: 0 |
| Separador decimal | Carácter de separação para representação dos valores <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: Ponto ou Vírgula ■ Ajuste standard: Ponto |

15.2.10 Direitos de autor

Caminho: **Definições** ► **Geral** ► **Direitos de autor**

| Parâmetros | Significado e função |
|-----------------------------|---|
| Software Open Source | Visualização das licenças do software utilizado |

15.2.11 Recomendações de assistência técnica

Caminho: **Definições ► Geral ► Recomendações de assistência técnica**

| Parâmetros | Significado e função |
|---|--|
| HEIDENHAIN | Visualização de um documento com endereços de assistência HEIDENHAIN |
| Recomendações de assistência técnica OEM | Visualização de um documento com recomendações de assistência do fabricante da máquina <ul style="list-style-type: none"> ■ Standard: documento com endereços de assistência HEIDENHAIN Mais informações: "Adicionar documentação", Página 116 |

15.2.12 Documentação

Caminho: **Definições ► Geral ► Documentação**

| Parâmetros | Significado e função |
|-----------------------------|---|
| Manual de instruções | Visualização do manual de instruções guardado no aparelho <ul style="list-style-type: none"> ■ Standard: nenhum documento disponível, pode ser adicionado o documento no idioma desejado Mais informações: "Documentação", Página 298 |

15.3 Sensores

Este capítulo descreve as definições para configuração dos sensores.

15.3.1 Apalpador

Caminho: **Definições ► Sensores ► Apalpador**

| Parâmetros | Explicação |
|---|---|
| Apalpador | <p>Ativa ou desativa o apalpador conectado para a utilização</p> <p>Após a ativação, as definições correspondem à sonda de arestas KT 130</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: ON ou OFF ■ Valor padrão: OFF |
| Utilizar sempre o apalpador para a apalpação | <p>Possibilidade de definição se se deve utilizar sempre a sonda de arestas para a apalpação</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: ON ou OFF ■ Valor padrão: OFF |
| Longitude | <p>Desvio longitudinal da sonda de arestas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: \geq 0.0001 ■ Valor padrão: 0.0000 |
| Diâmetro | <p>Diâmetro de sonda de arestas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: \geq 0.0001 ■ O valor padrão na ativação do apalpador corresponde à sonda de arestas KT 130: 6.0000 |
| Evaluation of the ready signal | <p>Possibilidade de ajuste para avaliação do sinal de prontidão do apalpador</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: ON ou OFF ■ Valor padrão: ON |

15.4 Interfaces

Este capítulo descreve as definições para configuração de redes, unidades de dados em rede e dispositivos USB de armazenamento em massa.

15.4.1 Rede

Caminho: **Definições ► Interfaces ► Rede ► X116**



Contacte o administrador da sua rede para se informar das definições de rede corretas para a configuração do aparelho.

| Parâmetros | Explicação |
|---|--|
| Endereço MAC | Endereço de hardware inequívoco do adaptador de rede |
| DHCP | Endereço de rede dinâmico atribuído ao aparelho <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Valor padrão: ON |
| Endereço IPv4 | Endereço de rede com quatro blocos numéricos O endereço de rede é atribuído automaticamente com DHCP ativado ou pode ser registado manualmente <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0.0.0.1 ... 255 255 255 255 |
| Máscara de subrede IPv4 | Identificação dentro da rede com quatro blocos numéricos A submáscara de rede é atribuída automaticamente com DHCP ativado ou pode ser registada manualmente. <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0.0.0.0 ... 255.255.255.255 |
| Gateway padrão IPv4 | Endereço de rede do router que liga uma rede <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>O endereço de rede é atribuído automaticamente com DHCP ativado ou pode ser registado manualmente.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0.0.0.1 ... 255 255 255 255 |
| SLAAC IPv6 | Endereço de rede com espaço de endereçamento ampliado Obrigatório apenas se suportado pela rede <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Valor padrão: OFF |
| Endereço IPv6 | É atribuído automaticamente em caso de SLAAC IPv6 ativo |
| Comprimento de prefixo de subrede IPv6 | Prefixo de subrede em redes IPv6 |
| Gateway padrão IPv6 | Endereço de rede do router que liga uma rede |
| Servidor DNS preferido | Servidor principal para implementação dos endereços IP |
| Servidor DNS alternativo | Servidor opcional para implementação dos endereços IP |

15.4.2 Controlador de rede

Caminho: **Definições ► Interfaces ► Controlador de rede**



Contacte o administrador da sua rede para se informar das definições de rede corretas para a configuração do aparelho.

| Parâmetros | Explicação |
|---|--|
| Nome | Nome da pasta para visualização na gestão de ficheiros Valor padrão: Share (não é possível alterar) |
| Endereço de IP do servidor ou nome de host | Nome ou endereço de rede do servidor |
| Pasta ativada | Nome da pasta ativada |
| Nome de utilizador | Nome do utilizador autorizado |
| Palavra-passe | Palavra-passe do utilizador autorizado |
| Mostrar a palavra-passe | Visualização da palavra-passe em Klartext <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Valor padrão: OFF |
| Opções de unidade de dados em rede | Configuração da Autenticação , para encriptação da palavra-passe na rede Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Nenhum ■ Autenticação Kerberos V5 ■ Autenticação Kerberos V5 e assinatura de pacotes ■ Hashing de palavra-passe NTLM ■ Hashing de palavra-passe NTLM com assinatura ■ Hashing de palavra-passe NTLMv2 ■ Hashing de palavra-passe NTLMv2 com assinatura ■ Valor padrão: Nenhum Configuração das Opções de ligação Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: nounix,noserverino |

15.4.3 USB

Caminho: **Definições ► Interfaces ► USB**

| Parâmetros | Explicação |
|---|--|
| Reconhecer autom. dispositivos USB de armazen. massa ligados | <p>Deteção automática de um dispositivo USB de armazenamento em massa</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Ajuste standard: ON |

15.4.4 Eixos (funções de comando)

Caminho: **Definições ► Interfaces ► Funções de comando ► Eixos**

Os modos de funcionamento Modo manual e Modo MDI permitem repor a zero todos os eixos ou eixos individuais, definindo a entrada digital atribuída.



Dependendo da versão do produto, da configuração e dos encoders conectados, pode acontecer que nem todos os parâmetros e opções descritos estejam disponíveis.

| Parâmetros | Explicação |
|-----------------------------|---|
| Definições gerais | <p>Atribuição da entrada digital de acordo com a ocupação dos pinos, para repor a zero todos os eixos</p> <p>Ajuste standard: Não ligado</p> |
| <Nome do eixo> | <p>Atribuição da entrada digital de acordo com a ocupação dos pinos, para repor o eixo a zero</p> <p>Ajuste standard: Não ligado</p> |

15.4.5 Funções de comando dependentes da posição

Caminho: **Definições ► Interfaces ► Funções de comando dependentes da posição ► +**

Com funções de comando dependentes da posição, é possível definir saídas lógicas num determinado sistema de referência consoante a posição de um eixo. Para tal, estão disponíveis posições de comando e intervalos de posições.



Dependendo da versão do produto, da configuração e dos encoders conectados, pode acontecer que nem todos os parâmetros e opções descritos estejam disponíveis.

| Parâmetros | Explicação |
|--------------------------|--|
| Nome | Nome da função de comando |
| Função de comando | <p>Seleciona-se se a função de comando é ativada ou desativada</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Definições: ON ou OFF ■ Ajuste standard: ON |

| Parâmetros | Explicação |
|-------------------------------|--|
| Sistema de referência | Seleção do sistema de referência desejado <ul style="list-style-type: none"> ■ Sistema de coordenadas da máquina ■ Ponto de referência ■ Posição final ■ Ponta da ferramenta |
| Eixo | Seleção do eixo desejado |
| Ponto de comando | Seleção da posição axial do ponto de comando Ajuste standard: 0.0000 |
| Modo de comando | Seleção do modo de comando desejado <ul style="list-style-type: none"> ■ Flanco de Low para High ■ Flanco de High para Low ■ Intervalo de Low para High ■ Intervalo de High para Low ■ Ajuste standard: Flanco de Low para High |
| Saída | Seleção da saída desejada <ul style="list-style-type: none"> ■ X105.13 ... X105.16 (Dout 0, Dout 2, Dout 4, Dout 6) ■ X105.32 ... X105.35 (Dout 1, Dout 3, Dout 5, Dout 7) ■ X113.04 (Dout 0) |
| A saída está invertida | Com a função ativada é definida a saída, se a condição de comando não for cumprida ou se a função de comando estiver inativa <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: não ativada |
| Impulso | Seleciona-se se o impulso é ativado ou desativado <ul style="list-style-type: none"> ■ Definições: ON ou OFF ■ Ajuste standard: ON |
| Duração do impulso | Seleção da duração do impulso desejada <ul style="list-style-type: none"> ■ 0.1 s ... 999 s ■ Definição padrão: 0.0 s |
| Limite inferior | Seleção do limite inferior da posição axial na qual se deve comutar (apenas no modo de comando Intervalo) |
| Limite superior | Seleção do limite superior da posição axial na qual se deve comutar (apenas no modo de comando Intervalo) |
| Eliminar registo | Eliminação da função de comando dependente da posição |

15.5 Utilizador

Este capítulo descreve as definições para configuração de utilizadores e grupos de utilizadores

15.5.1 OEM

Caminho: **Definições ► Utilizador ► OEM**

O utilizador **OEM** (Original Equipment Manufacturer) possui o mais alto nível de permissões. Pode efetuar a configuração de hardware do aparelho (p. ex., a ligação de encoders e sensores). Pode criar utilizadores do tipo **Setup** e **Operator** e configurar os utilizadores **Setup** e **Operator**. O utilizador **OEM** não pode ser duplicado nem eliminado. Não pode iniciar sessão automaticamente.

| Parâmetros | Explicação | Permissão de edição |
|------------------------------------|--|---------------------|
| Nome | Nome do utilizador ■ Valor padrão: OEM | – |
| Nome próprio | Nome próprio do utilizador ■ Valor padrão: – | – |
| Departamento | Departamento do utilizador ■ Valor padrão: – | – |
| Grupo | Grupo do utilizador ■ Valor padrão: oem | – |
| Palavra-passe | Palavra-passe do utilizador ■ Valor padrão: oem | OEM |
| Idioma | Idioma do utilizador | OEM |
| Início de sessão automático | No arranque do aparelho: início de sessão automático do último utilizador a iniciar sessão ■ Valor padrão: OFF | – |
| Remover conta de utilizador | Eliminação da conta do utilizador | – |

15.5.2 Setup

Caminho: **Definições ► Utilizador ► Setup**

O utilizador **Setup** configura o aparelho para a operação no local de utilização. Pode criar utilizadores do tipo **Operator**. O utilizador **Setup** não pode ser duplicado nem eliminado. Não pode iniciar sessão automaticamente.

| Parâmetros | Explicação | Permissão de edição |
|------------------------------------|--|---------------------|
| Nome | Nome do utilizador ■ Valor padrão: Setup | – |
| Nome próprio | Nome próprio do utilizador ■ Valor padrão: – | – |
| Departamento | Departamento do utilizador ■ Valor padrão: – | – |
| Grupo | Grupo do utilizador ■ Valor padrão: setup | – |
| Palavra-passe | Palavra-passe do utilizador ■ Valor padrão: setup | Setup, OEM |
| Idioma | Idioma do utilizador | Setup, OEM |
| Início de sessão automático | No rearranque do aparelho: início de sessão automático do último utilizador a iniciar sessão ■ Valor padrão: OFF | – |
| Remover conta de utilizador | Eliminação da conta do utilizador | – |

15.5.3 Operator

Caminho: **Definições ► Utilizador ► Operator**

O utilizador **Operator** dispõe de permissão para executar as funções básicas do aparelho.

Um utilizador do tipo **Operator** não pode criar outros utilizadores nem, p. ex., alterar o seu nome ou o seu idioma. Um utilizador do grupo **Operator** pode iniciar sessão automaticamente quando o aparelho é ligado.

| Parâmetros | Explicação | Permissão de edição |
|------------------------------------|--|-----------------------------|
| Nome | Nome do utilizador ■ Valor padrão: Operator | Operator, Setup, OEM |
| Nome próprio | Nome próprio do utilizador | Operator, Setup, OEM |
| Departamento | Departamento do utilizador ■ Valor padrão: – | Operator, Setup, OEM |
| Grupo | Grupo do utilizador ■ Valor padrão: operator | – |
| Palavra-passe | Palavra-passe do utilizador ■ Valor padrão: operator | Operator, Setup, OEM |
| Idioma | Idioma do utilizador | Operator, Setup, OEM |
| Início de sessão automático | No rearranque do aparelho: início de sessão automático do último utilizador a iniciar sessão ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Valor padrão: OFF | Operator, Setup, OEM |
| Remover conta de utilizador | Eliminação da conta do utilizador | Setup, OEM |

15.5.4 Adicionar Utilizador

Caminho: **Definições ► Utilizador ► +**

| Parâmetros | Explicação |
|---|---|
|  | Adicionar um novo utilizador do tipo Operator Mais informações: "Criar e configurar utilizador", Página 138 Não podem ser adicionados mais utilizadores do tipo OEM e Setup . |

15.6 Eixos

Este capítulo descreve as definições para a configuração de eixos e aparelhos atribuídos



Dependendo da versão do produto, da configuração e dos encoders conectados, pode acontecer que nem todos os parâmetros e opções descritos estejam disponíveis.

15.6.1 Princípios básicos para configuração dos eixos



Para poder utilizar funções como a execução de blocos, é necessário que a configuração dos eixos cumpra as convenções para a aplicação correspondente.

Sistema de referência em fresadoras

Na maquinagem de uma peça de trabalho numa fresadora, a regra dos três dedos da mão direita serve de apoio à memória: quando o dedo médio aponta na direção do eixo da ferramenta, da peça de trabalho para a ferramenta, está a indicar na direção Z+, o polegar na direção X+, e o indicador na direção Y+.

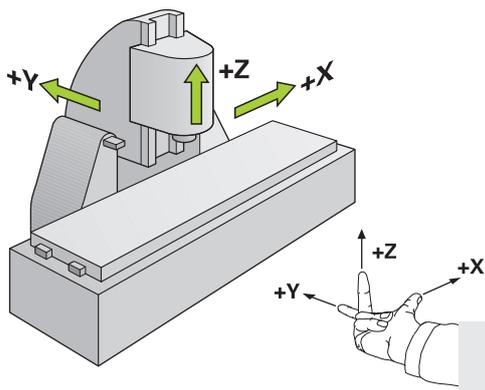


Figura 62: Correspondência do sistema de coordenadas retangulares com os eixos da máquina

15.6.2 Marcas de referência

Caminho: **Definições ► Eixos ► Definições gerais ► Marcas de referência**

| Parâmetros | Explicação |
|--|--|
| Procura de marcas de referência após o arranque do aparelho | <p>Ajuste da procura de marcas de referência após o arranque do aparelho</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: A procura de marcas de referência deve ser feita após o arranque ■ OFF: Não é requerida nenhuma procura de marcas de referência após o arranque do aparelho ■ Valor padrão: ON |
| Cancelamento da procura de marcas de referência para todos os utilizadores possível | <p>Determina se a procura de marcas de referência pode ser cancelada por todos os tipos de utilizador</p> <p>Definições</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Todos os tipos de utilizador podem cancelar a procura de marcas de referência ■ OFF: Apenas o tipo de utilizador OEM ou Setup pode cancelar a procura de marcas de referência ■ Valor padrão: OFF |
| Procura de marcas de referência | Iniciar dá início à procura de marcas de referência e abre a área de trabalho |
| Estado da procura de marcas de referência | <p>Mostra se a procura de marcas de referência foi bem sucedida</p> <p>Visualização:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bem sucedido ■ Mal sucedido |
| Cancelamento da procura de marcas de referência | <p>Mostra se a procura de marcas de referência foi cancelada</p> <p>Visualização:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sim ■ Não |

15.6.3 Informação

Caminho: **Definições ► Eixos ► Definições gerais ► Informação**

| Parâmetros | Explicação |
|--|---|
| Atribuição das entradas de encoders a eixos | Mostra a atribuição das entradas de encoders a eixos |
| Atribuição das saídas analógicas a eixos | Mostra a atribuição das saídas analógicas aos eixos |
| Atribuição das entradas analógicas a eixos | Mostra a atribuição das entradas analógicas aos eixos |
| Atribuição das saídas digitais a eixos | Mostra a atribuição das saídas digitais aos eixos |
| Atribuição das entradas digitais a eixos | Mostra a atribuição das entradas digitais aos eixos |



Com os botões do ecrã **Restaurar**, é possível voltar repor as atribuições das entradas e saídas.

15.6.4 Funções de comando

Caminho: **Definições ► Eixos ► Definições gerais ► Funções de comando**



As funções de comando não podem ser utilizadas como componentes de uma função de segurança.

| Parâmetros | Explicação |
|-----------------|---|
| Entradas | Atribuição da entrada digital para cada função de comando de acordo com a ocupação dos pinos Mais informações: "Entradas (Funções de comando)", Página 258 |
| Saídas | Atribuição da saída digital para cada função de comando de acordo com a ocupação dos pinos Mais informações: "Saídas (Funções de comando)", Página 259 |

15.6.5 Entradas (Funções de comando)



As funções de comando não podem ser utilizadas como componentes de uma função de segurança.

Caminho: **Definições ► Eixos ► Definições gerais ► Funções de comando ► Entradas**

| Parâmetros | Explicação |
|--|---|
| Tensão de comando ligada | Atribuição da entrada digital para consulta da tensão de comando externa (p. ex., para a máquina a comandar) <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: Não ligado |
| Desligamento de emergência ativo | Atribuição da entrada digital para consultar se um interruptor de desligamento de emergência ligado externamente foi ativado <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: Não ligado |
| deslocam. rápido | Atribuição da entrada digital a um botão com o qual é ativada a marcha rápida. A marcha rápida permanece ativa enquanto o botão estiver pressionado. A marcha rápida ativada faz com que o limite de avanço seja inorado pelo override de avanço e os eixos se desloquem com o avanço máximo. <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: Não ligado |
| Avanço automático | Atribuição da entrada digital a um botão com o seguinte efeito: <ul style="list-style-type: none"> Modo manual: a pressão do botão ativa o avanço automático durante os movimentos de eixo que são comandados através das teclas de Jog. O eixo continua a deslocar-se até alcançar o interruptor limite seguinte ou até que o botão seja pressionado de novo. O avanço automático só funciona para eixos para os quais estejam configurados interruptores limite. Modo MDI e Execução do programa: o botão funciona como tecla NC-START. A pressão do botão inicia e interrompe os ciclos de um bloco de programa Valor padrão: Não ligado |
| <div data-bbox="699 1525 751 1579" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="791 1520 1422 1648" data-label="Text"> <p>Se não estiver atribuída nenhuma entrada digital ao parâmetro Avanço automático, ao executar um bloco MDI ou um programa, aparece o elemento de comando Tecla NC-START.</p> </div> | |
| Paragem do avanço automático | Atribuição da entrada digital a um botão com o seguinte efeito: <ul style="list-style-type: none"> Modo manual: a pressão do botão detém o avanço automático durante os movimentos de eixo que são comandados através das teclas de Jog. Modo MDI e Execução do programa: o botão funciona como tecla NC-STOPP. A pressão do botão para e interrompe os ciclos de um bloco de programa Valor padrão: Não ligado |
| Seleção do avanço suave para comandos de movimento analógicos | Atribuição da entrada digital para alcançar uma deslocação mais suave, quando é utilizado todo o intervalo de tensões de entrada <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: Não ligado |

| Parâmetros | Explicação |
|---|---|
| Ativação de comandos movimento manuais independentes mandril | <p>Atribuição da entrada digital para executar movimentos NC manuais independentes do mandril. O mandril está parado e os eixos são deslocados no modo de avanço mm/min</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: Não ligado |

i Os movimentos manuais independentes do mandril só são possíveis se existir um nível High na entrada.

15.6.6 Saídas (Funções de comando)

i As funções de comando não podem ser utilizadas como componentes de uma função de segurança.

Caminho: **Definições ► Eixos ► Definições gerais ► Funções de comando ► Saídas**

| Parâmetros | Explicação |
|---|---|
| Refrigerante | <p>Atribuição da saída digital para ativação ou desativação do abastecimento de lubrificante de refrigeração da máquina-ferramenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: Não ligado |
| Operacionalidade | <p>Atribuição da saída do relé que é armado, se ocorrer um erro (p. ex., um erro de posicionamento, erro de imobilização) num eixo. O erro faz com que a regulação do eixo seja interrompida e com que seja cortada a corrente das saídas configuradas analógicas do eixo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: Não ligado |
| Função de comando definida pelo utilizador | <p>Atribuição da saída de relé que se liga alguns segundos após o encerramento do aparelho. O relé está ligado a um circuito com função de contacto mantido que corta a corrente do aparelho e da máquina-ferramenta ao surgir este sinal.</p> <p>Exemplo: este circuito pode acoplar a ligação e desligamento do aparelho à ligação e desligamento da máquina-ferramenta a comandar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: Não ligado |
| Arranque automático da luz | <p>Atribuição da saída digital para uma indicação de estado visual da tecla NC-START.</p> <p>A iluminação fica ativa quando um ciclo é maquinado no modo MDI ou Execução de programa ou quando o avanço automático é ativado em modo manual.</p> <p>A iluminação pisca quando um ciclo ativo é interrompido e pode recomeçar, premindo a tecla NC-START</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: Não ligado |

15.6.7 Sobreposições

Caminho: **Definições** ► **Eixos** ► **Definições gerais** ► **Sobreposições**

| Parâmetros | Explicação |
|--|---|
| Entrada para sobreposição do avanço | Atribuição da entrada analógica (p. ex., do potenciômetro de avanço) para a sobreposição de avanço de acordo com a ocupação dos pinos Valor padrão: Não ligado |
| Umax | Definição da tensão de saída máxima. A tensão máxima corresponde a 100% do potenciômetro de avanço <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0 mV ... 5000 mV Valor padrão: 5000 |
| Zona morta inferior | Definição da zona morta inferior. A zona morta inferior começa em 0% e determina a área na qual ainda não se realiza nenhum movimento <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0 % ... 100 % Valor padrão: 0.000 |

15.6.8 Adicionar Funções M

Caminho: **Definições** ► **Eixos** ► **Definições gerais** ► **Funções M** ► +

| Parâmetros | Explicação |
|-------------|--|
| Nome | Introdução de um nome para a nova função M <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: M100 ... M120 Configuração ver "Configurar funções M", Página 260 |

15.6.9 Configurar funções M

Caminho: **Definições** ► **Eixos** ► **Definições gerais** ► **Funções M** ► **M100 ... M120**

| Parâmetros | Explicação |
|---|--|
| Nome | Introdução de um nome para a função M <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: M100 ... M120 |
| Saída digital | Atribuição da saída digital para a função M de acordo com a ocupação dos pinos <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: Não ligado |
| Restore switching state after device restart | Identificação da função M como persistente Definições: <ul style="list-style-type: none"> ON: a função M é guardada persistente OFF: a função M é guardada não persistente Valor padrão: ON |
| Digital input for switching enable | Atribuição da entrada para ativação da função M <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: Não ligado |
| Remover | Remoção da função M selecionada |

15.6.10 Definições especiais

Caminho: **Definições ► Eixos ► Definições gerais ► Definições especiais**

| Parâmetros | Explicação |
|--|--|
| Aperto eletrônico do eixo em caso de imobilização do eixo | <p>Ajuste do aperto eletrônico do eixo em caso de imobilização do eixo</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: o eixo é apertado em caso de imobilização do eixo ■ OFF: o eixo não é apertado em caso de imobilização do eixo ■ Valor padrão: OFF |
| Apenas movimentos de eixo individual com teclas de deslocação | <p>Ajuste dos movimentos de eixos possíveis com as teclas de deslocação</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: pode deslocar-se apenas um único eixo ■ OFF: podem deslocar-se vários eixos simultaneamente ■ Valor padrão: OFF |
| Velocidade máxima da máquina para movimentos lineares | <p>Definição da velocidade máxima à qual se podem deslocar eixos lineares regulados por NC</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 100 mm/min ... 10000 mm/min ■ Valor padrão: 2000 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> A Velocidade máxima da máquina não pode ser excedida, mesmo que tenha sido definido um avanço superior para eixos individuais.</p> </div> |
| Velocidade máxima da máquina para movimentos radiais | <p>Definição da velocidade máxima à qual se podem deslocar eixos de rotação regulados por NC</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 72000 °/min ... 360000 °/min ■ Valor padrão: 720000 |
| Velocidade de marcha rápida para movimentos lineares | <p>Definição da velocidade à qual eixos lineares regulados por NC podem deslocar-se em marcha rápida</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 100 mm/min ... 10000 mm/min ■ Valor padrão: 2000 |
| Velocidade de marcha rápida para movimentos radiais | <p>Definição da velocidade à qual eixos de rotação regulados por NC podem deslocar-se em marcha rápida</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 72000 °/min ... 360000 °/min ■ Valor padrão: 720000 |
| Comando piloto de velocidade para regulação de posição | <p>Ajuste do Comando piloto de velocidade para a regulação de posição de movimentos NC interpolados. A redução da distância de arrasto tem efeito direto no ciclo de regulação de rotações</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nenh. ■ t - 2 ms ■ t - 4 ms ■ t - 6 ms ■ Valor padrão: Nenh. |

Função do comando piloto de velocidade

O comando piloto de velocidade influencia o comportamento de guia do acionamento com regulação de posição. Atua como variável de controle diretamente no ciclo de regulação de rotações e pode reduzir a distância de arrasto sem prejudicar a estabilidade do ciclo de regulação.

Ao configurar o parâmetro **Comando piloto de velocidade para regulação de posição**, o comando piloto calcula a distância de arrasto que ocorrerá no controlador de posição devido à velocidade atual e determina com ela um valor nominal de velocidade que é adicionado à saída do controlador de posição.

15.6.11 <Nome do eixo> (definições do eixo)

Caminho: **Definições ► Eixos ► <Nome do eixo>**



Para poder utilizar funções como a execução de blocos, é necessário que a configuração dos eixos cumpra as convenções para a aplicação correspondente.

Mais informações: "Princípios básicos para configuração dos eixos", Página 255

| Parâmetros | Explicação |
|---------------------|--|
| Nome do eixo | <p>Seleção do nome do eixo que é apresentado na pré-visualização de posição</p> <p>Ajuste standard: X, Y, Z</p> |

O nome de eixo **S** aparece na seleção assim que a opção **Ferramenta, Mandril engrenado** ou **Mandril com orientação** é escolhida no tipo de eixo.

| Parâmetros | Explicação |
|---------------------------------------|--|
| Tipo de eixo | <p>Definição do tipo de eixo</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Não definido ■ Eixo ■ Eixo + NC (possível até 3 eixos): eixo linear ou eixo de rotação comandado por NC ■ Eixo acoplado: eixo cujo valor de posição é calculado com um eixo principal <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>i Os eixos de acoplamento não aparecem na visualização de posições. A visualização de posições mostra somente o eixo principal com o valor de posição calculado dos dois eixos.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>i Com eixos de acoplamento, o dispositivo ajusta automaticamente o nome do eixo. O nome do eixo é composto pelo nome do eixo principal e pelo tipo de cálculo selecionado, p. ex., +X.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ferramenta ■ Mandril com orientação ■ Mandril engrenado ■ Volante eletrônico ■ Valor padrão: Eixo |
| Sistema de medida | <p>Configuração do encoder ligado</p> <p>Mais informações: "Sistema de medida", Página 265</p> |
| Compensação de erros | <p>Configuração da compensação de erros linear LEC ou da compensação de erros linear por secção SLEC</p> <p>Mais informações: "Compensação de erros linear (LEC)", Página 273</p> <p>Mais informações: "Compensação de erros linear por secção (SLEC)", Página 273</p> |
| Saídas | <p>Configuração das Saídas para a função NC</p> <p>Mais informações: "Saídas", Página 274</p> |
| Entradas | <p>Configuração das Entradas para a função NC</p> <p>Mais informações: "Entradas", Página 276</p> |
| Interruptor limite de software | <p>Configuração do Interruptor limite de software</p> <p>Mais informações: "Interruptor limite de software", Página 279</p> |
| Tempo de arranque | <p>Configuração do comportamento de aceleração e do comportamento de travagem do eixo; período no qual o acionamento acelera desde a imobilização até ao avanço máximo Fmax ou trava desde o avanço máximo até à imobilização</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 50 ms ... 10000 ms ■ Valor padrão: 500 |

| Parâmetros | Explicação |
|--|---|
| Fator Kv P | Quota proporcional do controlador de posição durante o posicionamento <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0,3 m/(min x mm) ... 6 m/(min x mm) Valor padrão: 2.5 |
| Fator Kv L | Quota proporcional do controlador de posição durante a imobilização <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0,3 m/(min x mm) ... 6 m/(min x mm) Valor padrão: 2.5 |
| Erro de posicionamento máximo | Introdução do erro de distância de arrasto máximo durante o posicionamento <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 5 µm ... 1000 µm Valor padrão: 500 |
| Erro de imobilização máximo | Introdução do desvio de posição máximo durante a imobilização <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 5 µm ... 1000 µm Valor padrão: 100 |
| Janela de posicionamento | Introdução do fator de escalonamento para a ajuda ao posicionamento no funcionamento MDI (apenas para eixos lineares operados manualmente) <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0020 mm ... 2.000 mm Valor padrão: 0.100 |
| Tempo de espera mínimo na janela de posicionamento manual | Indicação de por quanto tempo os eixos têm de encontrar-se na janela de posicionamento até que o bloco seja concluído (apenas para eixos lineares operados manualmente) <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0 ms ... 10000 ms Valor padrão: 0 ms |
| Tempo de espera mínimo na janela de posicionamento | Indicação de por quanto tempo os eixos têm de encontrar-se na janela de posicionamento até que o bloco seja concluído <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0 ms ... 10000 ms Valor padrão: 0 ms |
| Eixo principal acoplado | Para eixos do tipo de eixo Eixo acoplado : Seleção do eixo principal com o qual o eixo é acoplado Valor padrão: Nenhum |
| Cálculo com eixo principal | Para eixos do tipo de eixo Eixo acoplado : Tipo de cálculo dos valores de posição do eixo principal e eixo de acoplamento Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> +: São adicionados valores de posição (eixo principal + eixo de acoplamento) -: São subtraídos valores de posição (eixo principal + eixo de acoplamento) Valor padrão: + |

15.6.12 Sistema de medida

Caminho: **Definições** ► **Eixos** ► <Nome do eixo> ► **Sistema de medida**

Ajustes para encoders com interfaces do tipo EnDat 2.2

| Parâmetros | Explicação |
|--|--|
| Entrada de encoders | <p>Atribuição da entrada do encoder para o eixo do aparelho</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Não ligado ■ X1 ■ X2 ■ X3 ■ X4 ■ X5 ■ X6 <p>Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 47</p> |
| Interfaces | Tipo de interface EnDat reconhecido automaticamente |
| Placa de características | Informações sobre o encoder que foram exportadas da placa de identificação eletrônica |
| Diagnósticos | Resultados do diagnóstico do encoder, avaliação do funcionamento do encoder, p. ex., com ganhos de excesso |
| Tipo de sistema de medida | <p>Tipo do encoder ligado</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Encoder linear: Eixo linear ■ Encoder angular: Eixo rotativo ■ Encoder angular como encoder linear: o eixo rotativo é mostrado como eixo linear ■ Valor padrão: Consoante o encoder ligado |
| Transposição mecânica | <p>Para visualização de um eixo rotativo como eixo linear: Percurso de deslocação em mm por rotação</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0.1 mm ... 1000 mm ■ Valor padrão: 1.0 |
| Deslocação do ponto de referência | <p>Configuração do offset entre a marca de referência e o ponto zero</p> <p>Mais informações: "Deslocação do ponto de referência", Página 270</p> |

Utilização de Encoder angular como encoder linear

Na configuração de um encoder angular ou de um encoder rotativo como encoder linear, devem-se respeitar determinados parâmetros, para excluir um transbordamento do sistema.

- A relação de transmissão deve ser selecionada de modo a que não se exceda a margem de deslocação máxima de 21474.483 mm.
- A deslocação do ponto de referência deve ser aplicada tendo em consideração a margem de deslocação máxima de ± 21474.483 mm, dado que este limite atua com e sem deslocação do ponto de referência.
- **Apenas no caso de encoders rotativos multivolta com EnDat 2.2:** O encoder rotativo deve ser montado de maneira a que um transbordamento do encoder rotativo não afete negativamente as coordenadas da máquina

Ajustes para encoders com interfaces do tipo 1 V_{SS} e 11 μ A_{SS}

| Parâmetros | Explicação |
|----------------------------------|--|
| Entrada de encoders | Atribuição da entrada do encoder para o eixo do aparelho Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Não ligado ■ X1 ■ X2 ■ X3 ■ X4 ■ X5 ■ X6 Mais informações: "Vista geral do aparelho", Página 47 |
| Sinal incremental | Sinal do encoder ligado Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 V_{SS}: Sinal de tensão senoidal ■ 11 μA: Sinal de corrente senoidal ■ Valor padrão: 1 V_{SS} |
| Tipo de sistema de medida | Tipo do encoder ligado Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Encoder linear: Eixo linear ■ Encoder angular: Eixo rotativo ■ Encoder angular como encoder linear: o eixo rotativo é mostrado como eixo linear ■ Valor padrão: Consoante o encoder ligado |
| Período de sinal | Para encoders lineares Comprimento de um período de sinal <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0.001 μm ... 1000000.000 μm ■ Valor padrão: 20.000 |
| Número de linhas | Para encoders angulares e para visualização de um eixo rotativo como eixo linear. Quantidade de traços <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 1 ... 1000000 ■ Valor padrão: 1000 |

| Parâmetros | Explicação |
|---------------------------------------|--|
| Processo de memorização | Inicia o processo de memorização para determinação do Número de linhas para um encoder angular com base no ângulo de rotação predefinido. |
| Modo visualizaç. | Para encoders angulares e para visualização de um eixo rotativo como eixo linear. Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ - ∞ ... ∞ ■ 0° ... 360° ■ -180° ... 180° ■ Valor padrão: - ∞ ... ∞ |
| Transposição mecânica | Para visualização de um eixo rotativo como eixo linear: Percurso de deslocação em mm por rotação <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0.1 mm ... 1000 mm ■ Valor padrão: 1.0 |
| Marcas de referência | Configuração das Marcas de referência Mais informações: "Marcas de referência (Sistema de medida)", Página 268 |
| Frequência de filtro analógico | Valor de frequência do filtro passa-baixo analógico Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ 33 kHz: supressão de frequências interferentes acima de 33 kHz ■ 400 kHz: supressão de frequências interferentes acima de 400 kHz ■ Valor padrão: 400 kHz |
| Resistência de terminação | Carga fantasma para evitar reflexões <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Valor padrão: ON |

| Parâmetros | Explicação |
|-------------------------------|--|
| Monitorização de erros | <p>Supervisão dos erros de sinal</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Desligado: monitorização de erros não ativa ■ Contaminação: monitorização de erros da amplitude de sinal ■ Frequência: monitorização de erros da frequência de sinal ■ Frequência & contaminação: monitorização de erros da amplitude de sinal e da frequência de sinal ■ Valor padrão: Frequência & contaminação <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Se um dos valores limite para monitorização de erros é excedido, aparece uma mensagem de aviso ou de erro.</p> </div> <p>Os valores limite dependem do sinal do encoder ligado:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sinal 1 Vss, Ajuste Contaminação <ul style="list-style-type: none"> ■ Mensagem de aviso com uma tensão de $\leq 0,45$ V ■ Mensagem de erro com uma tensão de $\leq 0,18$ V ou $\geq 1,34$ V ■ Sinal 1 Vss, Ajuste Frequência <ul style="list-style-type: none"> ■ Mensagem de erro com uma frequência de ≥ 400 kHz ■ Sinal 11 μA, Ajuste Contaminação <ul style="list-style-type: none"> ■ Mensagem de aviso com uma corrente de $\leq 5,76$ μA ■ Mensagem de erro com uma corrente de $\leq 2,32$ μA ou $\geq 17,27$ μA ■ Sinal 11 μA, Ajuste Frequência <ul style="list-style-type: none"> ■ Mensagem de erro com uma frequência de ≥ 150 kHz |
| Sentido de contagem | <p>Deteção de sinal durante o movimento do eixo</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Positivo: a direção de deslocação corresponde ao sentido de contagem do encoder ■ Negativo: a direção de deslocação não corresponde ao sentido de contagem do encoder ■ Valor padrão: Positivo |
| Diagnósticos | <p>Resultados do diagnóstico do encoder, avaliação do funcionamento do encoder, p. ex., com figura de Lissajous</p> |

15.6.13 Marcas de referência (Sistema de medida)

Caminho: **Definições** ► **Eixos** ► **<Nome do eixo>** ► **Sistema de medida** ► **Marcas de referência**



Nos encoders seriais com interface EnDat, a procura de marcas de referência não se realiza, dado que os eixos são referenciados automaticamente.

| Parâmetros | Explicação |
|---|---|
| Marca de referência | <p>Determinação do tipo de marca de referência</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nenhum: Não existe nenhuma marca de referência ■ Uma: o encoder dispõe de uma marca de referência ■ Codificado: o encoder dispõe de marcas de referência codificadas ■ Valor padrão: Uma |
| Trajeto de deslocação máximo | <p>Para encoders lineares com marcas de referência codificadas: Trajeto de deslocação máximo para determinação da posição absoluta</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0.1 mm ... 10000.0 mm ■ Valor padrão: 20.0 |
| Distância básica | <p>Para encoders angulares com marcas de referência codificadas: Distância básica máxima para determinação da posição absoluta</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: > 0° ... 360° ■ Valor padrão: 10.0 |
| Interpolação | <p>Para encoders com interface TTL:</p> <p>Valor de interpolação dos encoders e interpolação integrada para avaliação das marcas de referência codificadas.</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sem função ■ 2 vezes ■ 5 vezes ■ 10 vezes ■ 20 vezes ■ 50 vezes ■ Valor padrão: Sem função |
| Inversão dos impulsos da marca de referência | <p>Determina se os impulsos da marca de referência devem ser avaliados invertidos</p> <p>Definições</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: os impulsos de referência são avaliados invertidos ■ OFF: os impulsos de referência são avaliados não invertidos ■ Valor padrão: OFF |
| Deslocação do ponto de referência | <p>Configuração do offset entre a marca de referência e o ponto zero</p> <p>Mais informações: "Deslocação do ponto de referência", Página 270</p> |

15.6.14 Deslocação do ponto de referência

Caminho: **Definições ► Eixos ► <Nome do eixo> ► Sistema de medida ► Marcas de referência ► Deslocação do ponto de referência**

| Parâmetros | Explicação |
|---|--|
| Deslocação do ponto de referência | Ativação do cálculo do offset entre a marca de referência e o ponto zero da máquina <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: ON ou OFF ■ Valor padrão: OFF |
| Deslocação do ponto de referência | Introdução manual do offset (em mm ou graus, dependendo do tipo de encoder selecionado) entre a marca de referência e o ponto zero Valor padrão: 0.00000 |
| Posição atual para deslocação do ponto de referência | Aplicar aceita a posição atual como offset (em mm ou graus, dependendo do tipo de encoder selecionado) entre a marca de referência e o ponto zero |

15.6.15 Diagnóstico para encoders com interface EnDat

Caminho: **Definições ► Eixos ► <Nome do eixo> ► Sistema de medida ► Diagnósticos**

| Mensagem | Descrição |
|------------------|--|
| Erros de encoder | Os erros de encoder indicam a presença de uma anomalia do encoder Podem ser visualizados, p. ex., os erros de encoder seguintes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Falha da iluminação ■ Amplitude de sinal incorreta ■ Posição incorreta ■ Sobretensão ■ Subtensão da alimentação ■ Sobrecorrente ■ Erro de bateria |
| Aviso de encoder | Os avisos de encoder indicam que determinados limites de tolerância do encoder foram alcançados ou excedidos Podem ser visualizados, p. ex., os avisos de encoder seguintes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Colisão de frequências ■ Temperatura excedida ■ Reserva de regulação da iluminação ■ Carregamento da bateria ■ Ponto de referência |

As mensagens podem ter o seguinte estado:

| Estado | Avaliação |
|----------------------|--|
| OK! | O encoder encontra-se dentro da especificação |
| Não suportado | A mensagem não é suportada pelo encoder |
| Erro! | Assistência/Manutenção recomendada; análises mais detalhadas com, p. ex., PWT 101 recomendadas |

Caminho: **Definições ► Eixos ► <Nome do eixo> ► Sistema de medida ► Diagnósticos ► Funcional reserves**

| Parâmetros | Explicação |
|------------------------------------|---|
| Pista absoluta | Mostra o ganho de excesso da pista absoluta |
| Incremental track | Mostra o ganho de excesso da pista incremental |
| Cálculo do valor da posição | Mostra o ganho de excesso da formação de valores de posição |
| posição | Mostra a posição atual efetiva do encoder |

O aparelho apresenta o ganho de excesso como barra de progresso.

| Gama de cores | Campo | Avaliação |
|----------------------|----------------|--|
| Amarelo | 0 % ... 25 % | Assistência/Manutenção recomendada; teste com, p. ex., PWT 101 recomendado |
| Verde | 25 % ... 100 % | O encoder encontra-se dentro da especificação |

15.6.16 Diagnóstico para encoders com 1 V_{SS}/11 μA_{SS}

Caminho: Definições ► Eixos ► <Nome do eixo> ► Sistema de medida ► Diagnósticos

| Parâmetros | Explicação |
|--|---|
| Amplitude A | Visualização da amplitude A em V |
| Amplitude B | Visualização da amplitude B em V |
| Asymmetry | Valor do desvio de simetria |
| Rapid traverse speed for radial movements | Desvio da fase de 90° |
| Freeze graph | <p>Congelar a figura de Lissajous</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: o gráfico está congelado e não é atualizado com o movimento ■ OFF: o gráfico não está congelado e é atualizado com o movimento ■ Valor padrão: OFF |
| Show tolerance range | <p>Mostrar círculos de tolerâncias a 0,6 V...1,2 V</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Mostram-se dois círculos vermelhos ■ OFF: Os círculos de tolerâncias são ocultados ■ Valor padrão: OFF |
| Encoder input for comparative measurement | <p>Visualizar outro encoder de outra entrada de encoder para comparação; os círculos podem ser colocados um sobre o outro e, para isso, usa-se o parâmetro Congelar gráfico</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Seleção da entrada de encoder desejada ■ Valor padrão: não associada <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i O parâmetro só está disponível se estiver associado outro encoder à interface 1 V_{SS} ou 11 μA_{SS}.</p> </div> |
| Freeze comparative graph | <p>Congelar a figura de Lissajous do encoder na entrada de encoder para medição comparativa</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: o gráfico está congelado e não é atualizado com o movimento ■ OFF: o gráfico não está congelado e é atualizado com o movimento ■ Valor padrão: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i O parâmetro só está disponível se estiver associado outro encoder à interface 1 V_{SS} ou 11 μA_{SS}.</p> </div> |

15.6.17 Compensação de erros linear (LEC)

Caminho: **Definições ► Eixos ► <Nome do eixo> ► Compensação de erros ► Compensação de erros linear (LEC)**

| Parâmetros | Explicação |
|----------------------------|---|
| Compensação | <p>As influências mecânicas nos eixos da máquina são compensadas</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: a Compensação está ativa ■ OFF: a Compensação não está ativa ■ Valor padrão: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Quando a Compensação está ativa, o Comprimento nominal e o Comprimento real não podem ser editados nem criados.</p> </div> |
| Comprimento nominal | <p>Campo de introdução do comprimento do padrão de medição segundo as indicações do fabricante</p> <p>Unidade: milímetro ou grau (dependendo do encoder)</p> |
| Comprimento real | <p>Campo de introdução do comprimento medido (percurso de deslocação efetivo)</p> <p>Unidade: milímetro ou grau (dependendo do encoder)</p> |

15.6.18 Compensação de erros linear por secção (SLEC)

Caminho: **Definições ► Eixos ► <Nome do eixo> ► Compensação de erros ► Compensação de erros linear por secção (SLEC)**

| Parâmetros | Explicação |
|---|--|
| Compensação | <p>As influências mecânicas nos eixos da máquina são compensadas</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: a Compensação está ativa ■ OFF: a Compensação não está ativa ■ Valor padrão: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Quando a Compensação está ativa, a Tabela de pontos de compensação não pode ser editada nem criada.</p> </div> |
| Tabela de pontos de compensação | <p>Abre a tabela de pontos de correção para edição manual</p> |
| Criar tabela de pontos de correção | <p>Abre o menu para criar uma nova Tabela de pontos de compensação</p> <p>Mais informações: "Criar tabela de pontos de correção", Página 274</p> |

15.6.19 Criar tabela de pontos de correção

Caminho: **Definições** ► **Eixos** ► <Nome do eixo> ► **Compensação de erros** ► **Compensação de erros linear por secção (SLEC)** ► **Criar tabela de pontos de correção**

| Parâmetros | Explicação |
|---|--|
| N.º de pontos de correção | Quantidade de pontos de correção no eixo mecânico da máquina <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 2 ... 200 ■ Valor padrão: 2 |
| Distância dos pontos de correção | Distância entre pontos de correção no eixo mecânico da máquina <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: 100.00000 |
| Pto.inicial | O ponto inicial define a partir de que posição é aplicada a compensação no eixo <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: 0.00000 |
| Criar | Cria uma nova tabela de pontos de correção com base nas introduções |

15.6.20 Saídas

Caminho: **Definições** ► **Eixos** ► X, Y ... ► **Saídas**

| Parâmetros | Explicação |
|--|--|
| Tipo de motor | Para os eixos que são operados com servomotor Seleção do tipo de motor Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Servomotor bipolar: -10 V ... 10 V ■ Servomotor unipolar: 0 V ... 10 V ■ Motor de passo |
| Saída analógica | Atribuição da saída analógica do servomotor de acordo com a ocupação dos pinos <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: Não ligado |
| Saída para motor de passo | Atribuição da saída do motor de passo de acordo com a ocupação dos pinos <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: Não ligado |
| Frequência de passo mínima | Definição da frequência de passo mínima do motor de passo conectado <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0 kHz ... 1000 kHz ■ Valor padrão: 0.000 |
| Frequência de passo máxima | Definição da frequência de passo máxima do motor de passo conectado <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0 kHz ... 1000 kHz ■ Valor padrão: 20.000 |
| O sinal de direção está invertido | Ativação da função, se desejar alterar a direção de rotação do motor de passo conectado <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: não ativada |

| Parâmetros | Explicação |
|--|---|
| A saída analógica está invertida | Com a função ativada, o sinal analógico na saída é invertido <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: não ativada |
| Circuito de regulação de posição aberto | Com a função ativa, o eixo é operado com o ciclo de regulação de posição aberto <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Se ajustar o aparelho, pode deslocar os eixos num ciclo de regulação aberto. Dessa maneira, determina os parâmetros adequados para Fmax e Umax.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: não ativada |
| Fmax | Definição do avanço com que se alcança Umax <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 100 mm/min ... 10000 mm/min ■ Valor padrão: 2000 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> A Velocidade máxima da máquina não pode ser excedida, mesmo que tenha sido definido um avanço superior para eixos individuais.</p> </div> <p>Mais informações: "Definições especiais", Página 261</p> |
| Umax | Tensão máxima que é entregue na saída analógica para alcançar Fmax <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 1000 mV ... 10000 mV ■ Valor padrão: 9000 |
| Ativação da rotação à direita | Atribuição da saída digital para ativação da rotação à direita A entrada deve ser configurada na seleção do tipo de motor Servomotor unipolar <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: Não ligado |
| Ativação da rotação à esquerda | Atribuição da saída digital para ativação da rotação à esquerda A entrada deve ser configurada na seleção do tipo de motor Servomotor unipolar <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: Não ligado |
| Ativação do acionamento | Atribuição da saída digital para ativação do atuador de acordo com a ocupação dos pinos <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: Não ligado |
| Posição de destino alcançada | Atribuição da saída digital quando o eixo se encontra em modo MDI ou está na Posição final na execução do programa <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: Não ligado |

15.6.21 Entradas

Caminho: **Definições ► Eixos ► X, Y ... ► Entradas**

| Parâmetros | Explicação |
|--|---|
| Comandos de movimento de entrada digital | Configuração dos comandos de movimento de dispositivos de entrada externos através da entrada digital |
| Comandos de movimento de entrada analógica | Configuração dos comandos de movimento de dispositivos de entrada externos através da entrada analógica |
| Comandos de movimento do volante eletrônico | Configuração dos comandos de movimento de um volante eletrônico |
| Entradas digitais de ativação | Configuração das entradas digitais para ativação |

15.6.22 Comandos de movimento de entrada digital

Caminho: **Definições ► Eixos ► X, Y ... ► Entradas ► Comandos de movimento de entrada digital**

| Parâmetros | Explicação |
|--|---|
| Comandos digitais de movimento ativados | <p>Ativação de comandos de movimento externos (p. ex., de teclas de Jog no painel de comando da máquina) através da entrada digital</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Valor padrão: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Os comandos de movimento digitais só estão disponíveis se os comandos de movimento analógicos estiverem desativados.</p> <p>Mais informações: "Comandos de movimento de entrada analógica", Página 277</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Para trabalhar com comandos de movimento externos, deve configurar as seguintes entradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Entrada para comando digital de movimento em direção positiva ■ Entrada para comando digital de movimento em direção negativa </div> |
| Entrada para comando digital de movimento em direção positiva | <p>Atribuição da entrada digital para o comando de movimento em direção positiva de acordo com a ocupação dos pinos</p> <p>Valor padrão: Não ligado</p> |
| Entrada para comando digital de movimento em direção negativa | <p>Atribuição da saída digital para o comando de movimento em direção negativa de acordo com a ocupação dos pinos</p> <p>Valor padrão: Não ligado</p> |

15.6.23 Comandos de movimento de entrada analógica

Caminho: **Definições** ► **Eixos** ► **X, Y ...** ► **Entradas** ► **Comandos de movimento de entrada analógica**

| Parâmetros | Explicação |
|--|---|
| Ativar comandos de movimento analógicos | <p>Ativação dos comandos de movimento de dispositivos de entrada externos (p. ex., o joystick) através da entrada analógica</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Valor padrão: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Os comandos de movimento analógicos só estão disponíveis se os comandos de movimento digitais estiverem desativados.</p> <p>Mais informações: "Comandos de movimento de entrada digital", Página 276</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Para trabalhar com comandos de movimento externos, deve configurar a Entrada para comandos analógicos de movimento.</p> </div> |
| Entrada para comandos analógicos de movimento | <p>Atribuição da entrada analógica para os comandos de movimento de acordo com a ocupação dos pinos. A tensão analógica nestas entradas deve encontrar-se no intervalo entre 0 V e 5 V</p> <p>Valor padrão: Não ligado</p> |
| Zona morta | <p>Indicação da percentagem de zona morta. A Zona morta define o intervalo de tensão de entrada pela posição neutra (aprox. 2,5 V) no qual a tensão presente ainda não é interpretada como comando de movimento. A indicação refere-se a todo o intervalo de tensão</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0 % ... 100 % ■ Valor padrão: 10 % |
| Inverter entrada analógica | <p>Com a função ativada, a entrada analógica é invertida. Com a entrada invertida, uma tensão de entrada mais alta provoca um avanço em direção negativa. Uma tensão de entrada reduzida provoca um avanço em direção positiva.</p> <p>Valor padrão: não ativada</p> |
| Fmax | <p>Fmax define o avanço máximo do eixo que pode ser alcançado através de comandos de movimento da entrada analógica</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 100 mm/min ... 2000 mm/min ■ Valor padrão: 2000 |

| Parâmetros | Explicação |
|---------------------------------------|--|
| Fmax para avanço suave | <p>Definição do avanço para um avanço mais lento com o joystick totalmente defletido</p> <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 100 mm/min ... 2000 mm/min Valor padrão: 200 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Para utilizar a função, deve estar atribuída uma entrada para Seleção do avanço suave para comandos de movimento analógicos.</p> <p>Mais informações: "Entradas (Funções de comando)", Página 258</p> </div> |
| Determinar a tensão de entrada | Inicia o processo de memorização para determinar a tensão de entrada |

15.6.24 Comandos de movimento do volante eletrônico

Caminho: **Definições ► Eixos ► X, Y ... ► Entradas ► Comandos de movimento do volante eletrônico**

| Parâmetros | Explicação |
|--|--|
| Ativar comandos de movimento do volante eletrônico | <p>Ativação de comandos de movimento de um volante eletrônico</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajustes: ON ou OFF Valor padrão: OFF |
| Seleção do volante eletrônico | Na lista desdobrável, selecionar o volante eletrônico desejado |
| Inverter direção de contagem | Ativar a função, se desejar inverter a direção de contagem |
| Calculation of the feed override in handwheel mode | Com a função ativada, o override do avanço atual é calculado com um movimento do volante |
| Diferença de posição por rotação | <p>Introdução da diferença de posição por rotação. Com este parâmetro, determina-se o movimento linear por rotação do volante</p> <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0001 mm ... 8000 mm Valor padrão: 2.5 |
| Diferença de posições máxima | <p>Introdução da diferença de posição máxima Com este parâmetro, é possível limitar o buffer do volante formado relativamente ao eixo linear</p> <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0005 mm ... 20000 mm Valor padrão: 20 |
| Resolução | <p>Introdução da resolução do volante eletrônico, como deve deslocar-se. Com este parâmetro, determina-se se o eixo se desloca com maior ou menor precisão</p> <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 1 µm ... 65000 µm Valor padrão: 1 |
| Tecla de confirmação para comandos de movimento do volante eletrônico | Atribuição da entrada digital para ativação do volante eletrônico |

15.6.25 Entradas digitais de ativação

Caminho: **Definições ► Eixos ► X, Y ... ► Entradas ► Entradas digitais de ativação**

| Parâmetros | Explicação |
|--|--|
| Entrada para sinal de erro | <p>Atribuição da entrada digital de acordo com a ocupação dos pinos</p> <p>O amplificador de acionamento conectado emite o sinal. O dispositivo interpreta o sinal como um sinal de erro. Se existir um erro na entrada, a corrente do eixo é desligada e este é imobilizado abruptamente sem rampa. Aparece uma mensagem de erro no dispositivo</p> <p>Valor padrão: Não ligado</p> <p>O sinal está ativo baixo</p> <ul style="list-style-type: none"> Com a função ativada, um sinal "low" na entrada é interpretado como um erro. A ativação é efetuada com o sinal "high" |
| Entrada de volante mecânico ativado | <p>Atribuição da entrada digital para ativação do volante mecânico</p> <p>Quando a entrada existe, não é possível executar movimentos NC com o eixo. Se o eixo se encontrar em regulação e a Entrada de volante mecânico ativado atua, o eixo é travado de maneira controlada e retirado da regulação. Quando a entrada deixar de existir, o eixo pode voltar a ser deslocado com regulação</p> <p>Valor padrão: Não ligado</p> <p>O sinal está ativo baixo</p> <ul style="list-style-type: none"> Com a função ativada, um sinal "low" na entrada é interpretado como um volante mecânico ativo |

15.6.26 Interruptor limite de software

Caminho: **Definições ► Eixos ► X, Y ... ► Interruptor limite de software**

| Parâmetros | Explicação |
|---|---|
| Interruptor limite de software | <p>Utilização do interruptor limite de software</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajustes: ON ou OFF Valor padrão: OFF |
| Interruptor limite de software em direção positiva | <p>Distância do interruptor limite de software ao ponto zero da máquina em direção positiva (incluindo Deslocação do ponto de referência, se ativada)</p> <p>Unidade: milímetro</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: 0 |
| Interruptor limite de software em direção negativa | <p>Distância do interruptor limite de software ao ponto zero da máquina em direção negativa (incluindo Deslocação do ponto de referência, se ativada)</p> <p>Unidade: milímetro</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: 0 |

Função do interruptor limite de software

Os interruptores limite de software restringem a margem de deslocação admissível de um eixo regulado por NC na direção positiva e negativa. Com interruptores limite de software ativos, o eixo é travado atempadamente, de modo a que se imobilize, o mais tardar, ao alcançar o interruptor limite de software.

Se um passo do programa contiver uma posição nominal que se encontra fora da margem de deslocação admissível, o passo do programa é confirmado com uma mensagem de erro e o eixo não é deslocado. Se a posição real do eixo se encontrar fora da margem de deslocação admissível, o eixo só pode ser deslocado na direção do ponto zero da máquina. No dispositivo aparece a indicação correspondente.

15.6.27 Eixo do mandril S

Caminho: Definições ► Eixos ► Eixo do mandril S

| Parâmetros | Explicação |
|-------------------------------|--|
| Nome do eixo | Definição do nome do eixo que é apresentado na pré-visualização de posição Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Não definido ■ S ■ Ajuste standard: S |
| Tipo de eixo | Definição do tipo de eixo Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Não definido ■ Eixo ■ Ferramenta ■ Mandril engrenado ■ Mandril com orientação ■ Ajuste standard: Ferramenta |
| Sistema de medida | Configuração do encoder ligado Mais informações: "Sistema de medida", Página 265 |
| Compensação de erros | Configuração da compensação de erros linear LEC ou da compensação de erros linear por secção SLEC Mais informações: "Compensação de erros linear (LEC)", Página 273 Mais informações: "Compensação de erros linear por secção (SLEC)", Página 273 |
| Saídas | Configuração das Saídas para o mandril Mais informações: "Saídas (S)", Página 282 |
| Entradas | Configuração das Entradas para o mandril Mais informações: "Entradas (S)", Página 283 |
| Relações de engrenagem | Configuração das Relações de engrenagem para o Mandril engrenado Mais informações: "Relações de engrenagem", Página 286 |

| Parâmetros | Explicação |
|--|---|
| Seleção da relação de engrenagem por sinal externo | <p>Seleção das Relações de engrenagem do Mandril engrenado por sinais externos</p> <p>Definições</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: A seleção das Relações de engrenagem realiza-se por sinais externos ■ OFF: A seleção das Relações de engrenagem realiza-se manualmente nos modos de funcionamento ■ Valor padrão: OFF |
| Tempo arranque para o intervalo superior rotações do mandril | <p>Ajuste do Tempo de arranque desde a imobilização até à velocidade máxima S_{max} para o intervalo superior de rotações</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 50 ms ... 10000 ms ■ Valor padrão: 500 |
| Tempo arranque para o intervalo inferior rotações do mandril | <p>Ajuste do Tempo de arranque desde a imobilização até à velocidade máxima S_{max} para o intervalo inferior de rotações</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 50 ms ... 10000 ms ■ Valor padrão: 500 |
| Ponto de dobra de linhas indicativas dos tempos de arranque | <p>Definição do limite entre o intervalo de rotações superior e inferior do mandril</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0 rpm ... 2000 rpm ■ Valor padrão: 1500 |
| Velocidade mínima do mandril | <p>Ajuste da velocidade mínima do mandril</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0 rpm ... 500 rpm ■ Valor padrão: 50 |
| Velocidade máxima do mandril para paragem alinhada do mandril | <p>Ajuste da velocidade máxima do mandril para paragem alinhada do mandril</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0 rpm ... 500 rpm ■ Valor padrão: 30 |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>i Para utilizar a função, deve-se atribuir uma entrada ao parâmetro posição do mandril. Mais informações: "Entradas (S)", Página 283</p> </div> |
| Velocidade máxima do mandril para roscagem à lâmina | <p>Ajuste da velocidade máxima do mandril para a roscagem à lâmina ao rosca na aplicação Fresagem</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 100 rpm ... 2000 rpm ■ Valor padrão: 1000 |
| Fator Kv P | <p>Quota proporcional do controlador de posição durante o posicionamento</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0.3°/(min x m°) ... 6°/(min x m°) ■ Valor padrão: 2.5 |
| Fator Kv L | <p>Quota proporcional do controlador de posição durante a imobilização</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0.3°/(min x m°) ... 6°/(min x m°) ■ Valor padrão: 2.5 |

| Parâmetros | Explicação |
|--|---|
| Erro de posicionamento máximo | Introdução do erro de distância de arrasto máximo durante o posicionamento <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0.005° ... 10.000° Valor padrão: 0.500 |
| Erro de imobilização máximo | Introdução do desvio de posição máximo durante a imobilização <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0.005° ... 10.000° Valor padrão: 0.100 |
| Janela de posicionamento em Modo NC | Ajuste da janela de posicionamento em modo NC <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0.005° ... 2.000° Valor padrão: 0.020 |

Tempos de arranque de um mandril

O valor **Ponto de dobra de linhas indicativas dos tempos de arranque** divide as velocidades do mandril em duas gamas. Para cada gama, é possível definir um tempo de arranque próprio.

- **Tempo arranque para o intervalo superior rotações do mandril:** período no qual o acionamento acelera desde a imobilização à velocidade máxima **S_{max}**
- **Tempo arranque para o intervalo inferior rotações do mandril:** período no qual o acionamento acelera desde a imobilização à velocidade máxima **S_{max}**

15.6.28 Saídas (S)

Caminho: **Definições ► Eixos ► S ► Saídas**

| Parâmetros | Explicação |
|---|--|
| Tipo de motor | Para os eixos que são operados com servomotor <ul style="list-style-type: none"> Servomotor bipolar: -10 V ... 10 V Servomotor unipolar: 0 V ... 10 V Motor de passo |
| Saída analógica | Atribuição da saída analógica de acordo com a ocupação dos pinos <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: Não ligado |
| Saída para motor de passo | Atribuição da saída do motor de passo de acordo com a ocupação dos pinos <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: Não ligado |
| Frequência de passo mínima | Definição da frequência de passo mínima do motor de passo conectado <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0 kHz ... 1000 kHz Valor padrão: 0.000 |
| Frequência de passo máxima | Definição da frequência de passo máxima do motor de passo conectado <ul style="list-style-type: none"> Intervalo de ajuste: 0 kHz ... 1000 kHz Valor padrão: 20.000 |
| A saída analógica está invertida | Com a função ativada, o sinal analógico na saída é invertido <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: não ativada |

| Parâmetros | Explicação |
|--|---|
| O sinal de direção está invertido | Ativação da função, se desejar alterar a direção de rotação do motor de passo conectado <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: não ativada |
| Circuito de regulação de posição aberto | Com a função ativa, o eixo é operado com o ciclo de regulação de posição aberto <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: não ativada <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Se ajustar o aparelho, pode deslocar os eixos num ciclo de regulação aberto. Dessa maneira, determina os parâmetros adequados para Smax e Umax.</p> </div> |
| Smax | Definição da Rotações do mandril , que se alcança com Umax <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 100 rpm ... 10000 rpm ■ Valor padrão: 2000 Mais informações: "Definições especiais", Página 261 |
| Umax | Tensão máxima que é entregue na saída analógica para alcançar Smax <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 1000 mV ... 10000 mV ■ Valor padrão: 9000 |
| Ativação da rotação à direita | Atribuição da saída digital para ativação da rotação à direita A entrada deve ser configurada na seleção do tipo de motor Servomotor unipolar <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: Não ligado |
| Ativação da rotação à esquerda | Atribuição da saída digital para ativação da rotação à esquerda A entrada deve ser configurada na seleção do tipo de motor Servomotor unipolar <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: Não ligado |
| Ativação do acionamento | Atribuição da saída digital para ativação do atuador de acordo com a ocupação dos pinos <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: Não ligado |

15.6.29 Entradas (S)

Caminho: Definições ► Eixos ► S ► Entradas

| Parâmetros | Explicação |
|--|--|
| Comandos de movimento de entrada digital | Configuração dos comandos de movimento para a entrada digital do mandril |
| Entradas digitais de ativação | Configuração das entradas digitais para ativação do mandril |
| Visualização da velocidade através de entrada analógica | Configuração da visualização da velocidade real |

15.6.30 Comandos de movimento de entrada digital (S)

Caminho: Definições ► Eixos ► S ► Entradas ► Comandos de movimento de entrada digital

| Parâmetros | Explicação |
|---|---|
| Comandos digitais de movimento ativados | Utilização de comandos digitais de movimento <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Valor padrão: OFF |
| Arranque do mandril | Atribuição da entrada digital para o arranque do mandril de acordo com a ocupação dos pinos <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: Não ligado |
| Stop cabeçal | Atribuição da entrada digital para a paragem do mandril de acordo com a ocupação dos pinos <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: Não ligado |

15.6.31 Entradas digitais de ativação (S)

Caminho: Definições ► Eixos ► S ► Entradas ► Entradas digitais de ativação

| Parâmetros | Explicação |
|------------------------------------|---|
| Operacionalidade do mandril | Atribuição de uma entrada digital; indica que o mandril se encontra num estado sem falhas <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: Não ligado |
| Interrupção do mandril | Atribuição de uma entrada digital; estando ativa, corta imediatamente a corrente da saída configurada analógica do mandril. O movimento do mandril é parado sem rampa, eixos de deslocação automática são, eventualmente, parados e a ativação do mandril é impedida <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> O fabricante da máquina é responsável pela paragem imediata do mandril.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: Não ligado |
| Dispositivo de proteção do mandril | Atribuição de uma entrada digital; indica se um dispositivo de proteção do mandril existente está aberto ou fechado. Este sinal afeta as mensagens de erro e a execução do programa. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> O fabricante da máquina é responsável pela imobilização imediata do mandril com a respetiva proteção aberta.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: Não ligado |
| Posição final da coluna + | Atribuição de uma entrada digital para o interruptor limite superior do mandril do cabeçote móvel. A entrada é utilizada para inverter o mandril na roscagem à lâmina <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: Não ligado |

| Parâmetros | Explicação |
|--|--|
| Posição final da coluna - | Atribuição de uma entrada digital para o interruptor limite inferior do mandril do cabeçote móvel. A entrada é utilizada para inverter o mandril na roscagem à lâmina <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: Não ligado |
| posição do mandril | Atribuição de uma entrada digital; com uma velocidade ajustada em Velocidade máxima do mandril para paragem alinhada do mandril , o sinal posiciona o mandril numa posição desejada ao parar <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: Não ligado |
| Ativação do mandril, rotação à esquerda | Atribuição de uma entrada digital para a direção de rotação do mandril à esquerda de acordo com a ocupação dos pinos <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: Não ligado <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i O sinal de entrada externo tem prioridade sobre a direção de rotação ajustada na Barra OEM ou no menu Programação</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i O sinal externo só é avaliado, se existir um nível High constante na entrada digital para Arranque do mandril.</p> </div> |

15.6.32 Visualização da velocidade através de entrada digital (S)

Caminho: **Definições ► Eixos ► S ► Entradas ► Visualização da velocidade através de entrada analógica**

| Parâmetros | Explicação |
|--|--|
| Visualização da velocidade através de entrada analógica | Ativação da visualização da velocidade do mandril na visualização de posições <ul style="list-style-type: none"> Ajustes: ON ou OFF Valor padrão: OFF |
| Entrada para visualização da velocidade | Atribuição da entrada analógica de acordo com a ocupação dos pinos <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: Não ligado |
| Velocidade com tensão de entrada 5 V | Indicação da velocidade do mandril com uma tensão de entrada de 5 V. <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: 2000 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i A tensão de entrada medida é calculada com o fator Velocidade com tensão de entrada 5 V. O resultado é apresentado na visualização de posições como velocidade real.</p> </div> |

15.6.33 Adicionar Relações de engrenagem

Caminho: Definições ► Eixos ► S ► Relações de engrenagem ► +

| Parâmetros | Explicação |
|------------|--|
| | Adicionar uma nova relação de engrenagem com nome predefinido Mais informações: "Relações de engrenagem", Página 286 |

15.6.34 Relações de engrenagem

Caminho: Definições ► Eixos ► S ► Relações de engrenagem

| Parâmetros | Explicação |
|---|--|
| Nome | Introdução de um nome para a relação de engrenagem <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: Stage [n] |
| Smax | Definição da Rotações do mandril , que se alcança com Umax <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 100 rpm ... 10000 1/min ■ Valor padrão: 2000 |
| Tempo arranque para o intervalo superior rotações do mandril | Ajuste do Tempo de arranque necessário até alcançar Smax <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 50 ms ... 10000 ms ■ Valor padrão: 500 |
| Tempo arranque para o intervalo inferior rotações do mandril | Ajuste do Tempo de arranque necessário até alcançar Smax <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 50 ms ... 10000 ms ■ Valor padrão: 500 |
| Ponto de dobra de linhas indicativas dos tempos de arranque | Ajuste da velocidade do mandril que marca a transição do intervalo superior de rotações do mandril para o inferior <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0 rpm ... 2000 1/min ■ Valor padrão: 1500 |
| Velocidade mínima do mandril | Ajuste da velocidade mínima do mandril <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: 0 rpm ... 10000 rpm ■ Valor padrão: 50 |
| Remover | Eliminação da relação de engrenagem selecionada |

15.7 Serviço

Este capítulo descreve as definições para a configuração do aparelho, a manutenção do firmware e a ativação das opções de software.

Este capítulo descreve as definições para configuração do aparelho e manutenção do firmware.

15.7.1 Informações de firmware

Caminho: **Definições ► Serviço ► Informações de firmware**

Para a assistência e manutenção, mostram-se as seguintes informações sobre os vários módulos de software.

| Parâmetros | Explicação |
|---|--|
| Core version | Número de versão do microkernel |
| Microblaze bootloader version | Número de versão do compilador Microblaze |
| Microblaze firmware version | Número de versão do firmware Microblaze |
| Extension PCB bootloader version | Número de versão do compilador (placa de expansão) |
| Extension PCB firmware version | Número de versão do firmware (placa de expansão) |
| Boot ID | Número de identificação do processo de arranque |
| HW Revision | Número de revisão do hardware |
| C Library Version | Número de versão da biblioteca do C |
| Compiler Version | Número de versão do compilador |
| Touchscreen Controller version | Número de versão do controlador de ecrã tátil |
| Number of unit starts | Quantidade de processos de arranque do aparelho |
| Qt build system | Número de versão do software de compilação Qt |
| Qt runtime libraries | Número de versão das bibliotecas de tempo de execução Qt |
| Kernel | Número de versão do kernel Linux |
| Login status | Informações sobre o utilizador com sessão iniciada |
| SystemInterface | Número de versão do módulo de interface do sistema |
| BackendInterface | Número de versão do módulo de interface administrativa |
| GuiInterface | Número de versão do módulo de interface de utilizador |
| TextDataBank | Número de versão do módulo de banco de dados de texto |
| Optical edge detection | Número de versão do módulo de deteção ótica de arestas |
| NetworkInterface | Número de versão do módulo de interface de rede |
| OSInterface | Número de versão do módulo de interface do sistema operativo |
| PrinterInterface | Número de versão do módulo de interface de impressoras |
| system.xml | Número de versão dos parâmetros do sistema |
| axes.xml | Número de versão dos parâmetros de eixo |
| encoders.xml | Número de versão dos parâmetros de encoder |
| ncParam.xml | Número de versão dos parâmetros NC |
| spindle.xml | Número de versão dos parâmetros de eixo do mandril |

| Parâmetros | Explicação |
|--------------------------|---|
| io.xml | Número de versão dos parâmetros das entradas e saídas |
| mFunctions.xml | Número de versão dos parâmetros das funções M |
| peripherals.xml | Número de versão dos parâmetros para dispositivos periféricos |
| slec.xml | Número de versão dos parâmetros da compensação de erros linear por secção SLEC |
| lec.xml | Número de versão dos parâmetros da compensação de erros linear LEC |
| microBlazePVRegister.xml | Número de versão do "Processor Version Register" (Registo de versão do processador) da MicroBlaze |
| info.xml | Número de versão dos parâmetros de informação |
| audio.xml | Número de versão dos parâmetros de áudio |
| network.xml | Número de versão dos parâmetros de rede |
| os.xml | Número de versão dos parâmetros de sistema operativo |
| runtime.xml | Número de versão dos parâmetros de tempo de execução |
| users.xml | Número de versão dos parâmetros de utilizador |
| GI Patch Level | Nível de patch da Golden Image (GI) |

15.7.2 Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração

Caminho: **Definições ► Serviço ► Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração**

É possível fazer uma cópia de segurança em ficheiro das definições ou dos ficheiros de utilizador do aparelho, para que esta esteja disponível após um restauro das definições de fábrica ou para a instalação em vários aparelhos.

| Parâmetros | Explicação |
|--|--|
| Restaurar a configuração | Restauro das definições guardadas em segurança Mais informações: "Restaurar a configuração", Página 310 |
| Guardar dados de configuração | Cópia de segurança das definições do aparelho Mais informações: "Guardar dados de configuração", Página 130 |
| Restaurar ficheiros de utilizador | Restauro dos ficheiros de utilizador do aparelho Mais informações: "Restaurar ficheiros de utilizador", Página 309 |
| Fazer cópia de segurança de ficheiros de utilizador | Cópia de segurança dos ficheiros de utilizador do aparelho Mais informações: "Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador", Página 131 |

15.7.3 Atualização de firmware

Caminho: **Definições ► Serviço ► Atualização de firmware**

O firmware é o sistema operativo do aparelho. É possível importar as novas versões do firmware através da ligação USB do aparelho ou da ligação em rede.



Antes do update de firmware, é necessário observar as Release Notes da respetiva versão de firmware e as informações aí contidas relativas à compatibilidade com versões anteriores.



Quando o firmware do aparelho é atualizado, por precaução, deve-se fazer uma cópia de segurança das definições atuais.

Mais informações: "Atualizar firmware", Página 302

15.7.4 Restaurar

Caminho: **Definições ► Serviço ► Restaurar**

Se necessário, é possível restaurar as definições do aparelho para as definições de fábrica ou para o estado de fábrica. As opções de software são desativadas e, em seguida, devem ser novamente ativadas com o código de licença disponível.

| Parâmetros | Explicação |
|---|---|
| Restaurar todas as definições | Restauro das definições para as definições de fábrica Mais informações: "Restaurar todas as definições", Página 311 |
| Restaurar para o estado de fábrica | Restauro das definições para as definições de fábrica e eliminação dos ficheiros de utilizador do espaço de memória do aparelho Mais informações: "Restaurar para o estado de fábrica", Página 311 |

15.7.5 Área OEM

Caminho: **Definições** ► **Serviço** ► **Área OEM**

| Parâmetros | Explicação |
|--|--|
| Documentação | Adicionar documentação OEM, p. ex., instruções de assistência Mais informações: "Adicionar documentação", Página 116 |
| Ecrã inicial | Ajuste do ecrã inicial, p. ex., com o logótipo próprio da firma Mais informações: "Adicionar ecrã inicial", Página 117 |
| Barra OEM | Ajuste da barra OEM com funções específicas Mais informações: "Barra OEM", Página 291 |
| Definições | Ajuste do modo de aplicação, da visualização do override, do design do teclado e da execução do programa. Gestão de textos e mensagens. Mais informações: "Definições (Área OEM)", Página 295 |
| Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração | Cópia de segurança e restauro de definições da área OEM |
| Acesso remoto para capturas de ecrã | Permitir uma ligação de rede com o programa ScreenshotClient, para que o ScreenshotClient possa realizar capturas de ecrã do aparelho a partir de um computador Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: o acesso remoto é possível ■ OFF: o acesso remoto não é possível ■ Valor padrão: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Ao encerrar o aparelho, o Acesso remoto para capturas de ecrã é desativado automaticamente. </div> |

15.7.6 Ecrã inicial

Caminho: **Definições** ► **Serviço** ► **Área OEM** ► **Ecrã inicial**

| Parâmetros | Explicação |
|----------------------------------|---|
| Selecionar o ecrã inicial | Seleção do ficheiro de imagem que deve ser mostrado como ecrã inicial (tipo de ficheiro: PNG ou JPG) Mais informações: "Adicionar ecrã inicial", Página 117 |
| Eliminar ecrã inicial | Eliminar apaga o ecrã inicial definido pelo utilizador e restaura a vista padrão |

15.7.7 Barra OEM

Caminho: **Definições ► Serviço ► Área OEM ► Barra OEM**

| Parâmetros | Explicação |
|---------------------------|---|
| Visualizar barra | <p>Visualização da Barra OEM</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: a Barra OEM é visualizada na interface dos modos de funcionamento correspondentes ■ OFF: a Barra OEM não se mostra <p>Valor padrão: OFF</p> |
| Registos de barras | <p>Configuração dos Registos de barras na Barra OEM</p> <p>Mais informações: "Adicionar OEM Registos de barras", Página 291</p> |

15.7.8 Adicionar OEM Registos de barras

Caminho: **Definições ► Serviço ► Área OEM ► Barra OEM ► Registos de barras ► +**

| Parâmetros | Explicação |
|----------------------------------|--|
| Descrição | Descrição do registo de barras na Barra OEM |
| Tipo | <p>Seleção do novo registo de barras na Barra OEM</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vazio ■ Logo ■ Rotações do mandril ■ Função M ■ Funções especiais ■ Documento <p>Valor padrão: Vazio</p> |
| Parâmetros | <p>Os parâmetros disponíveis dependem do tipo de registo de barras selecionado:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Logo: Mais informações: "OEM Logo", Página 292 ■ Rotações do mandril: Mais informações: "OEM Rotações do mandril", Página 292 ■ Funções M: Mais informações: "Registo da barra OEM Função M", Página 293 ■ Funções especiais: Mais informações: "OEM Funções especiais", Página 294 ■ Documento: Mais informações: "OEM Documento", Página 295 |
| Remover registo de barras | Remoção do registo de barras da Barra OEM |

15.7.9 OEM Logo

Caminho: **Definições ► Serviço ► Área OEM ► Barra OEM ► Registos de barras ► Logo**

| Parâmetros | Explicação |
|-----------------------------|---|
| Descrição | Descrição do registo de barras na Barra OEM |
| Tipo | Logo |
| Selecionar o logótipo | Selecionar a imagem desejada para a representação |
| Ligação para a documentação | Utilização do logótipo para chamar uma documentação associada Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Nenh. ■ Manual de instruções ■ Recomendações de assistência técnica OEM Valor padrão: Nenh. |
| Carregar ficheiro de imagem | Copiar um ficheiro de imagem selecionado para a posição de memória /Oem/Images <ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo de ficheiro: PNG, JPG, PPM, BMP ou SVG ■ Tamanho da imagem: máx. 140 x 70 px |
| Remover registo de barras | Remoção do registo de barras da Barra OEM |

15.7.10 OEM Rotações do mandril

Caminho: **Definições ► Serviço ► Área OEM ► Barra OEM ► Registos de barras ► Rotações do mandril**

| Parâmetros | Explicação |
|---------------------------|--|
| Descrição | Descrição do registo de barras na Barra OEM |
| Tipo | Rotações do mandril |
| Ferramenta | S |
| Rotações do mandril | Ajuste da velocidade do mandril <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: dependendo da configuração do eixo do mandril S ■ Valor padrão: 0 |
| Remover registo de barras | Remoção do registo de barras da Barra OEM |

15.7.11 Registo da barra OEM Função M

Caminho: **Definições** ► **Serviço** ► **Área OEM** ► **Barra OEM** ► **Registos de barras** ► **Função M**

| Parâmetros | Explicação |
|--|--|
| Descrição | Descrição do registo de barras na Barra OEM |
| Tipo | Função M |
| Número da função M | <p>Seleção da função M desejada</p> <p>Intervalos de ajuste</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 100.T ... 120.T (TOGGLE: alterna entre os estados quando é acionado) ■ 100.P ... 120.P (PULSE: a duração pode ser ajustada através de Duração do impulso) ■ Valor padrão: Vazio |
| Duração do impulso | <p>Selecionar a duração do impulso high-active</p> <p>Intervalo de ajuste</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 8 ms ... 1500 ms ■ Valor padrão: 500 ms |
| Reinício | <p>Reinício da duração do impulso</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Valor padrão: OFF |
| Selecionar imagem para a função ativa | Selecionar a imagem desejada para representação da função ativa |
| Selecionar imagem para a função inativa | Selecionar a imagem desejada para a função inativa |
| Carregar ficheiro de imagem | <p>Copiar um ficheiro de imagem selecionado para a posição de memória /Oem/Images</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo de ficheiro: PNG, JPG, PPM, BMP ou SVG ■ Tamanho da imagem: máx. 100 x 70 px |
| Remover registo de barras | Remoção do registo de barras da Barra OEM |

15.7.12 OEM Funções especiais

Caminho: **Definições** ► **Serviço** ► **Área OEM** ► **Barra OEM** ► **Registos de barras** ► **Funções especiais**

| Parâmetros | Explicação |
|--|---|
| Descrição | Descrição do registo de barras na Barra OEM |
| Tipo | Funções especiais |
| Função | <p>Seleção da função especial desejada</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Punção de rosca ■ Direção de rotação do mandril ■ Refrigerante ■ Agente refrigerante no modo do mandril ■ Apertar eixos ■ Repor a zero eixo da ferramenta <p>Valor padrão: Punção de rosca</p> |
| Ferramenta | Apenas com a função Direção de rotação do mandril: S |
| Selecionar imagem da direção de rotação do mandril em sentido horário | Apenas com a função Direção de rotação do mandril: Selecionar a imagem desejada para a direção de rotação do mandril em sentido horário |
| Selecionar a imagem da direção de rotação do mandril em sentido anti-horário | Apenas com a função Direção de rotação do mandril: Selecionar a imagem desejada para a direção de rotação do mandril em sentido anti-horário |
| Selecionar imagem para a função ativa | Selecionar a imagem desejada para representação da função ativa |
| Selecionar imagem para a função inativa | Selecionar a imagem desejada para a função inativa |
| Carregar ficheiro de imagem | <p>Copiar um ficheiro de imagem selecionado para a posição de memória /Oem/Images</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo de ficheiro: PNG, JPG, PPM, BMP ou SVG ■ Tamanho da imagem: máx. 100 x 70 px |
| Remover registo de barras | Remoção do registo de barras da Barra OEM |

15.7.13 OEM Documento

Caminho: **Definições** ► **Serviço** ► **Área OEM** ► **Barra OEM** ► **Registos de barras** ► **Documento**

| Parâmetros | Explicação |
|--|---|
| Descrição | Descrição do registo de barras na Barra OEM |
| Tipo | Documento |
| Selecionar documento | Selecionar o documento desejado |
| Selecionar imagem para visualização | Selecionar a imagem desejada para representação da função |
| Carregar ficheiro de imagem | Copiar um ficheiro de imagem selecionado para a posição de memória /Oem/Images |
| Remover registo de barras | Remoção do registo de barras da Barra OEM |

15.7.14 Definições (Área OEM)

Caminho: **Definições** ► **Serviço** ► **Área OEM** ► **Definições**

| Parâmetros | Explicação |
|---------------------------------|--|
| Aplicação | Tipo de modo de aplicação; as alterações ficam ativas depois de um reinício Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Fresar ■ Rodar Valor padrão: Fresar |
| Visualização do override | Tipo de visualização do override nos modos de funcionamento Manual e MDI Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Percentagem: o override é indicado como percentagem do avanço máximo definido ■ Valor: o override é indicado em mm/min Valor padrão: Percentagem |
| Design do teclado | Seleção do design do teclado Ajustes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Standard: confirmação da introdução com (Return) ■ TNC: confirmação da introdução com (Enter) Valor padrão: Standard |
| Execução do programa | Ajuste da execução do programa Mais informações : "Execução do programa", Página 296 |
| Base de dados de texto | Base de dados de texto com textos de mensagens que são utilizados em mensagens específicas de OEM Mais informações : "Base de dados de texto", Página 296 |
| Mensagens | Definição de mensagens específicas de OEM Mais informações : "Mensagens", Página 297 |

15.7.15 Execução do programa

Caminho: **Definições ► Serviço ► Área OEM ► Definições ► Execução do programa**

| Parâmetros | Explicação |
|--|---|
| Continuar a comutar automaticamente ao alcançar a posição final da coluna | A continuação de comutação automática na execução de padrões de furos realiza-se sempre que o interruptor limite superior do mandril do cabeçote móvel é alcançado <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes: ON ou OFF ■ Valor padrão: OFF |
| Funções M | Configuração ver "Configurar funções M", Página 296 |

15.7.16 Configurar funções M

Caminho: **Definições ► Serviço ► Área OEM ► Definições ► Execução do programa ► Funções M**

| Parâmetros | Explicação |
|---|--|
| Número da função M | Introdução do número da nova função M <ul style="list-style-type: none"> ■ Intervalo de ajuste: M2.0 ... M120.0 (0): a saída atribuída à função M é comutada para inativa ■ Intervalo de ajuste: M2.1 ... M120.1 (1): a saída atribuída à função M é comutada para ativa ■ Intervalo de ajuste: M2.2 ... M120.2 (2): a saída atribuída à função M emite um impulso high-active de 8 ms |
| Selecionar a imagem para o diálogo durante exec. do programa | Selecionar a imagem desejada para a representação durante a execução do programa |
| Carregar ficheiro de imagem | Copiar um ficheiro de imagem selecionado para a posição de memória /Oem/Images <ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo de ficheiro: PNG, JPG, PPM, BMP ou SVG ■ Tamanho da imagem: máx. 100 x 70 px |
| Eliminar registo | Eliminação do registo |

15.7.17 Base de dados de texto

Caminho: **Definições ► Serviço ► Área OEM ► Definições ► Base de dados de texto**

O aparelho oferece a possibilidade de importar uma base de dados de texto própria. Através do parâmetro **Mensagens**, pode visualizar diferentes mensagens.

| Parâmetros | Explicação |
|---|--|
| Selecionar base de dados de texto | Seleção de uma base de dados de texto guardada no aparelho com o tipo de ficheiro *.xml Mais informações: "Criar Base de dados de texto", Página 125 |
| Desselecionar base de dados de texto | Anulação da seleção da base de dados de texto atualmente selecionada |

15.7.18 Mensagens

Caminho: **Definições ► Serviço ► Área OEM ► Definições ► Mensagens**

| Parâmetros | Explicação |
|-----------------------------|---|
| Nome | Descrição da mensagem |
| ID de texto ou texto | <p>Seleção da mensagem a mostrar. Pode indicar uma ID de texto e, dessa forma, selecionar um texto de mensagem existente na sua base de dados de texto. Em alternativa, pode introduzir diretamente um texto de mensagem novo</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Se alterar o idioma do utilizador do aparelho, serão utilizadas as traduções dos textos de mensagem da base de dados de texto. Os textos de mensagem introduzidos diretamente são visualizados não traduzidos.</p> </div> <p>Mais informações: "Base de dados de texto", Página 296</p> |
| Tipo de mensagem | <p>Seleção do tipo de mensagem desejado</p> <p>Ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standard: A mensagem mostra-se enquanto a entrada estiver ativa ■ Confirmação pelo utilizador: A mensagem mostra-se até que o utilizador confirme a mensagem ■ Valor padrão: Standard |
| Entrada | <p>Atribuição da entrada digital de acordo com a ocupação dos pinos, para mostrar a mensagem</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor padrão: Não ligado |
| Eliminar registo | Eliminação do registo de mensagem |

15.7.19 Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração (Área OEM)

Caminho: **Definições ► Serviço ► Área OEM ► Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração**

| Parâmetros | Explicação |
|---|---|
| Fazer cópia segurança das pastas e ficheiros específicos OEM | <p>Fazer cópia de segurança das definições da área OEM como ficheiro ZIP</p> <p>Mais informações: "Fazer cópia segurança das pastas e ficheiros específicos OEM", Página 128</p> |
| Restaurar as pastas e ficheiros específicos de OEM | <p>Restaurar as definições da área OEM como ficheiro ZIP</p> <p>Mais informações: " Restaurar as pastas e ficheiros específicos de OEM", Página 128</p> |

15.7.20 Documentação

Caminho: **Definições ► Serviço ► Documentação**

O aparelho oferece a possibilidade de transferir o respetivo manual de instruções num idioma desejado. O manual de instruções pode ser copiado do dispositivo USB de armazenamento em massa fornecido para o aparelho.

A versão mais recente pode ser transferida a partir da secção de downloads de www.heidenhain.de

| Parâmetros | Explicação |
|---------------------------------------|--|
| Adicionar manual de instruções | Adicionar o manual de instruções num idioma desejado |

15.7.21 Opções de software

Caminho: **Definições ► Serviço ► Opções de software**



As opções de software devem ser ativadas no aparelho mediante um código de licença. Os componentes de hardware correspondentes só podem ser utilizados após a ativação da opção de software respetiva.

Mais informações: "Ativar o Opções de software", Página 94

| Parâmetros | Explicação |
|----------------------------------|--|
| Vista geral | Vista de todas as opções de software que estão ativadas no aparelho |
| Pedir opções | Criação de um requerimento de código de licença para pedir a uma filial de assistência HEIDENHAIN Mais informações: "Solicitar código de licença", Página 94 |
| Pedir opções de teste | Criação de um requerimento de código de licença para pedir a uma filial de assistência HEIDENHAIN Mais informações: "Solicitar código de licença", Página 94 |
| Ativar opções | Ativação das opções de software com a ajuda do código de licença ou do ficheiro de licença Mais informações: "Ativar código de licença", Página 96 |
| Restaurar opções de teste | Restaurar as opções de teste, introduzindo um código de licença |

16

**Assistência e
manutenção**

16.1 Vista geral

Este capítulo descreve os trabalhos gerais de manutenção do aparelho.



Os passos seguintes podem ser executados apenas por pessoal especializado.

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 29



Este capítulo contém somente a descrição dos trabalhos de manutenção do aparelho. Os eventuais trabalhos de manutenção nos aparelhos periféricos não são descritos neste capítulo.

Mais informações: Documentação do fabricante dos aparelhos periféricos em questão

16.2 Limpeza

AVISO

Limpeza com produtos de limpeza com arestas vivas ou agressivos

O aparelho é danificado por uma limpeza incorreta.

- ▶ Não utilizar produtos de limpeza abrasivos ou agressivos nem solventes
- ▶ Não remover as sujidades difíceis mediante objetos com arestas vivas

Limpar a carcaça

- ▶ Limpar as superfícies exteriores com um pano humedecido com água e um produto de limpeza suave

Limpar o ecrã

Para limpar o ecrã, é conveniente ativar o modo de limpeza. Assim, o aparelho entra num estado inativo sem que se corte a alimentação de corrente. Neste estado, o ecrã é desligado.



- ▶ Para ativar o modo de limpeza, tocar em **Desligar**



- ▶ Tocar em **Modo de limpeza**
- > O ecrã é desligado
- ▶ Limpar um ecrã com um pano sem borbotos e um limpavidros convencional



- ▶ Para desativar o modo de limpeza, tocar num ponto qualquer do ecrã tátil
- > Na margem inferior, aparece uma seta
- ▶ Deslizar a seta para cima
- > O ecrã liga-se e vê-se a interface de utilizador mostrada em último lugar

16.3 Plano de manutenção

O aparelho funciona, em larga medida, sem manutenção.

AVISO

Funcionamento de aparelhos avariados

O funcionamento de aparelhos avariados pode ter consequências graves.

- ▶ Em caso de danos, não reparar o aparelho nem continuar a utilizá-lo.
- ▶ Substituir imediatamente os aparelhos avariados ou contactar uma filial de assistência HEIDENHAIN



Os passos seguintes podem ser executados apenas por um electricista.

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 29

| Passo de manutenção | Intervalo | Eliminação do erro |
|--|------------|---|
| ▶ Verificar a legibilidade de todas as identificações, inscrições e símbolos no aparelho | anualmente | ▶ Contactar a filial de assistência HEIDENHAIN |
| ▶ Verificar a existência de danos e o funcionamento das ligações elétricas | anualmente | ▶ Substituir os condutores defeituosos. Se necessário, contactar a filial de assistência HEIDENHAIN |
| ▶ Verificar a integridade do isolamento ou pontos débeis do cabo elétrico | anualmente | ▶ Substituir o cabo elétrico de acordo com a especificação |

16.4 Retomada do funcionamento

Em caso de retomada do funcionamento, por exemplo, na reinstalação em consequência de uma reparação ou após uma nova montagem, o aparelho requer as mesmas medidas e requisitos do pessoal que para as atividades de montagem e instalação.

Mais informações: "Montagem", Página 39

Mais informações: "Instalação", Página 45

Ao fazer a ligação de aparelhos periféricos (por exemplo, aparelhos de medição), a entidade exploradora deve providenciar a uma retomada do funcionamento em segurança e colocar pessoal autorizado com as qualificações necessárias.

Mais informações: "Obrigações da entidade exploradora", Página 29

16.5 Atualizar firmware

O firmware é o sistema operativo do aparelho. É possível importar as novas versões do firmware através da ligação USB do aparelho ou da ligação em rede.



Antes do update de firmware, é necessário observar as Release Notes da respetiva versão de firmware e as informações aí contidas relativas à compatibilidade com versões anteriores.



Quando o firmware do aparelho é atualizado, por precaução, deve-se fazer uma cópia de segurança das definições atuais.

Condições

- O novo firmware está disponível como ficheiro *.dro
- Para realizar uma atualização de firmware através da interface USB, o firmware atual deve estar guardado num dispositivo USB de armazenamento em massa (Formato FAT32)
- Para realizar uma atualização de firmware através da interface de rede, o firmware atual deve estar disponível numa unidade de dados em rede

Iniciar a atualização de firmware



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**
- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Atualização de firmware**
 - **Continuar**
- > A aplicação de assistência é iniciada

Executar a atualização de firmware

A atualização de firmware pode ser feita a partir de um dispositivo USB de armazenamento em massa (Formato FAT32) ou através de uma unidade de dados em rede.



- ▶ Tocar em **Atualização de firmware**
- ▶ Tocar em **Selecionar**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa na interface USB do aparelho
- ▶ Navegar até à pasta que contém o firmware novo

i Se, ao selecionar a pasta, se tiver enganado a tocar, pode navegar de volta para a pasta de origem.

- ▶ Tocar no nome do ficheiro sobre a lista

- ▶ Selecionar o firmware
- ▶ Para confirmar a seleção, tocar em **Seleccionar**
- ▶ Mostram-se as informações da versão de firmware
- ▶ Para fechar o diálogo, tocar em **OK**

i A atualização de firmware não pode ser cancelada depois de iniciada a transferência de dados.

- ▶ Para iniciar a atualização, tocar em **Start**
- ▶ O ecrã mostra a progressão da atualização
- ▶ Para confirmar a atualização bem sucedida, tocar em **OK**
- ▶ Para encerrar a aplicação de assistência, tocar em **Fechar**
- ▶ A aplicação de assistência é encerrada
- ▶ A aplicação principal é iniciada
- ▶ Se o início automático de sessão do utilizador estiver ativado, a interface de utilizador aparece no menu **Modo manual**
- ▶ Se o início automático de sessão do utilizador não estiver ativado, aparece o **início de sessão do utilizador**

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança



- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Navegar até Lista das posições de memória
- ▶ Tocar em **Remover com segurança**
- ▶ Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**
- ▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

16.6 Diagnóstico dos encoders

Recorrendo à função de diagnóstico, pode verificar, por princípio, o funcionamento dos encoders conectados. Nos encoders absolutos com interface EnDat, são exibidas as mensagens do encoder e os ganhos de excesso. Nos encoders incrementais com interface de $1 V_{SS}$ ou $11 \mu A_{SS}$, é possível determinar a função básica dos encoders com base nas grandezas exibidas. Esta primeira possibilidade de diagnóstico para os encoders permite-lhe implementar o procedimento seguinte para uma verificação ou reparação exhaustiva.




O PWT 101 ou o PWM 21 da HEIDENHAIN oferecem-lhe mais possibilidades de verificação e ensaio.

Encontra mais detalhes em www.heidenhain.de.

16.6.1 Diagnóstico para encoders com interface de $1 V_{SS}/11 \mu A_{SS}$

Nos encoders com interface de $1 V_{SS}/11 \mu A_{SS}$, a função do encoder pode realizar-se através da avaliação das amplitudes de sinal, do desvio de simetria e do desvio de fase. Estes valores também são representados graficamente como figura de Lissajous.

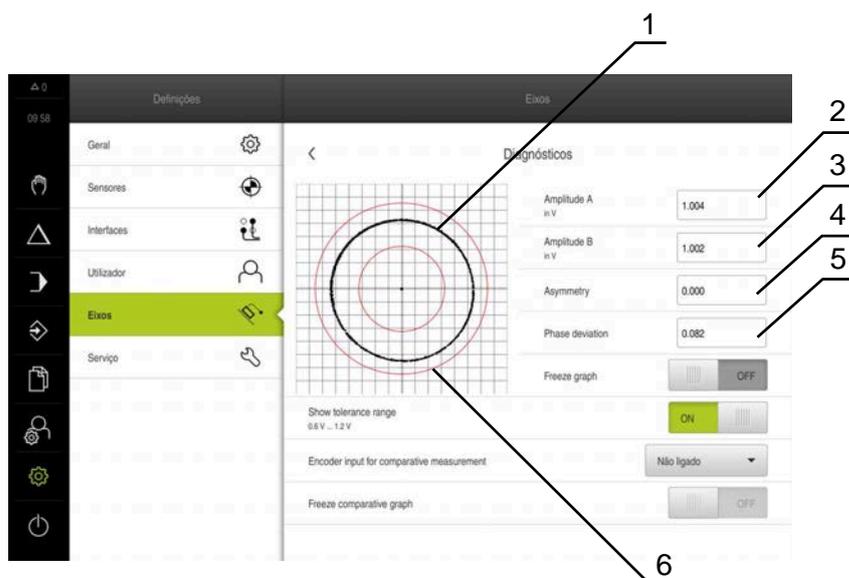

- 1 Figura de Lissajous
- 2 Amplitude A
- 3 Amplitude B
- 4 Desvio de simetria
- 5 Desvio de fase
- 6 Tolerâncias das amplitudes

Para encoders com interface $1 V_{SS}/11 \mu A_{SS}$, mostram-se os seguintes valores:

- **Amplitude A**
- **Amplitude B**
- **Asymmetry**
- **Rapid traverse speed for radial movements**

Na avaliação, pode aproveitar os seguintes parâmetros:

| Parâmetros | Explicação |
|--|--|
| Freeze graph | <p>Congelar a figura de Lissajous</p> <p>Definições:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: o gráfico está congelado e não é atualizado com o movimento ■ OFF: o gráfico não está congelado e é atualizado com o movimento ■ Valor padrão: OFF |
| Show tolerance range | <p>Exibição da margem de tolerância para as amplitudes</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 V_{SS}: 0,6 V ... 1,2 V ■ 11 μA_{SS}: 7 μA_{SS}... 16 μA_{SS} <p>Definições:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: a margem de tolerância é exibida ■ OFF: a margem de tolerância é ocultada ■ Valor padrão: OFF |
| Encoder input for comparative measurement | <p>Mostrar o encoder de outra entrada de encoder para comparação; os sinais podem ser representados um sobre o outro para comparação</p> <p>Definições:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Seleção da entrada de encoder desejada ■ Valor padrão: não associada <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i O parâmetro só está disponível se estiver associado outro encoder à interface 1 V_{SS} ou 11 μA_{SS}.</p> </div> |
| Freeze comparative graph | <p>Congelar a figura de Lissajous do encoder na entrada de encoder para medição comparativa</p> <p>Definições:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: o gráfico está congelado e não é atualizado com o movimento ■ OFF: o gráfico não está congelado e é atualizado com o movimento ■ Valor padrão: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i O parâmetro só está disponível se estiver associado outro encoder à interface 1 V_{SS} ou 11 μA_{SS}.</p> </div> |



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - <Nome do eixo>
 - **Sistema de medida**
 - **Diagnósticos**
- ▶ Para visualizar valores e sinais, mover o encoder

16.6.2 Diagnóstico para encoders com interface EnDat

Nos encoders com interface EnDat, a função é verificada através da leitura dos erros ou avisos e pela avaliação dos ganhos de excesso.

Dependendo do encoder, nem todos os ganhos de excesso e mensagem são suportados.

Ganhos de excesso

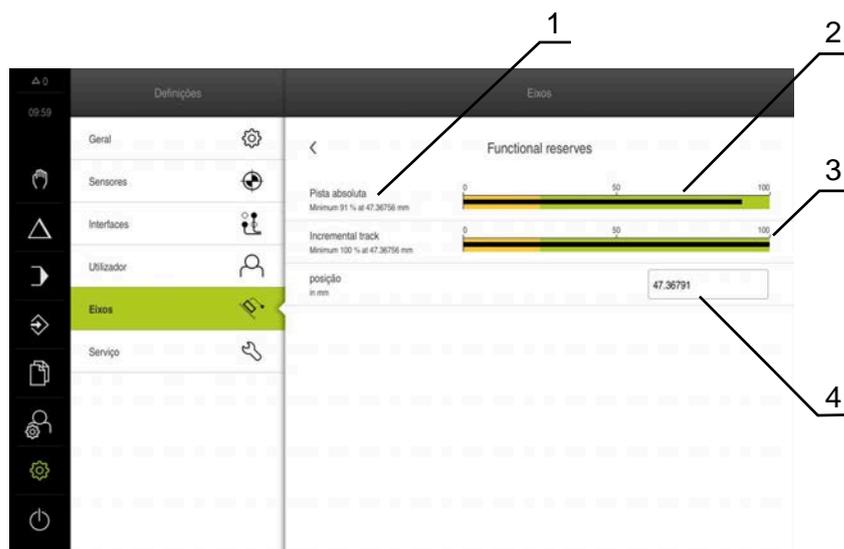


Figura 63: Exemplo de ganhos de excesso de uma sonda de medição

- 1 Indicação do valor mínimo na posição
- 2 Pista absoluta
- 3 Pista incremental
- 4 Posição atual do encoder

Para encoders absolutos com interface EnDat, mostram-se os seguintes ganhos de excesso:

- **Pista absoluta**
- **Incremental track**
- **Cálculo do valor da posição**

O aparelho apresenta o ganho de excesso como barra de progresso.

| Gama de cores | Campo | Avaliação |
|---------------|--------------|---|
| Amarelo | 0% ... 25% | Assistência/Manutenção recomendada |
| Verde | 25% ... 100% | O encoder encontra-se dentro da especificação |



- No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - <Nome do eixo>
 - **Sistema de medida**
 - **Diagnósticos**
 - **Functional reserves**
- ▶ Para visualizar **Functional reserves**, mover o encoder

Erros e avisos

As mensagens exibidas pelo dispositivo para a interface serial são classificadas da seguinte forma:

| Mensagem | Descrição |
|------------------|--|
| Erros de encoder | Os erros de encoder indicam a presença de uma anomalia do encoder Podem ser visualizados, p. ex., os erros de encoder seguintes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Falha da iluminação ■ Amplitude de sinal incorreta ■ Posição incorreta ■ Sobretensão ■ Subtensão da alimentação ■ Sobrecorrente ■ Erro de bateria |
| Aviso de encoder | Os avisos de encoder indicam que determinados limites de tolerância do encoder foram alcançados ou excedidos Podem ser visualizados, p. ex., os avisos de encoder seguintes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Colisão de frequências ■ Temperatura excedida ■ Reserva de regulação da iluminação ■ Carregamento da bateria ■ Ponto de referência |

As mensagens podem ter o seguinte estado:

| Estado | Avaliação |
|----------------------|--|
| OK! | O encoder encontra-se dentro da especificação |
| Não suportado | A mensagem não é suportada pelo encoder |
| Erro! | Assistência/Manutenção recomendada; análises mais detalhadas com, p. ex., PWT 101 recomendadas |



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Eixos**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - <Nome do eixo>
 - **Sistema de medida**
 - **Diagnósticos**
- > São exibidos erros e mensagens

16.7 Restaurar ficheiros e definições

Existe a possibilidade de restaurar ficheiros e definições guardados num dispositivo. Deve-se respeitar a ordem seguinte, ao executar o restauro:

- Restaurar as pastas e ficheiros específicos de OEM
- Restaurar ficheiros de utilizador
- Restaurar a configuração

O dispositivo reinicia automaticamente somente após o restauro das definições.

16.7.1 Restaurar as pastas e ficheiros específicos de OEM

A cópia de segurança das pastas e ficheiros específicos de OEM do dispositivo pode ser carregada para um dispositivo. Assim, em conexão com o restauro das definições, é possível restaurar a configuração de um dispositivo.

Mais informações: "Restaurar a configuração", Página 310

Sendo necessária uma intervenção técnica, após o restauro, o aparelho de substituição pode ser utilizado com a configuração do aparelho avariado. Para isso, é condição que as versões de firmware coincidam ou que sejam compatíveis.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**



- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Tocar em **Área OEM**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração**
 - **Restaurar as pastas e ficheiros específicos de OEM**
- ▶ tocar em **Carregar como ZIP**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) numa interface USB no aparelho
- ▶ Navegar até à pasta que contém os dados da cópia de segurança
- ▶ Selecionar o ficheiro de cópia de segurança
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- ▶ Confirmar a transferência bem sucedida com **OK**



Ao restaurar as pastas e ficheiros específicos de OEM, não se realiza nenhum reinício automático. Este ocorre ao restaurar as definições.

Mais informações: "Restaurar a configuração",
Página 310

- ▶ Para reiniciar o dispositivo com as pastas e ficheiros específicos de OEM transmitidos, desligue-o e volte a ligá-lo

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança

- ▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**
- ▶ Navegar até Lista das posições de memória
- ▶ Tocar em **Remover com segurança**
- ▶ Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**
- ▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

16.7.2 Restaurar ficheiros de utilizador

A cópia de segurança dos ficheiros de utilizador do aparelho pode voltar a ser carregada no mesmo. Nessa operação, os ficheiros de utilizador existentes são sobrescritos. Em conexão com o restauro das definições, também é possível restaurar a configuração completa de um aparelho.

Mais informações: "Restaurar a configuração", Página 310

Sendo necessária uma intervenção técnica, após o restauro, o aparelho de substituição pode ser utilizado com a configuração do aparelho avariado. Para isso, é condição que a versão de firmware antiga coincida com o firmware novo ou que as versões sejam compatíveis.



Como ficheiros de utilizador são copiados com segurança todos os ficheiros de todos os grupos de utilizadores que estão guardados nas pastas correspondentes, permitindo que sejam restaurados. Os ficheiros na pasta **System** não são restaurados.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**
- ▶ Chamar sucessivamente:
- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração**
 - **Restaurar ficheiros de utilizador**
- ▶ tocar em **Carregar como ZIP**
- ▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) numa interface USB no aparelho
- ▶ Navegar até à pasta que contém os dados da cópia de segurança
- ▶ Selecionar o ficheiro de cópia de segurança
- ▶ Tocar em **Seleccionar**
- ▶ Confirmar a transferência bem sucedida com **OK**



Ao restaurar os ficheiros de utilizador, não se realiza nenhum reinício automático. Este ocorre ao restaurar as definições.
"Restaurar a configuração"

- ▶ Para reiniciar o aparelho com os ficheiros de utilizador transmitidos, desligue-o e volte a ligá-lo

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança



▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**

▶ Navegar até Lista das posições de memória



▶ Tocar em **Remover com segurança**

> Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**

▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

16.7.3 Restaurar a configuração

As definições guardadas podem voltar a ser carregadas no aparelho. A configuração atual do aparelho é substituída nessa operação.



As opções de software que estiveram ativas durante a cópia de segurança das definições devem ser ativadas antes do restauro das definições.

Poderá ser necessário um restauro nos seguintes casos:

- Na colocação em funcionamento, os dados das definições são ajustados num aparelho e transmitidos para todos os aparelhos idênticos

Mais informações: "Etapas individuais da colocação em funcionamento", Página 92

- Após o restauro, as definições são novamente copiadas para o aparelho

Mais informações: "Restaurar todas as definições", Página 311



▶ No menu principal, tocar em **Definições**

▶ Chamar sucessivamente:

■ **Serviço**

■ **Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração**

■ **Restaurar a configuração**

▶ Tocar em **Restauro completo**

▶ Se necessário, inserir um dispositivo USB de armazenamento em massa (formato FAT32) numa interface USB no aparelho

▶ Navegar até à pasta que contém os dados da cópia de segurança

▶ Selecionar o ficheiro de cópia de segurança

▶ Tocar em **Seleccionar**

▶ Confirmar a transferência bem sucedida com **OK**

> O sistema é encerrado

▶ Para reiniciar o aparelho com os novos dados de configuração transmitidos, desligue-o e volte a ligá-lo

Remover o dispositivo USB de armazenamento em massa com segurança



▶ No menu principal, tocar em **Gestão de ficheiros**

▶ Navegar até Lista das posições de memória



▶ Tocar em **Remover com segurança**

> Aparece a mensagem **O suporte de dados pode agora ser removido.**

▶ Puxar o dispositivo USB de armazenamento em massa

16.8 Restaurar todas as definições

Se necessário, é possível restaurar as definições do aparelho para as definições de fábrica. As opções de software são desativadas e, em seguida, devem ser novamente ativadas com o código de licença disponível.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**
- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Restaurar**
 - **Restaurar todas as definições**
- ▶ Introduzir a palavra-passe
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Para mostrar a palavra-passe em Klartext, ativar **Mostrar a palavra-passe**
- ▶ Para confirmar a ação, tocar em **OK**
- ▶ Para confirmar o restauro, tocar em **OK**
- ▶ Para confirmar o encerramento do aparelho, tocar em **OK**
- > O aparelho é encerrado
- > Todas as definições são restauradas
- > Para reiniciar o aparelho, desligue-o e volte a ligá-lo

16.9 Restaurar para o estado de fábrica

Se necessário, é possível restaurar as definições do aparelho para as definições de fábrica e eliminar os ficheiros de utilizador do espaço de memória do aparelho. As opções de software são desativadas e, em seguida, devem ser novamente ativadas com o código de licença disponível.



- ▶ No menu principal, tocar em **Definições**
- ▶ Tocar em **Serviço**
- ▶ Abrir sucessivamente:
 - **Restaurar**
 - **Restaurar para o estado de fábrica**
- ▶ Introduzir a palavra-passe
- ▶ Confirmar a introdução com **RET**
- ▶ Para mostrar a palavra-passe em Klartext, ativar **Mostrar a palavra-passe**
- ▶ Para confirmar a ação, tocar em **OK**
- ▶ Para confirmar o restauro, tocar em **OK**
- ▶ Para confirmar o encerramento do aparelho, tocar em **OK**
- > O aparelho é encerrado
- > Todas as definições são restauradas e os ficheiros de utilizador eliminados
- > Para reiniciar o aparelho, desligue-o e volte a ligá-lo

17

**O que fazer
quando...**

17.1 Vista geral

Este capítulo descreve as causas de avarias no funcionamento do aparelho e medidas para a supressão destas avarias.



É necessário ter lido e compreendido o capítulo "Comando geral" antes de se executarem as atividades descritas seguidamente.

Mais informações: "Comando geral", Página 57

17.2 Falha do sistema ou corte de corrente

Os dados do sistema operativo podem ficar danificados nos seguintes casos:

- Falha do sistema ou corte de corrente
- Desligamento do aparelho sem encerramento do sistema operativo

Em caso de danos no firmware, o aparelho inicia o Recovery System, que mostra um guia rápido no ecrã.

Em caso de restauro, o Recovery System sobrescreve o firmware danificado com um firmware novo que foi guardado previamente num dispositivo USB de armazenamento em massa. Neste procedimento, as definições do aparelho são eliminadas.

17.2.1 Restaurar o firmware

- ▶ Num computador, criar a pasta "heidenhain" num dispositivo USB de armazenamento em massa (Formato FAT32)
- ▶ Na pasta "heidenhain", criar a pasta "update"
- ▶ Copiar o firmware novo para a pasta "update"
- ▶ Mudar o nome do firmware para "recovery.dro"
- ▶ Desligar o aparelho
- ▶ Inserir o dispositivo USB de armazenamento em massa na interface USB do aparelho
- ▶ Ligar o aparelho
- > O aparelho inicia o Recovery System
- > O dispositivo USB de armazenamento em massa é reconhecido automaticamente.
- > O firmware é instalado automaticamente
- > Após uma atualização bem sucedida, o nome do firmware é mudado automaticamente para "recovery.dro.[yyyy.mm.dd.hh.mm]"
- ▶ Depois de concluída a instalação, reiniciar o aparelho
- > O aparelho arranca com as definições de fábrica

17.2.2 Restaurar a configuração

Com a nova instalação do firmware, o aparelho é restaurado para as definições de fábrica. Dessa forma, as definições, incluindo os valores de correção de erros e as opções de software ativadas, são eliminadas.

Para restaurar as definições, é necessário proceder novamente aos ajustes no aparelho ou restaurar as definições a partir de uma prévia cópia de segurança no aparelho.



As opções de software que estiveram ativas durante a cópia de segurança das definições devem ser ativadas antes do restauro das definições.

- ▶ Ativar opções de software

Mais informações: "Ativar o Opções de software", Página 94

- ▶ Restaurar definições

Mais informações: "Restaurar a configuração", Página 310

17.3 Avarias

Em caso de avarias ou anomalias durante a operação que não estejam incluídas na tabela "Eliminação de avarias" seguinte, deve-se consultar a documentação do fabricante da máquina ou contactar uma filial de assistência HEIDENHAIN.

17.3.1 Eliminação de avarias



Os passos seguintes para a supressão de erros só podem ser executados pelo pessoal referido na tabela.

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 29

| Erros | Origem do erro | Eliminação do erro | Pessoal |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------|
| O LED de estado continua apagado depois de se ligar o aparelho | Falta tensão de alimentação | ▶ Verificar o cabo elétrico | Eletricista |
| | Funcionamento deficiente do aparelho | ▶ Contactar a filial de assistência HEIDENHAIN | Pessoal especializado |
| Aparece um ecrã azul no arranque do aparelho | Erro de firmware ao arrancar | ▶ Se ocorrer uma única vez, desligue e ligue novamente o aparelho. ▶ Repetindo-se a ocorrência, contactar uma filial de assistência HEIDENHAIN | Pessoal especializado |
| Após o arranque do aparelho, as introduções no ecrã tátil não são reconhecidas | Inicialização incorreta do hardware | ▶ Desligar e ligar novamente o aparelho | Pessoal especializado |
| Os eixos não contam, apesar do movimento do encoder | Ligação incorreta do encoder | ▶ Corrigir a ligação ▶ Contactar a filial de assistência do fabricante do encoder | Pessoal especializado |

| Erros | Origem do erro | Eliminação do erro | Pessoal |
|---|---|--|---|
| Os eixos contam incorretamente | Ajustes incorretos do encoder | ▶ Verificar os ajustes do encoder Página 102 | Pessoal especializado |
| Não é possível deslocar os eixos | Ajustes incorretos dos eixos | ▶ Verificar os ajustes dos eixos | Pessoal especializado |
| | Override do avanço em zero | ▶ Verificar a posição do potenciômetro de override do avanço | Pessoal especializado |
| Erro de posicionamento | Ajustes incorretos dos eixos | ▶ Verificar os ajustes dos eixos | Pessoal especializado |
| Erro de imobilização | Ajustes incorretos dos eixos | ▶ Verificar os ajustes dos eixos | Pessoal especializado |
| Não é possível deslocar os eixos com teclas de Jog | Ajustes incorretos dos eixos | ▶ Verificar os ajustes dos eixos | Pessoal especializado |
| | Modo de funcionamento incorreto (modo MDI, Programação) | ▶ Verificar o modo de funcionamento | Pessoal especializado |
| | Override do avanço em zero | ▶ Verificar a posição do potenciômetro de override do avanço | Pessoal especializado |
| O override do avanço não restringe a velocidade dos eixos | Ajuste incorreto do override do avanço | ▶ Verificar os ajustes dos eixos | Pessoal especializado |
| A tecla de marcha rápida não funciona | Ajuste incorreto da marcha rápida | ▶ Verificar as definições Página 258 | Pessoal especializado |
| Erro de eixo externo | Periféricos externos | ▶ Executar uma pesquisa de erros sistemática. | Pessoal especializado, eventualmente, OEM |
| Erro de mandril | Ajuste incorreto do eixo do mandril | ▶ Verificar os ajustes do eixo do mandril Página 280 | Pessoal especializado, eventualmente, OEM |
| | Periféricos externos | ▶ Executar uma pesquisa de erros sistemática. | Pessoal especializado, eventualmente, OEM |
| Imobilização do mandril | Periféricos externos | ▶ Executar uma pesquisa de erros sistemática. | Pessoal especializado, eventualmente, OEM |
| Não é possível iniciar ciclos com início de ciclo | Ajuste incorreto do Avanço Avanço automático | ▶ Verificar as definições Página 258 | Pessoal especializado |
| A iluminação da tecla de início de ciclo não funciona | Ajuste incorreto do Arranque automático da luz | ▶ Verificar as definições Página 259 | Pessoal especializado |

| Erros | Origem do erro | Eliminação do erro | Pessoal |
|---|--|---|---|
| A inversão na roscagem à lâmina não funciona | Ajuste incorreto da Posição final da coluna + | ▶ Verificar as definições | Pessoal especializado |
| A deslocação automática até interruptor limite não funciona | Ajuste incorreto do Interruptor limite de software ou do Avanço automático | ▶ Verificar as definições Página 279 Página 258 | Pessoal especializado |
| Fora dos interruptores limite de software | Ajuste incorreto do Interruptor limite de software | ▶ Verificar as definições Página 279 | Pessoal especializado |
| Desligamento de emergência | Periféricos externos | ▶ Executar uma pesquisa de erros sistemática. | Pessoal especializado, eventualmente, OEM |
| Falta tensão de comando | Periféricos externos | ▶ Executar uma pesquisa de erros sistemática. | Pessoal especializado, eventualmente, OEM |
| Ligação em rede impossível | Ligação incorreta | ▶ Verificar o cabo de ligação e se ligação está correta em X116 | Pessoal especializado |
| | Definições de rede incorretas | ▶ Verificar as definições de rede Página 142 | Pessoal especializado |
| O dispositivo USB de armazenamento em massa conectado não é reconhecido | Ligação USB avariada | ▶ Verificar a posição correta do dispositivo USB de armazenamento em massa na ligação ▶ Utilizar outra ligação USB | Pessoal especializado |
| | Tipo ou formatação do dispositivo USB de armazenamento em massa não suportados | ▶ Utilizar outro dispositivo USB de armazenamento em massa ▶ Formatar o dispositivo USB de armazenamento em massa com FAT32 | Pessoal especializado |
| O aparelho arranca em modo de restauro (modo só de texto) | Erro de firmware ao arrancar | ▶ Se ocorrer uma única vez, desligue e ligue novamente o aparelho. ▶ Repetindo-se a ocorrência, contactar uma filial de assistência HEIDENHAIN | Pessoal especializado |
| O utilizador não consegue iniciar sessão | Palavra-passe inexistente | ▶ Restaurar a palavra-passe como utilizador com nível de privilégios superior Página 138 ▶ Para restaurar a palavra-passe OEM, contactar uma filial de assistência HEIDENHAIN | Pessoal especializado |

18

**Desmontagem e
eliminação**

18.1 Vista geral

Este capítulo contém recomendações e disposições legais de proteção ambiental que devem ser respeitadas para uma correta desmontagem e eliminação do aparelho.

18.2 Desmontagem



A desmontagem do aparelho só pode ser efetuada por pessoal especializado.

Mais informações: "Qualificação do pessoal", Página 29

Dependendo dos periféricos conectados, as atividades de desmontagem poderão exigir a presença de um electricista.

Devem igualmente respeitar-se as disposições de segurança indicadas para a montagem e instalação dos componentes em causa.

Desmontar o aparelho

Desmonte o aparelho pela ordem inversa da instalação e montagem.

Mais informações: "Instalação", Página 45

Mais informações: "Montagem", Página 39

18.3 Eliminação

AVISO

Eliminação incorreta do aparelho!

Se o aparelho for eliminado incorretamente, podem ocorrer danos ambientais.

- ▶ Não eliminar a sucata elétrica e os componentes eletrónicos como resíduo doméstico
- ▶ Eliminar o acumulador integrado separadamente do aparelho
- ▶ Entregar o aparelho e o acumulador para reciclagem de acordo com as normas de eliminação locais



- ▶ Em caso de dúvidas sobre a eliminação do aparelho, contactar uma filial de assistência HEIDENHAIN

19

Dados técnicos

19.1 Vista geral

Este capítulo inclui um resumo dos dados do aparelho e desenhos com os dados do aparelho e de implantação.

19.2 Dados do aparelho

Aparelho

| | |
|---|------------------------------------|
| Caixa | Caixa fresada em alumínio |
| Dimensões da caixa | 314 mm x 265 mm x 36 mm |
| Tipo de fixação, Dimensões de implantação | VESA MIS-D, 100 100 mm x 100 mm |

Mostrar

| | |
|------------------------------|---|
| Ecrã | <ul style="list-style-type: none"> ■ LCD Widescreen (16:10) Ecrã a cores 30,7 cm (12,1") ■ 1280 x 800 pixel |
| Resolução | ajustável, mín. 0,00001 mm |
| Interface de utiliza- dor | Interface do utilizador (GUI) com Touchscreen |

Dados elétricos

| | |
|--|--|
| Tensão de alimenta- ção | <ul style="list-style-type: none"> ■ AC 100 V ... 240 V (± 10 %) ■ 50 Hz ... 60 Hz (± 5 %) ■ Nos aparelhos com ID 1089176-xx: Potência de entrada máx. 38 W ■ Nos aparelhos com ID 1089177-xx: Potência de entrada máx. 79 W |
| Acumulador | Bateria de lítio tipo CR2032; 3,0 V |
| Categoria de sobre- tensão | li |
| Quantidade de entradas de apare- lhos de medição | Aplicação Fresar: 4 (2 entradas adicionais ativáveis por opção de software) Aplicação Tornear: 4 |
| Interfaces de encoders | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 V_{SS}: corrente máxima 300 mA, frequência de entrada máx. 400 kHz ■ 11 μA_{SS}: corrente máxima 300 mA, frequência de entrada máx. 150 kHz ■ EnDat 2.2: corrente máxima 300 mA |
| Interpolação com 1 V _{SS} | 4096 vezes |
| Ligação de apalpa- dores | <ul style="list-style-type: none"> ■ Alimentação de tensão DC 5 V ou DC 12 V ■ Saída de comutação de 5 V ou sem potencial ■ Comprimento máx. de cabo com cabo HEIDENHAIN: 30 m |

Dados elétricos

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| Entradas digitais | TTL DC 0 V ... +5 V | | |
| | Nível | Intervalo de tensão | Intervalo de corrente |
| | High | DC 11 V ... 30 V | 2,1 mA ... 6,0 mA |
| | Low | DC 3 V ... 2,2 V | 0,43 mA |
| Saídas digitais | TTL DC 0 V ... +5 V Carga máxima 1 k Ω Intervalo de tensão DC 24 V (20,4 V ... 28,8 V) Corrente de saída máx. 150 mA por canal | | |
| Saídas de relé | Nos aparelhos com ID 1089177-xx: <ul style="list-style-type: none"> ■ tensão de comutação máx. AC 30 V / DC 30 V ■ corrente de comutação máx. 0,5 A ■ potência de comutação máx. 15 W ■ corrente contínua máx. 0,5 A | | |
| Entradas analógicas | Nos aparelhos com ID 1089177-xx: Intervalo de tensão DC 0 V ... +5 V Resistência 100 Ω \leq R \leq 50 k Ω | | |
| Saídas analógicas | Nos aparelhos com ID 1089177-xx: Intervalo de tensão DC -10 V ... +10 V Carga máxima 1 k Ω | | |
| Saídas de tensão de 5 V | Tolerância de tensão \pm 5 %, Corrente máxima 100 mA | | |
| Interface de dados | <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 USB 2.0 Hi-Speed (Tipo A), corrente máxima 500 mA por ligação USB ■ 1 Ethernet 10/100 MBit/1 GBit (RJ45) | | |

Ambiente

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Temperatura de funcionamento | 0 °C ... +45 °C |
| Temperatura de armazenagem | -20 °C ... +70 °C |
| Humidade relativa do ar | 10 % ... 80 % h.r. não condensante |
| Altura | \leq 2000 m |

Geral

| | |
|-----------------------------|---|
| Diretivas | <ul style="list-style-type: none"> ■ Diretiva "CEM" 2014/30/UE ■ Diretiva "Baixa Tensão" 2014/35/UE ■ Diretiva RoHS 2011/65/UE |
| Grau de contaminação | 2 |
| Classe de proteção EN 60529 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Frente e lados: IP65 ■ Parte posterior: IP40 |

Geral

- Massa
- 3,5 kg
 - com pé de suporte Single-Pos: 3,6 kg
 - com pé de suporte Duo-Pos: 3,8 kg
 - com pé de suporte Multi-Pos: 4,5 kg
 - com suporte Multi-Pos: 4,1 kg

19.3 Dimensões do aparelho e de implantação

Todas as dimensões nos desenhos são indicadas em milímetros.

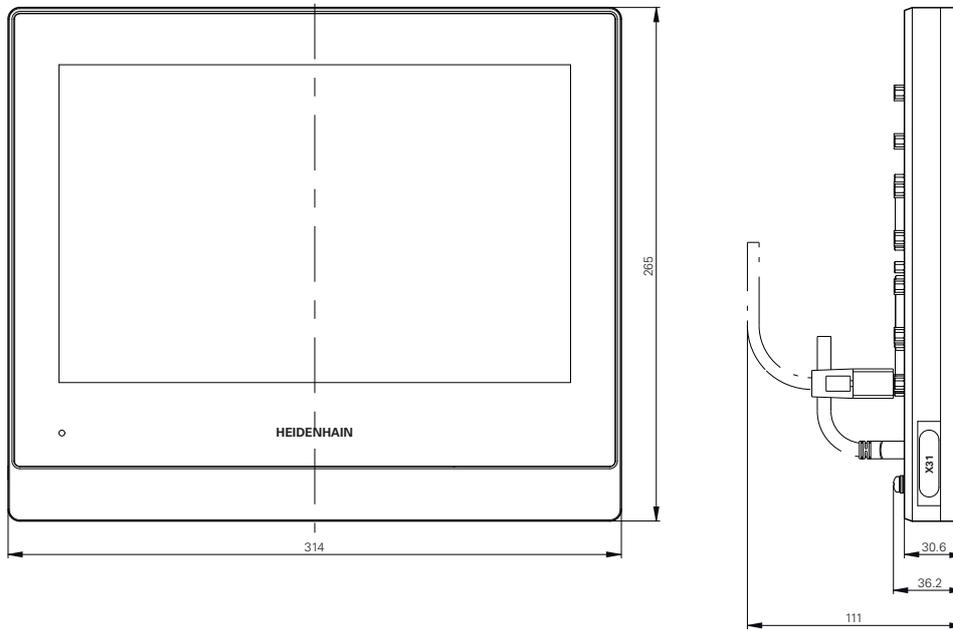


Figura 64: Dimensões da caixa

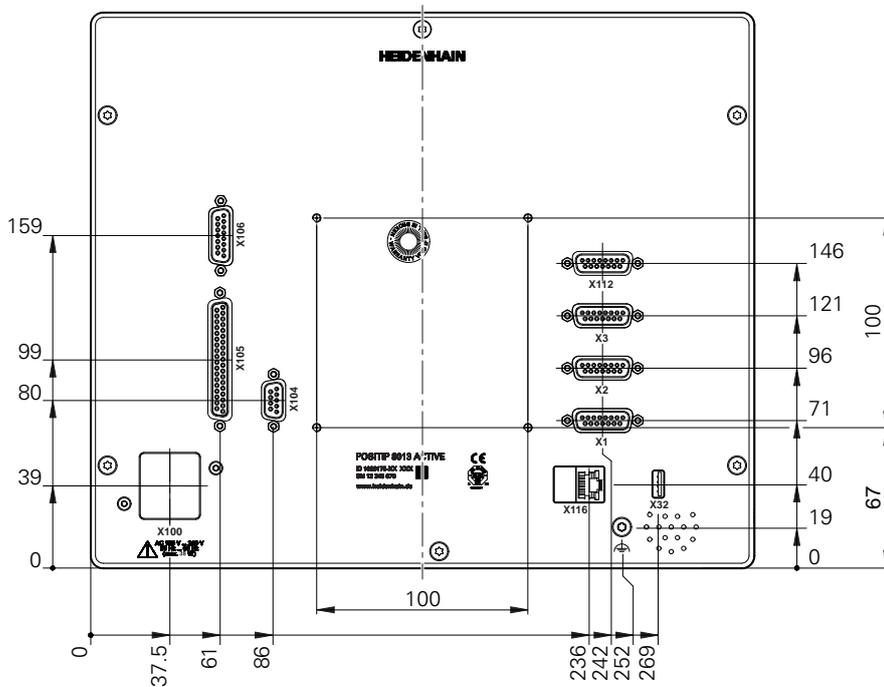


Figura 65: Dimensões da parte posterior do aparelho

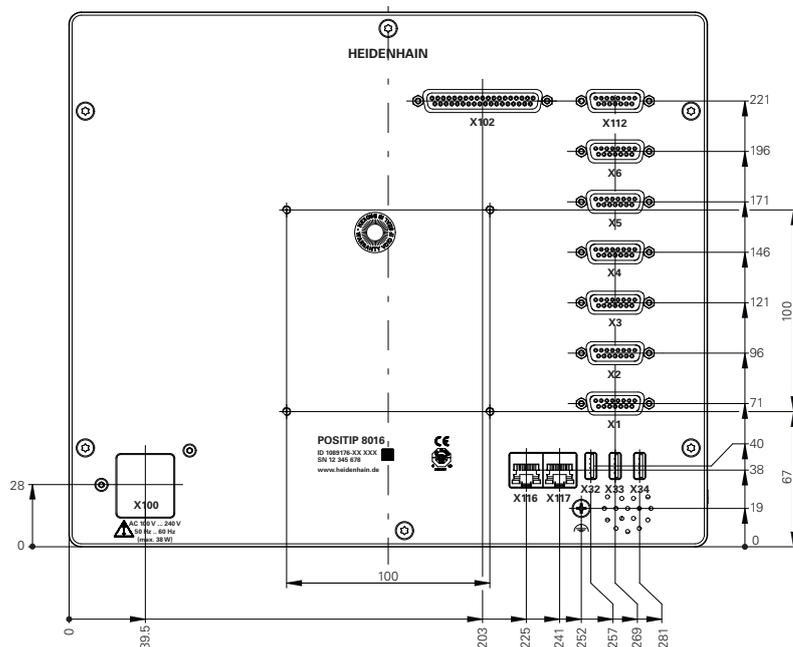


Figura 66: Dimensões da parte posterior dos aparelhos com ID 1089176-xx

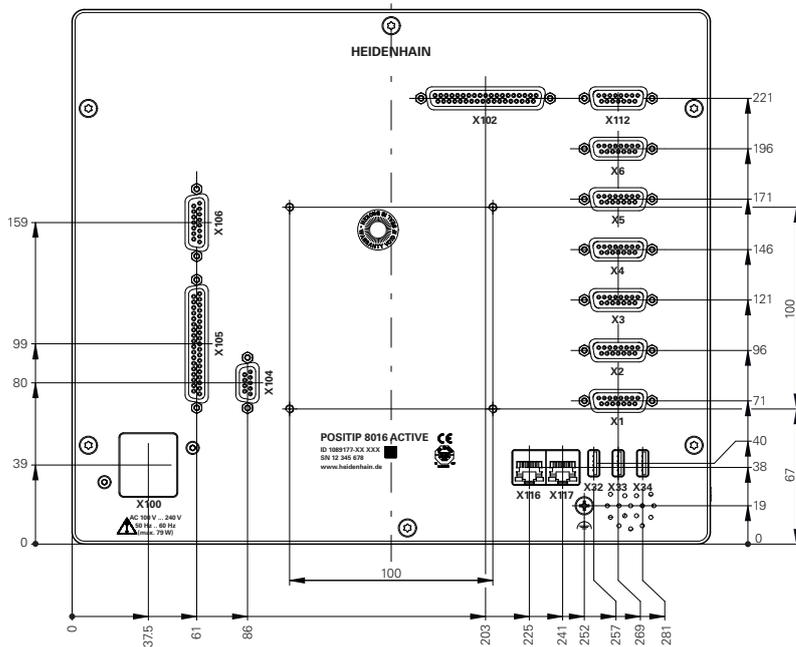


Figura 67: Dimensões da parte posterior dos aparelhos com ID 1089177-xx

19.3.1 Dimensões do aparelho com pé de suporte Single-Pos

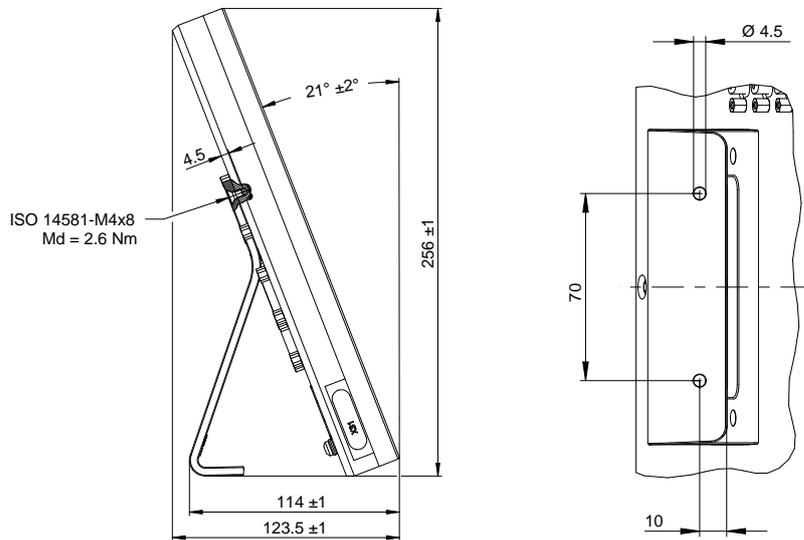


Figura 68: Dimensões do aparelho com pé de suporte Single-Pos

19.3.2 Dimensões do aparelho com pé de suporte Duo-Pos

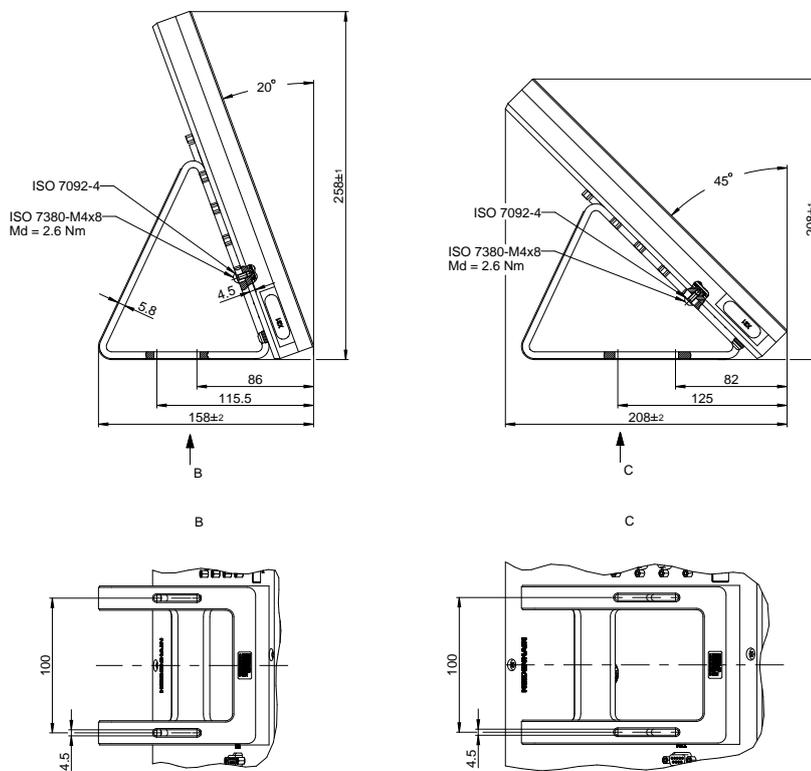


Figura 69: Dimensões do aparelho com pé de suporte Duo-Pos

19.3.3 Dimensões do aparelho com pé de suporte Multi-Pos

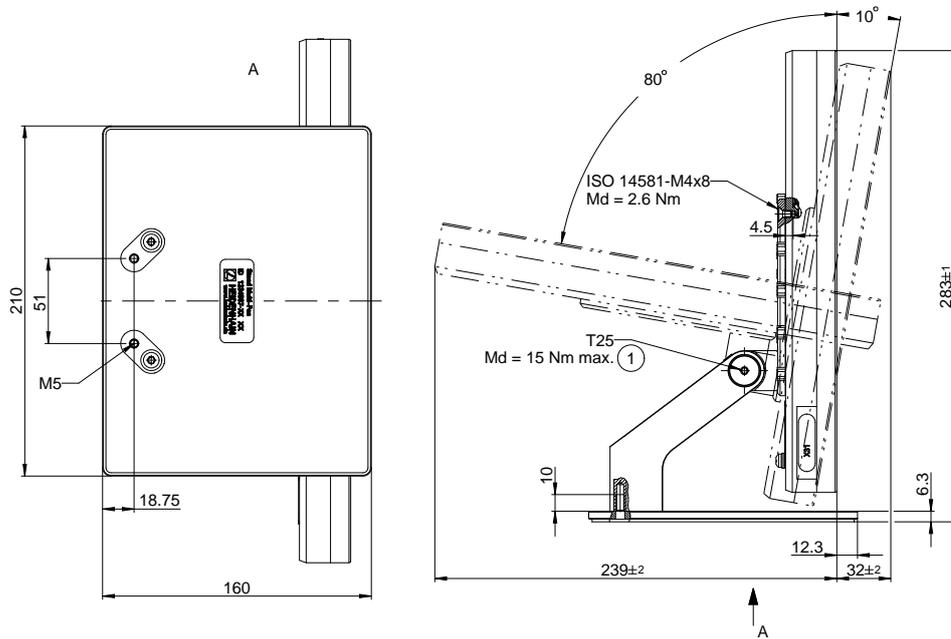


Figura 70: Dimensões do aparelho com pé de suporte Multi-Pos

19.3.4 Dimensões do aparelho com suporte Multi-Pos

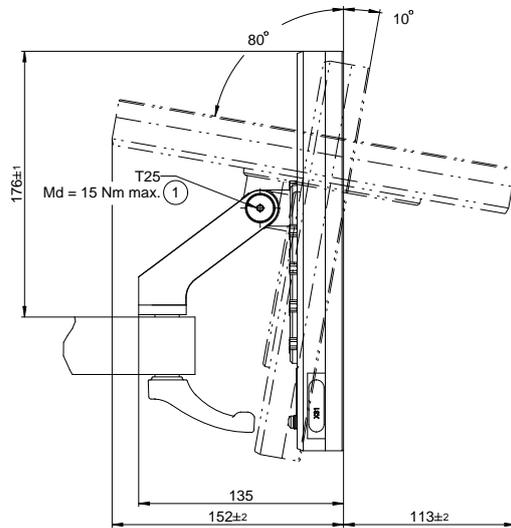


Figura 71: Dimensões do aparelho com suporte Multi-Pos

20 Índice

| | | | |
|--|--------------|---|--------------|
| A | | | |
| Acessórios..... | 35 | | |
| Ações do rato | | | |
| comando..... | 58 | | |
| Configurar..... | 144 | | |
| deslizar..... | 59 | | |
| manter premido..... | 59 | | |
| tocar..... | 58 | | |
| Adicionar..... | 117 | | |
| Adicionar documentação OEM..... | 116 | | |
| Aparelho | | | |
| Colocar em funcionamento.... | 92 | | |
| desligar..... | 63 | | |
| Instalar..... | 46 | | |
| ligar..... | 62 | | |
| Preparar..... | 137 | | |
| Apoio à programação..... | 223 | | |
| Armazenamento..... | 37 | | |
| Assistente..... | 88 | | |
| Ativar e desativar o modo economizador de energia..... | 62 | | |
| Atribuição de ligação | | | |
| aparelhos de medição..... | 50 | | |
| entradas de comutação..... | 52 | | |
| Rede..... | 56 | | |
| Tensão de rede..... | 56 | | |
| Avárias..... | 315 | | |
| B | | | |
| Barra de estado..... | 80 | | |
| Ajustar menu de acesso rápido..... | 82 | | |
| Avanço..... | 83 | | |
| Calculadora..... | 83 | | |
| Cronómetro..... | 83 | | |
| Elementos de comando..... | 80 | | |
| Barra OEM..... | 84 | | |
| configurar..... | 118 | | |
| Configurar funções M..... | 121 | | |
| Elementos de comando..... | 85 | | |
| Funções..... | 85 | | |
| Mostrar logótipo OEM..... | 118 | | |
| Base de dados de texto | | | |
| Criar..... | 125 | | |
| Bloco de maquinaria | | | |
| Escalar..... | 82 | | |
| Espelhar..... | 82 | | |
| C | | | |
| Cablagem das entradas e saídas de comutação..... | 52 | | |
| casas decimais..... | 97, 138, 244 | | |
| Código..... | 64 | | |
| Código de licença | | | |
| ativar..... | 96 | | |
| registar..... | 96 | | |
| | | solicitar..... | 94 |
| | | colocação em funcionamento.... | 92 |
| | | Comando | |
| | | Assistente..... | 88 |
| | | comando geral..... | 58 |
| | | ecrã tátil e dispositivos de entrada..... | 58 |
| | | elementos de comando..... | 60 |
| | | Feedback áudio..... | 88 |
| | | gestos e ações do rato..... | 58 |
| | | Mensagens..... | 86 |
| | | modo economizador de energia..... | 62 |
| | | Compensação de erros | |
| | | Compensação de erros linear..... | 106, 273 |
| | | compensação de erros linear por secção..... | 107, 273 |
| | | Executar..... | 105 |
| | | Métodos..... | 105 |
| | | tabela de pontos de correção..... | 274 |
| | | Compensação de erros linear por secção (SLEC)..... | 107 |
| | | Computador..... | 55 |
| | | Condições ambientais..... | 323 |
| | | Configuração básica | |
| | | Eixo + NC..... | 111 |
| | | Eixo do mandril..... | 109 |
| | | volante eletrónico..... | 112 |
| | | Configurar..... | 142, 143 |
| | | Ecrã tátil..... | 144 |
| | | Pontos de referência..... | 147 |
| | | Teclado USB..... | 144 |
| | | Configurar a compensação de erros linear..... | 106 |
| | | Configurar logótipo OEM..... | 118 |
| D | | | |
| | | Dados do aparelho..... | 322 |
| | | Danos de transporte..... | 36 |
| | | data e hora..... | 97, 138, 244 |
| | | Definições | |
| | | Fazer cópia de segurança.... | 130, 152 |
| | | menu..... | 77 |
| | | menu de acesso rápido..... | 82 |
| | | Restaurar..... | 310 |
| | | Desligar | |
| | | menu..... | 78 |
| | | Deslizar..... | 59 |
| | | Diagnóstico | |
| | | Erros e avisos..... | 307 |
| | | ganhos de excesso..... | 306 |
| | | Diagnóstico para encoders com..... | 272 |
| | | Diagnóstico para encoders com interface EnDat..... | 270 |
| | | Diretório de pastas..... | 231 |
| | | Disposições de segurança..... | 24 |
| | | Aparelhos periféricos..... | 30 |
| | | Generalidades..... | 30 |
| | | Dispositivos de entrada | |
| | | comando..... | 58 |
| | | Ligar..... | 55 |
| | | Documentação | |
| | | Adenda..... | 20 |
| | | Download..... | 19 |
| | | OEM..... | 116 |
| | | Duo-Pos..... | 42 |
| E | | | |
| | | Ecrã tátil | |
| | | comando..... | 58 |
| | | Configurar..... | 144 |
| | | Eixo de acoplamento..... | 113 |
| | | eixo do mandril..... | 108 |
| | | eixos..... | 102 |
| | | Definições..... | 262 |
| | | Elementos de comando | |
| | | adicionar..... | 61 |
| | | anular..... | 61 |
| | | Barra de estado..... | 80 |
| | | Barra OEM..... | 85 |
| | | botão deslizante..... | 61 |
| | | botão do ecrã Mais/Menos.... | 60 |
| | | confirmar..... | 61 |
| | | fechar..... | 61 |
| | | interruptor..... | 61 |
| | | lista desdobrável..... | 61 |
| | | Menu principal..... | 67 |
| | | teclado virtual..... | 60 |
| | | voltar..... | 62 |
| | | Eletricista..... | 29 |
| | | Encoders | |
| | | configurar parâmetros de eixo (1 Vss, 11 µAss)..... | 102 |
| | | configurar parâmetros de eixo (EnDat)..... | 100 |
| | | Encoders HEIDENHAIN..... | 99 |
| | | Erros e avisos..... | 307 |
| | | Execução do programa..... | 204 |
| | | Breve descrição..... | 204 |
| | | Exemplo..... | 171 |
| | | menu..... | 72 |
| | | Executar procura de marcas de referência..... | 175 |
| | | Exemplo | |
| | | Caixa retangular (Modo MDI)..... | 162 |
| | | Círculo de furos, fila de furos (Execução do programa)..... | 171 |
| | | Círculo de furos, fila de furos (Programação)..... | 167 |
| | | Desenho de flange..... | 158 |
| | | Encaixe (Modo MDI)..... | 164 |

| | | | |
|--|--------------------|--|--|
| Furo de passagem (Modo manual)..... | 161 | | |
| Peça de trabalho..... | 156 | | |
| Ponto de referência (Modo manual)..... | 160, 166 | | |
| F | | | |
| Fazer cópia de segurança de ficheiros do utilizador..... | 131, 153 | | |
| Feedback áudio..... | 88 | | |
| Ficha..... | 56 | | |
| Ficheiro | | | |
| Abrir..... | 234 | | |
| Copiar..... | 233 | | |
| Eliminar..... | 233 | | |
| Exportar..... | 235 | | |
| Importar..... | 236 | | |
| Mover..... | 232 | | |
| Mudar o nome..... | 233 | | |
| Ficheiros de utilizador | | | |
| Restaurar..... | 309 | | |
| Figura de Lissajous..... | 304 | | |
| Funções M | | | |
| Configurar.... | 121, 260, 293, 296 | | |
| específicas do fabricante.... | 115 | | |
| padrão..... | 115 | | |
| Resumo..... | 115 | | |
| G | | | |
| Ganhos de excesso..... | 306 | | |
| Gerir programas..... | 227 | | |
| Gestão de ficheiros | | | |
| Breve descrição..... | 230 | | |
| menu..... | 75 | | |
| Tipos de ficheiros..... | 231 | | |
| Gestos | | | |
| comando..... | 58 | | |
| deslizar..... | 59 | | |
| manter premido..... | 59 | | |
| tocar..... | 58 | | |
| Guia rápido..... | 156 | | |
| I | | | |
| ID de utilizador..... | 139 | | |
| Idioma | | | |
| definir..... | 65, 91, 135 | | |
| Importar ficheiro de licença..... | 96 | | |
| Início de sessão do utilizador..... | 63, 76, 76 | | |
| Instalação..... | 46 | | |
| Instruções de instalação..... | 20 | | |
| Interface de utilizador | | | |
| menu Definições..... | 77 | | |
| menu Desligar..... | 78 | | |
| menu Execução do programa | 72 | | |
| menu Gestão de ficheiros..... | 75 | | |
| menu Início de sessão do utilizador..... | 76 | | |
| menu Modo de funcionamento MDI..... | 70 | | |
| menu Modo manual..... | 69 | | |
| menu principal..... | 67 | | |
| menu Programação..... | 73 | | |
| No estado de fábrica..... | 66 | | |
| Interface de utilizador no estado de fábrica | | | |
| Após o arranque..... | 66 | | |
| J | | | |
| Janela de simulação..... | 208 | | |
| Ativar..... | 210 | | |
| L | | | |
| Ligação | | | |
| Computador..... | 55 | | |
| Ligação a terra, 3 condutores.... | 56 | | |
| Ligação de apalpadores..... | 51 | | |
| Ligação dos aparelhos de medição..... | 50 | | |
| Limpar o ecrã..... | 300 | | |
| M | | | |
| Mandril | | | |
| configurar entradas e saídas | 108 | | |
| Mandril engrenado..... | 108 | | |
| Manter premido..... | 59 | | |
| Manual de instruções..... | 20 | | |
| Atualizar..... | 141 | | |
| Marcas de texto..... | 25 | | |
| Mensagens | | | |
| Chamar..... | 86 | | |
| Fechar..... | 87 | | |
| Mensagens de erro..... | 86, 124 | | |
| Configurar..... | 127 | | |
| Eliminar..... | 127 | | |
| Menu | | | |
| Definições..... | 77 | | |
| Desligar..... | 78 | | |
| Execução do programa... 72, 204 | | | |
| Gestão de ficheiros..... | 75 | | |
| Modo de funcionamento MDI | 70 | | |
| Modo manual..... | 69, 174 | | |
| Modo MDI..... | 188 | | |
| Programação..... | 73, 214 | | |
| Menu principal..... | 67 | | |
| métodos de arredondamento... 97, 138, 244 | | | |
| Modo de funcionamento MDI | | | |
| Menu..... | 70 | | |
| Modo manual..... | 69 | | |
| Exemplo..... | 160, 161, 166 | | |
| menu..... | 69 | | |
| Modo MDI | | | |
| Aplicar fator de escala.. 201, 210 | | | |
| Exemplo..... | 162, 164 | | |
| montagem..... | 40, 40 | | |
| pedestal Duo-Pos..... | 42 | | |
| pedestal Multi-Pos..... | 43 | | |
| pedestal Single-Pos..... | 41 | | |
| suporte Multi-Pos..... | 44 | | |
| Multi-Pos..... | 43, 44 | | |
| N | | | |
| Notas informativas..... | 24 | | |
| O | | | |
| Obrigações da entidade exploradora..... | 29 | | |
| OEM | | | |
| Adicionar mensagens..... | 297 | | |
| Ajustar ecrã inicial..... | 117 | | |
| ajustar visualização..... | 124 | | |
| Definir design do teclado.... | 124 | | |
| Eliminar ecrã inicial..... | 290 | | |
| Operador..... | 29 | | |
| P | | | |
| Palavra-passe..... | 64 | | |
| alterar..... | 92, 136, 140 | | |
| Criar..... | 139 | | |
| definições padrão.... | 64, 90, 134, 157 | | |
| Pasta | | | |
| Copiar..... | 232 | | |
| Criar..... | 231 | | |
| Eliminar..... | 233 | | |
| Mover..... | 232 | | |
| Mudar o nome..... | 232 | | |
| Pastas | | | |
| Gerir..... | 231 | | |
| Pessoal especializado..... | 29 | | |
| Plano de manutenção..... | 301 | | |
| Ponto de referência | | | |
| Apalpação..... | 84 | | |
| Preparação..... | 137 | | |
| Procedimentos de segurança.... | 28 | | |
| Procura de marcas de referência | | | |
| Executar após o arranque.... | 65, 91, 135, 175 | | |
| Ligar..... | 114 | | |
| Programa | | | |
| Abrir..... | 211, 227 | | |
| Adicionar blocos..... | 224 | | |
| Aplicar fator de escala.. 201, 210 | | | |
| Ativar blocos..... | 208 | | |
| Cabeçalho do programa..... | 224 | | |
| Cancelar execução..... | 208 | | |
| Criar..... | 223 | | |
| Editar blocos..... | 228 | | |
| Eliminar..... | 228 | | |
| Eliminar blocos..... | 224 | | |
| Executar (manualmente)..... | 207 | | |
| Executar (passo a passo).... | 208 | | |
| Executar (regulado por NC).. | 207 | | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|
| Fechar..... | 211, 227 | Programar..... | 85 |
| Guardar..... | 224, 227 | vista de contorno..... | 200, 209, 226 |
| Utilizar..... | 206 | Vista de detalhe..... | 210 |
| Programação | | Vista geral..... | 210 |
| Breve descrição..... | 214 | Vista geral das funções novas e | |
| Exemplo..... | 167 | modificadas..... | 18 |
| menu..... | 73 | Vista geral das ligações..... | 47 |
| Q | | Visualização do override..... | 124 |
| Qualificação do pessoal..... | 29 | Volante..... | 278 |
| R | | Volante eletrónico..... | 278 |
| Reembalamento..... | 37 | Volume de fornecimento..... | 34 |
| Relações de engrenagem | | | |
| configurar..... | 286 | | |
| S | | | |
| ScreenshotClient | | | |
| Informações..... | 129 | | |
| Selecionar a aplicação..... | 94 | | |
| Separador decimal..... | 244 | | |
| Símbolos no aparelho..... | 30 | | |
| Single-Pos..... | 41 | | |
| Sistema de coordenadas | | | |
| Definir ponto de referência.. | 176 | | |
| Em programas..... | 215 | | |
| T | | | |
| Tabela de ferramentas | | | |
| Criar..... | 159 | | |
| Tabela de pontos de correção | | | |
| Ajustar..... | 108 | | |
| Criar..... | 106, 107 | | |
| Tabela de pontos de referência | | | |
| Criar..... | 147 | | |
| Teclado USB..... | 144 | | |
| Tipos de bloco..... | 215 | | |
| Tocar..... | 58 | | |
| U | | | |
| Unidades..... | 97, 138, 244 | | |
| Ajustar..... | 82 | | |
| Update de firmware..... | 302 | | |
| Utilizador | | | |
| Configurar..... | 140 | | |
| Criar..... | 139 | | |
| Eliminar..... | 141 | | |
| encerrar sessão..... | 64 | | |
| Iniciar sessão..... | 64 | | |
| início de sessão do utilizador. | 63 | | |
| Palavra-passe predefinida..... | 64 | | |
| tipos de utilizador..... | 138 | | |
| V | | | |
| Valor de avanço | | | |
| Definir..... | 83 | | |
| Velocidade do mandril | | | |
| Predefinir..... | 85 | | |

21 Índice de imagens

| | | |
|------------|---|-----|
| Figura 1: | Dimensões da parte posterior do aparelho..... | 40 |
| Figura 2: | Aparelho montado no pedestal Single-Pos..... | 41 |
| Figura 3: | Passagem dos cabos no pedestal Single-Pos..... | 41 |
| Figura 4: | Aparelho montado no pedestal Duo-Pos..... | 42 |
| Figura 5: | Passagem dos cabos no pedestal Duo-Pos..... | 42 |
| Figura 6: | Aparelho montado no pedestal Multi-Pos..... | 43 |
| Figura 7: | Passagem dos cabos no pedestal Multi-Pos..... | 43 |
| Figura 8: | Aparelho montado no suporte Multi-Pos..... | 44 |
| Figura 9: | Passagem dos cabos no suporte Multi-Pos..... | 44 |
| Figura 10: | Parte posterior dos aparelhos com ID 1089176-xx | 48 |
| Figura 11: | Parte posterior dos aparelhos com ID 1089177-xx | 49 |
| Figura 12: | Teclado virtual..... | 60 |
| Figura 13: | Interface de utilizador no estado de fábrica do aparelho..... | 66 |
| Figura 14: | Interface de utilizador (no modo manual)..... | 67 |
| Figura 15: | Menu Modo manual | 69 |
| Figura 16: | Menu Modo de funcionamento MDI | 70 |
| Figura 17: | Diálogo Bloco MDI | 71 |
| Figura 18: | Menu Execução do programa | 72 |
| Figura 19: | Menu Programação | 73 |
| Figura 20: | Menu Programação com a janela de simulação aberta..... | 74 |
| Figura 21: | Menu Gestão de ficheiros | 75 |
| Figura 22: | Menu Início de sessão do utilizador | 76 |
| Figura 23: | Menu Definições | 77 |
| Figura 24: | Visualização de mensagens na área de trabalho..... | 86 |
| Figura 25: | Ajuda aos passos de operação pelo assistente..... | 88 |
| Figura 26: | Exemplo –Ficheiro XML para base de dados de texto..... | 125 |
| Figura 27: | Interface de utilizador do ScreenshotClient..... | 129 |
| Figura 28: | Tabela de ferramentas com parâmetros de ferramenta..... | 145 |
| Figura 29: | Tabela de pontos de referência com posições absolutas | 147 |
| Figura 30: | Peça de trabalho de exemplo..... | 156 |
| Figura 31: | Peça de trabalho de exemplo – Desenho Técnico..... | 158 |
| Figura 32: | Peça de trabalho de exemplo – Determinar o ponto de referência D1..... | 160 |
| Figura 33: | Peça de trabalho de exemplo – Produzir furo de passagem..... | 161 |
| Figura 34: | Peça de trabalho de exemplo – Produzir caixa retangular..... | 162 |
| Figura 35: | Peça de trabalho de exemplo – Produzir encaixe..... | 164 |
| Figura 36: | Peça de trabalho de exemplo – Determinar o ponto de referência D2..... | 166 |
| Figura 37: | Peça de trabalho de exemplo – Programar círculo de furos e fila de furos..... | 167 |
| Figura 38: | Peça de trabalho de exemplo - Janela de simulação..... | 170 |
| Figura 39: | Peça de trabalho de exemplo – Produzir círculo de furos e fila de furos..... | 171 |
| Figura 40: | Menu Modo manual | 174 |
| Figura 41: | Menu Modo de funcionamento MDI | 189 |
| Figura 42: | Representação esquemática do bloco Furo | 192 |
| Figura 43: | Representação esquemática do bloco do círculo de furos..... | 193 |
| Figura 44: | Representação esquemática do bloco da fila de furos..... | 194 |

| | | |
|------------|---|-----|
| Figura 45: | Representação esquemática do bloco da caixa retangular..... | 195 |
| Figura 46: | Exemplo de bloco no modo de funcionamento MDI | 198 |
| Figura 47: | Janela de simulação com vista de contorno..... | 200 |
| Figura 48: | Vista Percurso restante com posição com ajuda gráfica ao posicionamento..... | 201 |
| Figura 49: | Exemplo – Bloco MDI..... | 202 |
| Figura 50: | Exemplo – Execução de um bloco MDI com fator de escala..... | 202 |
| Figura 51: | Exemplo de programa no modo de funcionamento Execução do programa | 206 |
| Figura 52: | Janela de simulação com vista de contorno..... | 209 |
| Figura 53: | Menu Programação | 214 |
| Figura 54: | Representação esquemática do bloco Furo | 217 |
| Figura 55: | Representação esquemática do bloco do círculo de furos..... | 218 |
| Figura 56: | Representação esquemática do bloco da fila de furos..... | 219 |
| Figura 57: | Representação esquemática do bloco da caixa retangular..... | 220 |
| Figura 58: | Exemplo de programa no modo de funcionamento Programação | 223 |
| Figura 59: | Janela de simulação com vista de contorno..... | 226 |
| Figura 60: | Menu Gestão de ficheiros | 230 |
| Figura 61: | Menu Gestão de ficheiros com imagem de pré-visualização e informações de ficheiros.... | 234 |
| Figura 62: | Correspondência do sistema de coordenadas retangulares com os eixos da máquina..... | 255 |
| Figura 63: | Exemplo de ganhos de excesso de uma sonda de medição..... | 306 |
| Figura 64: | Dimensões da caixa..... | 325 |
| Figura 65: | Dimensões da parte posterior do aparelho..... | 325 |
| Figura 66: | Dimensões da parte posterior dos aparelhos com ID 1089176-xx..... | 326 |
| Figura 67: | Dimensões da parte posterior dos aparelhos com ID 1089177-xx..... | 326 |
| Figura 68: | Dimensões do aparelho com pé de suporte Single-Pos..... | 327 |
| Figura 69: | Dimensões do aparelho com pé de suporte Duo-Pos..... | 327 |
| Figura 70: | Dimensões do aparelho com pé de suporte Multi-Pos..... | 328 |
| Figura 71: | Dimensões do aparelho com suporte Multi-Pos..... | 328 |

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.de

