




HEIDENHAIN

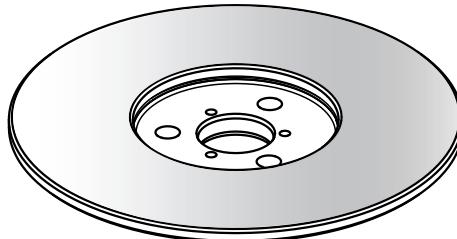

Mounting Instructions

Montageanleitung

Instructions de montage

Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje

For mounting the scanning head, please refer to the separate Instructions.

Für Montage des Abtastkopfes bitte separate Anleitung beachten.

Pour le montage de la tête caprice, veuillez tenir compte des instructions distinctes.

Per il montaggio della testina fare riferimento al relativo manuale.

Tener en cuenta las instrucciones suministradas por separado para el montaje de la regla.



www.heidenhain.de/documentation

TKN ERO 2000

Disk with hub assembly

Teilkreis mit Nabe

Disque gradué avec moyeu

Disco graduato con albero

Disco graduado con buje

09/2019

Contents

Inhalt

Sommaire

Indice

indice

Page

- 4** Items Supplied
- 6** Required mating dimensions
- 7** Assembly
- 9** Centering method 1
- 14** Centering method 2

Seite

- 4** Lieferumfang
- 6** Kundenseitige Anschlussmaße
- 7** Montage
- 9** Zentriermethode 1
- 14** Zentriermethode 2

Page

- 4** Contenu de la fourniture
- 6** Conditions requises pour le montage
- 7** Montage
- 9** Méthode de centrage 1
- 14** Méthode de centrage 2

Pagina

- 4** Standard di formitura
- 6** Quote per il montaggio
- 7** Montaggio
- 9** Metodo di centraggio 1
- 14** Metodo di centraggio 2

Página

- 4** Suministro
- 6** Cotas de montaje requeridas
- 7** Montaje
- 9** Método de centrado 1
- 14** Método de centrado 2

Warnings

Warnhinweise

Avertissements

Avvertenze

Advertencias



Note: Mounting and commissioning is to be conducted by a qualified specialist under compliance with local safety regulations.

- Do not engage or disengage any connections while under power.
- The system must be disconnected from power.
- Mounting surfaces must be clean and free of burrs.
- The tightening torques of the mounting screws are only valid for mounting on steel!

Achtung: Die Montage und Inbetriebnahme ist von einer qualifizierten Fachkraft unter Beachtung der örtlichen Sicherheitsvorschriften vorzunehmen.

- Die Steckverbindung darf nur spannungsfrei verbunden oder gelöst werden.
- Die Anlage muss spannungsfrei geschaltet sein!
- Montageflächen müssen sauber und grätfrei sein.
- Anzugsmomente der Befestigungsschrauben nur gültig für Anbau auf Stahl!

Attention: Le montage et la mise en service doivent être assurés par un personnel qualifié dans le respect des consignes de sécurité locales.

- Le connecteur ne doit être connecté ou déconnecté qu'hors potentiel.
- L'équipement doit être connecté hors potentiel!
- Les surfaces de montage doivent être propres et exemptes de bavures.
- Les couples de serrage mentionnés pour les vis de fixation ne sont valables que pour un montage sur acier !

Attenzione: il montaggio e la messa in funzione devono essere eseguiti da personale qualificato nel rispetto delle norme di sicurezza locali.

- I cavi possono essere collegati o scollegati solo in assenza di tensione.
- L'impianto deve essere spento!
- Le superfici di montaggio devono essere pulite e senza bava.
- Coppie di serraggio delle viti di fissaggio valide soltanto per montaggio su acciaio!

Atención: El montaje y la puesta en marcha deben ser realizados por un especialista cualificado, observando las prescripciones locales de seguridad.

- Conectar o desconectar el conector sólo en ausencia de tensión.
- ¡La instalación debe ser conectada en ausencia de tensión!
- Las superficies de montaje deben estar limpias y sin rebaba.
- ¡El par de apriete de los tornillos de fijación es sólo válido para el montaje sobre acero!

Items Supplied

Lieferumfang

Contenu de la fourniture

Standard di formitura

Suministro

Recommendation: Wear gloves when unpacking and mounting the encoder. Touch graduated disk on the sides only.

Caution: Handle the graduation structure *) with care!

Do not contaminate or scratch.

Empfehlung: Beim Auspacken des Messgerätes und der Montage Handschuhe tragen. Teilkreis nur seitlich berühren.

Vorsicht: Auf die Teilungsstruktur *) achten!

Nicht Verschmutzen oder Verkratzen.

Recommandation : Porter des gants lors du déballage et du montage du système de mesure. Ne toucher que la partie latérale du disque gradué.

Attention : veiller à ne pas abîmer la structure de la gravure *) !

Ne pas salir ni rayer.

Raccomandazione: indossare i guanti mentre si disimballa il sistema di misura e si procede al montaggio. Toccare il disco graduato solo lateralmente.

Attenzione: tenere presente la struttura della graduazione*)!


Non contaminare o graffiare.

Se recomienda: usar guantes al desembalar y durante el montaje.

Tocar el disco graduado sólo por los lados.

Atención: Tener en cuenta la estructura de la graduación *) !

¡No ensuciarla ni rayarla!

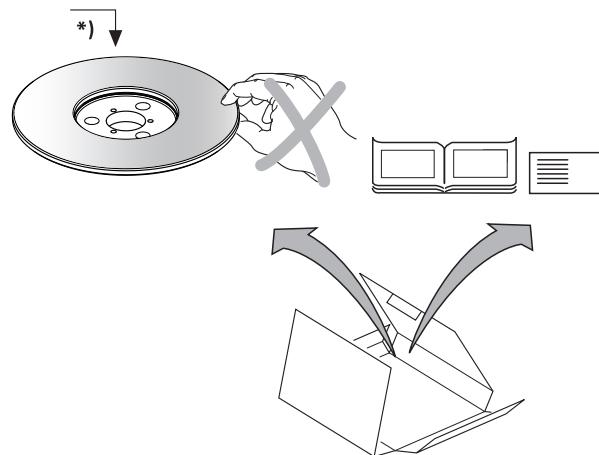

Accessories to be ordered separately:

Zubehör separat bestellen:

Accessoires commander séparément :

Accessori da ordinare separatamente:

Accesorio pedir por separado:

Mounting accessories

Montagezubehör

Accessoires de montage

Accessori per il montaggio

Accesorios de montaje



M2

SW1,5

ID 350378-01

Torque screwdriver

Drehmoment-Schraubendreher

Tournevis dynamométrique

Cacciavite dinamometrico

Par de fuerzas destornillador



ID 350379-10

0.02 Nm ... 0.3 Nm

ND 287 digital readout for centering with two scanning heads

Positionsanzeige ND 287 für Zentrieren mit zwei Abtastköpfen

Visualisation de cotés ND 287 pour le centrage avec deux têtes caprices

Visualizzatore di quote ND 287 per centraggio con due testine

Visualizador de cotas ND 287 para el centrado con dos cabezales lectores



ID 636 287-01

Required mating dimensions (mm)

Kundenseitige Anschlussmaße (mm)

Conditions requises pour le montage (mm)

Quote per il montaggio (mm)

Cotas de montaje requeridas (mm)

A = Bearing
 Lagerung
 Roulement
 Cuscinetto
 Rodamiento



① = When using two scanning heads for centering
 the graduation or for error compensation

Bei Verwendung von zwei Abtastköpfen zur
 Zentrierung der Teilung oder Fehlerkompensation

En cas d'utilisation de deux têtes captrices pour le centrage
 de la gravure ou la compensation d'erreurs

In caso di impiego di due testine per il centraggio
 della graduazione o la compensazione di errori

Para el uso de dos cabezales lectores para el centrado
 de la graduación o la compensación del error

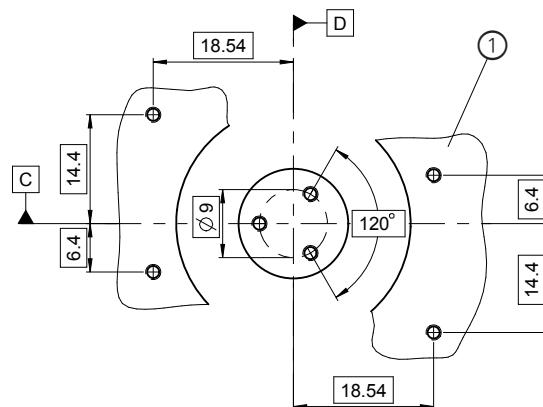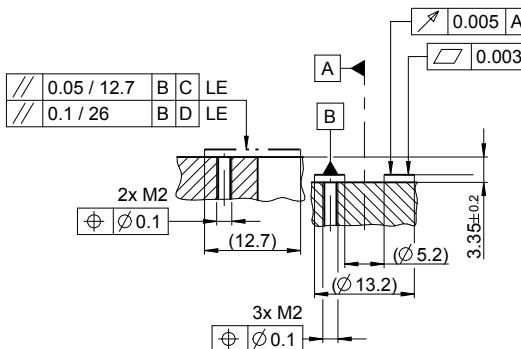

Assembly

Montage

Montage

Montaggio

Montaje



If necessary, clean the mounting surfaces and graduation with a lint-free cloth and isopropyl alcohol.

Bei Bedarf Montageflächen und Teilung mit fusselfreiem Tuch und Isopropylalkohol reinigen.


Au besoin, nettoyer la surface de montage et la gravure à l'aide d'un chiffon sans peluches et d'alcool isopropylique.

All'occorrenza, pulire le superfici di montaggio e la graduazione con un panno pulito che non lascia pelucchi e alcol isopropilico.

Si fuera necesario limpiar las superficies de montaje con un paño libre de pelusa y alcohol isopropílico.

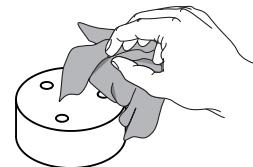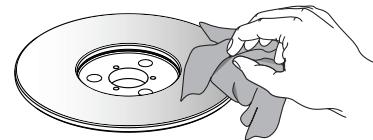

ISO4762 M2 – 8.8
M_d = 0.02 Nm

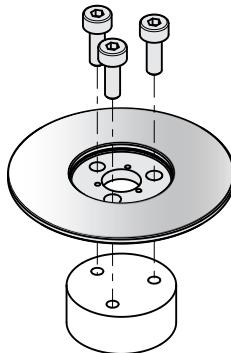

Lightly tighten the disk with hub assembly with three screws
Teilkreis mit Nabe mit 3 Schrauben leicht anziehen
Serrer légèrement le disque gradué avec moyeu avec 3 vis
Serrare leggermente il disco graduato con albero con 3 viti
Apretar ligeramente con 3 tornillos el disco graduado/buje

Centering method 1

Zentriermethode 1

Méthode de centrage 1

Metodo di centraggio 1

Método de centrado 1

1.

Center the disk with hub assembly as accurately as possible

***) Only measure at designated points**

Teilkreis mit Nabe bestmöglich Zentrieren

***) Nur an gekennzeichneten Messpunkten messen**

Centrer le disque gradué avec moyeu le mieux possible


***) Ne mesurer qu'au niveau des points de mesure indiqués**

Centrare al meglio il disco graduato con albero

***) Misurare soltanto i punti contrassegnati**

Centrar lo mejor que sea posible el disco graduado/buje

***) sólo medir en los puntos de medición señalados**

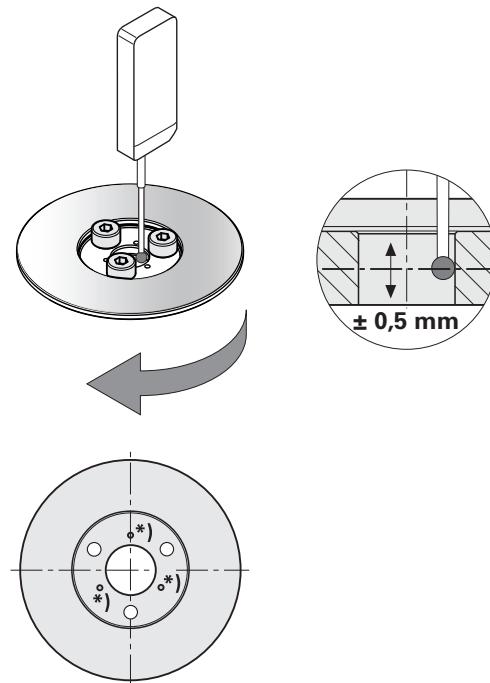

Measurement error for three-point centering

Messabweichung bei Dreipunktzentrierung

Erreur de mesure en cas de centrage en trois points

Errore di misura per centraggio a tre punti

Desviación de la medición con centrado de tres puntos

$\Delta\varphi$ = Measurement error in angular seconds due to eccentricity

Δ_{max} = Radial runout in μm measured at the three points on the hub

$\Delta\varphi$ = *Messabweichung in Winkelsekunden durch Exzentrizität*

Δ_{max} = *Rundlauf gemessen an den drei Punkten der Nabe in μm*

$\Delta\varphi$ = Erreur de mesure en secondes d'arc en fonction de l'excentricité


Δ_{max} = Concentricité mesurée au niveau des trois points du moyeu, en μm

$\Delta\varphi$ = *Errore di misura in secondi d'arco per eccentricità*

Δ_{max} = *Errore di centratura misurato sui tre punti dell'albero in μm*

$\Delta\varphi$ = Desviación de la medición en segundos angulares mediante la excentricidad

Δ_{max} = Medir en μm la concentración en los tres puntos del buje

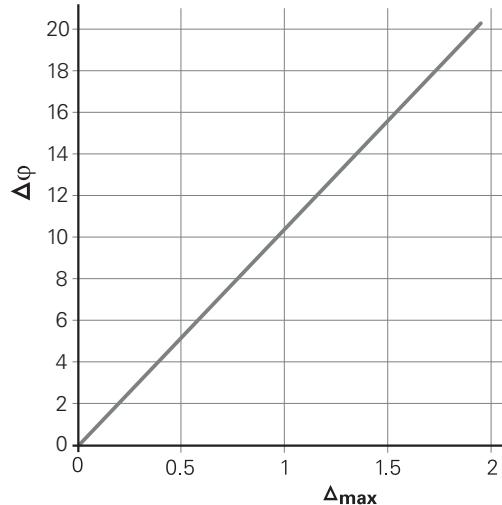

2.

Lightly tap the inside or outside of the hub until the centering value is reached.
Handle the graduation structure with care! Do not use metal tools.

*An der Nabe innen oder außen leicht klopfen, bis Zentrierwert erreicht ist.
Auf die Teilungsstruktur achten! Kein metallisches Werkzeug verwenden.*

Tapoter légèrement à l'intérieur et à l'extérieur du moyeu jusqu'à ce que la valeur de centrage soit atteinte.



Attention à la structure de la gravure ! Ne pas utiliser d'outil métallique.

Battere leggermente all'interno o all'esterno dell'albero fino a raggiungere il valore di centraggio.

Tenere presente la struttura della graduazione! Non impiegare attrezzi metallici.

Golpear levemente tanto en el exterior como en el interior del buje,
hasta que se alcance el valor de centrado.

¡Tener en cuenta la estructura de la división! No utilizar ninguna
herramienta metálica.

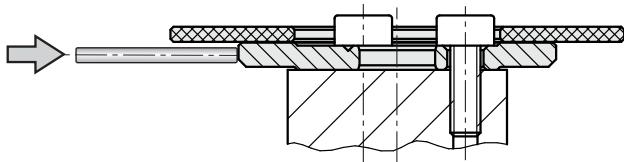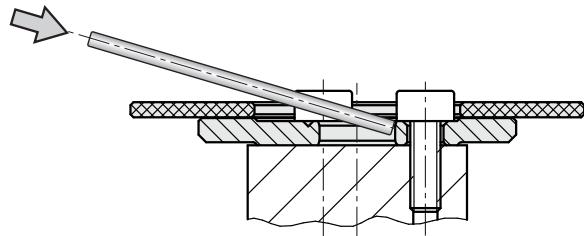

3.

On completion of mechanical centering:

The screws must be tightened to the specified tightening torque.

The tightening torque is progressively increased in two steps.

Recommendation: Keep the touch probe in position at the centering diameter and watch the display while tightening the screws!

Nach Abschluss des mechanischen Zentrieren:

Die Schrauben sind mit dem angegebenen Anzugsdrehmoment festzuschrauben.

Das Anzugsdrehmoment wird in zwei Schritten erhöht.

Empfehlung: Taster am Zentrierdurchmesser angestellt lassen und während des Anziehens auf Anzeige achten!

Une fois le centrage mécanique terminé :

Les vis doivent être serrées avec le couple de serrage indiqué.

Le couple de serrage est alors augmenté en deux étapes.

Recommandation : laisser le palpeur au contact du diamètre de centrage et surveiller l'affichage pendant le serrage !

Al termine del centraggio meccanico:

Le viti devono essere serrate alla coppia indicata.

La coppia di serraggio viene incrementata in due fasi.


Raccomandazione: posizionare il tastatore sul diametro di centraggio e verificare sul display durante il serraggio!

Tras finalizar con el centrado mecánico:

Atornillar los tornillos con el par de apriete indicado.

El par de apriete se aumenta en dos pasos.

Se recomienda: dejar conectada la sonda de palpación en el diámetro de centrado y observarlo durante el atornillado.

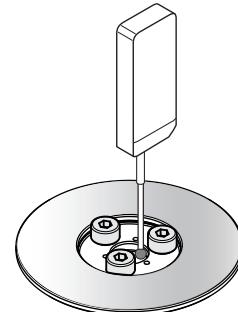

ISO 4762-M2-8.8

1. $M_d = 0.1 \text{ Nm}$

2. $M_d = 0.27 \text{ Nm}$

4.

Check the centering.

*⁾ Only measure at designated points

Überprüfen Sie die Zentrierung.

**⁾ Nur an gekennzeichneten Messpunkten messen*

Vérifiez le centrage.


**⁾ Ne mesurer qu'au niveau des points de mesure indiqués*

Controllare il centraggio.

**⁾ Misurare soltanto i punti contrassegnati*

Comprobar el centrado.

**⁾ sólo medir en los puntos de medición señalados*

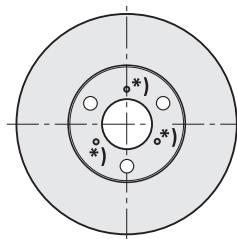

Centering method 2

Zentriermethode 2

Méthode de centrage 2

Metodo di centraggio 2

Método de centrado 2

Electrical centering can be performed only after mounting a second scanning head.

For mounting the scanning head, please refer to the separate instructions.

For centering with two scanning heads, please refer to the additional document "**Centering with Two Scanning Heads.**"

Die Zentriermethode 2 kann erst nach der Montage eines zweiten Abtastkopfes erfolgen.

Für Montage des Abtastkopfes bitte separate Anleitung beachten.

*Für das Zentrieren mit zwei Abtastköpfen beachten Sie bitte das weiterführende Dokument "**Zentrieren mit zwei Abtastköpfen**".*

La méthode de centrage 2 ne peut être réalisée qu'une fois la deuxième tête caprice montée. Pour le montage de la tête caprice,

veuillez consulter les instructions dédiées. Pour le centrage avec deux têtes caprices,

veuillez-vous référer au document "**Centrage avec deux têtes caprices**".

Il centraggio 2 può essere eseguito soltanto una volta terminato il montaggio della seconda testina.

Per il montaggio della testina attenersi alle istruzioni separate.

*Per il centraggio con due testine consultare il documento aggiuntivo "**Centraggio con due testine**".*

El método de centrado 2 sólo puede tener lugar tras el montaje de un segundo cabezal lector.

Para el montaje del cabezal lector, consultar las instrucciones específicas correspondientes.

Para el centrado con dos cabezales lectores consultar la documentación relacionada "**Centrado con dos cabezales lectores**".

For further documents, please refer to the following:

Weiterführende Dokumente finden Sie unter:

Vous trouverez davantage de documents sous :

Ulteriore documentazione è reperibile all'indirizzo:

Puede encontrar documentación adicional en:

http://www.heidenhain.de/de_DE/dokumentation/infobase/

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

 +49 8669 31-0

 +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support  +49 8669 32-1000

Measuring systems  +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support  +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming  +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming  +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls  +49 8669 31-3105

E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de

1282749-01



1282749-00-B-01 · Printed in Germany · 09/2019

